

OneLam Combo A3

EN Laminator

DE Laminiergerät

BG Ламиниращо устройство

CZ Laminátor

DA Lamineringsmaskine

ES Aparato laminador

FI Laminointilaite

FR Plastifieuse

GR Συσκευή πλαστικοποίησης

HR Laminator

HU Laminálógép

IT Plastificatrice

NL Lamineerapparaat

NO Lamineringsapparat

PL Laminator

PT Máquina de plastificação

RO Laminator

RU Ламинатор

SK Laminovací přístroj

SR Laminator

SV Lamineringsapparat

TR Laminasyon makinesi

AR جهاز التغليف بالرقائق

HE מכשיר למינציה

EN

Read the Operating Manual	14
Intended Use	14
Observe the Safety Information.....	14
Checking the Package Contents.....	16
General View of the Laminator.....	17
Laminator Operating Modes.....	18
Positioning and Starting Up the Laminator	19
Before You Start	19
Operating the Laminator	20
Ending Operation of the Laminator.....	21
Using the Cutting Device and Corner Rounder	22
Troubleshooting	25
Maintenance and Service.....	26
Technical Data	27
Disposal.....	28
Information on Storage	28
Queries and Service	29
Declaration of Conformity.....	29
Manufacturer	29

DE

Bedienungsanleitung lesen.....	30
Bestimmungsgemäße Verwendung	30
Sicherheitshinweise beachten	30
Verpackungsinhalt prüfen.....	32
Ihr Laminiergerät im Detail	33
Betriebsarten des Laminiergeräts.....	34
Laminiergerät aufstellen und in Betrieb nehmen.....	35
Bevor Sie loslegen.....	35
Laminiergerät bedienen.....	36
Betrieb des Laminiergeräts beenden	37
Schneidevorrichtung und Eckenabrunder benutzen	38
Wenn etwas nicht funktioniert.....	41
Wartung und Pflege	42
Technische Daten	43
Entsorgung.....	44
Hinweise zur Lagerung	44
Fragen und Service	45
Konformitätserklärung.....	45
Hersteller.....	45

BG

Запознаване с ръководството за обслужване	46
Употреба по предназначение	46
Съблюдаване на указанията за безопасност	46
Контролиране на съдържанието на опаковката	48
Детайлно изображение на Вашето ламиниращо устройство	49
Режими на работа на ламиниращото устройство	50
Поставяне и включване на ламиниращото устройство	51
Преди да започнете	51
Обслужване на ламиниращото устройство	52
Приключване на работата с ламиниращото устройство	53
Използване на режещото приспособление и ъгловия окръглител	54
Когато нещо не функционира	58
Техническо обслужване и поддържане	59
Технически характеристики	60
Рециклиране	61
Указания за съхранение	61
Въпроси и сервизно обслужване	62
Декларация за съответствие	62
Производител	62

CZ

Prečtení návodu k obsluze	63
Používání pro daný účel	63
Dodržování bezpečnostních pokynů	63
Kontrola obsahu balení	65
Detaily vašeho laminátoru	66
Provozní režimy laminátoru	67
Postavení a uvedení laminátoru do provozu	68
Než se pustíte do práce	68
Obsluha laminátoru	69
Ukončení provozu laminátoru	70
Použití řezacího zařízení a zaoblovače rohů	71
Pokud něco nefunguje	74
Údržba a čištění	75
Technické údaje	76
Likvidace	77
Pokyny ke skladování	77
Dotazy a služby	78
Prohlášení o shodě	78
Výrobce	78

DA

Læs brugervejledningen igennem	79
Tilsluttet brug	79
Overhold sikkerhedsanvisningerne	79
Kontrol af emballagens indhold	81
Oversigt over din lamineringsmaskine	82
Lamineringsmaskinens programmer	83
Opstilling og ibrugtagning af lamineringsmaskinen	84
Inden du starter	84
Betjening af lamineringsmaskinen	85
Afbrydelse af lamineringsmaskinens drift	86
Brug af skæremaskine og hjørneafrunder	87
Hvis noget ikke fungerer	90
Service og vedligeholdelse	91
Tekniske data	92
Bortskaffelse	93
Henvisninger til opbevaring	93
Spørgsmål og service	94
Overensstemmelseserklæring	94
Producent	94

ES

Leer el manual de instrucciones	95
Uso previsto	95
Tener en cuenta las advertencias de seguridad	95
Comprobar el contenido del embalaje	97
El aparato laminador en detalle	98
Modos del aparato laminador	99
Instalación y puesta en servicio del aparato laminador	100
Antes de empezar	100
Manejo del aparato laminador	101
Finalizar el servicio del aparato laminador	102
Cómo utilizar el dispositivo de corte y el redondeador de esquinas	103
Si algo no funciona	106
Mantenimiento y cuidado	107
Datos técnicos	108
Eliminación	109
Advertencias sobre el almacenamiento	109
Preguntas y Servicio Técnico	110
Declaración de conformidad	110
Fabricante	110

FI

Lue käyttöohje	111
Määräystenmukainen käyttö	111
Huomioi turvallisuusohjeet	111
Pakkauksen sisällön tarkastaminen	113
Laminointilaitteen yksityiskohtaiset tiedot	114
Laminointilaitteen toimintatilat	115
Laminointilaitteen asettaminen paikalleen ja ottaminen käyttöön	116
Ennen kuin aloitat	116
Laminointilaitteen käyttö	117
Laminointilaitteen käytön lopettaminen	118
Leikkurin ja kulmanpyöristäjän käyttö	119
Häiriöiden esiintyessä	122
Huolto ja hoito	123
Tekniset tiedot	124
Hävittäminen	125
Säilytysohjeet	125
Kysymykset ja asiakaspalvelu	126
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	126
Valmistaja	126

FR

Lire le mode d'emploi	127
Utilisation conforme à l'usage prévu	127
Respecter les consignes de sécurité	127
Contrôler le contenu de l'emballage	129
Votre plastifieuse dans le détail	130
Modes de service de la plastifieuse	131
Positionnement et mise en service de la plastifieuse	132
Avant de commencer	132
Comment vous servir de la plastifieuse	133
Fin de fonctionnement de la plastifieuse	134
Comment utiliser le dispositif de coupe et l'arrondisseuse de coins	135
Si quelque chose ne fonctionne pas	138
Entretien et maintenance	139
Données techniques	140
Élimination	141
Remarques relatives à son stockage	141
Questions et service	142
Déclaration de conformité	142
Fabricant	142

GR

Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης	143
Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό	143
Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας	143
Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας	145
Η συσκευή πλαστικοποίησης λεπτομερώς	146
Τρόποι λειτουργίας της συσκευής πλαστικοποίησης	147
Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας συσκευής πλαστικοποίησης	148
Προτού ξεκινήσετε	148
Χειρισμός συσκευής πλαστικοποίησης	149
Τερματισμός λειτουργίας της συσκευής πλαστικοποίησης	150
Χρήση διάταξης κοπής και στρογγυλοποιητή γωνιών	151
Όταν κάτι δεν λειτουργεί	154
Συντήρηση και φροντίδα	155
Τεχνικά στοιχεία	156
Αποκομιδή	157
Υπόδειξη για την αποθήκευση	157
Ερωτήσεις και σέρβις	158
Δήλωση συμμόρφωσης	158
Κατασκευαστής	158

HR

Pročitajte upute za uporabu	159
Uporaba u skladu s namjenom	159
Slijedite sigurnosne upute	159
Provjerite sadržaj ambalaže	161
Dijelovi Vašeg laminatora	162
Radni režimi laminatora	163
Postavljanje laminatora i puštanje u rad	164
Prije početka	164
Rukovanje laminatorom	165
Završetak rada laminatora	166
Korištenje reznog mehanizma i zaobljivača uglova	167
Ako nešto ne radi kako treba	170
Njega i održavanje	171
Tehnički podaci	172
Zbrinjavanje	173
Upute za spremanje	173
Pitanja i servis	174
Izjava o sukladnosti	174
Proizvođač	174

HU

A kezelési útmutató elolvasása	175
Rendeltetésszerű használat	175
Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat	175
A csomagolás tartalmának ellenőrzése	177
A laminológép részei	178
A laminológép üzemmódjai	179
A laminológép felállítása és üzembe helyezése	180
A továbblépés előtt	180
A laminológép kezelése	181
A laminológép működésének befejezése	182
A vágóberendezés és a sarokkerekítő használata	183
Ha valami nem működik	186
Karbantartás és ápolás	187
Műszaki adatok	188
Ártalmatlanítás	189
Tárolásra vonatkozó tudnivalók	189
Kérdések és szerviz	190
Megfelelőségi nyilatkozat	190
Gyártó	190

IT

Leggere le istruzioni d'uso	191
Impiego conforme	191
Osservare le indicazioni di sicurezza	191
Verificare il contenuto della confezione	193
Vista dettagliata della plastificatrice	194
Modalità operative della plastificatrice	195
Posizionamento e messa in funzione della plastificatrice	196
Prima della messa in funzione	196
Esercizio della plastificatrice	197
Conclusione della procedura di plastificazione	198
Utilizzo dell'organo di taglio e dell'arrottonda angoli	199
Malfunzionamenti	202
Manutenzione e cura	203
Dati tecnici	204
Smaltimento	205
Indicazioni sulla conservazione	205
Domande e assistenza	206
Dichiarazione di conformità	206
Produttore	206

NL

Gebruiksaanwijzing lezen	207
Beoogd gebruik	207
Veiligheidsinstructies in acht nemen	207
Inhoud van de verpakking controleren	209
Uw lamineerapparaat in detail	210
Gebruiksmodi van het lamineerapparaat	211
Lamineerapparaat plaatsen en in gebruik nemen	212
Voordat u begint	212
Lamineerapparaat bedienen	213
Gebruik van het lamineerapparaat beëindigen	214
Snij-inrichting en hoekafronder gebruiken	215
Als er iets niet werkt	218
Onderhoud en verzorging	219
Technische gegevens	220
Verwijdering	221
Instructies voor opslag	221
Vragen en service	222
Verklaring van overeenstemming	222
Fabrikant	222

NO

Les bruksanvisningen	223
Tiltenkt bruk	223
Følg sikkerhetshenvisninger	223
Kontroller innholdet av pakken	225
Ditt lamineringsapparat i detalj	226
Driftsmoduser til lamineringsapparatet	227
Sette opp lamineringsapparatet og sette det i drift	228
Før du starter	228
Betjene lamineringsapparatet	229
Avslutt driften av lamineringsapparatet	230
Bruke skjæreanordning og hjørneavrunder	231
Hvis noe ikke fungerer	234
Vedlikehold og stell	235
Tekniske data	236
Avfallshåndtering	237
Informasjon om lagring	237
Spørsmål og service	238
Samsvarserklæring	238
Produsent	238

PL

Zapoznanie się z instrukcją obsługi	239
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	239
Przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa	239
Sprawdzenie zawartości opakowania	241
Widok detaliczny laminatora	242
Tryby eksploatacyjne laminatora	243
Ustawianie i uruchamianie laminatora	244
Przed podjęciem działań	244
Obsługa laminatora	245
Zakończenie eksploatacji laminatora	246
Zastosowanie mechanizmu do przycinania i zaokrąglacza rogów	247
Postępowanie w przypadku usterki	250
Konserwacja i pielęgnacja	251
Parametry techniczne	252
Utylizacja	253
Wskazówki dotyczące magazynowania	253
Pytania i serwis	254
Deklaracja zgodności	254
Producent	254

PT

Leia o manual de instruções	255
Utilização conforme a finalidade	255
Observar os avisos de segurança	255
Verificar o conteúdo da embalagem	257
A sua máquina de plastificação em detalhe	258
Modos operacionais da máquina de plastificação	259
Instalar a máquina de plastificação e iniciar a sua utilização	260
Antes de começar	260
Operar o máquina de plastificação	261
Terminar o funcionamento da máquina de plastificação	262
Utilizar o dispositivo de corte e o arredondador de cantos	263
Caso algo não funcione	266
Manutenção e conservação	267
Dados técnicos	268
Eliminação	269
Avisos para a armazenamento	269
Perguntas e serviço	270
Declaração de conformidade	270
Fabricante	270

RO

Citirea manualului de utilizare	271
Utilizarea conform dispoziției	271
Respectarea instrucțiunilor de siguranță	271
Verificați conținutul ambalajului	273
Prezentarea detaliată a laminatorului	274
Regimurile de operare ale laminatorului	275
Amplasarea laminatorului și punerea în funcțiune	276
Înainte de a începe	276
Operarea laminatorului	277
Încheierea operării laminatorului	278
Utilizarea dispozitivului de tăiere și a dispozitivului de rotunjire a marginilor	279
Dacă ceva nu funcționează	282
Întreținere și îngrijire	283
Date tehnice	284
Eliminarea	285
Indicații privind depozitarea	285
Întrebări și service	286
Declarație de conformitate	286
Producătorul	286

RU

Чтение руководства по эксплуатации	287
Использование по назначению	287
Соблюдение указаний по технике безопасности	287
Проверить содержимое упаковки	289
Детальное представление ламинатора	290
Режимы работы ламинатора	291
Установка и ввод ламинатора в эксплуатацию	292
Перед началом	292
Управление ламинатором	293
Завершение работы ламинатора	294
Использование резака и скруглителя углов	295
Если что-то не работает	298
Техническое обслуживание и уход	299
Технические данные	300
Утилизация	301
Указания по хранению	301
Вопросы и сервисное обслуживание	302
Сертификат соответствия	302
Изготовитель	302

SK

Prečítajte si návod na obsluhu	303
Použitie podľa určenia	303
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny	303
Skontrolujte obsah obalu	305
Podrobné zobrazenie vášho laminovacieho prístroja	306
Prevádzkové režimy laminovacieho prístroja	307
Postavenie a uvedenie laminovacieho prístroja do prevádzky	308
Skôr ako začnete	308
Obsluha laminovacieho prístroja	309
Ukončenie prevádzky laminovacieho prístroja	310
Použitie rezného nástroja a zaoblňovača rohov	311
Ak niečo nefunguje	314
Údržba a ošetrovanie	315
Technické údaje	316
Likvidácia	317
Pokyny na uskladnenie	317
Otázky a služby	318
Vyhlásenie o zhode	318
Výrobca	318

SR

Prečítati uputstvo za upotrebu	319
Pravilna upotreba	319
Poštovati sigurnosne napomene	319
Proveriti sadržaj pakovanja	321
Vaš laminator detaljno	322
Režimi rada laminatora	323
Postaviti laminator i pustiti ga u rad	324
Pre nego što počnete	324
Rukovanje laminatorom	325
Okončati rad laminatora	326
Koristiti uređaj za sečenje i zaobljivač uglova	327
Ako nešto ne funkcioniše	330
Servisiranje i održavanje	331
Tehnički podaci	332
Zbrinjavanje	333
Napomene o skladištenju	333
Pitanja i servis	334
Izjava o konformnosti	334
Proizvođač	334

SV

Läs bruksanvisningen	335
Ändamålsenlig användning	335
Beakta säkerhetsanvisningarna	335
Kontrollera förpackningsinnehållet	337
Lamineringsapparaten i detalj	338
Lamineringsapparatens driftsätt	339
Ställa upp lamineringsapparaten och ta den i drift	340
Innan du sätter igång	340
Hantera lamineringsapparaten	341
Avsluta driften av lamineringsapparaten	342
Använda skäranordningen och hörnavrundaren	343
Om något inte fungerar	346
Underhåll och skötsel	347
Tekniska data	348
Avfallshantering	349
Förvaringsanvisningar	349
Frågor och service	350
Försäkran om överensstämmelse	350
Tillverkare	350

TR

Kullanma kılavuzunu okuyunuz	351
Amacına uygun kullanım	351
Güvenlik uyarılarına dikkat ediniz	351
Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi	353
Laminasyon makinesinin ayrıntıları	354
Laminasyon makinesinin çalışma modları	355
Laminasyon makinesinin yerleştirilmesi ve çalıştırılması	356
Başlamadan önce	356
Laminasyon makinesinin kullanılması	357
Laminasyon makinesinin çalışmasını sonlandırma	358
Kesme düzeneği ve köşe yuvarlayıcının kullanılması	359
Bir şeyler çalışmazsa	362
Bakım ve temizlik	363
Teknik veriler	364
Tasfiye	365
Depolama bilgileri	365
Sorular ve servis	366
Uygunluk beyanı	366
Üretici	366

AR

اقرأ دليل الاستعمال	380
الاستخدام المطابق للتعليمات	380
مراعاة تعليمات السلامة	380
افحص محتوى العبوة	379
جهاز التغليف بالرقائق الخاص بك بالتفصيل	378
أنواع تشغيل جهاز التغليف بالرقائق	377
انصب جهاز التغليف بالرقائق وقم بتشغيله	377
قبل أن تبدأ	376
استخدام جهاز التغليف بالرقائق	375
إنهاء تشغيل جهاز التغليف	374
استخدم تجهيزة القطع وقاطع مستدير للحواف	373
إذا كان أحد المكونات لا يعمل	370
الصيانة والعناية	369
المواصفات الفنية	368
التخلص من النفايات	368
تعليمات التخزين	367
الأسئلة والخدمة	367
إعلان المطابقة	367
الشركة المنتجة	367

HE

קרא את הוראות ההפעלה	395
שימוש בהתאם ליעוד	395
יש להישמע להנחיות הבטיחות	395
בדיקת תכולת האריזה	394
פירוס של חלקי מכשיר הלמינציה	393
מצבי פעולה של מכשיר הלמינציה	392
הצבת מכשיר הלמינציה והתחלת שימוש	392
לפני התחלת השימוש	391
שימוש במכשיר הלמינציה	390
סיום השימוש במכשיר הלמינציה	389
שימוש ביחידת החיתוך ובמעגל הפינות	388
במקרה של תקלה	385
תחזוקה וטיפול	384
מפרט סכני	383
סילוק	382
הנחיות אחסון	382
שאלות ושירות	381
הצהרת תאימות	381
היצרן	381

Read the Operating Manual



Read this operating manual through carefully, observing all the information contained regarding handling and using the laminator. Keep the operating manual close by for future reference.

Intended Use

The laminator has been conceived to complete hot laminating using hot laminating pouches and cold laminating using cold laminating pouches with a pouch thickness of 75 - 125 micron. The total thickness of the documents to be laminated (photos, pictures, cards, paper etc.) may be maximally 0.5 mm.

The laminator is only intended for private use in closed, indoor rooms. Unauthorised modifications or alterations are not permitted. Never open the laminator yourself or attempt to perform repairs yourself. Repairs may only be carried out by properly trained specialists.

Any other use is considered unintended use. Unauthorised modifications or reconstructions are not permitted and lead to loss of rights to claims under the terms of guarantee.

Observe the Safety Information

Read and observe all the warnings to protect yourself and the environment from any harm.



Warning!

Risk of injury through electric shock. Improper handling of the laminator can lead to an electric shock. Ensure that the laminator is set up near an easily accessible power socket so that the laminator can be disconnected from the power supply in an emergency. Never take hold of the laminator with wet hands. Avoid any contact with water. Always unplug the power plug when the device is not being used. Only use the power cable supplied.



Warning!

Risk of suffocation through small parts, packaging materials or protective foils. Children can swallow small parts, packaging materials and protective foils. Keep children away from the laminator and its packaging materials.



Warning!

Risk of injury through the feed mechanism. Loose items could get caught in the insertion slot and cause injuries. Keep fingers, hair, scarves, ties, jewellery etc. well away from the infeed.



Warning!

Risk of tripping due to improperly laid power cable. Lay the power cable in such a way that nobody can trip over it. Make sure the power plug and cable cannot be damaged.

**Warning!**

Risk to health through harmful vapours. Vapours which are damaging to health can develop during lamination. Always ensure good ventilation during lamination, by opening a window for example.

**Caution!**

Risk of burns through hot machine surface! During the laminating process, the machine surface heats up. Do not touch the machine surface during the laminating operation. Wait a few minutes after laminating until the laminator has cooled down before you touch it.

**Caution!**

Risk of burns through hot laminating pouch. When the laminating pouch is ejected after lamination, it is extremely hot. Only remove the lamination pouch by holding it at the cooled end.

**Caution!**

Risk of burns through hot residual laminated material. After cleaning, very hot residual laminated material is stuck to the ejected paper. Only remove the ejected paper holding it at the cooled end.

**Important!**

Risk of property damage. Avoid exposing the device to environmental influences such as smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat or direct sunlight. Only use the laminator in indoor areas and within the ambient conditions permitted and stipulated in "Technical Data".

- The laminator can be used by children from the age of eight and by persons with restricted physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge when they are under supervision or have been instructed on the safe use of the laminator and understand the risks involved if it is not used properly.

Do not let children play with the laminator. Children must not be allowed to complete any cleaning or service work on the device without adequate supervision.



Only use the product indoors.



The «Geprüfte Sicherheit» mark (GS tested safety mark) certifies that the product satisfies the requirements defined by the German Product Safety Act (ProdSG).

The GS tested safety mark indicates that when implemented for its intended use and in the event of foreseeable misuse the identified product will not endanger the safety and health of the user. It concerns a voluntary safety mark which was issued by an authorized testing institute.



The symbol indicates that the design of the product complies with Protection Class II (double insulation).

A safety connection to the electrical earthing (ground) is not necessary.

Checking the Package Contents


Check the package contents of the laminator before putting the laminator into operation.

If anything is missing or damaged, do not put the laminator into operation. Contact our Service department.


- 1 OneLam Combo A3 laminator
- Operating manual
- 1 power cable
- 1 integrated cutting device
- 1 corner rounder
- 15 laminating pouches (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × business card)

General View of the Laminator

The following figure shows the laminator in detail.

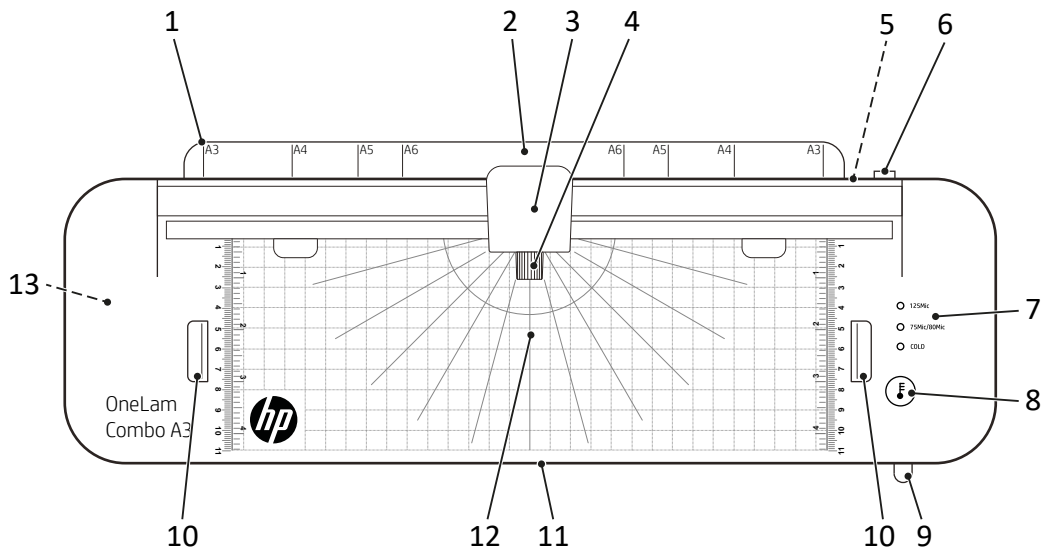

1	Infeed (rear)	8	Operating mode button
2	Pouch tray	9	Lever, unlock ABS rollers
3	Cutting device with cutting head	10	Stops for cutting device
4	Cutting function selector switch	11	Output side (front)
5	Connection socket, power cable	12	Positioning aids
6	Power switch	13	Corner rounder
7	Status LEDs		

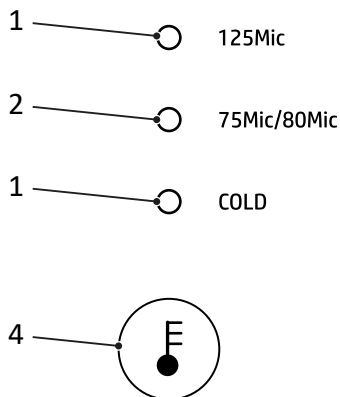

1	Status LED, pouch thickness 125 micron	3	Status LED, cold lamination
2	Status LED, pouch thickness 75/80 micron	4	Operating mode button

Laminator Operating Modes

The laminator can process all cold and hot laminating pouches in the thicknesses 75 μ , 80 μ and 125 μ .

Hot Laminating


When "hot laminating" mode is active, the laminating pouch is heated to a temperature of approx. 120 °C to 150 °C as it passes through the laminator rollers. This creates a permanent thermal bonding of the laminated material and the laminating pouch. Hot lamination permanently prevents the laminated material from coming into contact with water, oxygen and bacteria.

Cold Laminating

When "cold laminating" mode is active, the laminating pouch is heated to a temperature of approx. 25 °C. The laminating pouches are coated with a special adhesive. The sides of the laminating pouches are pressed together during the laminating process. A detachable bond is produced and the material can be removed if necessary without any damage.

Positioning and Starting Up the Laminator

The following section should help when starting up the laminator.

- 1 Set the laminator down on a level, stable working surface close to an easily accessible power socket.
- 2 Switch the power switch to **OFF**.
-  Only use the power cable supplied.
- 3 Connect the power cable to the connection socket in the laminator.
- 4 Connect the power plug to a power socket.
- 5 Switch the power switch to **ON**.
 - ➔ The transport rollers start to rotate.
 - ➔ The "COLD" status LED lights up **GREEN**
 - ➔ The laminator has been put into operation.

Before You Start

Please observe the following information to ensure continued reliable operation of the laminator.

Information on the Material

- Do not laminate metallic, wet or uneven materials.
- The material to be laminated, including the laminating pouch, must not be thicker than 0.5 mm.
- Thin and soft materials should be laminated in laminating pouches with the largest foil thickness (125 µ).
- If possible, do not use too many small pieces of material in one laminating pouch.

Information on the Laminating Pouches


- Only use foil pouches intended for lamination purposes.
Other types of foil, such as transparent film, are not suitable for laminating.
- Only use hot laminating pouches for "Hot laminating" operating mode.
- Only use cold laminating pouches for "Cold laminating" operating mode.
- Choose the size of laminating pouch according to the material to be laminated.
- If laminating pouches need to be cut, only cut the laminating pouches after laminating.


Information on the Laminating Process

- Do not insert an empty laminating pouch in the infeed (rear) of the laminator.
- Do not insert a laminating pouch when rolled up into the infeed (rear) of the laminator.
- Do not insert a laminating pouch to one side of the infeed (rear) of the laminator.
- Always insert the laminating pouch with the closed side first, centred and straight into the infeed (rear) of the laminator, which is ready to operate.
- Do not pull the laminating pouch out of the output side (front) during laminating.
- Please remember that hot laminated materials are permanently bonded to the laminating pouch and cannot be separated from the foil again without possible damage.

Operating the Laminator

The following section describes how to complete hot lamination and cold lamination.

- If the laminator is not used for a period of 30 minutes, the laminator enters Standby mode.
 - Press the "Operating mode" button to make the device operational.
 - 1 Press the "Operating mode" button several times, if necessary, until the required type of lamination is selected.
 - Hot laminating:** The options "125Mic" and "75Mic/80Mic" are available.
 - Cold laminating:** On selecting the "Cold" option, cold lamination is activated.
 - ➔ One of the status LEDs (125Mic || 75Mic/80Mic) flashes **GREEN** and the warm-up phase begins or the status LED (Cold) lights up **GREEN** continuously and the laminator is ready to operate.
 - **Hot laminating:** After the warm-up phase has ended, a status LED lights up **GREEN** continuously and the laminator is ready to operate.
 - Cold laminating:** When the laminator was previously used in "Hot laminating" mode, the laminator must be allowed to cool down for approx. 30 minutes before it is ready to operate.
-  **Caution!** Risk of burns through hot machine surface!
The laminator heats up during hot lamination. Do not touch the device surface during operation.
- 2 Place the material to be laminated inside the laminating pouch. For the best results, leave a space of 3 mm to 5 mm at the margin on all sides.
 - 3 Insert the laminating pouch in the infeed via the infeed tray of the laminator when ready to operate.

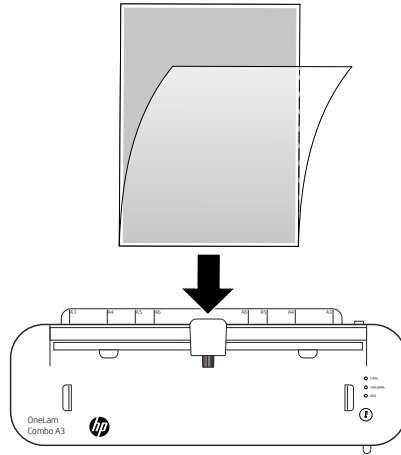

- The laminating pouch is drawn in and discharged on the output side (front) of the laminator.



Caution! Risk of burns through hot laminating pouch.

When the laminating pouch is ejected after lamination, it is extremely hot. Only remove the ejected lamination pouch holding it at the cooled end.

4 Remove the laminating pouch from the device.

5 Switch the power switch to **OFF**.

- The lamination process has been completed.



Caution! Risk of burns through hot machine surface!

Wait a few minutes after switching off until the laminator has cooled down before you touch it.

Ending Operation of the Laminator

Switch the laminator off when you want to stop using the laminator.

1 Switch the power switch to **OFF**.

2 Disconnect the power plug from the power socket.

3 Disconnect the power cable from the socket.

- Operation of the laminator has been ended.

Using the Cutting Device and Corner Rounder

When required, you can cut the paper to be laminated or the laminating pouch to size using the cutting device and cut the corners of the pouch with the corner rounder.

i Please note that you must not insert more than three sheets of paper (80 g/m²) and not more than one laminated document in the cutting device or corner rounder at a time.


Setting the Cutting Pattern on the Cutting Device

The cutting device is on the top side of the laminator.

The cutting device provides the following cutting patterns which can be chosen using the selector switch on the cutting head of the cutting device.

- straight cut,
- wave cut,
- perforation.

i The cutting pattern set is indicated by the corresponding symbol at the top of the selector switch.

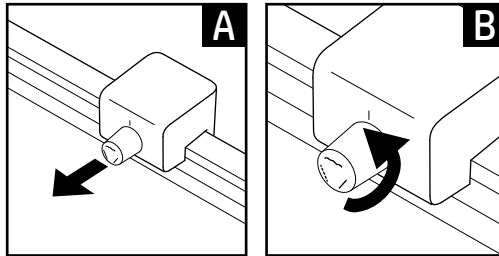


i The knife blades in the cutting head are surrounded by a protective housing.

1 Pull out the selector switch (A, B) and turn it to the required cutting pattern.

- ➔ The selector switch latches audibly into place.
- ➔ The cutting pattern selected is set-up.

Using the Cutting Device

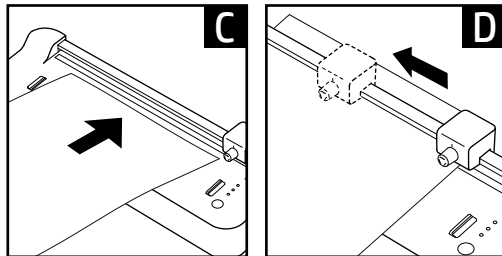


- 1 Guide the paper/pouch between the stops and under the cutting device rail to the required cutting position (C).
 - i** Use the positioning aids on the top of the laminator to align the material to be cut as required.
 - 2 Press the cutting head down firmly, in order to produce a good cut and slide the cutting head along the rail over the paper/pouch (D). Fix the material in place with your hand so that it does not shift while being cut.
- ➔ The paper/pouch has been cut as required.

Changing the Cutting Head

You can change the cutting head on the cutting device as necessary.

- i** To obtain a new cutting head, please contact your supplier or the manufacturer.

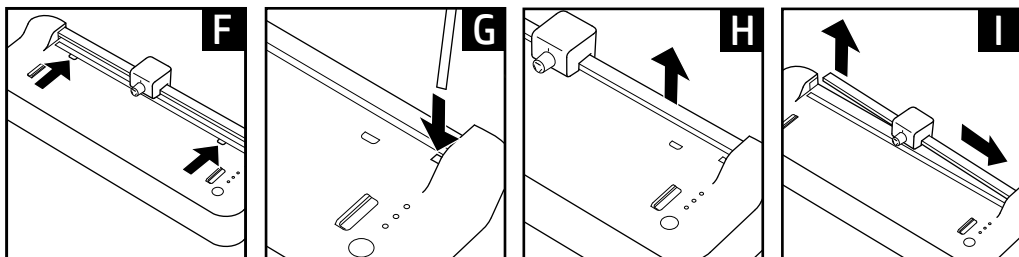

- 1 Release the plastic rail (F) from its fixation.
 - 2 Guide a suitable tool (e.g. the plastic rail or slot screwdriver) in the recess (G) beside the right-hand holder, press the tool down and maintain the pressure.
- ➔ The lock in the right-hand holder is released.

3 Raise the guide rail up as far as possible (H) and slide the guide rail to the right (I) until the guide rail is released from the left-hand holder. Remove the guide rail.

→ You have disassembled the guide rail together with the cutting head.



Caution! Risk of injury through sharp cutting device!

Do not touch the knife blades in the cutting heads to be changed.

4 Pull the old cutting head from the guide rail.

5 Assemble the new cutting head on the guide rail in the direction of installation.

6 With the lock released (=> Step 2), fit the guide rail with the cutting head firstly in the right-hand holder and then in the left-hand holder.

7 Remove the tool from the recess and engage the lock.

8 Check that the guide rail and cutting head are fitted properly.

9 Fix the plastic rail in place.

10 Check the function of the cutting head.

→ The cutting head has been changed.


Using the Corner Rounder

The corner rounder is on the underside of the laminator.



Caution! Risk of injury through sharp cutting device!

Do not touch the knife blades in the corner rounder.

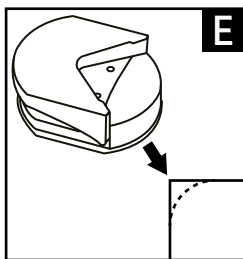

1 Release the corner rounder (E) from the holder.

2 Fit a corner of the paper/pouch in the corner rounder.

3 Press the corner rounder together.

4 If necessary, repeat the process on all the corners of the paper/pouch.

→ The corners of the paper/pouch have been rounded.

Troubleshooting

Clearing Pouch Jams

Pouches can jam due to the following:

- the laminating pouch was not inserted straight into the laminator.
- the transport rollers are soiled with residual adhesive.
- an unsuitable laminating pouch or material has been used.

- 1 Switch the power switch to **OFF**.
- 2 Disconnect the power plug from the power socket.
- 3 Press the "ABS roller release" to the left and hold it at this position.
 - This releases the laminating pouch.



Caution! Risk of burns through hot machine surface!

The laminator heats up during hot lamination. Wait a few minutes after switching off until the laminator has cooled down before you touch it.



Caution! Risk of burns through hot laminating pouch.

When the laminating pouch is ejected after lamination, it is extremely hot. Only remove the ejected lamination pouch holding it at the cooled end.

- 4 Carefully pull the laminating pouch out of the infeed (rear) of the laminator.
- 5 Release the "ABS roller release" lever.
 - The pouch jam has been cleared.
- 6 Clean the laminator.

Maintenance and Service

Clean the laminator at regular intervals and as necessary.

Cleaning the Housing

- 1 Switch the power switch to **OFF**.
- 2 Disconnect the power plug from the power socket.



Caution! Risk of burns through hot machine surface!

The laminator heats up during hot lamination. Wait a few minutes after switching off until the laminator has cooled down before you touch it.

Important! Risk of property damage through cleaning agents and solvents. Do not use any solvents or cleaning agents.

- 3 Clean the surface of the housing with a soft, slightly moist, lint-free cloth.
 - The surface of the laminator has been cleaned.

Cleaning the Transport Rollers

Adhesive residues and other deposits on the rollers can impair the lamination result. Remove these at regular intervals and whenever the lamination result is not as good as expected.

- 1 Activate the laminator so that it is ready to operate.
- 2 Press the "Operating mode" button several times until you have selected the required pouch thickness (125Mic || 75Mic/80Mic).
- You can select any pouch thickness. Check that the Status LED is flashing **GREEN**. When the warm-up phase has elapsed, the Status LED lights up **GREEN** continuously and the transport rollers can be cleaned.



Caution! Risk of burns through hot machine surface!

The laminator heats up during hot lamination. Do not touch the device surface during operation.

- 3 Fold a sheet of paper and feed it into the infeed (rear) of the laminator with the folded edge first and keeping it straight.



Caution! Risk of burns through hot residual adhesive.

The residual adhesive on the paper discharged is very hot. Only remove the paper discharged by holding it at the cooled end.

- i** The paper is discharged on the output side (front) with the residual adhesive stuck to it.
- 4** Repeat the process until no further residual adhesive is on the paper.
- 5** Switch the laminator off.
- ➔ The transport rollers of the laminator have been cleaned.

Technical Data

Model	Dimensions [mm]	Power supply	Laminating speed [mm/min]	Max. laminating width [mm]	Max. pouch thickness [mic]	No. of transport rollers	Max. ambient temperature [°C]	Temperature of transport rollers [°C]	Warm-up phase [min]	Weight [kg]	Automatic shutdown [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220- 240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1.65	30

Disposal



The adjacent symbol indicates laws dictate that electrical and electronic apparatus no longer required must be disposed of separate from domestic waste. Dispose of your device at a collection point provided by your local public waste authority. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



Observe the identification on the packaging materials during the waste sorting process; they are identified by abbreviations (b) and numbers (a) which have the following significance: 1–7: plastic/20–22: paper and cardboard/80–98: composite materials.




Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



The packaging is made of environmentally friendly materials that you can dispose of at local recycling points. Advice on the options with which to dispose of your old device can be obtained from your municipal or local administration offices.



The device and packaging materials can be recycled; sort them for disposal to simplify waste management. The Triman logo is only relevant for France.



The device and the packaging material can be recycled, so sort them prior to disposal for better waste management. Contact your local authorities for information on the various options available to ensure correct disposal. Observe the following identifications of the packaging materials: (a) numbers, (b) abbreviations and (c) materials which have the following significance: 1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials and (d) type of packaging. The logo is only applicable to Italy.

Information on Storage

The laminator must be stored safely after use. Observe the following information:

Store the laminator

- in its original packaging
- in a dry, clean location
- in a cooled state

Queries and Service

Dear customer,

we are delighted that you have chosen this equipment.

In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point of sale.

Further information is available under the heading Contact & Service on our website: www.hp.com/officeequipment.v

Declaration of Conformity

 The CE Mark on the device confirms conformity.

The Declaration of Conformity can be read online at www.hp.com/officeequipment.

 The UKCA mark on the device confirms its conformity.

The Declaration of Conformity can be read online at www.hp.com/officeequipment.

Manufacturer

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Germany

Bedienungsanleitung lesen



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise bei der Handhabung Ihres Laminiergeräts. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Laminiergerät ist geeignet für das Heißlaminieren mit Heißlaminierfolien und das Kaltlaminieren mit Kaltlaminierfolien in einer Laminierfolienstärke von 75 - 125 micron. Die Gesamtdicke der zu laminierenden Dokumente (Fotos, Bilder, Karton, Papier usw.) darf bei maximal 0,5 mm liegen.

Das Laminiergerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in geschlossenen Innenräumen geeignet. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Laminiergerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Gewährleistung.

Sicherheitshinweise beachten

Lesen und beachten Sie die Warnhinweise, um sich und die Umwelt zu schützen.



Warnung!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Fehlerhafter Umgang mit Ihrem Laminiergerät kann zu Stromschlag führen. Achten Sie darauf, dass das Laminiergerät in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose aufgestellt wird, damit das Laminiergerät im Notfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Fassen Sie das Laminiergerät niemals mit nassen Händen an. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Wasser. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.



Warnung!

Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungsmaterialien oder Schutzfolien. Kinder können Kleinteile, Verpackungsmaterialien oder Schutzfolien verschlucken. Halten Sie Kinder von Ihrem Laminiergerät und dessen Verpackung fern.



Warnung!

Verletzungsgefahr durch Einzugsmechanismus. Lose Gegenstände können sich im Einzug verfangen und Verletzungen hervorrufen. Halten Sie Finger, Haare, Schals, Krawatten, Schmuck etc. vom Einzug fern.



Warnung!

Stolpergefahr durch unsachgemäß verlegtes Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann. Achten Sie darauf, dass keine Schäden am Netzstecker und am Netzkabel auftreten können.



Warnung!

Gefahr durch gesundheitsschädliche Dämpfe. Beim Laminieren können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Sorgen Sie beim Laminieren stets für eine gute Belüftung, indem Sie etwa das Fenster öffnen.



Vorsicht!

Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteoberfläche. Während des Laminierens erhitzt sich die Geräteoberfläche. Die Geräteoberfläche während des Betriebs nicht berühren. Warten Sie nach dem Betrieb einige Minuten, bis sich das Laminiergerät abgekühlt hat, bevor Sie die Geräteoberfläche berühren.



Vorsicht!

Verbrennungsgefahr durch heiße Laminierfolie. Die austretende Laminierfolie ist unmittelbar nach dem Laminieren sehr heiß. Entnehmen Sie die Laminierfolie nur am abgekühlten Ende der Laminierfolie.



Vorsicht!

Verbrennungsgefahr durch heiße Laminierreste. Nach dem Reinigen führt das austretende Papier sehr heiße Laminierreste mit sich. Entnehmen Sie das austretende Papier nur am abgekühlten Ende.



Wichtig!

Sachschaden möglich. Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Verwenden Sie das Laminiergerät nur in geschlossenen Räumen und innerhalb der in den **Technischen Daten** angegebenen zulässigen Umgebungsbedingungen.

- Das Laminiergerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Laminiergeräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder nicht mit dem Laminiergerät spielen lassen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.



Das Siegel «Geprüfte Sicherheit» (GS-Zeichen) bescheinigt, dass das Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlanwendung des gekennzeichneten Produkts die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das durch ein geeignetes Prüfinstitut ausgestellt wurde.



Das Symbol gibt an, dass die Bauart des Produkts der Schutzklasse II entspricht (doppelte Isolierung). Ein Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung (Masse) ist nicht erforderlich.

Verpackungsinhalt prüfen


Prüfen Sie den Verpackungsinhalt Ihres Laminiergeräts, bevor Sie Ihr Laminiergerät in Betrieb nehmen.

Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, nehmen Sie das Laminiergerät keinesfalls in Betrieb. Wenden Sie sich an unseren Service.


- 1 Laminiergerät OneLam Combo A3
- Bedienungsanleitung
- 1 Netzkabel
- 1 integrierte Schneidevorrichtung
- 1 Eckenabrunder
- 15 Laminierfolien (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × Visitenkartengröße)

Ihr Laminiergerät im Detail

Die folgende Abbildung zeigt Ihnen das Laminiergerät im Detail.

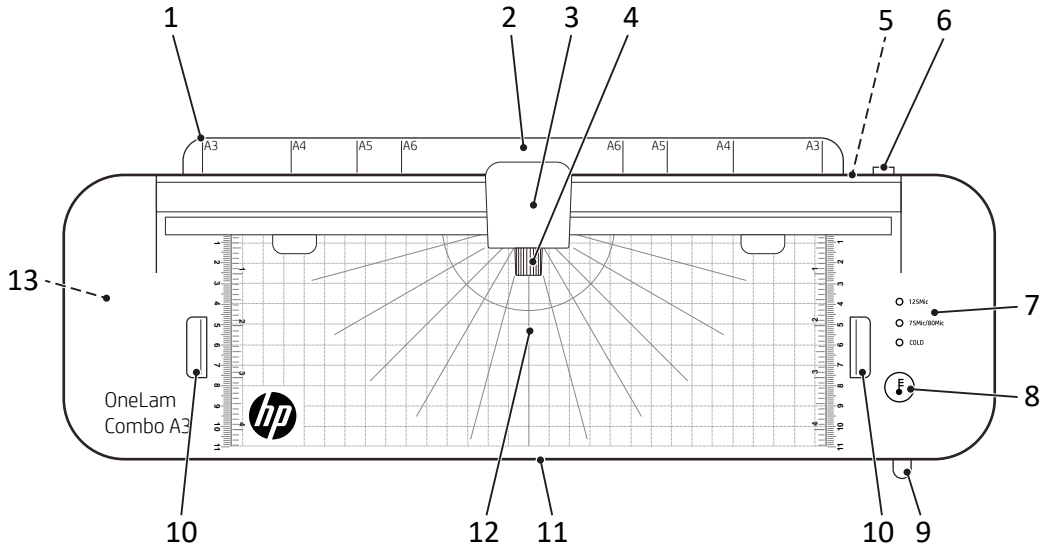

1	Eingabeseite (Rückseite)	8	Taste Betriebsarten
2	Folienauflage	9	Hebel ABS-Rollenentriegelung
3	Schneidevorrichtung mit Schneidekopf	10	Anschläge Schneidevorrichtung
4	Wahlschalter für Schneidefunktion	11	Ausgabeseite (Vorderseite)
5	Anschlussbuchse Netzkabel	12	Positionierhilfen
6	Netzschalter	13	Eckenabrunder
7	Status-LEDs		

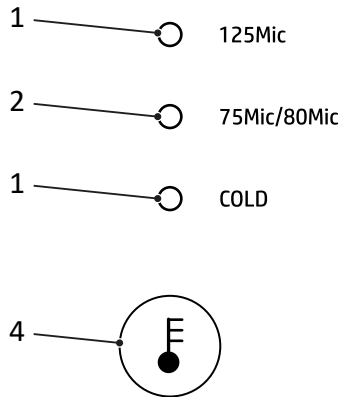

1	Status-LED Folienstärke 125 micron	3	Status-LED Kaltlaminieren
2	Status-LED Folienstärke 75/80 micron	4	Taste Betriebsarten

Betriebsarten des Laminiergeräts

Das Laminiergerät kann alle Kalt- und Heißlaminierfolien in den Stärken 75 μ , 80 μ und 125 μ verarbeiten.

Heißlaminierung

Bei der Betriebsart „Heißlaminierung“ wird die Laminierfolie auf eine Temperatur von ca. 120 °C bis 150 °C erhitzt, während die Laminierfolie durch die Transportrollen des Laminiergeräts geführt wird. Es entsteht eine dauerhafte thermische Verbindung von laminiertem Material und Laminierfolie. Durch das Heißlaminieren werden Wasser, Sauerstoff und Bakterien dauerhaft vom laminierten Material ferngehalten.


Kaltlaminierung

Bei der Betriebsart „Kaltlaminierung“ wird die Laminierfolie auf eine Temperatur von ca. 25 °C erhitzt. Die Laminierfolie ist mit einem speziellen Klebstoff beschichtet. Beim Laminiervorgang werden die Folienseiten zusammengepresst.

Es entsteht eine lösbare Verbindung und das Material kann bei Bedarf ohne Beschädigung entnommen werden.

Laminiergerät aufstellen und in Betrieb nehmen

Der folgende Absatz unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme des Laminiergeräts.

- 1 Stellen Sie das Laminiergerät standsicher auf einer ebenen, waagerechten Oberfläche und in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf.
- 2 Schalten Sie den Netzschalter in die Position **OFF**.
-  Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.
- 3 Stecken Sie das Netzkabel in die Anschlussbuchse des Laminiergeräts.
- 4 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- 5 Schalten Sie den Netzschalter in die Position **ON**.
 - ➔ Die Transportrollen drehen sich.
 - ➔ Die Status-LED „COLD“ leuchtet **GRÜN**
 - ➔ Sie haben Ihr Laminiergerät in Betrieb genommen.

Bevor Sie loslegen

Die folgenden Hinweise helfen, dass das Laminiergerät stets so funktioniert, wie Sie es erwarten.

Hinweise zum Material

- Laminieren Sie keine metallenen, nassen oder unebenen Materialien.
- Das zu laminierende Material darf inklusive der Laminierfolie nicht stärker als 0,5 mm sein.
- Dünne und weiche Materialien sollten mit der stärksten Laminierfolie (125 µ) laminiert werden.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit nicht mehrere kleine Materialstücke pro Folie.

Hinweise zur Laminierfolie

- Verwenden Sie nur Folienarten, deren Verwendungszweck zum Laminieren vorgesehen ist. Andere Folienarten wie zum Beispiel Klarsichtfolien sind nicht zum Laminieren geeignet.
- Nutzen Sie für die Betriebsart „Heißlaminierung“ ausschließlich Heißlaminierfolien.
- Nutzen Sie für die Betriebsart „Kaltlaminierung“ ausschließlich Kaltlaminierfolien.
- Wählen Sie die Größe der Laminierfolie passend zum laminierenden Material aus.
- Schneiden Sie Laminierfolien, falls notwendig, erst nach dem Laminieren zu.

Hinweise zum Laminiervorgang

- Führen Sie keine Laminierfolie ohne Inhalt in die Eingabeseite (Rückseite) des Laminiergeräts ein.
- Führen Sie die Laminierfolie nicht aufgerollt in die Eingabeseite (Rückseite) des Laminiergeräts ein.
- Führen Sie die Laminierfolie nicht einseitig in die Eingabeseite (Rückseite) des Laminiergeräts ein.
- Führen Sie die Laminierfolie immer mit der geschlossenen Seite voran - mittig und in gerader Ausrichtung - auf der Eingabeseite (Rückseite) des betriebsbereiten Laminiergeräts ein.
- Ziehen Sie die Laminierfolie während des Laminierens nicht aus der Ausgabeseite (Vorderseite).
- Bedenken Sie, dass heiß laminierte Materialien fest mit der Laminierfolie verbunden werden und nicht ohne mögliche Beschädigungen wieder aus der Laminierfolie entnommen werden können.

Laminiergerät bedienen

Der folgende Absatz beschreibt, wie Sie Heißlaminieren und Kaltlaminieren können.


- Wenn Sie das Laminiergerät für 30 Minuten nicht verwenden, geht das Laminiergerät in den Stand-By-Modus. Drücken Sie die Taste „Betriebsarten“, um das Gerät betriebsbereit zu machen.
- 1 Drücken Sie die Taste „Betriebsarten“ mehrmals, bis Sie die gewünschte Laminierart ausgewählt haben.
 - Heißlaminierung:** Es steht die Auswahl „125Mic“ oder „75Mic/80Mic“ zur Verfügung.
 - Kaltlaminierung:** Durch die Auswahl „Cold“ ist die Kaltlaminierung aktiviert.
- ➔ Eine Status-LED (125Mic || 75Mic/80Mic) blinkt **GRÜN** und die Aufheizphase beginnt oder die Status-LED (Cold) leuchtet dauerhaft **GRÜN** und das Laminiergerät ist betriebsbereit.
- **Heißlaminierung:** Nach der Aufheizphase leuchtet eine Status-LED dauerhaft **GRÜN** und das Laminiergerät ist betriebsbereit.
- **Kaltlaminierung:** Wenn das Laminiergerät vorher in der Betriebsart „Heißlaminierung“ genutzt wurde, muss das Laminiergerät ca. 30 Minuten abkühlen, bevor es betriebsbereit ist.



Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteoberfläche.

Das Laminiergerät heizt sich beim Heißlaminieren auf. Berühren Sie die Geräteoberfläche während des Betriebs nicht.

- 2 Legen Sie das zu laminierende Material in die Laminierfolie ein. Für ein optimales Ergebnis halten Sie einen Abstand zum umlaufenden Rand von 3 mm bis 5 mm ein.
- 3 Führen Sie die vorbereitete Laminierfolie über die Folienufaltung auf der Eingabeseite (Rückseite) des betriebsbereiten Laminiergeräts ein.

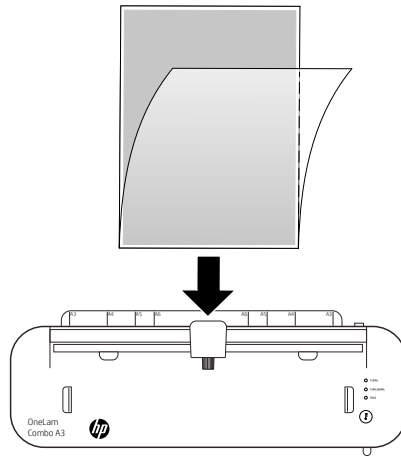

- Die Laminierfolie wird eingezogen und auf der Ausgabeseite (Vorderseite) des Laminiergeräts ausgegeben.



Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Laminierfolie.

Die austretende Laminierfolie ist unmittelbar nach dem Laminieren sehr heiß. Entnehmen Sie die austretende Laminierfolie nur am abgekühlten Ende der Laminierfolie.

- 4 Entnehmen Sie die Laminierfolie aus dem Gerät.
- 5 Schalten Sie den Netzschalter in die Position **OFF**.
 - Sie haben den Laminiervorgang beendet.



Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteoberfläche.

Warten Sie nach dem Abschalten einige Minuten, bis sich das Laminiergerät abgekühlt hat, bevor Sie die Geräteoberfläche berühren.

Betrieb des Laminiergeräts beenden

Schalten Sie das Laminiergerät aus, wenn Sie den Betrieb des Laminiergeräts einstellen.

- 1 Schalten Sie den Netzschalter in die Position **OFF**.
- 2 Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3 Entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzanschlussbuchse.
 - Sie haben den Betrieb des Laminiergeräts beendet.

Schneidevorrichtung und Eckenabrunder benutzen

Sie können bei Bedarf das zu laminierende Papier oder die Folie mit der Schneidevorrichtung zuschneiden und die Ecken der Folie mit dem Eckenabrunder abrunden.

i Beachten Sie, dass Sie nicht mehr als drei Seiten Papier (80 g/m²) und nicht mehr als ein laminiertes Dokument gleichzeitig mit der Schneidevorrichtung oder dem Eckenabrunder bearbeiten dürfen.


Schnittbilder an der Schneidevorrichtung einstellen

Die Schneidevorrichtung befindet sich auf der Oberseite des Laminiergeräts.

Die Schneidevorrichtung bietet Ihnen folgende Schnittbilder, die Sie am Wahlschalter des Schneidekopfs der Schneidevorrichtung einstellen können.

- Gerader Schnitt
- Wellenschnitt
- Perforation

i Das eingestellte Schnittbild wird durch ein obenstehendes Symbol am Wahlschalter dargestellt.

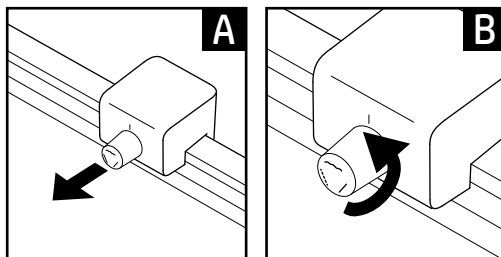


i Die Messerklingen des Schneidekopfs sind durch ein Schutzgehäuse umgeben.

1 Ziehen und drehen Sie den Wahlschalter (A, B) und stellen Sie das gewünschte Schnittbild ein.

- ➔ Der Wahlschalter rastet hörbar ein.
- ➔ Sie haben das gewählte Schnittbild eingestellt.

Schneidevorrichtung benutzen

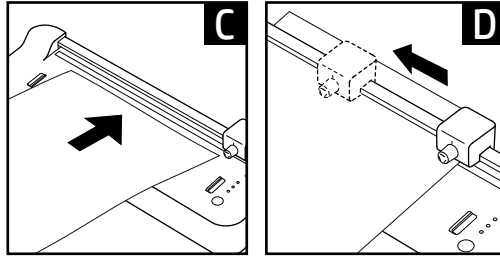


- 1 Führen Sie das Papier/die Folie bis zur gewünschten Schneideposition (C) zwischen den Anschlägen unter der Schneidevorrichtung durch.
- i** Nutzen Sie die auf der Oberseite des Laminiergeräts aufgebrachte Positionierhilfe zum Ausrichten des zu schneidenden Materials.
- 2 Drücken Sie den Schneidekopf fest an, um ein gutes Schnittergebnis zu erzeugen, und führen Sie den Schneidekopf über das Papier/die Folie (D). Fixieren Sie das Material mit der Hand, damit es beim Zuschnitt nicht verrutscht.
 - ➔ Sie haben das Papier/die Folie zugeschnitten.

Schneidekopf wechseln

Bei Bedarf können Sie den Schneidekopf der Schneidevorrichtung wechseln.

- i** Für einen neuen Schneidekopf wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Hersteller.

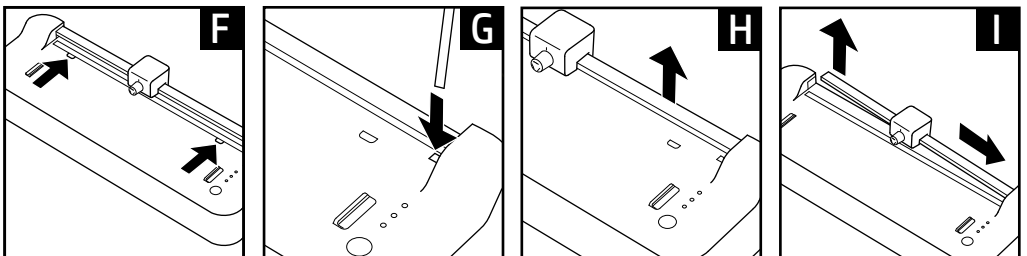

- 1 Lösen Sie die Kunststoffschiene (F) aus ihrer Verankerung heraus.
- 2 Führen Sie ein geeignetes Werkzeug (z. B. die Kunststoffschiene oder einen Schlitzschraubendreher) in die Vertiefung (G) neben der rechten Halterung ein, drücken Sie das Werkzeug herunter und halten Sie den Druck aufrecht.
 - ➔ Die Sperre in der rechten Halterung ist gelöst.

- 3** Heben Sie die Führungsschiene bis zum Anschlag hoch (H) und schieben Sie die Führungsschiene nach rechts (I), bis sich die Führungsschiene aus der linken Halterung löst. Entnehmen Sie die Führungsschiene.

→ Sie haben die Führungsschiene mit Schneidekopf ausgebaut.



Vorsicht! Verletzungsgefahr durch scharfe Schneidevorrichtung. Berühren Sie nicht die Messerklingen der zu tausenden Schneideköpfe.


- 4** Ziehen Sie den alten Schneidekopf von der Führungsschiene.
- 5** Bringen Sie den neuen Schneidekopf in Einbaurichtung auf die Führungsschiene auf.
- 6** Führen Sie die Führungsschiene mit Schneidekopf bei gelöster Sperre (=> Schritt 2) zuerst in die rechte Halterung und dann in die linke Halterung ein.
- 7** Entnehmen Sie das Werkzeug aus der Vertiefung und verriegeln die Sperre.
- 8** Prüfen Sie den korrekten Sitz der Führungsschiene und des Schneidekopfs.
- 9** Befestigen Sie die Kunststoffschiene.
- 10** Überprüfen Sie die Funktion des Schneidekopfs.
- Sie haben den Schneidekopf gewechselt.

Eckenabrunder benutzen

Der Eckenabrunder befindet sich auf der Unterseite des Laminiergeräts.



Vorsicht! Verletzungsgefahr durch scharfe Schneidevorrichtung. Berühren Sie nicht die Messerklinge des Eckenabrunder.

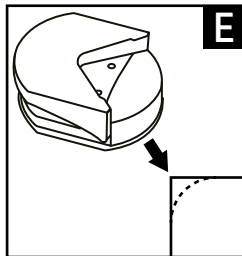

- 1** Lösen Sie den Eckenabrunder (E) aus der Halterung.
- 2** Führen Sie eine Ecke des Papiers/der Folie in den Eckenabrunder ein.
- 3** Pressen Sie den Eckenabrunder zusammen.
- 4** Wiederholen Sie bei Bedarf den Vorgang für alle Ecken des Papiers/der Folie.
- Sie haben die Ecken des Papiers/der Folie abgerundet.

Wenn etwas nicht funktioniert

Folienstau beheben

Folienstau kann folgende Ursachen haben:

- Die Laminierfolie wurde nicht gerade in das Laminiergerät eingeschoben.
- Die Transportrollen sind mit Kleberesten verunreinigt.
- Sie haben ungeeignete Laminierfolie oder Material verwendet.

- 1 Schalten Sie den Netzschalter in die Position **OFF**.
- 2 Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3 Drücken Sie den Hebel „ABS-Rollenentriegelung“ nach links und halten Sie ihn in der Stellung fest.

→ Die Laminierfolie wird freigegeben.



Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteoberfläche.

Das Laminiergerät heizt sich beim Heißlaminieren auf. Warten Sie nach dem Abschalten einige Minuten, bis sich das Laminiergerät abgekühlt hat, bevor Sie die Geräteoberfläche berühren.



Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Laminierfolie.

Die austretende Laminierfolie ist unmittelbar nach dem Laminieren sehr heiß. Entnehmen Sie die austretende Laminierfolie nur am abgekühlten Ende der Laminierfolie.

- 4 Ziehen Sie die Laminierfolie vorsichtig aus der Eingabeseite (Rückseite) des Laminiergeräts heraus.
- 5 Geben Sie den Hebel „ABS-Rollenentriegelung“ frei.
→ Sie haben den Folienstau behoben.
- 6 Reinigen Sie das Laminiergerät.

Wartung und Pflege

Reinigen Sie das Laminiergerät in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf.

Gehäuse reinigen

- 1 Schalten Sie den Netzschalter in die Position **OFF**.
- 2 Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteoberfläche.

Das Laminiergerät heizt sich beim Heißlaminieren auf. Warten Sie nach dem Abschalten einige Minuten, bis sich das Laminiergerät abgekühlt hat, bevor Sie die Geräteoberfläche berühren.

Wichtig! Sachschaden durch Reinigungs- oder Lösungsmittel möglich. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

- 3 Reinigen Sie die Geräteoberfläche mit einem weichen, leicht feuchten und fusselreichen Tuch.
→ Sie haben die Geräteoberfläche des Laminiergeräts gereinigt.

Transportrollen reinigen

Ablagerungen und Klebereste an den Transportrollen können das Laminierergebnis beeinträchtigen. Entfernen Sie Ablagerungen und Klebereste in regelmäßigen Abständen und immer dann, wenn sich das Laminierergebnis nicht so darstellt wie erwartet.

- 1 Stellen Sie die Betriebsbereitschaft des Laminiergeräts her.
- 2 Drücken Sie die Taste „Betriebsarten“ mehrmals, bis Sie eine Folienstärke ausgewählt haben (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Die Auswahl der Folienstärke ist beliebig. Vergewissern Sie sich, dass die Status-LED **GRÜN** blinkt. Nach der Aufheizphase leuchtet die Status-LED dauerhaft **GRÜN** und die Reinigung der Transportrollen kann durchgeführt werden.



Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteoberfläche.

Das Laminiergerät heizt sich beim Heißlaminieren auf. Berühren Sie die Geräteoberfläche während des Betriebs nicht.

- 3 Führen Sie ein gefaltetes Blatt Papier mit der gefalteten Kante voran in gerader Ausrichtung in die Eingabeseite (Rückseite) des Laminiergeräts.



Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Klebereste.

Die Klebereste auf dem austretenden Papier sind sehr heiß. Entnehmen Sie das austretende Papier nur am abgekühlten Ende.

i Das Papier wird mit den anhängenden Kleberesten auf der Ausgabeseite (Vorderseite) ausgeworfen.

4 Wiederholen Sie den Vorgang, bis keine Klebereste mehr auf dem Papier haften bleiben.


5 Schalten Sie das Laminiergerät aus


→ Sie haben die Transportrollen des Laminiergeräts gereinigt.

Technische Daten


Modell	Abmessungen [mm]	Stromversorgung	Laminiergeschwindigkeit [mm/min]	max. Laminierbreite [mm]	max. Stärke Laminierfolie [mic]	Anzahl Transportrollen	max. Umgebungstemperatur [°C]	Temperatur Transportrollen [°C]	Aufheizzeit [min]	Gewicht [kg]	Automatische Abschaltung [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Entsorgung


 Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Entsorgen Sie Ihr Gerät bei der Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers.

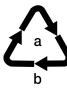 Beachten Sie die Kennzeichnung des Verpackungsmaterials bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

 Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

 Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der korrekten Entsorgung.

 Das Gerät und das Verpackungsmaterial sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

 Das Gerät und das Verpackungsmaterial sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der korrekten Entsorgung. Dieses Symbol gilt nur für Italien.

Hinweise zur Lagerung

Nach der Verwendung muss das Laminiergerät sicher gelagert werden. Beachten Sie die folgenden Hinweise:

Lagern Sie das Laminiergerät

- nur in der Originalverpackung
- an einem trockenen, sauberen Ort
- nur in abgekühltem Zustand

Fragen und Service

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.

Bei Fragen und Problemen steht Ihnen unsere Service-Hotline unter der Telefonnummer **+49 (0)180 5 007514** (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14ct/Min., mobil maximal 42ct/Min.) zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch im Bereich Kontakt & Service auf unserer Internetseite www.hp.com/officeequipment.

WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH
Krabbenweg 14
26388 Wilhelmshaven
(Germany)

Konformitätserklärung

CE Das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.
Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.hp.com/officeequipment.

**UK
CA** Das UKCA-Kennzeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.
Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.hp.com/officeequipment

Hersteller

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Deutschland

Запознаване с ръководството за обслужване



Прочетете внимателно ръководството за обслужване и съблюдавайте указанията при употреба на ламиниращото устройство. Запазете ръководството за обслужване за по-късна употреба.

Употреба по предназначение

Ламиниращото устройство е подходящо за горещо и студено ламиниране с фолия за горещо и студено ламиниране с дебелина 75 - 125 микрона. Общата дебелина на документите за ламиниране (снимки, картини, картон, хартия и др.) трябва да е максимално 0,5 mm.

Ламиниращото устройство е предназначено само за частна употреба в затворени вътрешни помещения. Забранено е извършването на своеволни промени или модификации. В никакъв случай не отваряйте ламиниращото устройство и не правете опит да го ремонтирате сами. Оставете поправките да се извършват само от квалифициран персонал.

Всяка друга употреба не отговаря на предназначението. Забранено е извършването на своеволни промени или модификации, което води до загуба на гаранцията.

Съблюдаване на указанията за безопасност

Прочетете и спазвайте предупредителните указания, за да предпазите себе си и околната среда.



Предупреждение!

Опасност от нараняване поради електрически удар. Неправилното боравене с ламиниращото устройство може да причини електрически удар. Поставете ламиниращото устройство в близост до лесно достъпен контакт, за да може в спешен случай то бързо да бъде изключено. Никога не докосвайте ламиниращото устройство с мокри ръце. Избягвайте всякакъв контакт с вода.

Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато устройството не се използва. Използвайте само доставения мрежов кабел.



Предупреждение!

Опасност от задушаване поради наличието на дребни детайли, опаковъчни материали или защитни фолия. Децата могат да погълнат малки части, опаковъчни материали или защитно фолио. Дръжте настрана децата от ламиниращото устройство и неговата опаковка!



Предупреждение!

Опасност от нараняване от изтеглящия механизъм. Свободните предмети могат да блокират в изтеглящия механизъм и да причинят наранявания. Дръжте пръсти, коса, шалове, вратовръзки, бижута и т. н. далеч от изтеглящия механизъм.



Предупреждение!

Опасност от препъване поради неправилно положен кабел. Положете мрежовия кабел така, че никога да не може да се препъне в него. Обърнете внимание на това щепселът или кабелът да не могат да бъдат повредени.



Предупреждение!

Опасност от вредни за здравето пари! При ламиниране могат да се изпуснат опасни за здравето пари. Винаги осигурявайте добра вентилация при ламиниране, например чрез отваряне на прозореца.



Внимание!

Опасност от изгаряне поради гореща повърхност на уреда. По време на ламиниране повърхността на устройството се загорява. Не докосвайте повърхността на устройството по време на работа. След работа изчакайте няколко минути, преди да докоснете повърхността на ламиниращото устройство.



Внимание!

Опасност от изгаряне поради горещо фолио за ламиниране. Извеждащото се фолио е много нагорещено непосредствено след ламинирането. Хващайте фолиото само от охладения му край.



Внимание!

Опасност от изгаряне поради горещи остатъци от ламиниране. След почистването извеждащата се хартия се изтласква с много горещи остатъци от самото ламиниране. Хващайте хартията само от охладения ѝ край.



Важно!

Възможни са материални щети. Избягвайте влияния на околната среда като дим, прах, вибрации, химикали, влага, топлина или директна слънчева светлина. Използвайте ламиниращото устройство само в затворени помещения и само при посочените в техническите данни допустими условия.

- i Ламиниращото устройство може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те се намират под наблюдение или са инструктирани за безопасното използване на устройството и разбират произтичащите от това опасности.

Не позволявайте на деца да играят с ламиниращото устройство. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.



Използвайте продукта само в закрити помещения.



Символът показва, че изпълнението на продукта отговаря на защитен клас II (двойна изолация).

Не е необходима защитна система за заземяване (маса).



Печатът „тествана безопасност“ (GS сертификат) удостоверява, че продуктът отговаря на изискванията на германския закон за безопасност на продуктите (ProdSG).

GS сертификатът сочи, че обозначеният продукт не застрашава безопасността и здравето на потребителя, когато се използва по предназначение и при предвидена неправилна употреба. Тук става въпрос за доброволен знак за безопасност, издаден от оторизиран за целта сертифициращ институт.

Контролиране на съдържанието на опаковката


Проверете съдържанието на опаковката на Вашето ламиниращо устройство, преди да започнете да го използвате.

В никакъв случай не използвайте ламиниращото устройство, ако липсва нещо или има нещо повредено. Обърнете се към нашия сервиз.


- 1 ламиниращо устройство OneLam Combo A3
- Ръководство за експлоатация
- 1 мрежов кабел
- 1 вграден режещ механизъм
- 1 ъглов окръглител
- 15 ламиниращи фолия (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × размер „визитка“)

Детайлно изображение на Вашето ламиниращо устройство

На следното изображение можете да видите отделните детайли на ламиниращото устройство.

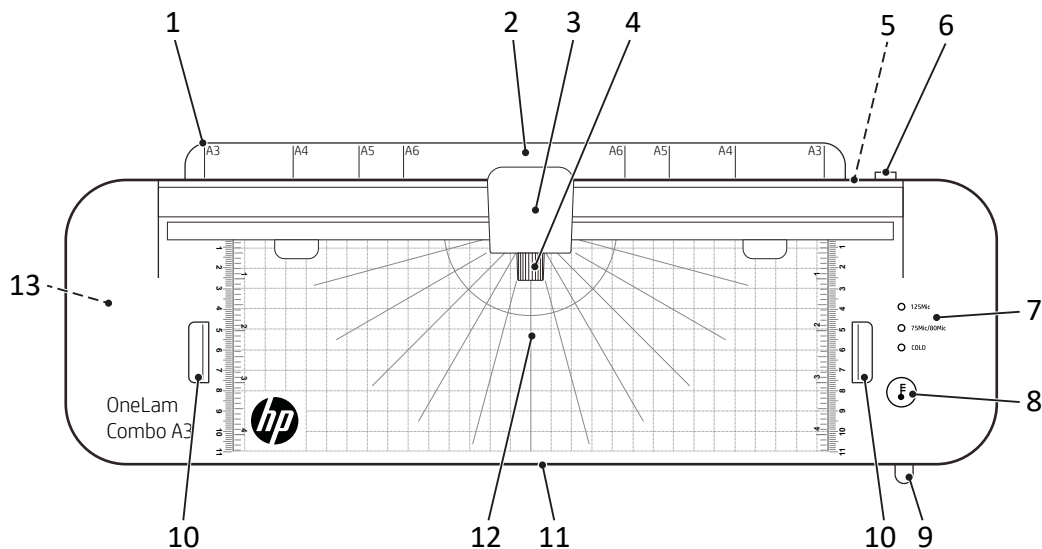

1	подаваща страна (обратна страна)	8	бутон за режимите на работа
2	поставка за фолиото (капак)	9	лост ABS за освобождаване на ролката
3	режещо приспособление с режеща глава	10	ограничители на режещото приспособление
4	многопозиционен прекъсвач за функцията за рязане	11	извеждаща страна (предна страна)
5	съединителна букаса за мрежовия кабел	12	помощни средства за позициониране
6	мрежов прекъсвач	13	ъглов окръглител
7	светодиоди за състояние		

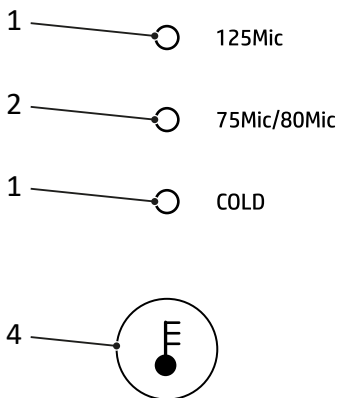

1	светодиод за състоянието за фолио с дебелина от 125 микрона	3	светодиод за състоянието за студено ламиниране
2	светодиод за състоянието за фолио с дебелина от 75/80 микрона	4	бутон за режимите на работа

Режими на работа на ламиниращото устройство

Ламиниращото устройство може да работи с всички фолия за студено и горещо ламиниране с дебелина 75 μ , 80 μ 125 μ .

Горещо ламиниране

В режим „Горещо ламиниране“ фолиото се нагрява на температура от около 120 °C до 150 °C, докато то преминава през транспортиращите ролки на ламиниращото устройство. Така се получава трайно термично съединение от ламиниращ материал и ламиниращо фолио. Благодарение на горещото ламиниране ламинираният материал се предпазва трайно от вода, кислород и бактерии.

Студено ламиниране

В режим „Студено ламиниране“ фолиото се нагрява на температура от около 25 °C. Ламиниращото фолио има покритие от специален изкуствен материал. По време на ламиниране двете страни на фолиото се пресоват.

Получава се разтворимо съединение и материалът може при необходимост да се извади, без да бъде повреден.

Поставяне и включване на ламиниращото устройство

Този раздел ще Ви помогне да започнете работа с ламиниращото устройство.

- 1 Поставете ламиниращото устройство стабилно върху гладка, хоризонтална повърхност и в близост до лесно достъпен контакт.
- 2 Поставете мрежовия прекъсвач на позиция **OFF**.
 - I** Използвайте само доставения мрежов кабел.
- 3 Включете мрежовия кабел в съединителна букса на ламиниращото устройство.
- 4 Включете щепсела в контакта.
- 5 Поставете мрежовия прекъсвач на позиция **ON**.
 - ➔ Транспортиращите ролки се завъртат.
 - ➔ Светодиодът за състоянието „COLD“ свети в **ЗЕЛЕНО**.
 - ➔ Вече можете да използвате Вашето ламиниращо устройство.

Преди да започнете

Посочените по-долу указания ще Ви помогнат ламиниращото устройство винаги да функционира така, както очаквате.

Указания за материала

- Не ламинирайте метални, мокри или неравни материали.
- Материалът за ламиниране не трябва заедно с ламиниращото фолио да бъде по-дебел от 0,5 mm.
- Добре е тънките и меки материали да се ламинират с най-дебелото фолио (125 µ).
- По възможност не ламинирайте няколко малки материала в едно фолио.

Указания за ламиниращото фолио

- Използвайте само такива фолия, които са предназначени за ламиниране. Други видове фолия, например прозрачни пликосе за документи, не са годни за ламиниране.
- Използвайте само фолия за горещо ламиниране, когато работите в режим „Горещо ламиниране“.
- Използвайте само фолия за студено ламиниране, когато работите в режим „Студено ламиниране“.
- Изберете размера на фолиото според материала, който ще се ламинира.
- Ако необходимо, отрежете ламиниращото фолио след ламинирането.

Указания относно процеса на ламиниране

- Не въвеждайте ламиниращо фолио без съдържание в подаващата страна (обратна страна) на ламиниращото устройство.
 - Не въвеждайте навито ламиниращо фолио в подаващата страна (обратна страна) на ламиниращото устройство.
 - Не въвеждайте единично ламиниращо фолио в подаващата страна (обратна страна) на ламиниращото устройство.
 - Въвеждайте ламиниращото фолио само със затворената страна напред - в право положение по средата - в подаващата страна (обратна страна) на намиращото се в експлоатационна готовност ламиниращо устройство.
 - Не изтегляйте ламиниращото фолио от извеждащата страна (предна страна) по време на ламиниране.
- Обърнете внимание на това, че горещо ламинираните материали се свързват здраво с ламиниращото фолио и не могат да се извадят от него без вероятната му повреда.

Обслужване на ламиниращото устройство

В този раздел се описва как да извършвате горещо и студено ламиниране.

- Ако не използвате ламиниращото устройство за 30 минути, то преминава в режим на готовност. Натиснете бутон „режими на работа“, за да приведете устройството в експлоатационна готовност.

- 1 Натиснете неколккратно бутон „режими на работа“, докато изберете желани вид на ламиниране.

Горещо ламиниране: Вие можете да изберете между „125Mic“ или „75Mic/80Mic“.

Студено ламиниране: Студеното ламиниране се активира, когато изберете „Cold“.

- ➔ Светодиодът за състояние (125Mic || 75Mic/80Mic) мига в **ЗЕЛЕНО** и фазата на нагряване започва или светодиодът свети непрекъснато в **ЗЕЛЕНО** и ламиниращото устройство се намира в експлоатационна готовност.

- **Горещо ламиниране:** След фазата на загреване светодиодът свети непрекъснато в **ЗЕЛЕНО** и ламиниращото устройство се намира в експлоатационна готовност.

Студено ламиниране: Ако сте използвали преди това ламиниращото устройство в режим „Горещо ламиниране“, то трябва да се охлади за около 30 минути, преди да може да се използва отново.




Внимание!

Опасност от изгаряне поради гореща повърхност на уреда.

Ламиниращото устройство се нагрява по време на горещо ламиниране. Не докосвайте повърхността на устройството по време на работа.

- 2 Поставете материала за ламиниране в ламиниращото фолио. За оптимален резултат поддържайте разстояние до ръба от 3 mm до 5 mm.
- 3 Въведете чрез поставката подготвеното ламиниращо фолио в подаващата страна (обратна страна) на намиращото се в експлоатационна готовност ламиниращо устройство.

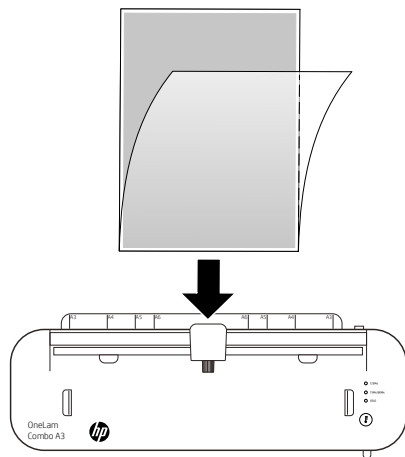

- ➔ Ламиниращото фолио се захваща и се извежда от извеждащата страна (предна страна) на устройството.



Внимание!

Опасност от изгаряне поради горещо фолио за ламиниране.
Извеждащото се фолио е много нагорещено непосредствено след ламинирането.
Хващайте извеждащото се фолио само от охладения му край.

- 4 Извадете ламиниращото фолио от уреда.
- 5 Поставете мрежовия прекъсвач на позиция **OFF**.
 - ➔ Приключихте ламинирането.



Внимание!

Опасност от изгаряне поради гореща повърхност на уреда.
След изключването изчакайте няколко минути, преди да докоснете повърхността на ламиниращото устройство.

Приключване на работата с ламиниращото устройство

Изключете ламиниращото устройство, когато сте приключили работата с него.

- 1 Поставете мрежовия прекъсвач на позиция **OFF**.
- 2 Извадете щепсела от контакта.
- 3 Извадете мрежовия кабел от съединителната букса.
 - ➔ Приключихте работа с ламиниращото устройство.

Използване на режещото приспособление и ъгловия окръглител

При необходимост можете да отрежете хартията, която ще ламинирате, или фолиото с помощта на режещ механизъм и да закръглите ъглите с помощта на ъгловия окръглител.

i Обърнете внимание на това, че не можете да обработвате едновременно повече от три листа хартия (80 g/m²) и не повече от един ламиниращ документ с режещия механизъм или ъгловия окръглител.


Настройване на схеми за рязане на режещия механизъм

Режещият механизъм се намира отгоре на ламиниращото устройство.

Режещият механизъм Ви дава възможност за отрязване по следните схеми, които можете да настроите на превключвателя на режещата глава на механизма.

- Право отрязване
- Вълнообразно отрязване
- Перфорация

i Настроената схема на рязане се изобразява чрез изображения символ на превключвателя.

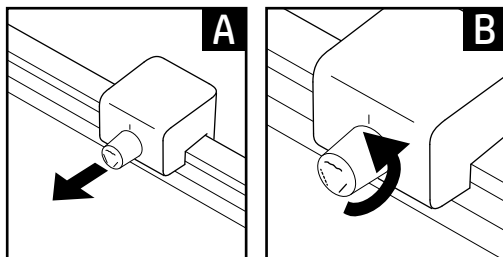


i Остриетата на режещата глава се намират в защитен корпус.

1 Изтеглете и завъртете превключвателя (А, Б) и настройте желаната схема на рязане.

- ➔ Превключвателят кликва при фиксиране.
- ➔ Настройте избраната схема на рязане.

Използване на режещия механизъм

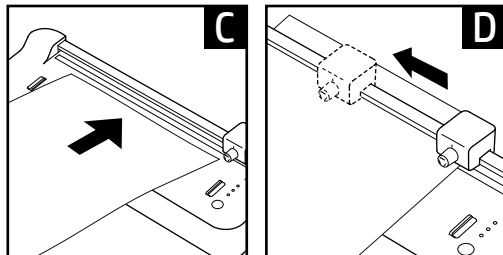


- 1 Прекарайте хартията/фолиото до желаната позиция на рязане (В) между ограничителите под режещия механизъм.
- i** Използвайте поставеното на горната страна помощно устройство за позициониране, за да центрирате материала, който желаете да отрежете.
- 2 Натиснете здраво режещата глава, за да получите добър резултат, и прекарайте режещата глава през хартията/фолиото (Г). Фиксирайте материала с ръка, за да не се размести по време на рязане.
➔ Отрязайте хартията/фолиото.

Смяна на режещата глава

При нужда можете да смените режещата глава на режещия механизъм.

i Обърнете се към Вашия дистрибутор или към производителя, ако желаете да закупите нова режеща глава.

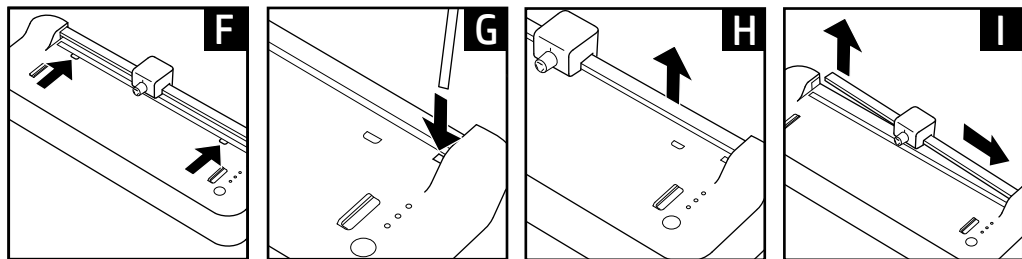

- 1 Освободете пластмасовата шина (Е) от закрепването.
- 2 Поставете подходящ инструмент (напр. пластмасова шина или шлицова отвертка) във вдлъбнатината (Ж) до десния държач, натиснете надолу инструмента и го задръжте така натиснат.
 - Блокировката на десния държач се освобождава.
- 3 Повдигнете направляващата шина нагоре до упор (З) и придвижете шината надясно (И), докато тя се освободи от левия държач. Извадете направляващата шина.
 - Демонтирайте сега направляващата шина с режещата глава.



Внимание!

Опасност за нараняване чрез режещия механизъм.
Не докосвайте остриетата на режещите глави, които ще сменяте.

- 4 Изтеглете старата режеща глава от направляващата шина.
- 5 Поставете новата режеща глава на направляващата шина в монтажна посока.
- 6 Въведете направляващата шина с режещата глава с деблокирана блокировка (=> стъпка 2) първо в десния държач и след това в левия.
- 7 Извадете инструмента от вдлъбнатината и блокирайте блокировка.
- 8 Проверете правилното поставяне на направляващата шина и режещата глава.
- 9 Закрепете пластмасовата шина.
- 10 Проверете дали режещата глава функционира.
 - Сега сменихте режещата глава.

Използване на ъгловия окръглител


Ъгловият окръглител се намира отдолу на ламиниращото устройство.



Внимание!

Опасност за нараняване чрез режещия механизъм.

Не докосвайте върховете на ножа на ъгловия окръглител.

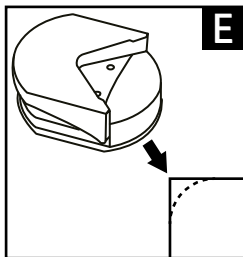

- 1 Извадете ъгловия окръглител (Д) от държача.
 - 2 Поставете единия ъгъл на хартията/фолиото в ъгловия окръглител.
 - 3 Натиснете ъгловия окръглител.
 - 4 Ако е необходимо, повторете това при всички ъгли на хартията/фолиото.
- Окръглихте ъглите на хартията/фолиото.

Когато нещо не функционира

Отстраняване на блокиране на фолиото

Причините за блокиране на фолиото може да са:

- Ламиниращото фолио не е поставено в право положение в ламиниращото устройство.
- Транспортните ролки са замърсени с остатъчно лепило.
- Използвали сте неподходящо ламиниращо фолио или материал.

- 1 Поставете мрежовия прекъсвач на позиция **OFF**.
- 2 Извадете щепсела от контакта.
- 3 Натиснете лоста ABS за освобождаване на ролката наляво и задръжте в това положение.
 - Ламиниращото фолио се освобождава.



Внимание!

Опасност от изгаряне поради гореща повърхност на уреда.

Ламиниращото устройство се нагрява по време на горещо ламиниране. След изключването изчакайте няколко минути, преди да докоснете повърхността на ламиниращото устройство.



Внимание! Опасност от изгаряне поради горещо фолио за ламиниране.

Извеждащото се фолио е много нагорещено непосредствено след ламинирането. Хващайте извеждащото се фолио само от охладения му край.

- 4 Изтеглете внимателно ламиниращото фолио от подаващата страна (задна страна) на ламиниращото устройство.
- 5 Освободете лоста ABS за освобождаване на ролката.
 - Отстранихте блокирането на фолиото.
- 6 Почистете ламиниращото устройство.

Техническо обслужване и поддържане

Почиствайте ламиниращото устройство на редовни интервали или при необходимост.

Почистване на корпуса

- 1 Поставете мрежовия прекъсвач на позиция **OFF**.
- 2 Извадете щепсела от контакта.



Внимание!

Опасност от изгаряне поради гореща повърхност на уреда.

Ламиниращото устройство се нагрява по време на горещо ламиниране. След изключването изчакайте няколко минути, преди да докоснете повърхността на ламиниращото устройство.

Важно!

Възможни са повреди при използване на почистващи препарати или разтворители. Не използвайте почистващи средства или разтворител.

- 3 Почистете повърхността на уреда с мека, леко влажна кърпа без власинки.
 - ➔ Почистихте повърхността на ламиниращото устройство.

Почистване на транспортните ролки

Отлаганията и остатъчното лепило могат да повлияят на резултата от ламинирането. Отстранявайте на редовни интервали отлаганията и остатъчното лепило и винаги тогава, когато резултатът от ламинирането не отговаря на очакванията Ви.

- 1 Приведете ламиниращото устройство в експлоатационна готовност.
- 2 Натиснете неколккратно бутон „режими на работа“, докато изберете желаната дебелина за ламиниране (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Изборът на дебелината на фолиото е произволен. Уверете се, че лампичката за състоянието мига в **ЗЕЛЕНО** След фазата на загряване свети непрекъснато в **ЗЕЛЕНО**. Почистването на транспортните ролки може да започне.



Внимание!

Опасност от изгаряне поради гореща повърхност на уреда.

Ламиниращото устройство се нагрява по време на горещо ламиниране. Не докосвайте повърхността на устройството по време на работа.

- 3 Въведете сгънат лист хартия със сгънатия край напред в права посока подаващата страна (задна страна) на ламиниращото устройство.



Внимание!

Опасност от изгаряне поради горещо остатъчно лепило.

Остатъчното лепило върху извеждащата се хартия е много горещо. Хващайте хартията само от охладения ѝ край.

1 Хартията се извежда от извеждащата страна (предна страна) с полепнало по нея остатъчно лепило.

4 Повторете всичко, докато върху хартията не остане повече остатъчно лепило.


5 Изключете ламиниращото устройство.


→ Почистихте транспортните ролки на ламиниращото устройство.


Технически характеристики

Модел	Размери [мм]	Електрозахранване	Скорост на ламиниране [mm/min].	Макс. широчина на ламиниране [mm]	Макс. дебелина на ламиниращото фолио [mic]	Брой на транспортните ролки	макс. температура на обкръжаващата среда [°C]	Температура на транспортните ролки [°C]	Време на нагряване [min]	Тегло [kg]	Автоматично изключване [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30


Рециклиране

 Този символ показва, че електрическите и електронните стари уреди трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци според законовите разпоредби.


 Рециклирайте Вашия уред в пункт за събиране на вторични суровини във Ваша близост.

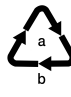 Обърнете внимание на маркировката на опаковъчните материали при разделното изхвърляне, те са маркирани със съкращения (б) и номера (а) със следното значение: 1–7, пластмаса / 20–22: хартия и картон / 80–98: смесени материали.

 Изхвърляйте опаковъчните материали в съответствие с местните разпоредби.

 Опаковката е направена от екологични материали, които можете да изхвърлите в местните центрове за рециклиране. Информирайте се във Вашата община относно възможностите за правилно рециклиране.g.

 Уредът и опаковъчните материали могат да се рециклират, да се изхвърлят отделно за по-добро третиране на отпадъците. Логото на Triman е валидно само за Франция.

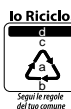 Уредът и опаковъчните материали могат да се рециклират, да се изхвърлят отделно за по-добро третиране на отпадъците. Информирайте се във Вашата община относно възможностите за правилно рециклиране. Обърнете внимание на маркировката на опаковъчните материали със следното значение: (а) номера, (б) съкращения и (в) материал със следното значение: 1–7: пластмаса / 20–22: хартия и картон / 80–98: смесени материали, както и (г) вид на опаковката. Това лого важи само за Италия.

Указания за съхранение

След употреба ламиниращото устройство трябва да се съхранява на безопасно място. Съблюдавайте следните указания:

Съхранение на ламиниращото устройство

- само в оригиналната му опаковка
- на сухо и чисто място
- само в охладено състояние

Въпроси и сервизно обслужване

Скъпи клиенти,

радваме се, че сте избрали този уред.

В случай на дефект, върнете уреда заедно с касовата бележка и оригиналната опаковка в магазина, където сте го закупили.

Допълнителна информация можете да намерите и в раздела „Контакт и сервизно обслужване“ на нашия уебсайт www.hp.com/officeequipment.

Декларация за съответствие

CE Знакът CE на уреда потвърждава съответствието.

Декларацията за съответствие ще намерите на www.hp.com/officeequipment.

UK Знакът UKCA на уреда потвърждава съответствието.

CA Декларацията за съответствие ще намерите на www.hp.com/officeequipment

Производител

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Германия

Přečtení návodu k obsluze



Pozorně si přečtěte návod k obsluze a při manipulaci s laminátorem dodržujte tyto pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro pozdější použití.

Používání pro daný účel

Laminátor je vhodný pro laminování za tepla s laminovacími fóliemi za tepla a laminování za studena s laminovacími fóliemi za studena, s laminovacími fóliemi s tloušťkou 75 - 125 mikronů. Celková tloušťka laminovaných dokumentů (fotografie, obrázky, karton, papír atd.) smí dosáhnout maximálně 0,5 mm.

Laminátor je vhodný výhradně jen pro soukromé použití v uzavřených prostorech. Svévolné provádění změn nebo přestavení není přípustné. V žádném případě laminátor sami neotvírejte a neprovádějte vlastní pokusy o opravy. Opravy umožněte provádět pouze kvalifikovanému personálu.

Jakékoli jiné použití se považuje za použití, které není v souladu s určením. Svévolné změny nebo přestavby nejsou přípustné a vedou ke ztrátě záruky.

Dodržování bezpečnostních pokynů

Přečtěte si varovné pokyny a respektujte je, abyste chránili sebe i životní prostředí.



Výstraha!

Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Nesprávná manipulace s laminátorem může vést ke zranění elektrickým proudem. Dávejte pozor na to, aby byl laminátor postaven v blízkosti dobře přístupné zásuvky, a tak mohl být v případě nouze rychle odpojen od elektrické sítě. Na laminátor nikdy nesahejte mokřými rukama. Zabraňte jakémukoli kontaktu s vodou.

Pokud zařízení nepoužíváte, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Používejte pouze dodaný síťový kabel.



Výstraha!

Nebezpečí udušení malými díly, obalovým materiálem nebo ochrannými fóliemi. Děti mohou malé díly, obalové materiály nebo ochranné fólie spolknout. Laminátor a jeho obal neponechávejte v blízkosti dětí.



Výstraha!

Nebezpečí poranění vtažovacím mechanismem. Volné předměty se mohou zaklesnout v zaváděcím otvoru a způsobit poranění. Vyvarujte se toho, abyste prsty, vlasy, šály, kravaty, šperky atd. měli v blízkosti části vtažování.

**Výstraha!**

Nebezpečí klopýtnutí v důsledku neodborně položeného síťového kabelu. Síťový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout. Dbejte na to, aby síťová zástrčka a síťový kabel nebyly poškozeny.

**Výstraha!**

Nebezpečí v důsledku škodlivých výparů. Při laminování mohou vznikat škodlivé výpary. Při laminování vždy zajistěte dobré větrání například pootevřením oken.

**Pozor!**

Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje. Povrch přístroje je během laminování horký. Povrchu přístroje se během provozu nedotýkejte. Než se budete dotýkat povrchu přístroje, vyčkejte po provozu několik minut, dokud laminátor nevychladne.

**Pozor!**

Riziko popálení v důsledku horké laminovací fólie. Vystupující laminovací fólie je bezprostředně po laminování velmi horká. Laminovací fólii vyndávejte pouze za ochlazený konec laminovací fólie.

**Pozor!**

Riziko popálení v důsledku horkých laminovacích zbytků. Po vyčištění jsou na vystupujícím papíru velmi horké zbytky laminace. Vyjměte vystupující papír pouze za ochlazený konec.

**Důležité!**

Možné věcné škody. Zabraňte vnějším vlivům, jako např. působení kouře, prachu, otřesů, chemikálií, vlhkosti, horka nebo přímého slunečního záření. Laminátor používejte pouze v uzavřených prostorech a v rámci přípustných podmínek prostředí uvedených v části

Technické údaje.

- Laminátor mohou používat děti od osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností anebo vědomostí, pokud jej používají pod dozorem, nebo byly instruovány o bezpečném zacházení s laminátorem a porozuměly z toho plynoucím rizikům.

Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.



Produkt provozujte jen ve vnitřních prostorách.



Pečeť „Geprüfte Sicherheit“ (testovaná bezpečnost) (značka GS) potvrzuje, že produkt splňuje požadavky německého zákona o bezpečnosti produktů (ProdSG).

Značka GS znamená, že není ohrožena bezpečnost a zdraví uživatele, pokud je produkt používán v souladu s určením a pokud je předvídatelné, že není používán nesprávně. Toto je dobrovolná bezpečnostní značka, kterou vydal vhodný zkušební ústav.



Symbol označuje, že konstrukce výrobku odpovídá třídě ochrany II (dvojitá izolace).

Bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění (zem) není nutné.

Kontrola obsahu balení


Zkontrolujte obsah balení vašeho laminátoru před uvedením laminátoru do provozu.

Pokud by něco chybělo nebo bylo poškozeno, v žádném případě laminátor neuvádějte do provozu. Obratě se na náš servis.


- 1 laminátor OneLam Combo A3
- Návod k obsluze
- 1 síťový kabel
- 1 integrované řezací zařízení
- 1 zaoblovač rohů
- 15 laminovacích fólií (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × velikost vizitky)

Detaily vašeho laminátoru

Na následujícím obrázku je detailně představen laminátor.

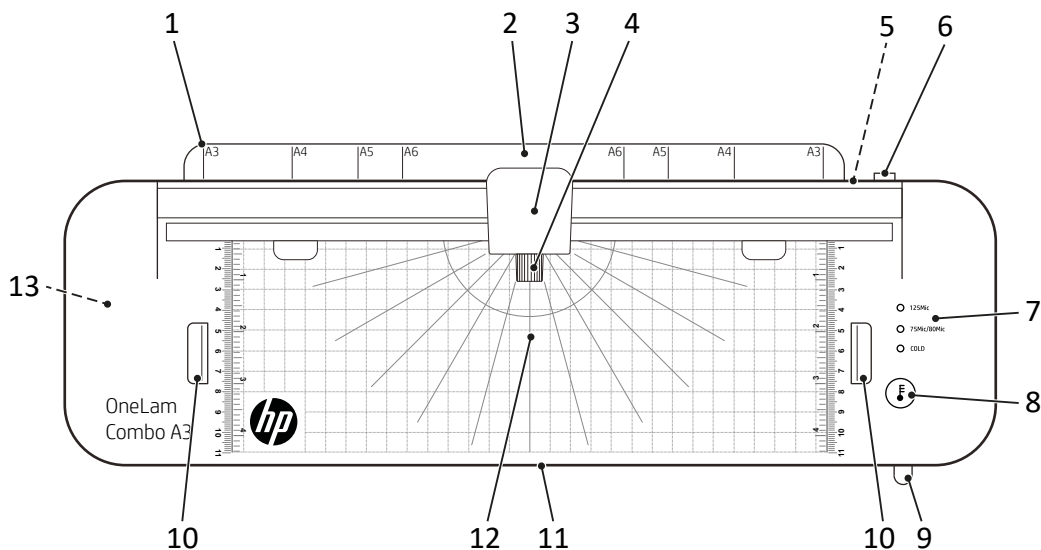

1	Vstupní strana (zadní strana)	8	Tlačítko provozních režimů
2	Podpěra fólie	9	Páčka uvolnění válců ABS
3	Řezací zařízení s řezací hlavou	10	Dorazy řezacího zařízení
4	Přepínač funkce řezání	11	Výstupní strana (přední strana)
5	Zásuvka pro připojení síťového kabelu	12	Polohovací pomůcky
6	Síťový vypínač	13	Zaoblovač rohů
7	Stavové LED		

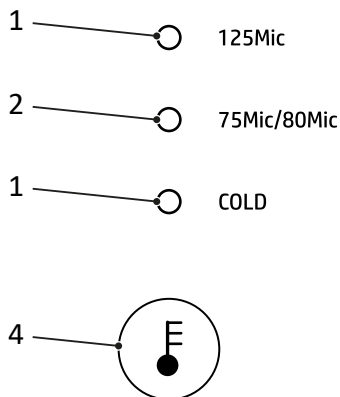

1	Stavová LED pro tloušťku fólie 125 mikronů	3	Stavová LED pro studenou laminaci
2	Stavová LED pro tloušťku fólie 75/80 mikronů	4	Tlačítko provozních režimů

Provozní režimy laminátoru

Laminátor může zpracovávat všechny folie pro laminování za tepla a za studena o tloušťce 75 μ , 80 μ a 125 μ .

Laminování za tepla

V režimu „Laminování za tepla“ se laminovací fólie ohřeje na teplotu asi 120 až 150 °C, zatímco je laminovací fólie vedena transportními válci laminátoru. Vzniká trvalé termické spojení laminovaného materiálu a laminovací fólie. Laminováním za tepla jsou voda, kyslík a bakterie trvale drženy dále od laminovaného materiálu.


Laminování za studena

V režimu „Laminování za studena“ se laminovací fólie zahřeje na teplotu asi 25 °C. Laminovací fólie je povrstvena speciálním lepidlem. Při laminování se slisují strany fólie.

Vznikne rozebratelné spojení a materiál může být v případě potřeby vyjmut bez poškození.

Postavení a uvedení laminátoru do provozu

Následující odstavec vám pomůže uvést laminátor do provozu.

- 1 Laminátor stabilně postavte na rovný, vodorovný povrch a do blízkosti dobře přístupné zásuvky.
- 2 Síťový vypínač přepněte do polohy **OFF**.
-  Používejte pouze dodaný síťový kabel.
- 3 Síťový kabel zasuňte do připojovací zásuvky laminátoru.
- 4 Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
- 5 Síťový vypínač přepněte do polohy **ON**.
 - ➔ Transportní válce se otáčejí.
 - ➔ Stavová LED „COLD“ se rozsvítí **ZELENĚ**
 - ➔ Uvedli jste laminátor do provozu.

Než se pustíte do práce

Následující pokyny vám pomohou, aby laminátor stále pracoval podle vašeho očekávání.

Poznámky k materiálu

- Nelaminujte kovové, vlhké nebo nerovné materiály.
- Laminovaný materiál včetně laminovací fólie, nesmí být tlustší než 0,5 mm.
- Tenké a měkké materiály by měly být laminovány s nejsilnější laminovací fólií (125 µ).
- Podle možnosti nepoužívejte několik malých kusů materiálu pro každou fólii.

Poznámky k laminovací fólii

- Používejte pouze typy fólií, které jsou určeny pro laminování.
Jiné typy fólií, například čirý film, nejsou vhodné pro laminování.
- Pro provozní režim „horká laminace“ používejte pouze laminovací fólie pro horkou laminaci.
- Pro provozní režim „studená laminace“ používejte pouze laminovací fólie pro studenou laminaci.
- Velikost laminovací fólie vyberte podle laminovaného materiálu.
- Pokud je to nutné, laminovací fólie před laminováním nejdříve přistříhnete.

Poznámky k procesu laminace

- Nevkládejte žádné prázdné laminovací fólie bez obsahu do vstupní strany (zadní strany) laminátoru.
- Nevkládejte srolované laminovací fólie do vstupní strany (zadní strany) laminátoru.
- Nevkládejte žádné laminovací fólie jednostranně do vstupní strany (zadní strany) laminátoru.
- Připravenou laminovací fólii vždy vkládejte zavřenou stranou vpřed a rovně do vstupní strany (zadní strany) laminátoru připraveného k provozu.
- Laminovací fólii během laminování nevysouvejte z výstupní strany (přední strany).
- Uvědomte si prosím, že zatepla laminovaný materiál bude s laminovací fólií pevně spojen a z laminovací fólie jej nelze opět odstranit bez možných poškození.

Obsluha laminátoru

Následující odstavec popisuje, jak provést laminování za tepla a za studena.

- Pokud laminátor nepoužíváte po dobu 30 minut, přejde laminátor do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka „Provozní režimy“ bude opět laminátor připraven k provozu.

- 1 Několikrát stiskněte tlačítko „Provozní režimy“, dokud nevolíte požadovaný typ laminace.

Horká laminace: K dispozici je volba mezi „125Mic“ nebo „75Mic/80Mic“.

Studená laminace: Výběrem režimu „Cold“ se aktivuje laminace za studena.

➔ Stavová LED (125Mic || 75Mic/80Mic) bliká **ZELENĚ** a začne fáze ohřevu nebo se trvale rozsvítí stavová LED (Cold) **ZELENĚ** a laminátor je připraven k provozu.

- **Horká laminace:** Po fázi ohřevu trvale svítí stavová LED **ZELENĚ** a laminátor je připraven k provozu.

Studená laminace: Pokud byl laminátor dříve používán v režimu „horká laminace“, musí laminátor před připravením k použití přibližně 30 minut chladnout.



Pozor!

Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje.

Laminátor se během laminování za tepla zahřívá. Povrchu přístroje se během provozu nedotýkejte.

- 2 Vložte materiál k laminování do laminovací fólie. Pro nejlepší výsledek dodržujte vzdálenost 3 mm až 5 mm od obvodové hrany.
- 3 Vložte připravenou laminovací fólii nad podložku fólie na vstupní straně (zadní straně) k provozu připraveného laminátoru.



- ➔ Laminovací fólie je vtažena automaticky a poté se vysune na výstupní straně (přední straně).



Pozor!

Riziko popálení v důsledku horké laminovací fólie.

Vystupující laminovací fólie je bezprostředně po laminování velmi horká. Vystupující laminovací fólii vyndávejte pouze za ochlazený konec laminovací fólie.

- 4 Vyměňte laminovací fólii ze zařízení.

- 5 Sítový vypínač přepněte do polohy **OFF**.

- ➔ Dokončili jste proces laminace.



Pozor!

Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje.

Než se budete dotýkat povrchu přístroje, vyčkejte po provozu několik minut, dokud laminátor nevychladne.

Ukončení provozu laminátoru

Když laminátor přestanete používat, vypněte ho.

- 1 Sítový vypínač přepněte do polohy **OFF**.
- 2 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- 3 Vytáhněte síťový kabel z přípojovací zásuvky.

- ➔ Ukončili jste provoz laminátoru.

Použití řezacího zařízení a zaoblovače rohů

V případě potřeby můžete laminovaný papír nebo fólii přiříznout řezacím zařízením a rohy fólie zaoblit zaoblovačem rohů.

i Respektujte, že nesmí být řezacím zařízením nebo zaoblovačem rohů současně zpracovávány více než tři listy papíru (80 g/m²) a ne více než jeden dokument k laminování.


Nastavení plánu řezání na řezacím zařízení

Řezací zařízení se nachází na horní straně laminátoru.

Řezací zařízení vám nabízí následující plány řezání, které můžete nastavit volicím spínačem řezací hlavy řezacího zařízení.

- Rovný řez
- Zvlněný řez
- Perforace

i Nastavený plán řezání se na volicím spínači zobrazí prostřednictvím výše uvedeného symbolu.

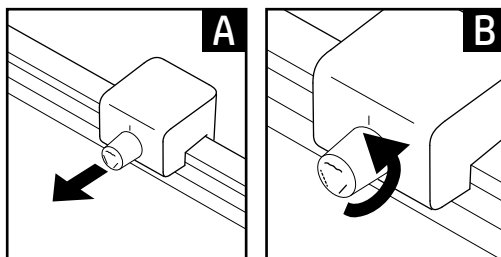


i Čepele nožů řezací hlavy jsou chráněny ochranným krytem.

1 Vytáhněte a otočte volicím spínačem (A, B) a nastavte požadovaný plán řezání.

- ➔ Volicím spínačem slyšitelně zaskočí.
- ➔ Nastavili jste vybraný plán řezání.

Používání řezacího zařízení

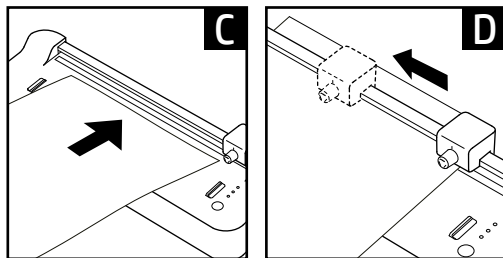

1 Papír/fólii zaveďte mezi dorazy pod řezacím zařízením až k požadované poloze řezání (C).

i K vyrovnání řezaného materiálu použijte polohovací pomůcku umístěnou na horní straně laminátoru.


2 K zajištění dobrého výsledku řezání a vedení řezací hlavy nad papír/fólii (D) pevně přitlačte řezací hlavu. Materiál zafixujte rukou, aby se při řezání neposouval.

→ Papír/fólie jsou přistřiženy.

Výměna řezací hlavy

V případě potřeby můžete vyměnit řezací hlavu řezacího zařízení.

i Pro novou řezací hlavu se obraťte prosím na vašeho prodejce nebo výrobce.

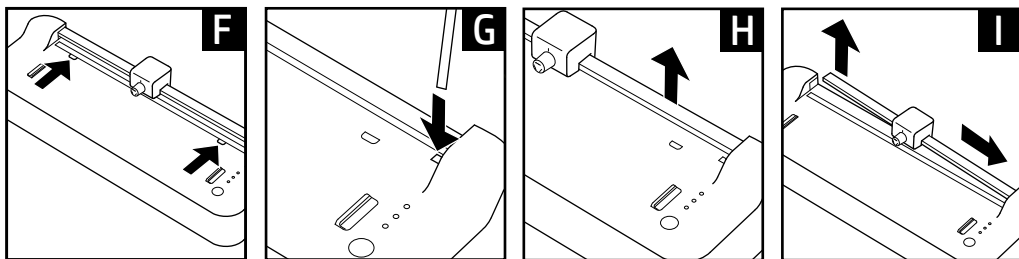

1 Uvolněte plastovou lištu (F) z ukotvení.

2 Do prohlubně (G) vedle pravého držáku zaveďte vhodný nástroj (např. plastovou lištu nebo plochý šroubovák), nástroj zatlačte dolů a tlačte.

→ Zablokování v pravém držáku je uvolněné.

3 Vodicí lištu nadzvedněte nahoru až na doraz (H) a vodicí lištu posuňte doprava (I), až se vodicí lišta uvolní z levého držáku. Vyměňte vodicí lištu.

→ Demontovali jste vodicí lištu s řezací hlavou.

**Pozor!**

Nebezpečí poranění o ostré řezací zařízení.
Nedotýkejte se čepelí nožů měněných řezacích hlav.


- 4 Starou řezací hlavu vytáhněte z vodící lišty.
 - 5 Novou řezací hlavu umístěte ve směru montáže na vodící lištu.
 - 6 Zaveďte vodící lištu s řezací hlavou u uvolněného zablokování (= > krok 2) nejdříve do pravého a potom do levého držáku.
 - 7 Vyjměte nástroj z prohlubně a aktivujte zablokování.
 - 8 Zkontrolujte správné umístění vodící lišty a řezací hlavy.
 - 9 Upevněte plastovou lištu.
 - 10 Zkontrolujte funkci řezací hlavy.
- Vyměnili jste řezací hlavu.

Použití zaoblovače rohů

Zaoblovač rohů se nachází na spodní straně laminátoru.

**Pozor!**

Nebezpečí poranění o ostré řezací zařízení.
Nedotýkejte se čepelí nože zaoblovače rohů.

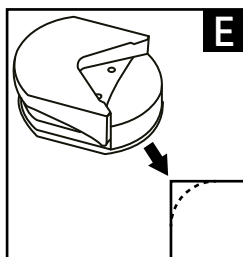

- 1 Uvolněte zaoblovač rohů (E) z držáku.
 - 2 Roh papíru/fólie zaveďte do zaoblovače rohů.
 - 3 Stlačte zaoblovač rohů.
 - 4 V případě potřeby zopakujte tento proces u všech rohů papíru/fólie.
- Provedli jste zaoblení rohů papíru/fólie.

Pokud něco nefunguje

Odstranění nakupené fólie

Nakupení fólie může mít následující příčiny:

- Laminovací fólie nebyla do laminátoru zasunuta rovně.
- Transportní válce jsou znečištěny zbytky lepidla.
- Použili jste nevhodnou laminovací fólii nebo materiál.

- 1 Síťový vypínač přepněte do polohy **OFF**.
- 2 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- 3 Páčku „uvolnění válců ABS“ stlačte doleva a pevně ji držte v této poloze.

→ Laminovací fólie se vysune.



Pozor!

Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje.

Laminátor se během laminování za tepla zahřívá. Než se budete dotýkat povrchu přístroje, vyčkejte po provozu několik minut, dokud laminátor nevychladne.



Pozor!

Riziko popálení v důsledku horké laminovací fólie.

Vystupující laminovací fólie je bezprostředně po laminování velmi horká. Vystupující laminovací fólii vyndávejte pouze za ochlazený konec laminovací fólie.

- 4 Laminovací fólii opatrně vytáhněte ze vstupní strany (zadní strany) laminátoru.
- 5 Uvolněte páčku „uvolnění válců ABS“.
→ Odstraňte nakupenou fólii.
- 6 Vyčistěte laminátor.

Údržba a čištění

Laminátor čistěte v pravidelných intervalech a v případě potřeby.

Vyčištění tělesa

- 1 Síťový vypínač přepněte do polohy **OFF**.
- 2 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Pozor!

Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje.

Laminátor se během laminování za tepla zahřívá. Než se budete dotýkat povrchu přístroje, vyčkejte po provozu několik minut, dokud laminátor nevychladne.

Důležité!

Čistící prostředky nebo rozpouštědla mohou způsobit věcné škody. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

- 3 Povrch přístroje vyčistěte měkkou a mírně navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna.
→ Vyčistili jste povrch laminátoru.

Čištění transportních válců

Usazeniny a zbytky lepidla na transportních válcích mohou negativně ovlivnit výsledek laminování. Odstraňujte usazeniny a zbytky lepidla v pravidelných intervalech a vždy, když výsledek laminování nesplňuje očekávání.

- 1 Připravte laminátor k provozu.
- 2 Několikrát stiskněte tlačítko „Provozní režimy“, až vyberete tloušťku fólie (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Výběr tloušťky fólie je libovolný. Přesvědčte se, zda stavová LED bliká **ZELENĚ**. Po fázi zahřívání se stavová LED trvale rozsvítí **ZELENĚ** a může být provedeno čištění transportních válců.



Pozor!

Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje.

Laminátor se během laminování za tepla zahřívá. Povrchu přístroje se během provozu nedotýkejte.

- 3 Vedte složený list papíru s přehnutou hranou rovně dopředu do vstupní strany (zadní strany) laminátoru.



Pozor!

Riziko popálení v důsledku horkých zbytků lepidla. Zbytky lepidla na vystupujícím papíru jsou velmi horké. Vyjměte vystupující papír pouze za ochlazený konec.

i Vyhodte papír s nalepenými zbytky lepidla na výstupní straně (přední straně).

4 Proces zopakujte, až se na papíru nebudou nacházet žádné zbytky lepidla.


5 Vypněte laminátor.


→ Vyčistili jste transportní válce laminátoru.


Technické údaje


Model	Rozměry [mm]	Napájení	Rychlost laminování [mm/min]	Max. šířka laminovaného dokumentu [mm]	Max. tloušťka laminovací fólie [mic]	Počet transportních válců	max. teplota prostředí [°C]	Teplota transportních válců [°C]	Doba ohřevu [min]	Hmotnost [kg]	Automatické vypnutí [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220 -240 V~, 50/60 Hz, 1.74 A, 400 W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30


Likvidace


 Vedle uvedený symbol znamená, že staré elektrické a elektronické přístroje musíte podle zákonných ustanovení zlikvidovat mimo domovní odpad. Přístroj nechte zlikvidovat na sběrném místě vašeho likvidátora komunálního odpadu.

 Při třídění odpadu si všimněte označení obalového materiálu. Tyto jsou označeny zkratkami (b) a čísly (a) v následujícím významu: 1–7: plasty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: kompozitní materiály.

 Obalové materiály zlikvidujte podle místních předpisů.

 Obal je vyroben z ekologických materiálů, které můžete odevzdat v místním recyklačním centru. Zeptejte se svého místního úřadu na možnosti správné likvidace.

 Zařízení a obalový materiál jsou recyklovatelné, likvidujte je odděleně z důvodu lepšího zpracování odpadu. Logo Triman se vztahuje pouze na Francii.

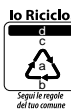 Zařízení a obalový materiál jsou recyklovatelné, likvidujte je odděleně z důvodu lepšího zpracování odpadu. Zeptejte se svého místního úřadu na možnosti správné likvidace. Povšimněte si označení obalového materiálu. Tyto jsou označeny (a) čísly, (b) zkratkami (b) a (c) materiály v následujícím významu: 1–7: plasty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: kompozitní materiály a (d) druh obalu. Logo je platné pouze pro Itálii.

Pokyny ke skladování

Po použití musíte laminátor bezpečně uložit. Dodržujte následující pokyny:

Laminátor skladujte

- jen v originálním obalu
- na suchém, čistém místě
- jen po ochlazení

Dotazy a služby

Vážený zákazník,

těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj.

V případě vzniku závady odevzdejte přístroj spolu s pokladničním dokladem a originálním obalem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Další informace najdete také v oblasti Kontakt a servis na našem webu www.hp.com/officeequipment.

Prohlášení o shodě

CE Značka CE na zařízení potvrzuje jeho shodu.

Prohlášení o shodě najdete na www.hp.com/officeequipment.

UK Značka UKCA na zařízení potvrzuje shodu.

Prohlášení o shodě najdete na www.hp.com/officeequipment

Výrobce

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Německo

Læs brugervejledningen igennem



Læs brugervejledningen opmærksomt igennem, og overhold oplysningerne heri vedrørende lamineringsmaskinens håndtering. Opbevar brugervejledningen til senere brug.

Tilsigtet brug

Lamineringsmaskinen er egnet til varmlaminering med varmlamineringslommer og koldlaminering med koldlamineringslommer i en tykkelse på 75-125 micron. Dokumenterne (fotos, billeder, karton, papir osv.), der skal lamineres, må højst have en tykkelse på 0,5 mm.

Lamineringsmaskinen er kun egnet til privat brug i lukkede rum. Egenhændige ændringer eller ombygninger er ikke tilladt. Åbn under ingen omstændigheder selv lamineringsmaskinen, og forsøg ikke at reparere maskinen selv. Lad reparationer kun blive udført af faguddannede personer.

Al anden brug er ikke tilsigtet. Egenhændige ændringer eller ombygninger er ikke tilladt og medfører, at garantien bortfalder.

Overhold sikkerhedsanvisningerne

Læs og overhold advarslerne for at beskytte dig selv og miljøet.



Advarsel!

Fare for kvæstelser pga. strømstød. Forkert omgang med lamineringsmaskinen kan medføre strømstød. Placér lamineringsmaskinen i nærheden af en let tilgængelig stikdåse, så strømmen i nødstilfælde hurtigt kan slås fra. Tag aldrig om lamineringsmaskinen med våde hænder. Undgå enhver kontakt med vand.

Træk altid stikket ud, når maskinen ikke bruges. Brug udelukkende det medleverede strømkabel.



Advarsel!

Fare for kvælning pga. smådele, emballage eller beskyttelsesfilm. Børn kan komme til at sluge smådele, emballage eller beskyttelsesfilm. Hold børn væk fra lamineringsmaskinen og dens emballage.



Advarsel!

Fare for kvæstelser pga. indtrækket. Løse genstande kan blive fanget i indtrækket og forårsage kvæstelser. Hold hænder, hår, halstørklæder, slips, smykker etc. væk fra indtrækket.

**Advarsel!**

Der er fare for at snuble, hvis strømkablet er udlagt forkert. Udlæg strømkablet således, at ingen kan snuble over det. Sørg for, at der ikke kan ske skader på stikket eller kablet.

**Advarsel!**

Fare pga. sundhedsskadelige dampe. Under laminering kan der opstå sundhedsskadelige dampe. Sørg altid for god ventilation under lamineringen ved f.eks. at åbne vinduet.

**Forsigtig!**

Fare for forbrænding pga. varme maskinoverflader. Maskinens overflade bliver varm under lamineringen. Rør ikke ved maskinens overflade under brug. Vent med at røre ved overfladen i nogle minutter efter brug, indtil lamineringsmaskinen har kølet af.

**Forsigtig!**

Fare for forbrænding pga. varm lamineringslomme. Lamineringslommen er meget varm umiddelbart efter lamineringen. Tag kun fat i den afkølede ende af lamineringslommen.

**Forsigtig!**

Fare for forbrænding pga. varme lamineringsrester. Efter rengøringen kommer der meget varme lamineringsrester ud sammen med papiret. Tag kun fat i den afkølede ende af papiret.

**Vigtigt!**

Tingsskader kan forekomme. Indflydelser fra omgivelsen, som f.eks. røg, støv, rystelser, kemikalier, fugt, varme eller direkte sollys skal undgås. Brug kun lamineringsmaskinen i lukkede rum og under de tilladte omgivelsesbetingelser, der er angivet i de **tekniske data**.

- Lamineringsmaskinen kan bruges af børn fra otte år og over samt af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i maskinens sikre brug samt om farerne ved brugen.

Børn må ikke lege med lamineringsmaskinen. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde maskinen uden opsyn.



Brug kun produktet indendørs.



Mærket «Geprüfte Sicherheit» (kontrolleret sikkerhed) eller GS-mærket sikrer, at produktet opfylder kravene i den tyske produktsikkerhedslov (ProdSG).

GS-mærket angiver, at produktet ikke er til fare for brugerens sundhed og sikkerhed, hvis det anvendes i overensstemmelse med formålet eller ved forkert brug, der kan forudses. Det er et frivilligt sikkerhedsmærke, som udstedes af en egnet kontrolinstans.



Symbolet angiver, at det drejer sig om et produkt i klasse II (dobbeltisoleret).

Tilslutning til elektrisk jord (stel) er ikke nødvendig.

Kontrol af emballagens indhold


Kontrollér indholdet af lamineringsmaskinens emballage, før maskinen tages i brug.

Mangler der noget, eller er noget blevet beskadiget, må lamineringsmaskinen ikke bruges. Henvend dig til vores service.


- 1 lamineringsmaskine OneLam Combo A3
- Brugervejledning
- 1 strømkabel
- 1 integreret skæremaskine
- 1 hjørneafrunder
- 15 lamineringslommer (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × visitkortstørrelse)

Øversigt over din lamineringsmaskine

Det følgende billede viser en øversigt over din lamineringsmaskine.

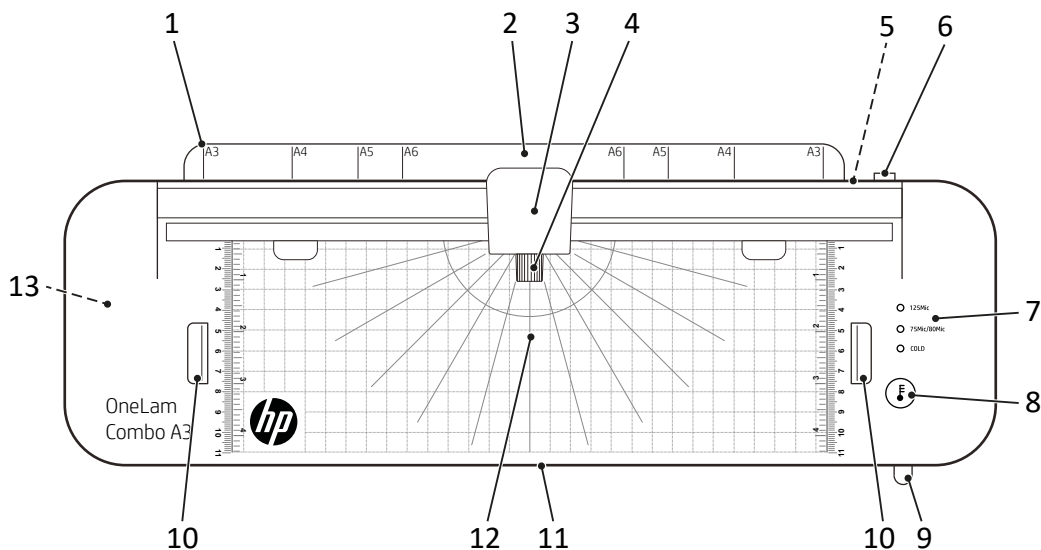

1	Indgangsside (bagside)	8	Programtast
2	Bakke	9	Udløsergreb til ABS-ruller
3	Skæremaskine med skærehoved	10	Anslag til skæremaskine
4	Vælger til skærefunktion	11	Udgangsside (forside)
5	Stik til strøm-kabel	12	Positioneringslinjer
6	Kontakt	13	Hjørneafrunder
7	Statuslamper		

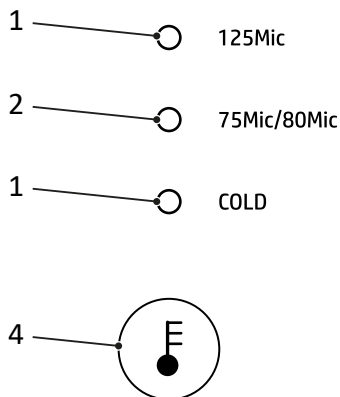

1	Statuslampe lommetykkelse 125 micron	3	Statuslampe koldlamining
2	Statuslampe lommetykkelse 75/80 micron	4	Programtast

Lamineringsmaskinens programmer

Lamineringsmaskinen kan bruges sammen med alle kold- og varmlamineringslommer i tykkelse 75 μ , 80 μ og 125 μ .

Varmlaminering

I programmet "Varmlaminering" opvarmes lamineringslommen til en temperatur på ca. 120 °C til 150 °C, mens den føres gennem lamineringsmaskinens transportruller. Der opstår en permanent termisk forbindelse mellem det laminerede materiale og lamineringslommen. Varmlamineringen holder vand, ilt og bakterier permanent væk fra det laminerede materiale.


Koldlamining

I programmet "Koldlamining" opvarmes lamineringslommen til en temperatur på ca. 25 °C. Lamineringslommen er belagt med en speciel lim. Under lamineringen presses foliesiderne sammen.

Der opstår en løsbar forbindelse, og materialet kan tages ud igen uden at blive beskadiget, hvis det ønskes.

Opstilling og ibrugtagning af lamineringsmaskinen

Dette afsnit hjælper dig med at tage lamineringsmaskinen i brug.

- 1 Placér lamineringsmaskinen stabilt på en plan, vandret overflade og i nærheden af en let tilgængelig stikdåse.
- 2 Sæt kontakten på **OFF**.
-  Brug udelukkende det medleverede strømkabel.
- 3 Tilslut strømkablet til lamineringsmaskinens stik.
- 4 Tilslut stikket til en stikdåse.
- 5 Sæt kontakten på **ON**.
 - ➔ Transportrullerne drejer.
 - ➔ Statuslampen "COLD" lyser **GRØNT**.
 - ➔ Lamineringsmaskinen er sat i drift.

Inden du starter

De følgende informationer hjælper, hvis lamineringsmaskinen ikke altid fungerer som forventet.

Information om materialet

- Laminér aldrig metalliske, våde eller ujævne materialer.
- Det laminerede materiale og lamineringslommen må tilsammen ikke være tykkere end 0,5 mm.
- Tynde og bløde materialer skal lamineres med den tykkeste lamineringslomme (125 µ).
- Kom så vidt muligt ikke flere små materialestykker i en lomme.

Information om lamineringslommer

- Brug kun lommer, der er beregnet til laminering.
Andre lommer som f.eks. almindelige plastlommer er ikke egnet til laminering.
- Brug udelukkende varmlamineringslommer i programmet "Varmlaminering".
- Brug udelukkende koldlamineringslommer i programmet "Koldlaminering".
- Vælg en lamineringslomme, hvis størrelse passer til det laminerede materiale.
- Tilskær først lamineringslommerne efter lamineringen om nødvendigt.

Information om lamineringsprocessen

- Før aldrig lamineringslommer uden indhold ind i lamineringsmaskinens indgangsside (bagside).
 - Før ikke rullede eller foldede lamineringslommer ind i lamineringsmaskinens indgangsside (bagside).
 - Før aldrig ensidede lamineringsark ind i lamineringsmaskinens indgangsside (bagside).
 - Før altid lamineringslommen ind med den lukkede side forrest – centralt og i lige retning – på indgangssiden (bagsiden) af den driftsklare lamineringsmaskine.
 - Træk ikke lamineringslommen ud på udgangssiden (forsiden) under lamineringen.
- Vær opmærksom på, at varmlaminerede materialer forbindes fast med lamineringslommen og ikke kan tages ud af lommen igen uden at beskadige materialet.

Betjening af lamineringsmaskinen

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan foretage varmlaminering og koldlaminering.

- Hvis du ikke bruger lamineringsmaskinen i 30 minutter, går lamineringsmaskinen i standby.
 - Tryk på programtasten for at gøre maskinen driftsklar.
- 1 Tryk flere gange på programtasten, indtil den ønskede lamineringsmåde er valgt.
 - Varmlaminering:** Der kan vælges mellem "125Mic" eller "75Mic/80Mic".
 - Koldlaminering:** Koldlaminering aktiveres ved at vælge "Cold".

➔ En statuslampe (125Mic || 75Mic/80Mic) blinker **GRØNT**, og opvarmningsfasen begynder, eller statuslampen (Cold) lyser konstant **GRØNT**, og lamineringsmaskinen er driftsklar.
- **Varmlaminering:** Efter opvarmning lyser statuslampen konstant **GRØNT**, og lamineringsmaskinen er driftsklar.
 - Koldlaminering:** Hvis lamineringsmaskinen er blevet brugt i programmet "Varmlaminering", skal lamineringsmaskinen afkøle ca. 30 minutter, inden den er driftsklar.




Forsigtig!

Fare for forbrænding pga. varme maskinoverflader.

Lamineringsmaskinen bliver varm under varmlaminering. Rør ikke ved maskinens overflade under brug.

- 2 Læg materialet, der skal lamineres, ind i lamineringslommen. Du opnår det bedste resultat ved at overholde en afstand på 3-5 mm til kanten.
- 3 Før den forberedte lamineringslomme ind i den driftsklare lamineringsmaskine via bakken på indgangssiden (bagsiden).

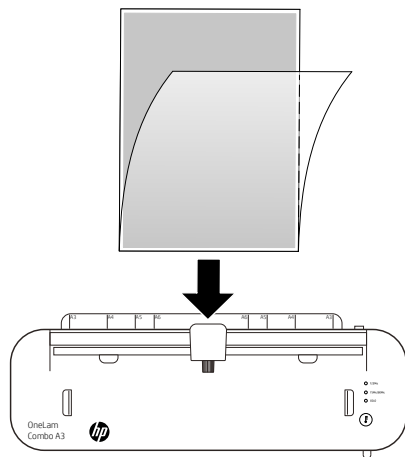

- Lamineringslommen trækkes ind og føres ud på udgangssiden (forsiden) af lamineringsmaskinen.



Forsigtig!

Fare for forbrænding pga. varm lamineringslomme.

Lamineringslommen er meget varm umiddelbart efter lamineringen. Tag kun fat i den afkølede ende af lamineringslommen.

- 4 Tag lamineringslommen ud af maskinen.

- 5 Sæt kontakten på **OFF**.

- Lamineringsprocessen er afsluttet.



Forsigtig!

Fare for forbrænding pga. varme maskinoverflader.

Vent med at røre ved overfladen i nogle minutter efter, at du har slukket for lamineringsmaskinen, indtil maskinen har kølet af.

Afbrydelse af lamineringsmaskinens drift

Sluk for lamineringsmaskinen for at sætte den ud af drift.

- 1 Sæt kontakten på **OFF**.

- 2 Træk stikket ud af stikdåsen.

- 3 Træk strømkablet ud af stikket på lamineringsmaskinen.

- Lamineringsmaskinen er sat ud af drift.

Brug af skæremaskine og hjørneafrunder

Du kan om nødvendigt tilskære det laminerede papir eller lommen med skæremaskinen og afrunde lommens hjørner med hjørneafrunderen.

i Vær opmærksom på, at du højst kan bearbejde tre sider papir (80 g/m²) og ét lamineret dokument ad gangen med skæremaskinen eller hjørneafrunderen.


Indstilling af skæremetode på skæremaskinen

Skæremaskinen sidder på oversiden af lamineringsmaskinen.

Du kan vælge mellem følgende skæremetoder med vælgeren på skæremaskinens skærehoved:

- Lige
- Bølget
- Perforeret

i Den indstillede skæremetode vises med et symbol på vælgeren.

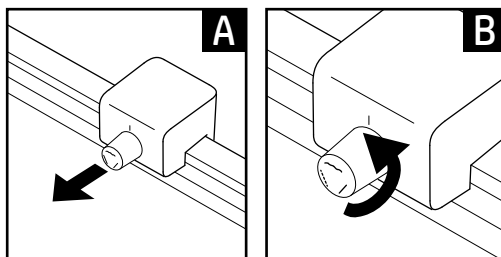


i Skærehovedets knive er indkapslet.

1 Træk vælgeren ud, og drej den (A, B) hen på den ønskede skæremetode.

- ➔ Vælgeren går hørbart i hak.
- ➔ Du har nu indstillet den valgte skæremetode.

Brug af skæremaskinen

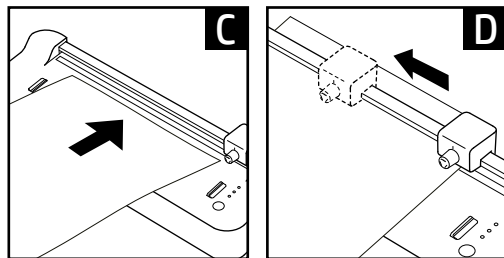


- 1 Før papiret/folien ind til den ønskede skæreposition (C) mellem anslagene under kniven.
i Brug positioneringslinjerne på oversiden af lamineringsmaskinen til at justere materialet.
- 2 Tryk skærehovedet godt ned for at opnå gode resultater, og bevæg skærehovedet hen over papiret/folien (D). Hold materialet fast med hånden, så det ikke forskubber sig under skæringen.
 → Du har nu tilskåret papiret/folien.

Udskiftning af skærehovedet

Skulle det blive nødvendigt, kan du udskifte skæremaskinens skærehoved.

i Du kan bestille et nyt skærehoved hos din forhandler eller producenten.

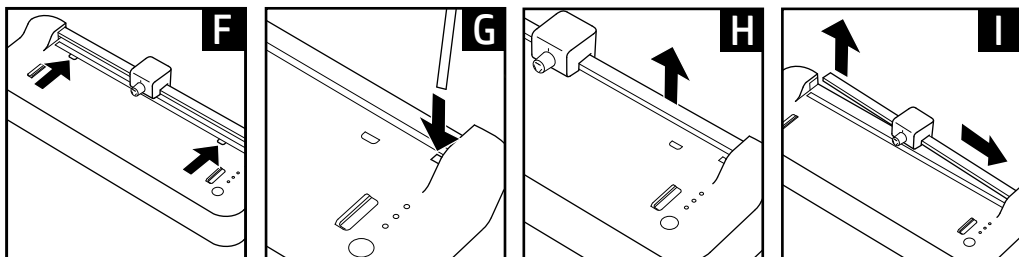

- 1 Løsn plastskinnen (F).
- 2 Stik et egnet værktøj (f.eks. plastskinne eller kærnskruetrækker) ned i hullet (G) ved siden af den højre holder, tryk værktøjet ned, og hold trykket.
 → Låsen i højre holder er nu løsnet.
- 3 Løft skæreskinnen op til anslag (H), og skub den mod højre (I), indtil den løsner sig fra den venstre holder. Tag skæreskinnen ud.
 → Du har nu afmonteret skæreskinnen sammen med skærehovedet.



Forsigtig!

Fare for kvæstelser pga. skarp kniv.

Rør ikke ved knivene på de skærehoveder, der skal udskiftes.

- 4 Træk det gamle skærehoved af skæreskinnen.
- 5 Sæt det nye skærehoved på skæreskinnen.
- 6 Før skæreskinnen med skærehovedet ind i højre holder, mens låsen er løsnet (=> trin 2) og derefter ind i venstre holder.
- 7 Tag værktøjet ud af hullet, og lås låsen.
- 8 Kontrollér, at skæreskinnen og skærehovedet sidder rigtigt.
- 9 Fastgør plasticskinnen.
- 10 Kontroller skærehovedets funktion.
 - Du har nu udskiftet skærehovedet.


Brug af hjørneafrunderen

Hjørneafrunderen sidder på undersiden af lamineringsmaskinen.



Forsigtig! Fare for kvæstelser pga. skarp kniv.

Rør ikke ved hjørneafrunderens kniv.

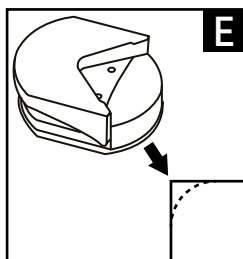

- 1 Løsn hjørneafrunderen (E) fra holderen.
- 2 Før et hjørne af papiret/folien ind i hjørneafrunderen.
- 3 Pres hjørneafrunderen sammen.
- 4 Afrund papirets/foliens andre hjørner på samme måde, såfremt det ønskes.
 - Du har nu afrundet papirets/foliens hjørner.

Hvis noget ikke fungerer

Afhjælpning af foliestop

Foliestop kan have følgende årsager:

- Lamineringslommen er ikke skubbet lige ind i lamineringsmaskinen.
- Transportrullerne er snavset til med limrester.
- Du har brugt uegnede lamineringslommer eller materialer.

- 1 Sæt kontakten på **OFF**.
- 2 Træk stikket ud af stikdåsen.
- 3 Tryk ABS-rullernes udløsergreb til venstre, og hold det der.

→ Lamineringslommen løsner sig.



Forsigtig!

Fare for forbrænding pga. varme maskinoverflader.

Lamineringsmaskinen bliver varm under varmlaminering. Vent med at røre ved overfladen i nogle minutter efter, at du har slukket for lamineringsmaskinen, indtil maskinen har kølet af.



Forsigtig! Fare for forbrænding pga. varm lamineringslomme.

Lamineringslommen er meget varm umiddelbart efter lamineringen. Tag kun fat i den afkølede ende af lamineringslommen.

- 4 Træk lamineringslommen forsigtigt ud på indgangssiden (bagsiden) af lamineringsmaskinen.
- 5 Slip udløsergrebet.
→ Du har nu afhjulpeth foliestoppeth.
- 6 Rengør lamineringsmaskinen.

Service og vedligeholdelse

Rengør lamineringsmaskinen med jævne mellemrum, og hvis det er nødvendigt.

Rengøring af huset

- 1 Sæt kontakten på **OFF**.
- 2 Træk stikket ud af stikdåsen.



Forsigtig!

Fare for forbrænding pga. varme maskinoverflader.

Lamineringsmaskinen bliver varm under varmlaminering. Vent med at røre ved overfladen i nogle minutter efter, at du har slukket for lamineringsmaskinen, indtil maskinen har kølet af.

Vigtigt!

Rengørings- eller opløsningsmidler kan forårsage tingsskader. Brug ingen rengørings- eller opløsningsmidler.

- 3 Rengør maskinoverfladen med en blød, let fugtet og fnugfri klud.
 - ➔ Du har nu rengjort lamineringsmaskinens overflade.

Rengøring af transportrullerne

Aflejringer og limrester på transportrullerne kan give dårligere resultater. Fjern aflejringer og limrester med jævne mellemrum og altid, når resultatet ikke er som forventet.

- 1 Klargør lamineringsmaskinen.
- 2 Tryk på programtasten flere gange, indtil du har valgt en lommetykkelse (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Det er lige meget, hvilken lommetykkelse du vælger. Kontrollér, at statuslampen blinker **GRØNT**. Efter opvarmning lyser statuslampen konstant **GRØNT**, og du kan nu rengøre transportrullerne.



Forsigtig!

Fare for forbrænding pga. varme maskinoverflader.

Lamineringsmaskinen bliver varm under varmlaminering. Rør ikke ved maskinens overflade under brug.

- 3 Før et foldet stykke papir ind i lamineringsmaskinens indgangsside (bagside) med den foldede kant forrest.



Forsigtig!

Fare for forbrænding pga. varme limrester.

Limresterne på papiret er meget varme, når papiret kommer ud af lamineringsmaskinen. Tag kun fat i den afkølede ende af papiret.

i Papiret med limresterne kommer ud på udgangssiden (forsiden).

4 Gentag processen, indtil der ikke er mere lim på papiret.

5 Sluk for lamineringsmaskinen.

➔ Du har nu rengjort lamineringsmaskinens transportruller.

Tekniske data

Model	Mål [mm]	Strømforsyning	Lamineringshastighed [mm/min]	Maks. lamineringsbredde [mm]	Maks. tykkelse på lamineringslomme [mic]	Antal transportruller	maks. omgivelsestemperatur [°C]	Transportrullernes temperatur [°C]	Opvarmningstid [min]	Vægt [kg]	Automatisk frakobling [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Bortskaffelse



Dette symbol betyder, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet ifølge lovgivningen. Udstyret skal afleveres til det kommunale renovationsselskab.



Vær opmærksom på emballagens mærkning ved sortering af affald. Materialet er angivet med en forkortelse (b) og et nummer (a) med følgende betydning: 1-7: Plast / 20-22: Papir og pap / 80-98: Kompositmateriale.



Bortskaf emballagen i overensstemmelse med lokale forskrifter.



Emballagen består af miljøvenlige materialer, som kan bortskaffes via de lokale genbrugsstationer. Du kan få oplysning om muligheder for bortskaffelse på dit kommunekontor.



Udstyret og emballagen kan genbruges og skal bortskaffes særskilt med henblik på en bedre affaldsbehandling. Triman-logoet gælder kun i Frankrig.



Udstyret og emballagen kan genbruges og skal bortskaffes særskilt med henblik på en bedre affaldsbehandling. Du kan få oplysning om muligheder for bortskaffelse på dit kommunekontor. Vær opmærksom på følgende mærkning på emballagen: (a) Nummer, (b) forkortelse og (c) materiale med følgende betydning: 1-7: Plast / 20-22: Papir og pap / 80-98: Kompositmateriale samt (d) emballagetype. Logoet gælder kun i Italien.

Henvisninger til opbevaring

Lamineringsmaskinen skal opbevares korrekt efter brug. Overhold følgende anvisninger:

Opbevar lamineringsmaskinen

- kun i den originale emballage
- på et tørt, rent sted
- kun i afkølet tilstand

Spørgsmål og service

Vi glæder os over, at du har besluttet dig for at købe denne maskine.

Ved en defekt bedes du aflevere maskinen sammen med købsnotaen og den originale emballage i den forretning, hvor du har købt maskinen.

Læs mere under Kontakt & Service på vores hjemmeside www.hp.com/officeequipment.

Overensstemmelseserklæring

CE CE-mærket på maskinen bekræfter overensstemmelsen.

Overensstemmelseserklæringen findes under www.hp.com/officeequipment.

UK CE-mærket på maskinen bekræfter overensstemmelsen.

CA Overensstemmelseserklæringen findes under www.hp.com/officeequipment.

Producent

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Tyskland

Leer el manual de instrucciones



Lea el manual de instrucciones atentamente y tenga en cuenta las advertencias relativas al manejo del aparato laminador. Guarde el manual de instrucciones para cualquier utilización posterior.

Uso previsto

El aparato laminador ha sido concebido para la laminación en caliente con películas transparentes de laminación en caliente y la laminación en frío con películas transparentes de laminación en frío con un espesor de 75 a 125 micrones. El espesor total de los documentos que se van a laminar (fotos, imágenes, cartón, papel, etc.) como máximo debe ser de 0,5 mm.

El aparato laminador está pensado exclusivamente para el uso particular en habitaciones interiores cerradas. Se prohíbe expresamente cualquier modificación o transformación. En ningún caso abra el aparato laminador por su cuenta y tampoco intente realizar reparaciones. Encomiende las reparaciones exclusivamente a personal especializado cualificado.

Cualquier otro uso será considerado no previsto. Se prohíbe expresamente cualquier modificación o transformación, dando lugar a la pérdida de la garantía.

Tener en cuenta las advertencias de seguridad

Lea y tenga en cuenta las advertencias de aviso para protegerse a sí mismo y al medio ambiente.



¡Aviso!

Existe peligro de lesiones por descargas eléctricas. El manejo erróneo del aparato laminador puede provocar descargas eléctricas. Preste atención a que el aparato laminador se instale cerca de una toma de corriente fácilmente accesible para poder quitarlo rápidamente de la red en caso de emergencia. Jamás toque el aparato laminador con las manos húmedas. Evite cualquier contacto con el agua.

Saque siempre la clavija de alimentación cuando no se vaya a utilizar el aparato. Utilice exclusivamente el cable de red suministrado.



¡Aviso!

Peligro de asfixia provocado por piezas pequeñas, materiales de embalaje o películas de protección. Los niños pueden ingerir piezas pequeñas, materiales de embalaje o películas de protección. Mantenga alejados a los niños del aparato laminador y de su embalaje.



¡Aviso!

Peligro de lesiones provocado por el mecanismo de arrastre. Los objetos sueltos pueden quedar enganchados en la entrada de papel y provocar lesiones. Mantenga alejados de la entrada los dedos, el pelo, las bufandas, las corbatas, la bisutería, etc.



¡Aviso!

Existe peligro de tropezarse si el cable de red no está instalado correctamente. Instale el cable de red de tal modo que nadie pueda tropezar. Preste atención a que no se produzcan daños en la clavija de alimentación ni en el cable de red.



¡Aviso!

Peligro provocado por vapores dañinos para la salud. Durante la laminación se pueden generar vapores dañinos para la salud. Procure que siempre haya buena ventilación al realizar laminaciones, por ejemplo, abriendo una ventana.



¡Precaución!

Peligro de quemaduras provocado por la superficie caliente del aparato. La superficie del aparato se calienta durante la laminación. No se debe entrar en contacto con la superficie del aparato durante el servicio. Después del servicio, espere algunos minutos hasta que el aparato laminador se haya enfriado antes de entrar en contacto con la superficie del aparato.



¡Precaución!

Peligro de quemaduras provocado por la película transparente de laminación caliente. La película transparente de laminación está muy caliente inmediatamente después de salir del proceso de laminación. Retire la película transparente de laminación solo por el extremo enfriado de la película transparente de laminación.



¡Precaución!

Peligro de quemaduras provocado por restos de laminación calientes. Después de la limpieza, el papel saliente conlleva restos de laminación muy calientes. Retire el papel saliente solo por el extremo frío.



¡Importante!

Se pueden producir daños materiales. Evitar las influencias ambientales como, por ejemplo, humo, polvo, vibraciones, sustancias químicas, humedad, calor o radiación solar directa. Utilice el aparato laminador solo en locales cerrados y en las condiciones ambientales admisibles que se indican en los **datos técnicos**.

- i** El aparato laminador puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o personas sin experiencia ni conocimiento sobre el aparato, siempre y cuando estén bajo supervisión o hayan sido instruidas acerca del uso seguro del aparato laminador y hayan comprendido los peligros resultantes.

No permita que los niños jueguen con el aparato laminador. No permita que los niños lleven a cabo la limpieza ni el mantenimiento del aparato, a no ser que lo hagan bajo supervisión.



Utilice el producto solo en habitaciones interiores.



El sello „Seguridad probada“ (marca GS) certifica que el producto cumple con los requisitos de la Ley alemana de seguridad de productos (ProdSG).

La marca GS indica que la seguridad y la salud del usuario no están en peligro si el producto etiquetado se utiliza según lo previsto o si se produce una aplicación errónea previsible. Se trata de una marca de seguridad voluntaria emitida por un instituto de pruebas adecuado.



El símbolo indica que el diseño del producto corresponde al tipo de protección II (doble aislamiento).

No se requiere una conexión de seguridad a la puesta a tierra eléctrica (masa).


Comprobar el contenido del embalaje

Compruebe el contenido del embalaje de su aparato laminador antes de ponerlo en servicio. En caso de que faltara algo o detectara daño alguno, no debe poner el aparato laminador en servicio bajo ninguna circunstancia. Póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico.


- 1 aparato laminador OneLam Combo A3
- Manual de instrucciones
- 1 cable de red
- 1 dispositivo de corte integrado
- 1 redondeador de esquinas
- 15 películas transparentes de laminación (3 de tamaño A4, 4 de tamaño A5, 4 de tamaño A6, 4 de tamaño de tarjeta de visita)

El aparato laminador en detalle

La siguiente figura muestra el aparato laminador en detalle.

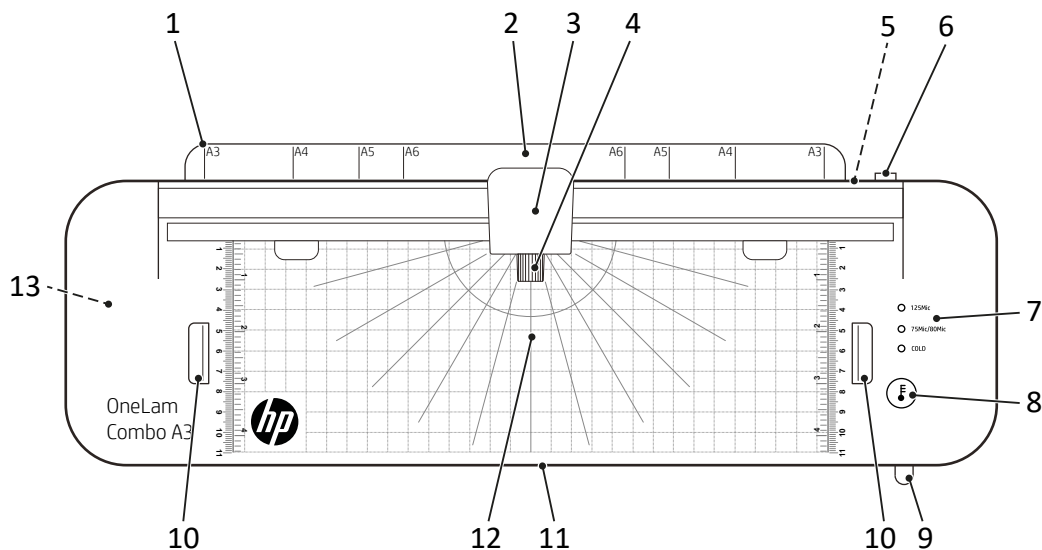

1	Lado de entrada (parte trasera)	8	Tecla de modos
2	Entrada de láminas	9	Palanca de desbloqueo de rodillos ABS
3	Dispositivo de corte con cabezal cortador	10	Topes del dispositivo de corte
4	Selector para la función de corte	11	Lado de salida (lado frontal)
5	Hembra de conexión del cable de red	12	Ayudas de posicionamiento
6	Interruptor de red	13	Redondeador de esquinas
7	LED de estado		

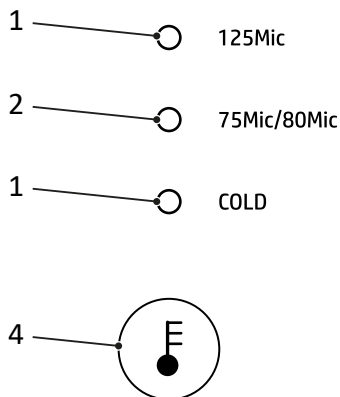

1	LED de estado para el espesor de película transparente de 125 micrones	3	LED de estado para laminación en frío
2	LED de estado para el espesor de película transparente de 75/80 micrones	4	Tecla de modos

Modos del aparato laminador

El aparato laminador puede procesar todas las películas transparentes de laminación en frío y en caliente con espesores de 75 μ , 80 μ y 125 μ .

Laminación en caliente

En el modo "Laminación en caliente" se calienta la película transparente de laminación a una temperatura de aproximadamente 120 °C hasta 150 °C mientras la película transparente de laminación va pasando por el aparato laminador a través de los rodillos de transporte. Se produce una unión térmica permanente entre el material laminado y la película transparente de laminación. Gracias a la laminación en caliente, el agua, el oxígeno y las bacterias se mantienen permanentemente alejados del material laminado.


Laminación en frío

En el modo "Laminación en frío" se calienta la película transparente de laminación a una temperatura de aproximadamente 25 °C. La película transparente de laminación está revestida con un adhesivo especial. Durante el proceso de laminación se comprimen las páginas de película transparente.

Se genera una unión soluble y, en caso de ser necesario, se puede retirar el material sin daño.

Instalación y puesta en servicio del aparato laminador

El siguiente apartado le ayuda con la puesta en servicio del aparato laminador.

- 1 Instale el aparato laminador de tal modo que tenga suficiente estabilidad sobre una superficie plana horizontal y cerca de una toma de corriente fácilmente accesible.
- 2 Cambie el interruptor de red a la posición **OFF**.
-  Utilice exclusivamente el cable de red suministrado.
- 3 Enchufe el cable de red a la hembrilla de conexión del aparato laminador.
- 4 Enchufe la clavija de alimentación a una toma de corriente.
- 5 Cambie el interruptor de red a la posición **ON**.
 - ➔ Los rodillos de transporte comienzan a girar.
 - ➔ El LED de estado "COLD" se ilumina en **VERDE**
 - ➔ El aparato laminador se ha puesto en servicio.

Antes de empezar

Las siguientes advertencias ayudan a que el aparato laminador funcione siempre cumpliendo sus expectativas.

Advertencias acerca del material

- No se deben laminar materiales metálicos, húmedos u ondulados.
- El espesor del material a laminar incluyendo la película transparente de laminación, no debe exceder 0,5 mm.
- Los materiales finos y blandos deben laminarse con la película transparente de laminación más gruesa (125 μ).
- A ser posible, evite usar varios trozos de material pequeños en una misma película transparente.

Advertencias acerca de la película transparente de laminación

- Utilice solo tipos de lámina cuya finalidad es la laminación. Otros tipos de lámina como, por ejemplo, láminas transparentes no son adecuadas para laminación.
- Utilice exclusivamente películas transparentes de laminación en caliente para el modo "Laminación en caliente".
- Utilice exclusivamente películas transparentes de laminación en frío para el modo "Laminación en frío".
- Seleccione el tamaño de la película transparente de laminación conforme al material que se va a laminar.
- No corte las películas transparentes de laminación antes de finalizar la laminación.


Advertencias acerca del proceso de laminación


- No introduzca la película transparente de laminación sin contenido por el lado de entrada (parte trasera) del aparato laminador.
 - No introduzca la película transparente de laminación enrollada por el lado de entrada (parte trasera) del aparato laminador.
 - No introduzca la película transparente de laminación de forma unilateral por el lado de entrada (parte trasera) del aparato laminador.
 - Introduzca la película transparente de laminación siempre con el lado cerrado orientado hacia delante, centrada y con orientación recta, por el lado de entrada (parte trasera) del aparato laminador en disposición de servicio.
 - No tire de la película transparente de laminación durante la laminación para sacarla por el lado de salida (lado frontal).
- Tenga en cuenta que los materiales laminados en caliente se unen firmemente con la película transparente de laminación, por lo que no es posible volver a sacarlos sin que sufran daños.

Manejo del aparato laminador

El siguiente apartado describe cómo se puede laminar en caliente y en frío.

- Si no se utiliza el aparato laminador durante 30 minutos, entonces el aparato laminador cambia al modo de reposo. Pulse la tecla "Modos" para poner el aparato en disposición de servicio.
- 1 Pulse la tecla "Modos" repetidamente hasta tener seleccionado el tipo de laminación deseado.
 - Laminación en caliente:** aquí dispone de la selección "125Mic" o "75Mic/80Mic".
 - Laminación en frío:** la laminación en frío queda activada por la selección de "Cold".

➔ El LED de estado (125Mic || 75Mic/80Mic) parpadea en **VERDE** y la fase de calentamiento comienza o el LED de estado (Cold) se ilumina de forma permanente en **VERDE** y el aparato laminador se encuentra en disposición de servicio.
 - **Laminación en caliente:** después de la fase de calentamiento, se ilumina un LED de estado de forma permanente en **VERDE** y el aparato laminador se encuentra en disposición de servicio.
 - Laminación en frío:** si el aparato laminador se ha utilizado previamente en el modo "Laminación en caliente", entonces el aparato laminador se debe enfriar durante unos 30 minutos antes de encontrarse en disposición de servicio.
-  **¡Precaución!**
 Peligro de quemaduras provocado por la superficie caliente del aparato.
 El aparato laminador se calienta durante la laminación en caliente. No entre en contacto con la superficie del aparato durante el servicio.
- 2 Introduzca el material a laminar en la película transparente de laminación. Para conseguir un resultado óptimo, mantenga una distancia con el borde perimetral de 3 mm a 5 mm.
 - 3 Introduzca la película transparente de laminación preparada a través de la entrada de láminas por el lado de entrada (parte trasera) del aparato laminador en disposición de servicio.

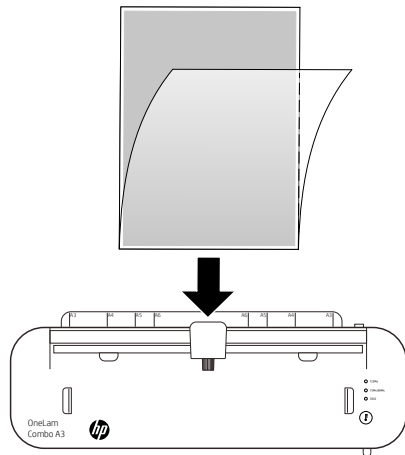

- La película transparente de laminación es arrastrada y sale por el lado de salida (lado frontal) del aparato laminador.



¡Precaución!

Peligro de quemaduras provocado por la película transparente de laminación caliente. La película transparente de laminación está muy caliente inmediatamente después de salir del proceso de laminación. Retire la película transparente de laminación saliente solo por el extremo frío de la película.

4 Retire la película transparente de laminación del aparato.

5 Cambie el interruptor de red a la posición **OFF**.

- El proceso de laminación ha finalizado.



¡Precaución!

Peligro de quemaduras provocado por la superficie caliente del aparato. Después de apagar el aparato, espere algunos minutos hasta que el aparato laminador se haya enfriado antes de entrar en contacto con la superficie del aparato.

Finalizar el servicio del aparato laminador

Apague el aparato laminador cuando termine con el servicio.

1 Cambie el interruptor de red a la posición **OFF**.

2 Retire la clavija de alimentación de la toma de corriente.

3 Retire el cable de red de la hembra de conexión de red.

- El servicio del aparato laminador ha finalizado.

Cómo utilizar el dispositivo de corte y el redondeador de esquinas

Si fuera necesario, puede cortar a medida el papel que se va a laminar o la película transparente usando el dispositivo de corte, y redondear las esquinas de la película transparente con el redondeador de esquinas.

i Tenga en cuenta que no puede procesar más que tres páginas de papel (80 g/m²) y no más que un documento laminado al mismo tiempo con el dispositivo de corte o el redondeador de esquinas.


Ajustar las figuras de corte en el dispositivo de corte

El dispositivo de corte se encuentra en el lado superior del aparato laminador.

El dispositivo de corte le ofrece las siguientes figuras de corte que se pueden ajustar con el selector del cabezal cortador del dispositivo de corte.

- Corte recto
- Corte ondulado
- Perforación

i La figura de corte ajustada queda representada por el correspondiente símbolo en el selector.

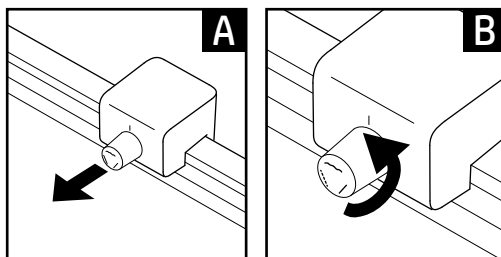


i Las hojas de cuchilla del cabezal cortador se encuentran dentro de una carcasa protectora.

1 Tire del selector (A, B) y gírelo para ajustar la figura de corte deseada.

- ➔ El selector encaja de forma audible.
- ➔ La figura de corte seleccionada se ha ajustado correctamente.

Cómo utilizar el dispositivo de corte

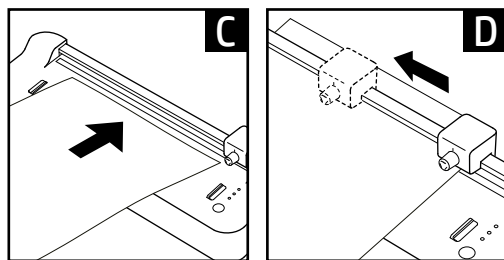

- 1 Pase el papel o la película transparente entre los topes y por debajo del dispositivo de corte hasta alcanzar la posición de corte deseada (C).

i Utilice la ayuda de posicionamiento que se encuentra en el lado superior del aparato laminador para alinear el material a cortar.


- 2 Apriete el cabezal cortador firmemente para conseguir un buen resultado de corte y pase el cabezal cortador por encima del papel o de la película transparente (D). Fije el material con la mano para evitar que se desplace durante el corte.

→ El papel o la película transparente se han cortado correctamente a medida.

Cómo cambiar el cabezal cortador

En caso de ser necesario, se puede cambiar el cabezal cortador del dispositivo de corte.

i Póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante para pedir un nuevo cabezal cortador.

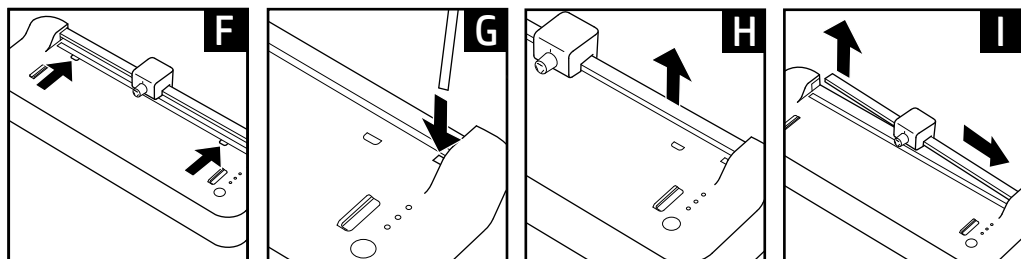

- 1 Suelte el riel de plástico (F) y sáquelo de su fijación.
- 2 Introduzca una herramienta adecuada (por ejemplo, el riel de plástico o un destornillador de ranura) en la cavidad (G) al lado del soporte derecho, empuje la herramienta hacia abajo y mantenga la presión.

→ El bloqueo del soporte derecho se ha soltado.

- 3 Eleve el riel de guía hasta el tope (H) y deslice el riel de guía a la derecha (I) hasta que el riel de guía se separe del soporte izquierdo. Retire el riel de guía.

→ El riel de guía con el cabezal cortador se ha desmontado correctamente.



¡Precaución!

Peligro de lesiones provocado por el dispositivo de corte afilado.

No entre en contacto con las hojas de cuchilla de los cabezales cortadores que se van a sustituir.

- 4 Separe el cabezal cortador usado del riel de guía.
- 5 Monte el nuevo cabezal cortador en el sentido de montaje en el riel de guía.
- 6 Introduzca el riel de guía con el cabezal cortador con el bloqueo soltado (=> Paso 2) primero en el soporte derecho y después en el soporte izquierdo.
- 7 Retire la herramienta de la cavidad y bloquee el bloqueo.
- 8 Compruebe el asiento correcto del riel de guía y del cabezal cortador.
- 9 Fije el riel de plástico.
- 10 Compruebe el funcionamiento del cabezal cortador.
 - El cabezal cortador se ha cambiado correctamente.


Cómo utilizar el redondeador de esquinas

El redondeador de esquinas se encuentra en la parte inferior del aparato laminador.



¡Precaución! Peligro de lesiones provocado por el dispositivo de corte afilado.

No entre en contacto con la hoja de cuchilla del redondeador de esquinas.

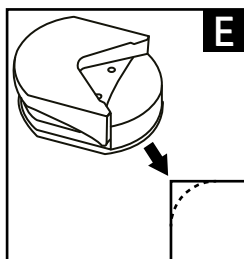

- 1 Saque el redondeador de esquinas (E) de su soporte.
- 2 Introduzca una esquina del papel o de la película transparente en el redondeador de esquinas.
- 3 Presione el redondeador de esquinas.
- 4 En caso de ser necesario, repita el operación para todas las esquinas del papel o de la película transparente.
 - Las esquinas del papel o de la película transparente se han redondeado correctamente.

Si algo no funciona

Eliminar un atasco de película transparente

Un atasco de película transparente puede tener las siguientes causas:

- La película transparente de laminación no se ha introducido de forma recta en el aparato laminador.
- Los rodillos de transporte se han ensuciado con restos de adhesivo.
- Se ha utilizado una película transparente de laminación no apropiada o material inadecuado.

- 1 Cambie el interruptor de red a la posición **OFF**.
- 2 Retire la clavija de alimentación de la toma de corriente.
- 3 Empuje la palanca "Desbloqueo de rodillos ABS" a la izquierda y sujétela en esta posición.
 - La película transparente de laminación se suelta.



¡Precaución!

Peligro de quemaduras provocado por la superficie caliente del aparato.

El aparato laminador se calienta durante la laminación en caliente. Después de apagar el aparato, espere algunos minutos hasta que el aparato laminador se haya enfriado antes de entrar en contacto con la superficie del aparato.



¡Precaución!

Peligro de quemaduras provocado por la película transparente de laminación caliente.

La película transparente de laminación está muy caliente inmediatamente después de salir del proceso de laminación. Retire la película transparente de laminación saliente solo por el extremo frío de la película.

- 4 Retire la película transparente de laminación con cuidado por el lado de entrada (parte trasera) del aparato laminador.
- 5 Libere la palanca "Desbloqueo de rodillos ABS".
 - El un atasco de película transparente se ha eliminado correctamente.
- 6 Limpie el aparato laminador.

Mantenimiento y cuidado

Limpie el aparato laminador periódicamente y según sea necesario.

Limpiar la carcasa

- 1 Cambie el interruptor de red a la posición **OFF**.
- 2 Retire la clavija de alimentación de la toma de corriente.



¡Precaución!

Peligro de quemaduras provocado por la superficie caliente del aparato.

El aparato laminador se calienta durante la laminación en caliente. Después de apagar el aparato, espere algunos minutos hasta que el aparato laminador se haya enfriado antes de entrar en contacto con la superficie del aparato.

¡Importante!

Los productos de limpieza o disolventes pueden producir daños materiales. No utilice detergentes ni disolventes.

- 3 Limpie la superficie del aparato con un paño suave, ligeramente húmedo y libre de hilachas.
 - ➔ La superficie del aparato del aparato laminador se ha limpiado correctamente.

Limpiar los rodillos de transporte

Las acumulaciones y restos de adhesivo en los rodillos de transporte pueden repercutir sobre el resultado de laminación. Retire periódicamente las acumulaciones y los restos de adhesivo, siempre y cuando el resultado de laminación no sea el esperado.

- 1 Establezca la disposición de servicio del aparato laminador.
- 2 Pulse repetidamente la tecla "Modos de servicio" hasta que haya seleccionado un espesor de película transparente (125Mic || 75Mic/80Mic).
- La selección del espesor de película transparente puede ser cualquiera. Asegúrese de que el LED de estado **VERDE** esté parpadeando. Después de la fase de calentamiento se ilumina el LED de estado de forma permanente en **VERDE** y se puede llevar a cabo la limpieza de los rodillos de transporte.



¡Precaución!

Peligro de quemaduras provocado por la superficie caliente del aparato.

El aparato laminador se calienta durante la laminación en caliente. No entre en contacto con la superficie del aparato durante el servicio.

- 3 Introduzca una hoja plegada de papel con el canto doblado orientado hacia delante en recto en el lado de entrada (parte trasera) del aparato laminador.



¡Precaución!

Peligro de quemaduras por restos de adhesivo calientes.

Los restos de adhesivo en el papel saliente están muy calientes. Retire el papel saliente solo por el extremo frío.

El papel con los restos de adhesivo adheridos se expulsa por el lado de salida (lado frontal)

4 Repita el proceso hasta que el papel salga sin restos de adhesivo adheridos.


5 Apague el aparato laminador.


→ Los rodillos de transporte del aparato laminador se han limpiado correctamente.


Datos técnicos


Modelo	Dimensiones [mm]	Alimentación eléctrica	Velocidad de laminación [mm/min]	Máxima anchura de laminación [mm]	Máximo espesor de la película transparente de laminación [mic]	Número de rodillos de transporte	máx. temperatura ambiente [°C]	Temperatura de los rodillos de transporte [°C]	Tiempo de calentamiento [min]	Peso [kg]	Desconexión automática [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240 V~, 50/60 Hz, 1.74 A, 400 W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Eliminación


 El símbolo adjunto significa que, debido a las disposiciones legales, los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben eliminarse separándolos de la basura doméstica. Elimine el aparato a través del punto de recogida de su organismo de eliminación competente.

 En el etiquetado del material de embalaje, observe la clasificación de los residuos identificados con abreviaturas (a) y números (b) con el significado siguiente: 1–7: plástico / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos.

 Deseche los materiales de embalaje conforme a las prescripciones locales.

 El embalaje está hecho con materiales ecológicos que se pueden eliminar en los centros de reciclaje locales. Infórmese en su municipio sobre las posibilidades de la correcta eliminación.

 El dispositivo y el material de embalaje son reciclables, deséchelos por separado para un mejor tratamiento de residuos. El logotipo Triman solo es aplicable para Francia.

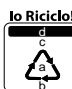 **Io Riciclo!**
Segui le regole del tuo comune

El dispositivo y el material de embalaje son reciclables, deséchelos por separado para un mejor tratamiento de residuos. Infórmese en su municipio sobre las posibilidades de la correcta eliminación. Tenga en cuenta la siguiente identificación del material de embalaje: (a) números, (b) abreviaturas y (c) material con el siguiente significado: 1–7: plástico / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos, así como (d) tipo del embalaje. El logotipo solo es aplicable a Italia.

Advertencias sobre el almacenamiento

Después de su utilización debe guardarse el aparato laminador en un lugar seguro. Tenga en cuenta las siguientes advertencias:

Guarde el aparato laminador:

- Solo en su embalaje original
- En un lugar seco y limpio
- Solo en estado enfriado

Preguntas y Servicio Técnico

Estimado cliente:

Nos alegramos de que usted se haya decidido por este aparato.

En caso de un defecto devuelva el aparato junto con el justificante de compra y el embalaje original al lugar donde lo ha adquirido.

También encontrará información adicional en el área de contacto y servicio técnico de nuestra página web www.hp.com/officeequipment.

Declaración de conformidad

CE El símbolo CE en el aparato confirma la conformidad.

Encontrará la declaración de conformidad en www.hp.com/officeequipment.

UK El símbolo CE en el aparato confirma la conformidad.

CA Encontrará la declaración de conformidad en www.hp.com/officeequipment.

Fabricante

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Alemania

Lue käyttöohje



Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata laminointilaitteen käsittelyä koskevia ohjeita. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta varten.

Määräystenmukainen käyttö

Laminointilaitte soveltuu kuumalaminointiin kuumalaminointikalvoilla sekä kylmälaminointiin kylmälaminoointikalvoilla, joiden paksuus on 75 - 125 mikronia. Laminoitavien dokumenttien (valokuvien, kuvien, kartongin, paperin tms.) kokonaispaksuus saa olla enintään 0,5 mm.

Laminointilaitte soveltuu vain yksityiskäyttöön suljetuissa sisätiloissa. Omavaltaiset muutokset tai lisäasennukset eivät ole sallittuja. Älä missään tapauksessa avaa laminointilaitetta itse äläkä yritä korjata sitä. Teetä korjaukset vain pätevällä ammattihenkilöllä.

Kaikki muu käyttö on määräystenvastaista käyttöä. Omavaltaiset muutokset tai lisäasennukset eivät ole sallittuja ja johtavat takuun raukeamiseen.

Huomioi turvallisuusohjeet

Lue varoitukset ja noudata niitä ympäristön suojelemiseksi.



Varoitus!

Vammautumisvaara sähköiskun vuoksi. Laminointilaitteen virheellinen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun. Varmista, että laminointilaitte asetetaan helposti ulottuvilla olevan pistorasian lähelle, jotta se voidaan hätätilanteessa irrottaa nopeasti sähköverkosta. Älä milloinkaan koske laminointilaitteeseen märin käsin. Vältä kosketusta veteen. Irrota virtapistoke aina, kun laitetta ei käytetä. Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.



Varoitus!

Pienosien, pakkausmateriaalien tai suojakelmujen aiheuttama tukehtumisvaara. Lapset voivat niellä pienosia, pakkausmateriaalia tai suojakalvoja. Pidä lapset loitolla laminointilaitteesta ja sen pakkauksesta.



Varoitus!

Vammautumisvaara sisäänvetomekanismin vuoksi. Irralliset esineet voivat joutua syöttöaukkoon ja tästä voi aiheutua vammoja. Pidä sormet, hiukset, kaulahuivit, solmiot, korut jne. loitolla syöttöaukosta.



Varoitus!

Virheellisesti asetettu virtajohto aiheuttaa kompastumisvaaran. Aseta virtajohto niin, ettei kukaan voi kompastua siihen. Varmista, etteivät virtapistoke ja virtajohto voi vahingoittua.



Varoitus!

Terveydelle vahingolliset höyryt aiheuttavat vaaraa. Laminoinnin yhteydessä voi muodostua terveydelle vahingollisia höyryjä. Huolehdi laminoinnin yhteydessä aina kunnollisesta tuuletuksesta esim. avaamalla ikkuna.



Huomio!

Laitteen kuuma pinta aiheuttaa palovammojen vaaran. Laitteen pinta kuumenee laminoinnin aikana. Älä koske laitteen pintaan käytön aikana. Odota käytön jälkeen joitakin minuutteja, kunnes laminointilaitte on jäähtynyt, ennen kuin kosket laitteen pintaan.



Huomio!

Kuuma laminointikalvo aiheuttaa palovammojen vaaran. Ulos tuleva laminointikalvo on laminoinnin jälkeen erittäin kuuma. Koske laminointikalvoon vain sen jäähtyneestä päästä.



Huomio!

Laminointikalvon jäänteet aiheuttavat palovammojen vaaran. Puhdistuksen jälkeen paperin mukana tulee ulos erittäin kuumia laminointikalvon jäänteitä. Koske ulostulevaan paperiin vain sen jäähtyneestä päästä.



Tärkeää!

Aineelliset vahingot mahdollisia. Vältä ympäristövaikutuksia, kuten esim. savua, pölyä, tärinää, kemikaaleja, kosteutta, kuumuutta tai suoraa auringonvaloa. Käytä laminointilaitetta vain suljetuissa tiloissa sekä **teknisissä tiedoissa** mainituissa sallituissa ympäristöolosuhteissa.

- Laminointilaitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla on puutteellinen kokemus ja/tai puutteelliset tiedot, jos heitä valvotaan tai heitä ohjeistetaan laminointilaitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laminointilaitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimia ilman valvontaa.



Käytä tuotetta vain sisätiloissa.



GS-merkki («Geprüfte Sicherheit») tarkoittaa, että tuote vastaa Saksan tuoteturvallisuuslain (ProdSG) vaatimuksia.

GS-merkki ilmaisee, että käyttäjän turvallisuus ja terveys ei vaarannu, kun laitetta käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti, eikä myöskään ennakoitavissa olevan väärinkäytön yhteydessä. Kyseessä on vapaaehtoinen turvallisuusmerkki, jonka myöntää soveltuva tarkastuslaitos.



Symboli ilmaisee, että tuotteen rakenne vastaa suojausluokkaa II (kaksinkertainen eristys).

Maadoitussuojaliitäntä ei ole tarpeen.

Pakkauksen sisällön tarkastaminen


Tarkasta laminointilaitteen pakkauksen sisältö ennen kuin otat laminointilaitteen käyttöön.

Jos jotain puuttuu tai on vahingoittunut, laminointilaitetta ei saa missään tapauksessa ottaa käyttöön. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.


- 1 laminointilaite OneLam Combo A3
- Käyttöohje
- 1 virtajohto
- 1 integroitu leikkuri
- 1 kulmanpyöristäjä
- 15 laminointikalvoa (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × käyntikorttikoko)

Laminointilaitteen yksityiskohtaiset tiedot

Seuraavassa kuvassa laminointilaitte esitetään yksityiskohtaisesti.

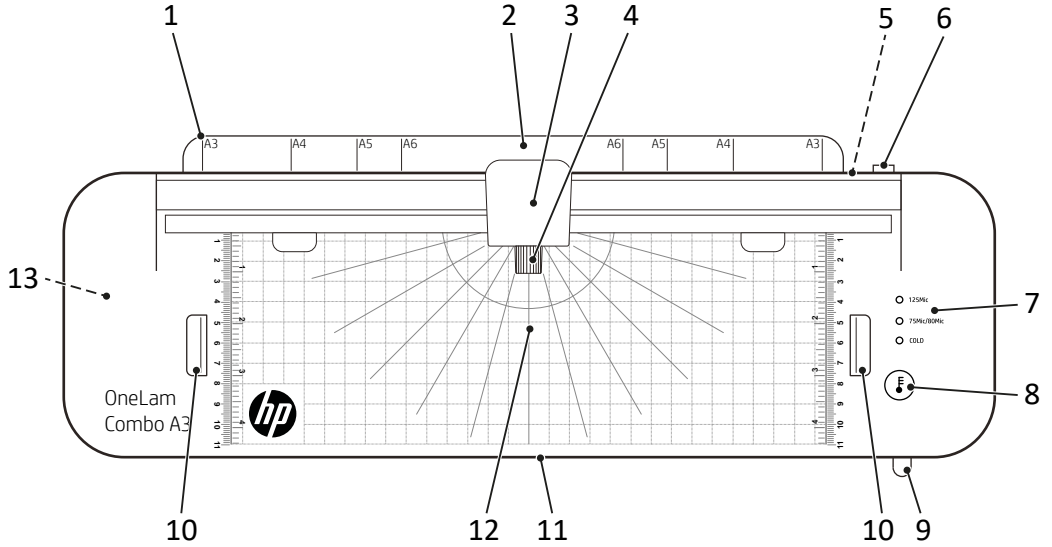

1	Syöttöpuoli (taustapuoli)	8	Toimintatilan valitsin
2	Kalvoalusta	9	ABS-rullien lukituksen avausvipu
3	Leikkuri ja leikkuupää	10	Leikkurin rajoittimet
4	Leikkaustoiminnon valintakytkin	11	Ulostulopuoli (etupuoli)
5	Virtajohdon liitäntä	12	Kohdistusviivat
6	Virtakytkin	13	Kulmanpyöristäjä
7	Merkkivalot		

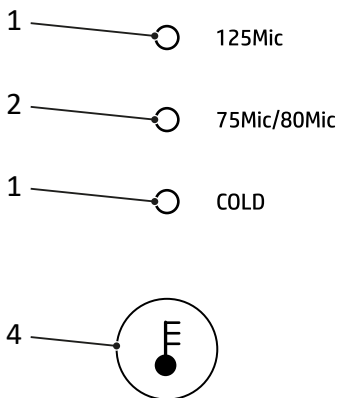

1	Merkkivalo, kalvon paksuus 125 mikronia	3	Merkkivalo, kylmälaminointi
2	Merkkivalo, kalvon paksuus 75/80 mikronia	4	Toimintatilan valitsin

Laminointilaitteen toimintatilat

Laminointilaitteella voidaan käsitellä kaikkia kylmä- ja kuumalaminointikalvoja, joiden vahvuus on 75 µ, 80 µ ja 125 µ.

Kuumalaminointi


Kuumalaminointitilassa laminointikalvo kuumennetaan noin 120 °C .. 150 °C:een lämpötilaan ja kuljetetaan laminointilaitteen kuljetusrullien läpi. Laminoitu materiaali ja laminointikalvo tarttuvat lämmön vaikutuksesta pysyvästi kiinni toisiinsa. Kuumalaminointi suojaa laminoitavaa materiaalia pysyvästi veden, hapen ja bakteerien vaikutukselta.

Kylmälaminointi

Kylmälaminoointitilassa laminointikalvo kuumennetaan noin 25 °C:een lämpötilaan. Laminointikalvo on pinnoitettu liima-aineella. Laminoinnin aikana kalvon puoliskot puristetaan yhteen. Syntyy irrotettava liitos, ja materiaali voidaan tarvittaessa poistaa sen vaurioitumatta.

Laminointilaitteen asettaminen paikalleen ja ottaminen käyttöön

Seuraavassa kappaleessa annetaan ohjeita laminointilaitteen käyttöönottoa varten.

- 1 Aseta laminointilaitte tukevasti tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle ja helposti ulottuvilla olevan pistorasian lähelle.
- 2 Aseta virtakytkin asentoon **OFF**.
-  Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.
- 3 Kytke virtajohto laminointilaitteen liitäntään.
- 4 Työnnä virtajohto pistorasiaan.
- 5 Aseta virtakytkin asentoon **ON**.
 - ➔ Kuljetusrullat pyörivät.
 - ➔ Merkkivalossa "COLD" (kylmä) palaa **VIHREÄ** valo.
 - ➔ Laminointilaitte on otettu käyttöön.

Ennen kuin aloitat

Seuraavista ohjeista on hyötyä, jotta laminointilaitte toimii aina odotusten mukaisesti.

Materiaaliin liittyviä ohjeita

- Älä laminoi metallisia, märkiä tai epätasaisia materiaaleja.
- Laminoitavan materiaalin ja laminointikalvon paksuus ei saa olla yhteensä yli 0,5 mm.
- Ohuet ja pehmeät materiaalit tulisi laminoida paksuimmalla laminointikalvolla (125 µ).
- Mikäli mahdollista, älä yhdistä useita materiaalikappaleita samaan kalvoon.

Laminointikalvoon liittyviä ohjeita

- Käytä vain kalvoja, jotka on tarkoitettu laminointikäyttöön.
Muut kalvotyypit kuten muovitaskut eivät sovellu laminointiin.
- Käytä kuumalaminoinnin toimintatilassa vain kuumalaminointikalvoja.
- Käytä kylmalaminoinnin toimintatilassa vain kylmalaminointikalvoja.
- Valitse laminointikalvon koko laminoitavalle materiaalille sopivaksi.
- Jos laminointikalvoa joudutaan leikkaamaan, tee se vasta laminoinnin jälkeen.

Laminointiin liittyviä ohjeita

- Älä syötä laminointilaitteen syöttöpuolelle (taustapuolelle) pelkkää laminointikalvoa ilman sisältöä.
 - Älä syötä laminointikalvoa laminointilaitteen syöttöpuolelle (taustapuolelle) rullattuna.
 - Älä syötä laminointikalvoa laminointilaitteen syöttöpuolelle (taustapuolelle) yksipuoleisesti.
 - Syötä laminointikalvo käyttövalmiin laminointilaitteen syöttöpuolelle (taustapuolelle) aina suljettu puoli edellä - laitteen keskelle ja suorassa asennossa.
 - Älä vedä laminointikalvosta ulostulopuolella (etupuolella) laminoinnin aikana.
- Ota huomioon, että kuumalaminoidut materiaalit tarttuvat pysyvästi kiinni laminointikalvoon eikä niitä voi irrottaa laminointikalvosta ilman vaurioita.

Laminointilaitteen käyttö

Seuraavassa kappaleessa annetaan ohjeita kuuma- ja kylmälaminointiin.

- Jos laminointilaitetta ei käytetä 30 minuuttiin, se siirtyy valmiustilaan. Kun painat toimintatilan valitsinta, laite on taas käyttövalmis.

1 Paina toimintatilan valitsinta useita kertoja, kunnes olet valinnut haluamasi laminointitavan.

Kuumalaminointi: Valittavissa ovat vaihtoehdot "125Mic" tai "75Mic/80Mic".

Kylmälaminointi: Kylmälaminointi aktivoidaan valitsemalla "Cold".

➔ Merkkivalossa (125Mic || 75Mic/80Mic) vilkkuu **VIHREÄ** valo ja kuumenemisvaihe alkaa tai merkkivalossa (Cold) vilkkuu jatkuvasti **VIHREÄ** valo ja laminointilaite on käyttövalmis.

- **Kuumalaminointi:** Kuumenemisvaiheen jälkeen merkkivalossa palaa jatkuvasti **VIHREÄ** valo, jolloin laminointilaite on käyttövalmis.

Kylmälaminointi: Jos laminointilaitetta on hetki sitten käytetty kuumalaminointitilassa, laminointilaitteen on annettava jäähtyä noin 30 minuuttia, ennen kuin se on käyttövalmis.




Huomio!

Laitteen kuuma pinta aiheuttaa palovammojen vaaran.

Laminointilaite kuumenee voimakkaasti kuumalaminoinnin aikana. Älä koske laitteen pintaan käytön aikana.

- 2 Aseta laminoitava materiaali laminointikalvon sisään. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi jätä ympärille noin 3 mm - 5 mm:n reuna.
- 3 Syötä valmistelemasi laminointikalvo kalvoalustan kautta käyttövalmiin laminointilaitteen syöttöpuolelle (taustapuolelle).

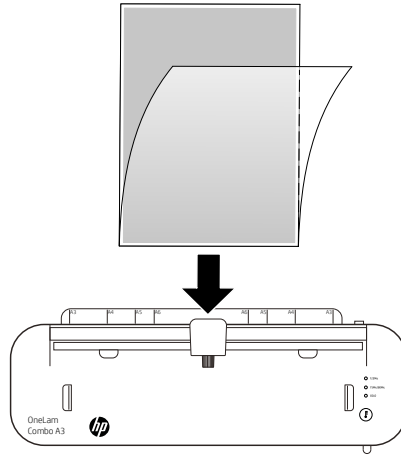

- Laite vetää laminointikalvon sisään, ja kalvo tulee ulos laminointilaitteen ulostulopuolelta (etupuolelta).



Huomio!

Kuuma laminointikalvo aiheuttaa palovammojen vaaran.

Ulos tuleva laminointikalvo on laminoinnin jälkeen erittäin kuuma. Koske ulostulevaan laminointikalvoon vain sen jäähtyneestä päästä.

- 4 Ota laminointikalvo laitteesta.
- 5 Aseta virtakytkin asentoon **OFF**.
 - Laminointivaihe on päättynyt.



Huomio!

Laitteen kuuma pinta aiheuttaa palovammojen vaaran.

Odota laitteen poiskytkemisen jälkeen joitakin minutteja, kunnes laminointilaitte on jäähtynyt, ennen kuin kosket laitteen pintaan.

Laminointilaitteen käytön lopettaminen

Kytke laminointilaitte pois päältä, kun teet sen käyttöön liittyviä säätöjä.

- 1 Aseta virtakytkin asentoon **OFF**.
- 2 Poista virtapistoke pistorasiasta.
- 3 Irrota virtajohto laitteen liitännästä.
 - Laminointilaitteen käyttö on päättynyt.

Leikkurin ja kulmanpyöristäjän käyttö

Tarvittaessa voit leikata laminoitavaa paperia tai kalvoa leikkurilla ja pyöristää kalvon kulmat kulmanpyöristäjällä.

i Ota huomioon, että leikkurilla tai kulmanpyöristäjällä ei saa käsitellä samanaikaisesti enempää kuin kolme paperiarkkia (80 g/m²) tai yhtä laminoitua asiakirjaa.


Leikkurin leikkauskuvion valinta

Leikkuri sijaitsee laminointilaitteen yläpuolella.

Leikkurissa voidaan käyttää seuraavia leikkauskuvioita, jotka valitaan leikkuupään valintakytkimillä.

- Suora leikkaus
- Aaltomainen leikkaus
- Perforointi

i Valittu leikkauskuvio näkyy valintakytkimessä ylhäällä olevasta symbolista.

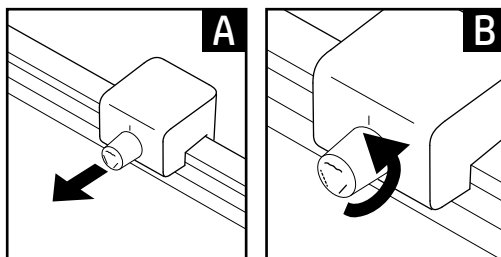


i Leikkuupään terät ovat suojakotelon sisällä.

1 Vedä ja kierrä valintakytkintä (A, B) ja valitse haluamasi leikkauskuvio.

➔ Valintakytkin lukittuu paikalleen kuuluvasti.

➔ Leikkauskuvio on valittu.

Leikkurin käyttö

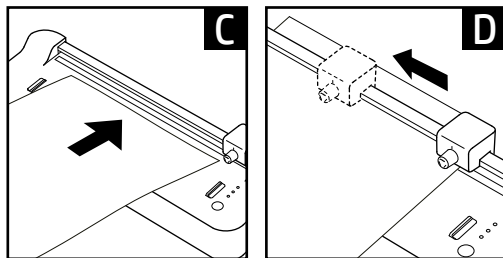

- 1 Ohjaa paperi/kalvo haluamaasi leikkuuasentoon (C) leikkurin rajoittimien väliin.
 i Kohdista leikattava materiaali laminointilaitteen yläpuolella olevien kohdistimien avulla.


- 2 Paina leikkuria lujasti, jotta leikkausjälki on hyvä, ja vedä leikkuupää paperin/kalvon yli (D). Pidä materiaalista kiinni kädellä, jotta se ei liiku leikkaamisen aikana.

➔ Paperi/kalvo on leikattu.

Leikkuupään vaihto

Tarvittaessa voit vaihtaa leikkurin leikkuupään.

- i Saat uuden leikkuupään jälleenmyyjältä tai valmistajalta.

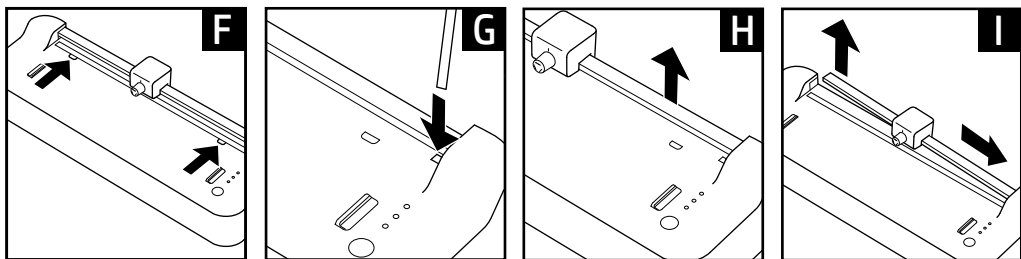

- 1 Irrota muovikisko (F) kiinnikkeistä.
- 2 Työnnä sopiva työkalu (esim. muovikisko tai uraruuvitaltta) oikean kiinnikkeen vieressä olevaan koloon (G), paina työkalu alas ja pidä sitä painettuna.
 ➔ Oikean kiinnikkeen lukitus on avattu.
- 3 Nosta ohjaukiskoa ylös (H) niin pitkälle kuin mahdollista ja työnnä sitä oikealle (I), kunnes kisko irtoaa vasemmasta kiinnikkeestä. Irrota ohjaukiskisko.
 ➔ Ohjaukiskisko ja leikkuri on irrotettu.



Huomio!

Terävä leikkuri aiheuttaa vammautumisvaaran.
Älä koske vaihdettavien leikkuupäiden teriin.

- 4 Vedä vanha leikkuupää irti ohjauskiskosta.
- 5 Kiinnitä uusi leikkuupää asennussuunnassa ohjauskiskoon.
- 6 Työnnä ohjauskisko ja leikkuupää lukituksen ollessa auki (=> vaihe 2) ensin oikeanpuoleiseen kiinnikkeeseen ja sitten vasempaan kiinnikkeeseen.
- 7 Poista työkalu kolosta ja lukitse kiinnitys.
- 8 Tarkista ohjauskiskon ja leikkuupään oikea asento.
- 9 Kiinnitä muovikisko.
- 10 Tarkista leikkuupään toiminta.
→ Leikkuupää on vaihdettu.


Kulmanpyöristäjän käyttö

Kulmanpyöristäjä sijaitsee laminointilaitteen alapuolella.



Huomio!

Terävä leikkuri aiheuttaa vammautumisvaaran.
Älä koske kulmanpyöristäjän terään.

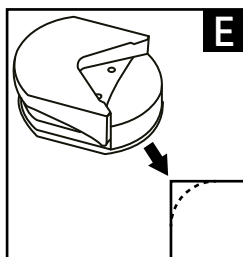

- 1 Irrota kulmanpyöristäjä (E) pidikkeestä.
- 2 Työnnä paperin/kalvon kulma kulmanpyöristäjän sisään.
- 3 Purista kulmanpyöristäjää yhteen.
- 4 Toista toimenpide tarvittaessa paperin/kalvon kaikille kulmille.
→ Paperin/kalvon kulmat on pyöristetty.

Häiriöiden esiintyessä

Jumiutuneen kalvon poistaminen

Kalvon jumiutumisen mahdollisia syitä:

- Laminointikalvoa ei ole syötetty laminointilaitteeseen suoraan.
- Kuljetusrullissa on liimajäänteitä.
- Olet käyttänyt soveltumatonta laminointikalvoa tai materiaalia.

- 1 Aseta virtakytkin asentoon **OFF**.
- 2 Poista virtapistoke pistorasiasta.
- 3 Paina ABS-rullien lukituksen avausvipua vasemmalla ja pidä se tässä asennossa.
 - Laminointikalvo irtoa.



Huomio!

Laitteen kuuma pinta aiheuttaa palovammojen vaaran.

Laminointilaite kuumenee voimakkaasti kuumalaminoinnin aikana. Odota laitteen poiskytkemisen jälkeen joitakin minutteja, kunnes laminointilaite on jäähtynyt, ennen kuin kosket laitteen pintaan.



Huomio!

Kuuma laminointikalvo aiheuttaa palovammojen vaaran.

Ulos tuleva laminointikalvo on laminoinnin jälkeen erittäin kuuma. Koske ulostulevaan laminointikalvoon vain sen jäähtyneestä päästä.

- 4 Vedä laminointikalvo varovasti ulos laminointilaitteen syöttöpuolelta (taustapuolelta).
- 5 Päästä ABS-rullien lukituksen avausvipu irti.
 - Jumiutunut kalvo on poistettu.
- 6 Puhdista laminointilaite.

Huolto ja hoito

Puhdista laminointilaite säännöllisin välein ja tarvittaessa.

Kotelon puhdistus

- 1 Aseta virtakytkin asentoon **OFF**.
- 2 Poista virtapistoke pistorasiasta.



Huomio!

Laitteen kuuma pinta aiheuttaa palovammojen vaaran.

Laminointilaite kuumenee voimakkaasti kuumalaminoinnin aikana. Odota laitteen poiskytkemisen jälkeen joitakin minutteja, kunnes laminointilaite on jäähtynyt, ennen kuin kosket laitteen pintaan.

Tärkeää!

Puhdistusaineet tai liuottimet voivat aiheuttaa aineellisia vahinkoja. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.

- 3 Puhdista laitteen pinta pehmeällä, hieman kostutetulla ja nukkaamattomalla liinalla.
→ Laminointilaitteen pinta on puhdistettu.

Kuljetusrullien puhdistus

Kuljetusrulliin tarttunut lika ja liimajäänteet voivat heikentää laminointitulosta. Poista lika ja liimajäänteet säännöllisin välein ja lisäksi aina silloin, kun laminointitulosta ei ole odotettu.

- 1 Valmistele laminointilaite niin, että se on käyttövalmis.
- 2 Painele toimintatilan valitsinta, kunnes olet valinnut kalvon paksuuden (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Kalvon paksuus voidaan valita vapaasti. Varmista, että merkkivalossa vilkkuu **VIHREÄ** valo.
- Kuumenemisvaiheen jälkeen merkkivalossa palaa jatkuvasti **VIHREÄ** valo, ja kuljetusrullat voidaan puhdistaa.



Huomio!

Laitteen kuuma pinta aiheuttaa palovammojen vaaran.

Laminointilaite kuumenee voimakkaasti kuumalaminoinnin aikana. Älä koske laitteen pintaan käytön aikana.

- 3 Ohjaa kaksinkerroin taitettu paperiarkki taitepuoli edellä suorassa asennossa laminointilaitteen syöttöpuolelle (taustapuolelle).



Huomio!

Liimajäänteet aiheuttavat palovammojen vaaran.

Ulostulevaan paperiin tarttuneet liimajäänteet ovat erittäin kuumia. Koske ulostulevaan paperiin vain sen jäähtyneestä päästä.

Paperi, johon liimajäänteet tarttuvat, tulee ulos laitteen ulostulopuolelta (etupuolelta).

4 Toista toimenpidettä, kunnes paperiin ei enää tartu liimajäänteitä.


5 Kytke laminointilaitte pois päältä.


➔ Laminointilaitteen kuljetusrullat on puhdistettu.

Tekniset tiedot

Malli	Mitat [mm]	Virransyöttö	Laminointinopeus [mm/min]	Maks. laminointileveys [mm]	Maks. laminointikalvon paksuus [mic]	Kuljetusrullien lukumäärä	Maks. ympäristön lämpötila [°C]	Kuljetusrullien lämpötila [°C]	Kuumentamisaika [min]	Paino [kg]	Automaattinen poiskytkentä [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240 V~, 50/60 Hz, 1.74 A, 400 W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Hävittäminen


 Viereinen symboli tarkoittaa, että käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on lain mukaan hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimita laite paikalliseen jätteenkäsittelypaikkaan hävitettäväksi.

 Noudata jätteiden erottelussa pakkausmateriaalien merkintöjä. Ne on merkitty lyhenteillä (b) ja numeroilla (a), jotka tarkoittavat seuraavaa: 1–7: muovit / 20–22: paperi ja pahvi / 80–98: materiaaliyhdistelmät.

 Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.

 Pakkaukset on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voit hävittää paikallisissa kierrätyspisteissä. Tiedustele kuntasi viranomaisilta oikeista hävitysmahdollisuuksista.

 Laite ja pakkausmateriaali ovat kierrätettäviä, hävitä ne erikseen jätteiden paremman käsittelyn varmistamiseksi. Triman-logo on voimassa vain Ranskassa.

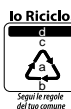 Laite ja pakkausmateriaali ovat kierrätettäviä, hävitä ne erikseen jätteiden paremman käsittelyn varmistamiseksi. Tiedustele kuntasi viranomaisilta oikeista hävitysmahdollisuuksista. Noudata pakkausmateriaalin seuraavia merkintöjä: (a) numerot, (b) lyhenteet ja (c) materiaali, jotka tarkoittavat seuraavaa: 1–7: muovit / 20–22: paperi ja pahvi / 80–98: materiaaliyhdistelmät sekä (d) pakkauslaji. Logo on voimassa vain Italiassa.

Säilytysohjeet

Laminointilaitetta on käytön jälkeen säilytettävä turvallisella tavalla. Huomioi seuraavat ohjeet:

Säilytä laminointilaite

- vain alkuperäisessä pakkauksessa
- kuivassa, puhtaassa paikassa
- vain jäähtyneenä

Kysymykset ja asiakaspalvelu

Arvoisa asiakas,

kiitos, että olet päättänyt hankkia tämän tuotteen.

Jos se ei toimi odotetulla tavalla tai jos se on viallinen, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu.

Lisätietoja löydät myös internet-sivustomme www.hp.com/officeequipment kohdasta Kontakti & Palvelut.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE Laitteessa oleva CE-merkki vahvistaa vaatimustenmukaisuuden.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta www.hp.com/officeequipment.

UK Laitteessa oleva CE-merkki vahvistaa vaatimustenmukaisuuden.

CA Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta www.hp.com/officeequipment.

Valmistaja

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Saksa

Lire le mode d'emploi



Veillez lire attentivement le mode d'emploi dans son intégralité et respecter les consignes lorsque vous manipulez la plastifieuse. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Utilisation conforme à l'usage prévu

La plastifieuse est prévue pour la plastification de pochettes à chaud et à froid d'une épaisseur comprise entre 75 et 125 microns. L'épaisseur totale des supports à plastifier (photos, images, carton, papier, etc.) ne doit pas dépasser 0,5 mm.

La plastifieuse est destinée exclusivement à un usage domestique à l'intérieur. Des modifications ou changements effectués d'un propre gré sont interdits. N'ouvrez en aucun cas la plastifieuse vous-même et ne tentez pas de la réparer vous-même. Faites effectuer des réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.

Toute autre forme d'utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu. Il est interdit d'y apporter de son propre gré des modifications et des transformations : celles-ci entraînent la perte de garantie.

Respecter les consignes de sécurité

Veillez lire les mises en garde et en tenir compte pour vous protéger, ainsi que pour respecter l'environnement.



Avertissement !

Danger de mort par électrocution. Vous pouvez vous électrocuter en manipulant incorrectement votre plastifieuse. Assurez-vous que celle-ci est placée à proximité d'une prise de courant facilement accessible pour pouvoir la couper rapidement du réseau en cas d'urgence. Ne la touchez jamais avec des mains humides. Évitez tout contact avec de l'eau.

Retirez toujours la fiche de secteur quand vous n'utilisez pas l'appareil. N'utilisez que le câble d'alimentation fourni.



Avertissement !

Risque d'étouffement lié à des petits objets, des matériaux d'emballage ou des films de protection. Les enfants peuvent les avaler. Tenir la plastifieuse et son emballage hors de leur portée.



Avertissement !

Risque de blessure dû au mécanisme d'introduction. Des objets non attachés peuvent se prendre dans la fente et provoquer des blessures. Tenez doigts, cheveux, écharpes, cravates, bijoux, etc. éloignés de celle-ci.



Avertissement !

Risque de trébucher à cause d'un câble posé incorrectement. Poser celui-ci de sorte que personne ne puisse trébucher. Assurez-vous que la fiche et le câble ne puissent pas être endommagés.



Avertissement !

Risque lié à des dégagements de vapeurs pouvant affecter la santé pendant la plastification. Garantisiez toujours une bonne aération, en ouvrant la fenêtre par exemple.



Prudence !

Risque de brûlure dû à la surface de l'appareil devenue très chaude pendant la plastification. Ne pas toucher celle-ci pendant le fonctionnement de l'appareil. Après la plastification, attendre quelques minutes que la plastifieuse ait refroidi avant d'en toucher sa surface.



Prudence !

Risque de brûlure dû à la haute température de la pochette sortant de la plastification. Ne retirez-la que par son extrémité refroidie.



Prudence !

Risque de brûlure dû aux résidus de pochettes très chauds. Après le nettoyage, le papier sortant entraîne des résidus de plastification extrêmement chauds. Ne retirez-le que par son extrémité refroidie.



Important !

Domage matériel éventuel. Éviter les impacts environnementaux tels que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct. N'utilisez la plastifieuse que dans des pièces fermées et dans les conditions d'environnement tolérées mentionnées dans les **Données techniques**.

- Cette plastifieuse peut être utilisée par des enfants à partir de 8 ans et des personnes présentant une diminution de leurs aptitudes physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience et/ou de connaissances si elles sont sous surveillance ou si on leur a enseigné l'utilisation sûre de l'appareil et si elles ont compris les dangers résultant de ce dernier.

Les enfants ne doivent pas jouer avec la plastifieuse. Ils ne doivent pas la nettoyer ou effectuer son entretien s'ils sont sans surveillance.



N'utilisez-le produit que dans des espaces intérieurs.



Ce symbole indique que la conception du produit correspond à la classe II de protection (double isolation).

Un raccordement de sécurité de mise à la terre (masse) n'est pas nécessaire.



Le label « sécurité contrôlée » (marquage GS) certifie que ce produit répond aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

Le marquage GS indique que la sécurité et la santé de l'utilisateur ne sont pas mises en danger lorsque le produit est utilisé conformément à l'usage prévu et en cas d'utilisation incorrecte prévisible. Il s'agit d'un marquage de sécurité non obligatoire émis par un contrôle technique approprié.

Contrôler le contenu de l'emballage


Contrôlez le contenu de l'emballage de votre plastifieuse avant de faire fonctionner celle-ci.

Ne la faites fonctionner en aucun cas si une pièce manque ou est endommagée. Veuillez vous adresser à notre service après-vente.


- 1 Plastifieuse OneLam Combo A3
- Mode d'emploi
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Dispositif de coupe intégré
- 1 Arrondisseuse de coins
- 15 Pochettes de plastification (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × taille d'une carte de visite)

Votre plastifieuse dans le détail

L'illustration suivante représente votre plastifieuse dans le détail.

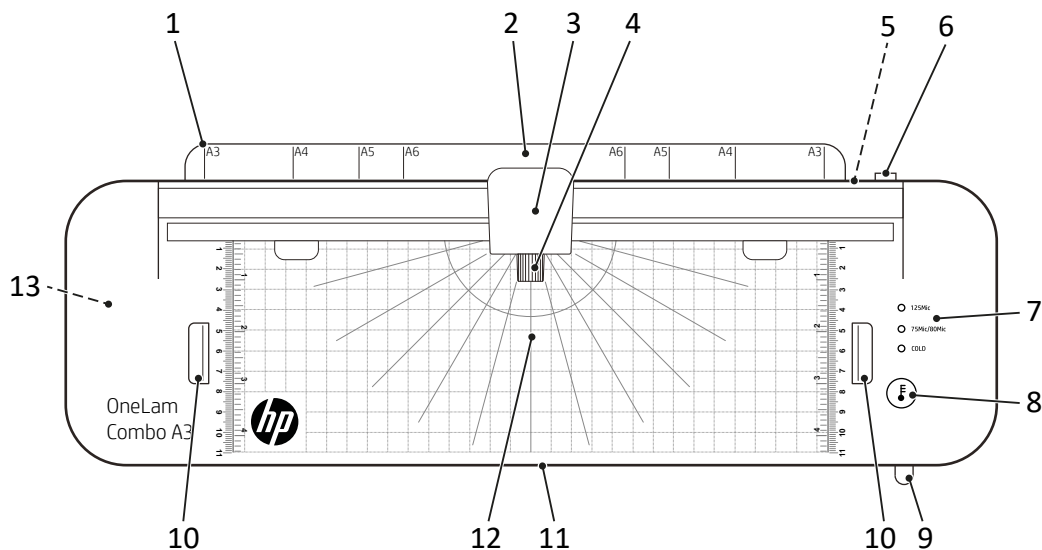

1	Côté entrée/Fente d'insertion (à l'arrière)	8	Touche modes de service
2	Dépose pochette	9	Levier de déverrouillage des rouleaux ABS
3	Dispositif de coupe avec tête de coupe	10	Butées dispositif de coupe
4	Sélecteur pour la fonction coupe	11	Côté sortie (sur le devant)
5	Prise jack câble d'alimentation	12	Aides au positionnement
6	Interrupteur Marche/Arrêt	13	Arrondisseuse de coins
7	LEDs d'état		

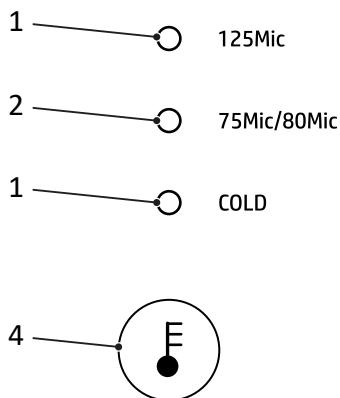

1	LED d'état épaisseur pochette 125 microns	3	LED d'état plastification à froid
2	LED d'état épaisseur pochette 75/80 microns	4	Touche modes de service

Modes de service de la plastifieuse

La plastifieuse peut traiter toutes les pochettes de plastification à froid et à chaud dans les épaisseurs 75 μ , 80 μ et 125 μ .

Plastification à chaud

Dans le mode „plastification à chaud“, la pochette est chauffée dans une plage de température comprise entre 120 °C et 150 °C lors de son passage à travers les rouleaux de transport. Il se crée une combinaison thermique durable entre le support plastifié et la pochette. Grâce à la plastification à chaud, l'eau, l'oxygène et les bactéries sont éliminées durablement du support.

Plastification à froid

Dans le mode „plastification à froid“, la pochette est chauffée à une température d'env. 25 °C. La pochette est enduite d'un adhésif spécial. Pendant la plastification, les feuilles de la pochette sont pressées l'une contre l'autre.

Cela crée une combinaison soluble qui permet, selon le besoin, de retirer le support sans l'endommager.

Positionnement et mise en service de la plastifieuse

Le paragraphe suivant vous aide à mettre votre plastifieuse en service.

- 1 Posez la plastifieuse de façon stable sur une surface horizontale plane et à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- 2 Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **OFF**.
- 3 N'utilisez que le câble d'alimentation fourni.
- 4 Introduisez le câble d'alimentation dans la prise de jack de la plastifieuse.
- 5 Introduisez la fiche de secteur dans une prise de courant.
- 6 Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **ON**.
 - ➔ Les rouleaux de transport tournent.
 - ➔ La LED d'état „COLD“ devient **VERTE**
 - ➔ Vous avez mis votre plastifieuse en service.

Avant de commencer

Les informations suivantes vous aident à ce que la plastifieuse fonctionne toujours comme vous le voulez.

Informations relatives au support

- Ne plastifiez aucun support en métal, humide ou irrégulier.
- L'épaisseur du support à plastifier, pochette comprise, ne doit pas dépasser 0,5 mm.
- Nous recommandons de plastifier des supports fins et souples avec la pochette la plus épaisse (125 µ).
- Si possible, n'utilisez pas plusieurs petits supports par pochette.

Remarques relatives à la pochette

- N'utilisez que des pochettes prévues pour la plastification.
D'autres types tels que des films transparents ne se prêtent pas à la plastification.
- Pour le mode „plastification à chaud“, utiliser uniquement des pochettes prévues à cet effet.
- Pour le mode „plastification à froid“, utiliser uniquement des pochettes prévues à cet effet.
- Sélectionnez la taille de la pochette allant avec le support à plastifier.
- Si nécessaire, découpez les pochettes uniquement après la plastification.

Informations relatives à la plastification

- N'introduisez pas de pochette vide dans la fente d'insertion (à l'arrière) de la plastifieuse.
 - N'introduisez pas la pochette enroulée dans la fente d'insertion (à l'arrière) de la plastifieuse.
 - N'introduisez pas un côté de la pochette dans la fente d'insertion (à l'arrière) de la plastifieuse.
 - Insérez la pochette toujours du côté soudé - au centre et tout droit - dans la fente d'insertion (à l'arrière) de la plastifieuse opérationnelle.
 - Ne retirez pas la pochette côté sortie (à l'avant) pendant la plastification.
- Veuillez noter que la pochette encapsule les supports plastifiés à chaud et qu'ils ne peuvent en être retirés non sans éventuels endommagements.

Comment vous servir de la plastifieuse

Le prochain paragraphe décrit la manière dont vous pouvez plastifier à chaud et à froid.

- Si vous n'utilisez pas la plastifieuse pendant 30 minutes, celle-ci passe en mode veille. Appuyez sur le bouton „Modes de service“ pour que l'appareil puisse être prêt à fonctionner.

- 1 Appuyez sur la touche „Modes de service“ jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le mode de plastification voulu.

Plastification à chaud : Vous pouvez choisir entre „125Mic“ ou „75Mic/80Mic“.

Plastification à froid : En sélectionnant „Cold“, vous activez la plastification à froid.

➔ Une LED d'état (125Mic || 75Mic/80Mic) clignote **VERTE** et le temps de chauffe commence ou la LED d'état (Cold) devient en permanence **VERTE** et la plastifieuse est opérationnelle.

- **Plastification à chaud :** Après la phase de chauffe, une LED d'état devient en permanence **VERTE** et la plastifieuse est opérationnelle.

Plastification à froid : Si vous avez utilisé auparavant la plastifieuse en mode „Plastification à chaud“, vous devez la laisser refroidir env. 30 minutes avant qu'elle ne soit de nouveau opérationnelle.




Prudence !

Risque de brûlure dû à la surface de l'appareil devenue très chaude.

La plastifieuse chauffe pendant la plastification à chaud. Ne pas toucher celle-ci pendant son fonctionnement.

- 2 Introduisez le support dans la pochette. Pour que le résultat de plastification soit optimal, laissez sur tous les côtés une bordure de 3 à 5 mm.
- 3 Guidez la pochette préparée sur la dépose pochette côté insertion (à l'arrière) de la plastifieuse.

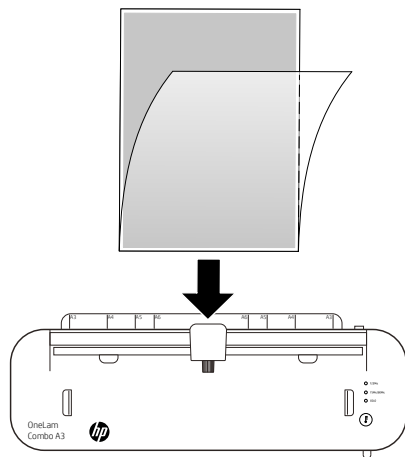

→ La pochette est engagée et ressort côté sortie (à l'avant).



Prudence !

Risque de brûlure dû à la haute température de la pochette sortant de la plastification. Ne retirez-la que par son extrémité refroidie.

4 Retirez la pochette de l'appareil.

5 Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **OFF**.

→ Vous avez terminé la plastification.



Prudence !

Risque de brûlure dû à la surface de l'appareil devenue très chaude.

Après la plastification, attendre quelques minutes que la plastifieuse ait refroidi avant d'en toucher sa surface.

Fin de fonctionnement de la plastifieuse

Débranchez la plastifieuse quand vous avez fini de vous en servir.

1 Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **OFF**.

2 Retirez la fiche de réseau de la prise de courant.

3 Retirez le câble d'alimentation de la prise de jack.

→ Vous avez fini de vous servir de la plastifieuse.

Comment utiliser le dispositif de coupe et l'arrondisseuse de coins

Au besoin, vous pouvez découper le papier à plastifier ou la pochette à l'aide du dispositif de coupe et arrondir les coins de la pochette avec l'arrondisseuse.

i Veuillez tenir compte du fait que vous ne pouvez pas traiter en même temps plus de trois pages de papier (80 g/m²) et pas découper ou arrondir plus d'un support plastifié avec le dispositif de coupe ou l'arrondisseuse de coins.


Régler les profils de coupe sur le dispositif de coupe

Le dispositif de coupe se trouve sur le dessus de la plastifieuse.

Celui-ci offre les profils de coupe suivants que vous pouvez régler à l'aide du sélecteur de la tête de coupe.

- Coupe droite
- Coupe ondulée
- Perforation

i Le profil de coupe réglé est représenté par une icône située en bout du sélecteur.

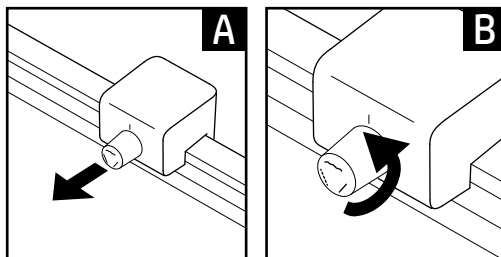


i Les lames de la tête de coupe sont entourées d'une protection.

1 Tirez sur le sélecteur (A.B) et tournez-le, puis réglez le profil de votre choix.

- ➔ Le sélecteur s'enclenche de façon audible.
- ➔ Vous avez réglé votre profil de coupe.

Comment utiliser le dispositif de coupe

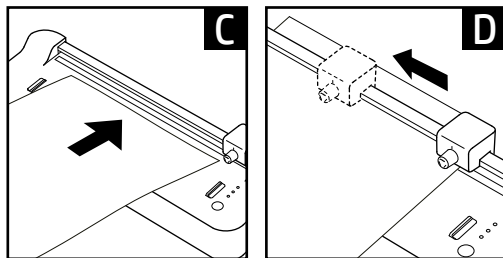

1 Introduisez le papier/la pochette entre les butées sous le dispositif de coupe jusqu'à la position de coupe voulue (C).

i Servez-vous de l'aide au positionnement située sur le dessus de la plastifieuse pour aligner le support à découper.


2 Appuyez fermement sur la tête de coupe pour obtenir un bon résultat et guidez celle-ci le long du papier/de la pochette (D). Fixez le support avec la main pour qu'il ne bouge pas pendant que vous le découpez.

➔ Vous avez découpé le papier/la pochette.

Remplacer la tête de coupe

Vous pouvez, si besoin est, remplacer la tête du dispositif de coupe.

i Pour en acheter une nouvelle, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au fabricant.

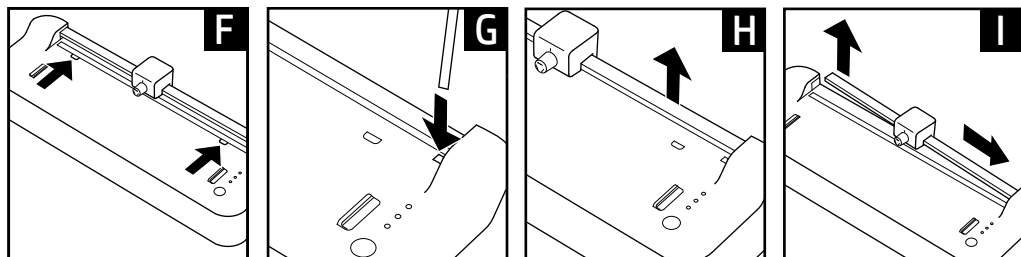

1 Retirez le rail de guidage (F) de son ancrage.

2 Placez un outil adéquat (par ex. le rail de guidage ou un tournevis plat) dans le renforcement (G) à côté de la fixation droite, appuyez sur l'outil et maintenez la pression.

➔ Vous avez libéré le blocage de la fixation droite.

- 3** Soulevez le rail de guidage jusqu'en butée (H) et poussez-le vers la droite (I), jusqu'à ce qu'il sorte de la fixation gauche. Retirez le rail de guidage.

→ Vous avez démonté le rail avec la tête de coupe.



Prudence !

Risque de blessure lié au dispositif de coupe tranchant.
Ne touchez pas les lames des têtes de coupe à remplacer.

- 4** Retirez la tête usée du rail de guidage.

- 5** Posez la nouvelle tête dans le sens du montage sur le rail de guidage.

- 6** Lorsque le blocage est libéré (=> étape 2), introduisez le rail de guidage avec la tête de coupe tout d'abord dans la fixation droite, puis dans la fixation gauche.

- 7** Retirez l'outil du renforcement et verrouillez le blocage.

- 8** Contrôlez si le rail de guidage et la tête de coupe sont correctement mis en place.

- 9** Fixez le rail de guidage.

- 10** Vérifiez le fonctionnement de la tête de coupe.

→ Vous avez remplacé la tête de coupe.


Comment utiliser l'arrondisseuse de coins

L'arrondisseuse de coins se trouve sous la plastifieuse.



Prudence !

Risque de blessure lié au dispositif de coupe tranchant.
Ne touchez pas la lame de l'arrondisseuse de coins.

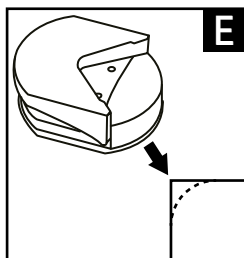

- 1** Retirez l'arrondisseuse (E) de sa fixation.

- 2** Introduisez un coin du papier/de la pochette dans l'arrondisseuse.

- 3** Appuyez fortement sur l'arrondisseuse.

- 4** Recommencez au besoin cette action pour tous les coins du papier/de la pochette.

→ Vous avez arrondi les coins du papier/de la pochette.

Si quelque chose ne fonctionne pas

Suppression de bourrage

Le bourrage peut être provoqué par ce qui suit :

- La pochette n'a pas été introduite tout droit dans la plastifieuse.
- Des restes de colle adhèrent aux rouleaux.
- Vous avez utilisé une pochette ou un support inapproprié(e).

- 1 Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **OFF**.
- 2 Retirez la fiche de réseau de la prise de courant.
- 3 Appuyez sur le levier de „déverrouillage des rouleaux ABS“ vers la gauche et maintenez-le dans cette position.
 - Vous pouvez retirer la pochette.



Prudence !

Risque de brûlure dû à la surface de l'appareil devenue très chaude.

La plastifieuse chauffe pendant la plastification à chaud. Après la plastification, attendre quelques minutes que la plastifieuse ait refroidi avant d'en toucher sa surface.



Prudence !

Risque de brûlure dû à la haute température de la pochette

sortant de la plastification. Ne retirez-la que par son extrémité refroidie.

- 4 Retirez avec précaution la pochette du côté entrée (à l'arrière) de la plastifieuse.
- 5 Libérez le levier de „déverrouillage des rouleaux ABS“.
 - Vous avez supprimé le bourrage.
- 6 Nettoyez la plastifieuse.

Entretien et maintenance

Nettoyez la plastifieuse à intervalles réguliers et en cas de besoin.

Nettoyage du boîtier de la plastifieuse

- 1 Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **OFF**.
- 2 Retirez la fiche de réseau de la prise de courant.



Prudence !

Risque de brûlure dû à la surface de l'appareil devenue très chaude.

La plastifieuse chauffe pendant la plastification à chaud. Après la plastification, attendre quelques minutes que la plastifieuse ait refroidi avant d'en toucher sa surface.

Important !

Dommages éventuels dus à des produits d'entretien ou à des solvants. N'utilisez pas de produits d'entretien ni de solvants.

- 3 Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.
→ Vous avez nettoyé la surface de la plastifieuse.

Nettoyage des rouleaux

Des dépôts et des restes de colle sur les rouleaux peuvent affecter le résultat de la plastification. Supprimer dépôts et résidus de colle à intervalles réguliers et à chaque fois que le résultat de plastification n'est pas comme vous le souhaitez.

- 1 Établissez le mode opérationnel de la plastifieuse.
- 2 Appuyez sur la touche „Modes de service“ jusqu'à ce que vous ayez sélectionné l'épaisseur de pochette voulue (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Vous pouvez choisir une épaisseur quelconque. Assurez-vous que la LED d'état clignote **VERT**.
- Après la phase de chauffe, la LED d'état devient en permanence **VERTE** et vous pouvez effectuer le nettoyage des rouleaux de transport.



Prudence ! Risque de brûlure dû à la surface de l'appareil devenue très chaude.

La plastifieuse chauffe pendant la plastification à chaud. Ne pas toucher celle-ci pendant son fonctionnement.

- 3 Insérez une feuille de papier pliée, côté plié à l'avant et tout droit dans la fente d'insertion (à l'arrière) de la plastifieuse.



Prudence !

Risque de brûlure dû à des restes de colle brûlants

entraînés par le papier sortant de la plastifieuse. Ne retirez-le que par son extrémité refroidie.

Le papier avec les restes de colle adhérents est expulsé hors du côté sortie (à l'avant).

4 Répétez l'opération jusqu'à ce que plus aucun reste de colle n'adhère sur le papier.


5 Mettez la plastifieuse hors tension


→ Vous avez nettoyé les rouleaux de transport de la plastifieuse.

Données techniques

Modèle	Dimensions [mm]	Alimentation en courant	Vitesse de plastification [mm/min]	Largeur maximale de plastification [mm]	Épaisseur max. d'une pochette [mic]	Nombre de rouleaux de transport	Température ambiante max. [°C]	Température des rouleaux [°C]	Temps de chauffe [min]	Poids [kg]	Débranchement automatique [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220- 240 V~, 50/60 Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Élimination


 Le symbole ci-contre signifie qu'en raison de dispositions légales, les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Veuillez apporter votre appareil au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune. Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux règlements locaux.

 Tenez compte du marquage sur les emballages lorsque vous triez les déchets ; ceux-ci sont dotés d'abréviations (b) et de numéros (a) signifiant ce qui suit : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : composites.

 Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.

 L'emballage est constitué de matériaux recyclables que vous pouvez apporter à des centres de collecte locaux qui se chargent de son recyclage. Renseignezvous sur les possibilités d'élimination des déchets auprès de l'administration locale.

 L'appareil et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Le logo Triman est valable en France uniquement.

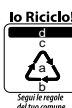 L'appareil et les emballages sont recyclables. Éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Informez-vous auprès de votre commune sur les possibilités d'une élimination adéquate. Tenez compte du marquage suivant sur les emballages : (a) numéros, (b) abréviations et (c) matériau signifiant ce qui suit : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : composites, ainsi que (d) genre d'emballage. Ce logo n'est valable que pour l'Italie.

Remarques relatives à son stockage

Après la plastification, il convient de stocker la plastifieuse de façon sûre. Tenez compte des remarques suivantes :

Stockez la plastifieuse

- uniquement dans son emballage original
- à un endroit sec et propre
- uniquement si elle est refroidie

Questions et service

Cher client,

nous sommes très heureux que vous ayez choisi cet appareil.

En cas de défaut, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine et accompagné du bon d'achat au magasin où vous l'avez acheté.

Pour plus d'informations, consultez également notre portail Contact et Service sur notre site Internet www.hp.com/officeequipment.

Déclaration de conformité

CE La conformité est attestée sur l'appareil par le marquage CE.

Vous trouverez la déclaration de conformité de ce produit sur le site www.hp.com/officeequipment.

**UK
CA** La conformité est attestée sur l'appareil par le marquage UKCA (UK Conformity Assessed).

Vous trouverez la déclaration de conformité de ce produit sur le site www.hp.com/office-equipment

Fabricant

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Allemagne

Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης



Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης και προσέξτε τις υποδείξεις κατά τον χειρισμό της συσκευής πλαστικοποίησης. Φυλάξτε τις Οδηγίες Χρήσης για μετέπειτα αναφορά.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η συσκευή πλαστικοποίησης ενδείκνυται για τη θερμή πλαστικοποίηση με φύλλα θερμής πλαστικοποίησης και την ψυχρή πλαστικοποίηση με φύλλα ψυχρής πλαστικοποίησης με πάχος φύλλων πλαστικοποίησης 75 - 125 μm . Το συνολικό πάχος των προς πλαστικοποίηση εγγράφων (φωτογραφίες, εικόνες, χαρτόνι, χαρτί κτλ.) είναι 0,5 mm.

Η συσκευή πλαστικοποίησης προορίζεται αποκλειστικά για την ιδιωτική χρήση σε κλειστούς χώρους. Αυθαίρετες μετατροπές ή τροποποιήσεις δεν επιτρέπονται. Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε μόνοι σας τη συσκευή πλαστικοποίησης και μην προσπαθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη ενδεδειγμένη. Αυθαίρετες μετατροπές ή τροποποιήσεις δεν επιτρέπονται και συνεπάγονται ακύρωση της εγγύησης.

Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης, για να προστατεύσετε εσάς και το περιβάλλον.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Ο λανθασμένος χειρισμός της συσκευής πλαστικοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Φροντίστε η συσκευή πλαστικοποίησης να τοποθετηθεί κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορεί να αποσυνδεθεί η συσκευή πλαστικοποίησης γρήγορα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ποτέ μην πιάνετε τη συσκευή πλαστικοποίησης με βρεγμένα χέρια. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το νερό.

Αποσυνδέετε πάντα το φις τροφοδοσίας, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ασφυξίας από μικρά μέρη, υλικά συσκευασίας ή προστατευτικές μεμβράνες. Τα παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά μικροεξαρθήματα, υλικά συσκευασίας ή προστατευτικές μεμβράνες. Διατηρείτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή πλαστικοποίησης και τη συσκευασία της.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος τραυματισμού από τον μηχανισμό εισόδου. Μη στερεωμένα αντικείμενα μπορεί να σφηνώσουν στην τροφοδοσία και να προκαλέσουν τραυματισμούς. Κρατήστε τα δάκτυλα, τα μαλλιά, κασκόλ, γραβάτες, κοσμήματα κλπ. μακριά από την είσοδο.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος παραπατήματος από ακατάλληλα τοποθετημένο καλώδιο τροφοδοσίας. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο παραπατήματος. Προσέξτε να μην προκληθούν ζημιές στο φικ και στο καλώδιο τροφοδοσίας.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος από επιβλαβείς για την υγεία ατμούς. Κατά την πλαστικοποίηση μπορεί να δημιουργηθούν επιβλαβείς για την υγεία ατμοί. Κατά την πλαστικοποίηση φροντίζετε πάντα για καλό αερισμό, ανοίγοντας ελαφρώς το παράθυρο.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τη θερμή επιφάνεια της συσκευής. Κατά την πλαστικοποίηση η επιφάνεια της συσκευής θερμαίνεται. Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία. Μετά τη λειτουργία περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να κρυώσει η συσκευή πλαστικοποίησης, προτού αγγίξετε την επιφάνεια της συσκευής.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από το θερμό φύλλο πλαστικοποίησης. Το εξερχόμενο φύλλο πλαστικοποίησης είναι εξαιρετικά θερμό αμέσως μετά την πλαστικοποίηση. Αφαιρέστε το φύλλο πλαστικοποίησης μόνο από το κρυωμένο άκρο του φύλλου πλαστικοποίησης.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από θερμά υπολείμματα πλαστικοποίησης. Μετά τον καθαρισμό το εξερχόμενο χαρτί φέρει εξαιρετικά θερμά υπολείμματα πλαστικοποίησης. Αφαιρέστε το εξερχόμενο χαρτί μόνο από το κρυωμένο άκρο.



Σημαντικό!

Πιθανότητα υλικών ζημιών. Αποφύγετε περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως π.χ. καπνός, σκόνη, δονήσεις, χημικές ουσίες, υγρασία, θερμότητα ή απευθείας έκθεση στον ήλιο. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλαστικοποίησης μόνο σε κλειστούς χώρους και εντός των συνθηκών περιβάλλοντος που ορίζονται στα **τεχνικά χαρακτηριστικά**.

i Η συσκευή πλαστικοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής πλαστικοποίησης και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή πλαστικοποίησης. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να διενεργούνται από παιδιά χωρίς εποπτεία.



Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Το σύμβολο δηλώνει, ότι ο τρόπος κατασκευής του προϊόντος ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας II (διπλή μόνωση).

Δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση (γείωση).



Η σφραγίδα «Ελεγμένη ασφάλεια» (σήμα GS) πιστοποιεί, ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του γερμανικού νόμου για την ασφάλεια των προϊόντων (ProdSG).

Το σήμα GS δείχνει, ότι κατά τη χρήση σύμφωνα με τον προορισμό και σε περίπτωση προβλέψιμης λανθασμένης χρήσης του προϊόντος που φέρει το σήμα, δεν κινδυνεύουν η ασφάλεια και υγεία του χρήστη. Πρόκειται για ένα προαιρετικό σήμα ασφαλείας, το οποίο εκδόθηκε από ένα κατάλληλο ινστιτούτο δοκιμών.

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας


Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας της συσκευής πλαστικοποίησης, προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή πλαστικοποίησης.

Αν λείπει κάτι ή αν διαπιστώσετε φθορές, σε καμία περίπτωση μην θέτετε τη συσκευή πλαστικοποίησης σε λειτουργία. Απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών.


- 1 συσκευή πλαστικοποίησης OneLam Combo A3
- Οδηγίες Χρήσης
- 1 καλώδιο τροφοδοσίας
- 1 ενσωματωμένη διάταξη κοπής
- 1 στρογγυλοποιητής γωνιών
- 15 φύλλα πλαστικοποίησης (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × μέγεθος πιστωτικής κάρτας)

Η συσκευή πλαστικοποίησης λεπτομερώς

Η παρακάτω εικόνα δείχνει αναλυτικά τη συσκευή πλαστικοποίησης.

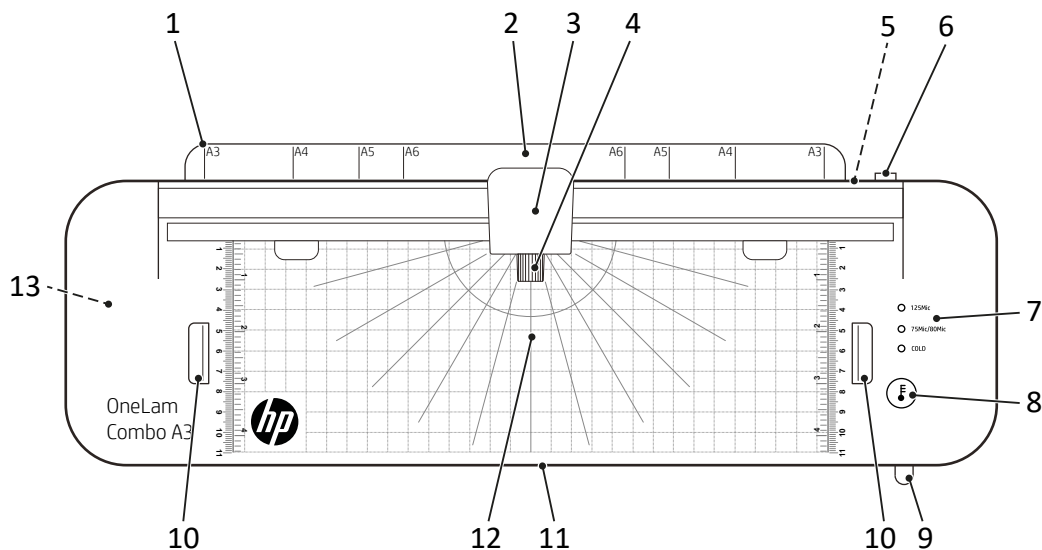

1	Πλευρά εισαγωγής (πίσω πλευρά)	8	Πλήκτρο τρόπων λειτουργίας
2	Βάση φύλλων	9	Μοχλός ξεκλειδώματος κυλίνδρων ABS
3	Διάταξη κοπής με κεφαλή κοπής	10	Αναστολείς διάταξης κοπής
4	Διακόπτης επιλογής για λειτουργία κοπής	11	Πλευρά εξόδου (μπροστινή πλευρά)
5	Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας	12	Βοηθήματα τοποθέτησης
6	Διακόπτης τροφοδοσίας	13	Στρογγυλοποιητής γωνιών
7	LED κατάστασης		

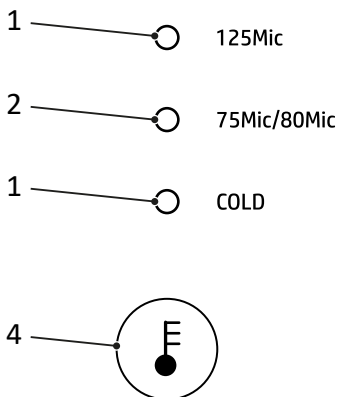

1	LED κατάστασης πάχους φύλλων 125 micron	3	LED κατάστασης ψυχρή πλαστικοποίηση
2	LED κατάστασης πάχους φύλλου 75/80 micron	4	Πλήκτρο τρόπων λειτουργίας

Τρόποι λειτουργίας της συσκευής πλαστικοποίησης

Η συσκευή πλαστικοποίησης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα φύλλα ψυχρής και θερμής πλαστικοποίησης στα πάχη 75 μ, 80 μ και 125 μ.

Θερμή πλαστικοποίηση

Στον τρόπο λειτουργίας "Θερμή πλαστικοποίηση" το φύλλο πλαστικοποίησης θερμαίνεται σε θερμοκρασία περ. 120 °C έως 150 °C, ενώ το φύλλο πλαστικοποίησης οδηγείται μέσα από τους κυλίνδρους μεταφοράς της συσκευής πλαστικοποίησης. Δημιουργείται μία συνεχής θερμική σύνδεση του προς πλαστικοποίηση υλικού και του φύλλου πλαστικοποίησης. Μέσω της θερμής πλαστικοποίησης κρατιούνται μόνιμα μακριά από το προς πλαστικοποίηση υλικό το νερό, το οξυγόνο και τα βακτήρια.


Ψυχρή πλαστικοποίηση

Στον τρόπο λειτουργίας "Ψυχρή πλαστικοποίηση" το φύλλο πλαστικοποίησης θερμαίνεται σε θερμοκρασία περ. 25 °C. Το φύλλο πλαστικοποίησης είναι επιστρωμένο με ειδική κόλλα. Κατά τη διαδικασία πλαστικοποίησης συμπιέζονται οι πλευρές του φύλλου.

Δημιουργείται μια προσωρινή ένωση και το υλικό μπορεί αν χρειαστεί να αφαιρεθεί χωρίς να υποστεί ζημιά.

Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας συσκευής πλαστικοποίησης

Η ακόλουθη παράγραφος σας υποστηρίζει κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής πλαστικοποίησης.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή πλαστικοποίησης σταθερά σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια και κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
- 2 Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση **OFF**.
- 3  Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή σύνδεσης της συσκευής πλαστικοποίησης.
- 4 Συνδέστε το φις τροφοδοσίας σε μια πρίζα.
- 5 Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση **ON**.
 - ➔ Οι κύλινδροι μεταφοράς περιστρέφονται.
 - ➔ Η λυχνία LED κατάστασης "COLD" ανάβει **ΠΡΑΣΙΝΗ**
 - ➔ Η συσκευή πλαστικοποίησης τίθεται σε λειτουργία.

Προτού ξεκινήσετε

Οι παρακάτω υποδείξεις βοηθούν ώστε η συσκευή πλαστικοποίησης να λειτουργεί συνεχώς με τον αναμενόμενο τρόπο.

Υποδείξεις για το υλικό

- Μην πλαστικοποιείτε μεταλλικά, υγρά ή μη επίπεδα υλικά.
- Το προς πλαστικοποίηση υλικό μαζί με το φύλλο πλαστικοποίησης δεν επιτρέπεται να έχει πάχος μεγαλύτερο από 0,5 mm.
- Λεπτά και μαλακά υλικά θα πρέπει να πλαστικοποιηθούν με το φύλλο πλαστικοποίησης που έχει το μεγαλύτερο πάχος (125 μ).
- Εφόσον γίνεται μην χρησιμοποιείτε περισσότερα μικρά τεμάχια υλικού ανά φύλλο.

Υποδείξεις για το φύλλο πλαστικοποίησης

- Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους φύλλων, των οποίων ο σκοπός χρήσης είναι η πλαστικοποίηση. Άλλοι τύποι φύλλων όπως για παράδειγμα διαφανείς μεμβράνες δεν ενδείκνυνται για την πλαστικοποίηση.
- Χρησιμοποιείτε για τον τρόπο λειτουργίας "Θερμή πλαστικοποίηση" αποκλειστικά φύλλα θερμής πλαστικοποίησης.
- Χρησιμοποιείτε για τον τρόπο λειτουργίας "Ψυχρή πλαστικοποίηση" αποκλειστικά φύλλα ψυχρής πλαστικοποίησης.
- Επιλέξτε το μέγεθος του φύλλου πλαστικοποίησης ώστε να ταιριάζει στο προς πλαστικοποίηση υλικό.
- Εφόσον απαιτείται κόψτε τα φύλλα πλαστικοποίησης μετά την πλαστικοποίηση.

Υποδείξεις για τη διαδικασία πλαστικοποίησης

- Μην εισάγετε φύλλα πλαστικοποίησης χωρίς περιεχόμενο στην πλευρά εισαγωγής (πίσω πλευρά) της συσκευής πλαστικοποίησης.
 - Μην εισάγετε το φύλλο πλαστικοποίησης τυλιγμένο στην πλευρά εισαγωγής (πίσω πλευρά) της συσκευής πλαστικοποίησης.
 - Μην εισάγετε τα φύλλα πλαστικοποίησης μονόπλευρα στην πλευρά εισαγωγής (πίσω πλευρά) της συσκευής πλαστικοποίησης.
 - Προωθείτε το φύλλο πλαστικοποίησης πάντα με την κλειστή πλευρά - κεντρικά και σε ευθεία κατεύθυνση - στην πλευρά εισαγωγής (πίσω πλευρά) της έτοιμης για λειτουργία συσκευής πλαστικοποίησης.
 - Κατά τη διάρκεια της πλαστικοποίησης μην τραβάτε το φύλλο πλαστικοποίησης έξω από την πλευρά εξόδου (μπροστινή πλευρά).
- Προσέξτε ότι τα υλικά που έχουν υποβληθεί σε θερμή πλαστικοποίηση ενώνονται μόνιμα με το φύλλο πλαστικοποίησης και δεν μπορούν να αφαιρεθούν ξανά από το φύλλο πλαστικοποίησης χωρίς να υποστούν ζημιά.

Χειρισμός συσκευής πλαστικοποίησης

Η παράγραφος που ακολουθεί περιγράφει τη διαδικασία θερμής και ψυχρής πλαστικοποίησης.

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλαστικοποίησης για 30 λεπτά, τότε η συσκευή πλαστικοποίησης μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο "Τρόποι λειτουργίας", για να θέσετε τη συσκευή σε ετοιμότητα λειτουργίας.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο "Τρόποι λειτουργίας", μέχρι να επιλεγεί ο επιθυμητός τρόπος πλαστικοποίησης.

Θερμή πλαστικοποίηση: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε "125Mic" ή "75Mic/80Mic".

Ψυχρή πλαστικοποίηση: Επιλέγοντας "Cold" ενεργοποιείται η ψυχρή πλαστικοποίηση.

- ➔ Μια λυχνία LED κατάστασης (125Mic || 75Mic/80Mic) αναβοσβήνει **ΠΡΑΣΙΝΗ** και η φάση προθέρμανσης ξεκινά ή η λυχνία LED κατάστασης (Cold) ανάβει συνεχώς **ΠΡΑΣΙΝΗ** και η συσκευή πλαστικοποίησης είναι έτοιμη για λειτουργία.

- **Θερμή πλαστικοποίηση:** Μετά τη φάση προθέρμανσης η λυχνία LED κατάστασης ανάβει συνεχώς **ΠΡΑΣΙΝΗ** και η συσκευή πλαστικοποίησης είναι έτοιμη για λειτουργία.

Ψυχρή πλαστικοποίηση: Όταν η συσκευή πλαστικοποίησης χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως στον τρόπο λειτουργίας "Θερμή πλαστικοποίηση", τότε η συσκευή πλαστικοποίησης πρέπει να κρυώσει για περ. 30 λεπτά, ώστε να είναι έτοιμη για λειτουργία.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τη θερμή επιφάνεια της συσκευής.

Η συσκευή πλαστικοποίησης θερμαίνεται κατά τη θερμή πλαστικοποίηση. Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία.

- 2 Τοποθετήστε το προς πλαστικοποίηση υλικό στο φύλλο πλαστικοποίησης. Για ένα ιδανικό αποτέλεσμα διατηρείτε απόσταση 3 mm έως 5 mm από το περιθώριο.

- 3 Εισάγετε το προετοιμασμένο φύλλο πλαστικοποίησης από τη βάση φύλλων στην πλευρά εισαγωγής (πίσω πλευρά) της έτοιμης για λειτουργία συσκευής πλαστικοποίησης.



- Το φύλλο πλαστικοποίησης τροφοδοτείται και ύστερα εξέρχεται στην πλευρά εξόδου (μπροστινή πλευρά) της συσκευής πλαστικοποίησης.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από το θερμό φύλλο πλαστικοποίησης.

Το εξερχόμενο φύλλο πλαστικοποίησης είναι εξαιρετικά θερμό αμέσως μετά την πλαστικοποίηση. Αφαιρέστε το εξερχόμενο φύλλο πλαστικοποίησης μόνο από το κρυωμένο άκρο του φύλλου πλαστικοποίησης.

- 4** Αφαιρέστε το φύλλο πλαστικοποίησης από τη συσκευή.

- 5** Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση **OFF**.

- Η διαδικασία πλαστικοποίησης ολοκληρώθηκε.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τη θερμή επιφάνεια της συσκευής.

Μετά την απενεργοποίηση περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να κρυώσει η συσκευή πλαστικοποίησης, προτού αγγίξετε την επιφάνεια της συσκευής.

Τερματισμός λειτουργίας της συσκευής πλαστικοποίησης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πλαστικοποίησης, όταν σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής πλαστικοποίησης.

- 1** Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση **OFF**.

- 2** Τραβήξτε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.

- 3** Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την υποδοχή σύνδεσης τροφοδοσίας.

- Η λειτουργία της συσκευής πλαστικοποίησης τερματίστηκε.

Χρήση διάταξης κοπής και στρογγυλοποιητή γωνιών

Αν χρειαστεί μπορείτε να κόψετε το προς πλαστικοποίηση χαρτί ή φύλλο με τη διάταξη κοπής και να στρογγυλέψετε τις γωνίες του φύλλου με τον στρογγυλοποιητή γωνιών.

i Προσέξτε ότι δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε περισσότερες από τρεις σελίδες χαρτί (80 g/m²) και όχι περισσότερα από ένα πλαστικοποιημένο έγγραφο ταυτόχρονα με τη διάταξη κοπής ή τον στρογγυλοποιητή γωνιών.


Ρύθμιση τύπων κοπής στη διάταξη κοπής

Η διάταξη κοπής βρίσκεται στην πάνω πλευρά της συσκευής πλαστικοποίησης.

Η διάταξη κοπής σας προσφέρει τους παρακάτω τύπους κοπής, τους οποίους μπορείτε να ρυθμίσετε στον διακόπτη επιλογής της κεφαλής κοπής της διάταξης κοπής.

- Ίσια κοπή
- Κυματιστή κοπή
- Διάτρηση

i Ο ρυθμισμένος τύπος κοπής απεικονίζεται με ένα σύμβολο πάνω στον διακόπτη επιλογής.

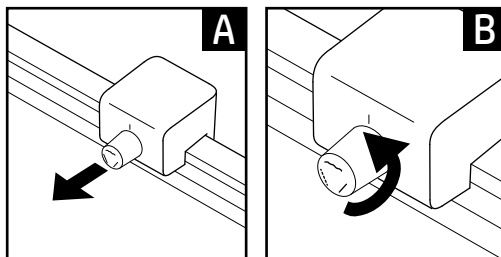


i Οι λάμες μαχαιριών της κεφαλής κοπής περιβάλλονται από ένα προστατευτικό περίβλημα.

1 Τραβήξτε και περιστρέψτε τον διακόπτη επιλογής (A, B) και ρυθμίστε τον επιθυμητό τύπο κοπής.

- ➔ Ο διακόπτης επιλογής ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο.
- ➔ Ο επιθυμητός τύπος κοπής ρυθμίστηκε.

Χρήση διάταξης κοπής

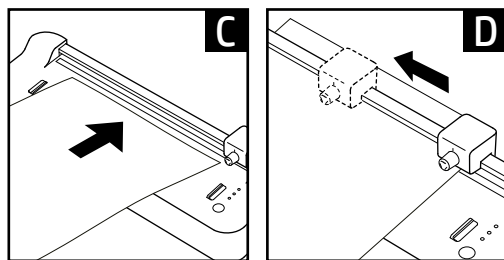


- 1 Οδηγήστε το χαρτί/φύλλο μέχρι την επιθυμητή θέση κοπής (C) ανάμεσα στους αναστολείς κάτω από τη διάταξη κοπής.
 - i** Χρησιμοποιήστε τα βοηθήματα τοποθέτησης που υπάρχουν στην πάνω πλευρά της συσκευής πλαστικοποίησης για να ευθυγραμμίσετε το προς κοπή υλικό.
 - 2 Πιέστε δυνατά την κεφαλή κοπής, για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα κοπής και οδηγήστε την κεφαλή κοπής πάνω από το χαρτί/φύλλο (D). Στερεώστε το υλικό με το χέρι, για να μην γλιστρήσει κατά την κοπή.
- ➔ Το χαρτί/φύλλο κόπηκε.

Αλλαγή κεφαλής κοπής

Αν χρειαστεί μπορείτε να αλλάξετε την κεφαλή κοπής της διάταξης κοπής.

- i** Για μια καινούργια κεφαλή κοπής απευθυνθείτε στον έμπορο ή κατασκευαστή.

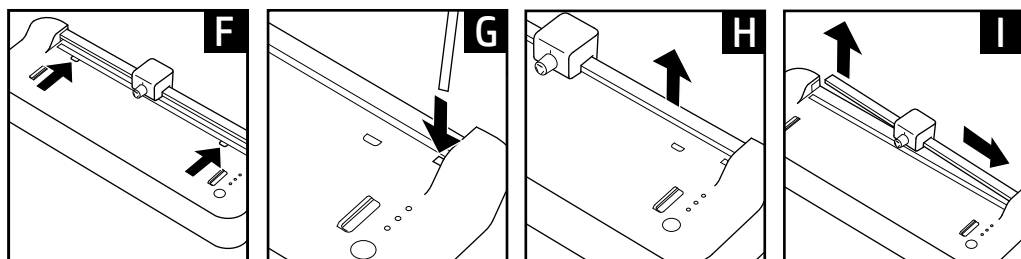

- 1 Λύστε την πλαστική ράγα (F) από την αγκύρωσή της.
 - 2 Εισάγετε ένα κατάλληλο εργαλείο (π.χ. την πλαστική ράγα ή ένα ίσιο κατσαβίδι) στην εσοχή (G) δίπλα από το δεξί στήριγμα, πιέστε το εργαλείο προς τα κάτω και διατηρήστε την πίεση.
- ➔ Η ασφάλεια στο δεξί στήριγμα λύνεται.

- 3** Ανυψώστε τέρμα τη ράγα οδηγό (H) και ωθήστε τη ράγα οδηγό προς τα δεξιά (I), μέχρι η ράγα οδηγός να λυθεί από το αριστερό στήριγμα. Αφαιρέστε τη ράγα οδηγό.

→ Η ράγα οδηγός αφαιρέθηκε μαζί με την κεφαλή κοπής.



Προσοχή!

Κίνδυνος τραυματισμού από την αιχμηρή διάταξη κοπής.

Μην αγγίζετε τις λάμες μαχαιριών των προς αντικατάσταση κεφαλών κοπής.

- 4** Αφαιρέστε την παλιά κεφαλή κοπής από τη ράγα οδηγό.
- 5** Μετακινήστε την καινούργια κεφαλή κοπής στη θέση τοποθέτησης πάνω στη ράγα οδηγό.
- 6** Εισάγετε τη ράγα οδηγό με την κεφαλή κοπής με λυμένη ασφάλεια (= > βήμα 2) πρώτα στο δεξί στήριγμα και ύστερα στο αριστερό στήριγμα.
- 7** Αφαιρέστε το εργαλείο από την εσοχή και κλειδώστε την ασφάλεια.
- 8** Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή της ράγας οδηγού και της κεφαλής κοπής.
- 9** Στερεώστε την πλαστική ράγα.
- 10** Ελέγξτε τη λειτουργία της κεφαλής κοπής.
- Η κεφαλή κοπής αντικαταστάθηκε.

Χρήση στρογγυλοποιητή γωνιών


Ο στρογγυλοποιητής γωνιών βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής πλαστικοποίησης.



Προσοχή!

Κίνδυνος τραυματισμού από την αιχμηρή διάταξη κοπής.

Μην αγγίζετε τη λάμα μαχαιριού του στρογγυλοποιητή γωνιών.

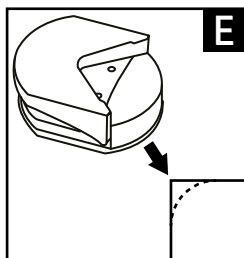

- 1** Λύστε τον στρογγυλοποιητή γωνιών (E) από το στήριγμα.
- 2** Εισάγετε τη μία γωνία του χαρτιού/φύλλου στον στρογγυλοποιητή γωνιών.
- 3** Συμπιέστε τον στρογγυλοποιητή γωνιών.
- 4** Αν χρειαστεί επαναλάβετε τη διαδικασία για όλες τις γωνίες του χαρτιού/φύλλου.
- Οι γωνίες του χαρτιού/φύλλου στρογγυλοποιήθηκαν.

Όταν κάτι δεν λειτουργεί

Αντιμετώπιση συσσώρευσης φύλλων

Η συμφόρηση φύλλων μπορεί να οφείλεται στα εξής:

- Το φύλλο πλαστικοποίησης δεν οδηγήθηκε ίσια μέσα στη συσκευή πλαστικοποίησης.
- Οι κύλινδροι μεταφοράς παρουσιάζουν υπολείμματα κόλλας.
- Χρησιμοποιήσατε ένα ακατάλληλο φύλλο πλαστικοποίησης ή υλικό.

- 1 Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση **OFF**.
- 2 Τραβήξτε το φινι τροφοδοσίας από την πρίζα.
- 3 Πιέστε τον μοχλό "Απασφάλιση κυλίνδρων ABS" προς τα αριστερά και κρατήστε τον σε αυτήν τη θέση.
 - ➔ Το φύλλο πλαστικοποίησης απελευθερώνεται.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τη θερμή επιφάνεια της συσκευής.

Η συσκευή πλαστικοποίησης θερμαίνεται κατά τη θερμή πλαστικοποίηση. Μετά την απενεργοποίηση περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να κρυώσει η συσκευή πλαστικοποίησης, προτού αγγίξετε την επιφάνεια της συσκευής.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από το θερμό φύλλο πλαστικοποίησης.

Το εξερχόμενο φύλλο πλαστικοποίησης είναι εξαιρετικά θερμό αμέσως μετά την πλαστικοποίηση. Αφαιρέστε το εξερχόμενο φύλλο πλαστικοποίησης μόνο από το κρυωμένο άκρο του φύλλου πλαστικοποίησης.

- 4 Τραβήξτε το φύλλο πλαστικοποίησης προσεκτικά έξω από την πλευρά εισαγωγής (πίσω πλευρά) της συσκευής πλαστικοποίησης.
- 5 Αφήστε ελεύθερο τον μοχλό "Απασφάλιση κυλίνδρων ABS".
 - ➔ Η συμφόρηση φύλλων αντιμετωπίστηκε.
- 6 Καθαρίστε τη συσκευή πλαστικοποίησης.

Συντήρηση και φροντίδα

Καθαρίζετε τη συσκευή πλαστικοποίησης σε τακτά διαστήματα και όταν είναι απαραίτητο.

Καθαρισμός περιβλήματος

- 1 Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση **OFF**.
- 2 Τραβήξτε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τη θερμή επιφάνεια της συσκευής.

Η συσκευή πλαστικοποίησης θερμαίνεται κατά τη θερμή πλαστικοποίηση. Μετά την απενεργοποίηση περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να κρυώσει η συσκευή πλαστικοποίησης, προτού αγγίξετε την επιφάνεια της συσκευής.

Σημαντικό!

Κίνδυνος υλικών ζημιών από καθαριστικό μέσο ή διαλύτη. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες.

- 3 Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
 - ➔ Η επιφάνεια της συσκευής πλαστικοποίησης καθαρίστηκε.

Καθαρισμός κυλίνδρων μεταφοράς

Τα κατάλοιπα και τα υπολείμματα κόλλας στους κυλίνδρους μεταφοράς μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα πλαστικοποίησης. Να απομακρύνετε τα κατάλοιπα και τα υπολείμματα κόλλας σε τακτά διαστήματα και πάντα μετά, όταν το αποτέλεσμα πλαστικοποίησης δεν είναι αυτό που περιμένετε.

- 1 Αποκαταστήστε την ετοιμότητα λειτουργίας της συσκευής πλαστικοποίησης.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο "Τρόποι λειτουργίας", μέχρι να επιλεγεί ένα πάχος μεμβράνης (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Επιλέξτε το επιθυμητό πάχος φύλλου. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει **ΠΡΑΣΙΝΗ**. Μετά τη φάση προθέρμανσης η λυχνία LED κατάστασης ανάβει συνεχώς **ΠΡΑΣΙΝΗ** και ο καθαρισμός των κυλίνδρων μεταφοράς μπορεί να εκτελεστεί.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τη θερμή επιφάνεια της συσκευής.

Η συσκευή πλαστικοποίησης θερμαίνεται κατά τη θερμή πλαστικοποίηση. Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία.

- 3 Εισάγετε ένα διπλωμένο φύλλο χαρτί με τη διπλωμένη ακμή ίσια στην πλευρά εισαγωγής (πίσω πλευρά) της συσκευής πλαστικοποίησης.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τη θερμά υπολείμματα κόλλας.

Τα υπολείμματα κόλλας στο εξερχόμενο χαρτί είναι εξαιρετικά θερμά. Αφαιρέστε το εξερχόμενο χαρτί μόνο από το κρυωμένο άκρο.



Το χαρτί εξέρχεται με τα υπολείμματα κόλλας στην πλευρά εξόδου (μπροστινή πλευρά)

4 Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρι να μην υπάρχουν πλέον υπολείμματα κόλλας στο χαρτί.


5 Απενεργοποιήστε τη συσκευή πλαστικοποίησης


➔ Οι κύλινδροι μεταφοράς της συσκευής πλαστικοποίησης καθαρίστηκαν.


Τεχνικά στοιχεία


Μοντέλο	Διαστάσεις [mm]	Τροφοδοσία ρεύματος	Ταχύτητα πλαστικοποίησης [mm/min]	Μέγ. πλάτος πλαστικοποίησης [mm]	Μέγ. πάχος φύλλου πλαστικοποίησης [mic]	Αριθμός κυλίνδρων μεταφοράς	μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	Θερμοκρασία κυλίνδρων μεταφοράς [°C]	Χρόνος προθέρμανσης [min]	Βάρος [kg]	Αυτόματη απενεργοποίηση [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30


Αποκομιδή


 Το παρακείμενο σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές παλιές συσκευές και οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας. Απορρίψτε τη συσκευή στο σημείο συλλογής του δημοτικού φορέα διαχείρισης απορριμμάτων.

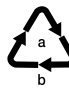 Προσέξτε τη σήμανση του υλικού συσκευασίας κατά την ταξινόμηση των απορριμμάτων, τα οποία επισημαίνονται με συντομογραφίες (b) και αριθμούς (a) με την παρακάτω επεξήγηση: 1–7: πλαστικά / 20–22: χαρτί και χαρτόνι / 80–98: σύνθετα υλικά.

 Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

 Η συσκευασία αποτελείται από φιλικό προς το περιβάλλον υλικό, το οποίο μπορείτε να απορρίψετε στα τοπικά σημεία ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας για τις επιλογές σωστής απόρριψης.

 Η συσκευή και το υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα, απορρίψτε τα ξεχωριστά για καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Το λογότυπο Triplan ισχύει μόνο για τη Γαλλία.

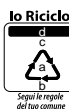 Η συσκευή και το υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα, απορρίψτε τα ξεχωριστά για καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας για τις επιλογές σωστής απόρριψης. Προσέξτε την παρακάτω σήμανση του υλικού συσκευασίας: (a) αριθμοί, (b) συντομογραφίες και (c) υλικό με την παρακάτω επεξήγηση: 1–7: πλαστικά / 20–22: χαρτί και χαρτόνι / 80–98: σύνθετα υλικά και (d) είδος της συσκευασίας. Το λογότυπο ισχύει μόνο για την Ιταλία.

Υπόδειξη για την αποθήκευση

Μετά τη χρήση η συσκευή πλαστικοποίησης πρέπει να αποθηκευτεί σε ασφαλές σημείο. Προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις:

Αποθηκεύετε τη συσκευή πλαστικοποίησης

- μόνο στην αρχική συσκευασία
- σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος
- μόνο σε κρύα κατάσταση

Ερωτήσεις και σέρβις

Αξιότιμε πελάτη,

Χαιρόμαστε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης επιστρέψτε παρακαλώ αυτή τη συσκευή μαζί με την απόδειξη αγοράς της και συσκευασμένη στη γνήσια συσκευασία της εκεί όπου την αγοράσατε.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην περιοχή Επικοινωνία & Σέρβις στη διαδικτυακή σελίδα www.hp.com/officeequipment.

Δήλωση συμμόρφωσης

CE Το σήμα CE στη συσκευή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση www.hp.com/officeequipment.

UK Η σήμανση UKCA στη συσκευή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση.

CA Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση www.hp.com/officeequipment

Κατασκευαστής

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Γερμανία

Pročitajte upute za uporabu



Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i slijedite ih prilikom rukovanja Vašim laminatorom. Sačuvajte ove upute, možda će Vam trebati kasnije.

Uporaba u skladu s namjenom

Laminator je prikladan za vruće laminiranje folijama za vruće laminiranje i hladno laminiranje folijama za hladno laminiranje debljine od 75 - 125 mikrona. Ukupna debljina dokumenata za laminiranje (fotografija, slika, kartona, papira itd.) može biti do najviše 0,5 mm.

Laminator je prikladan isključivo za privatnu uporabu u zatvorenim prostorijama. Samoinicijativne promjene ili preinake nisu dozvoljeni. Ni u kojem slučaju nemojte sami otvarati uređaj i pokušavati ga popraviti. Prepustite popravke stručnom osoblju.

Svaka drugačija uporaba smatra se neispravnom. Samoinicijativne promjene ili zahvati na stroju nisu dozvoljeni te kao posljedicu mogu imati gubitak garancijskog prava.

Slijedite sigurnosne upute

Pročitajte i imajte na umu upozorenja kako biste zaštitili sebe i okolinu.



Upozorenje!

Opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara. Neispravno rukovanje laminatorom može izazvati strujni udar. Postavite laminator u blizini lako dostupne utičnice kako biste ga u hitnim slučajevima mogli brzo iskopčati iz struje. Laminator nikada ne dodirujte mokrim rukama. Izbjegavajte svaki kontakt s vodom. Kada ne koristite uređaj, obavezno izvucite mrežni utikač. Rabite isključivo mrežni kabel koji ste dobili s uređajem.



Upozorenje!

Opasnost od gušenja malim dijelovima, ambalažnim materijalom ili zaštitnom folijom. Djeca mogu progutati male dijelove, ambalažni materijal ili zaštitnu foliju. Držite djecu podalje od Vašeg laminatora i njegove ambalaže.



Upozorenje!

Opasnost od ozljeda koje može uzrokovati uvlačni mehanizam. Labave predmete može zahvatiti uvlačni mehanizam, što može uzrokovati ozljede. Prste, kosu, šalove, kravate, nakit i sl. držite podalje od utora za umetanje materijala.



Upozorenje!

Opasnost od spoticanja o neprikladno razvučeni mrežni kabel. Razvucite mrežni kabel tako da se o njega nitko ne može spotaknuti. Pazite da ne dođe do oštećenja na mrežnom utikaču i mrežnom kabelu.



Upozorenje!

Opasnost od para koje mogu biti štetne za zdravlje. Prilikom laminiranja se mogu stvarati pare koje su štetne za zdravlje. Prilikom laminiranja se pobrinite za dobru prozračenost prostorije, na primjer otvaranjem prozora.



Oprez!

Opasnost od opekline od vruće površine uređaja. Tijekom laminiranja dolazi do zagrijavanja površine uređaja. Ne dodirujte površinu uređaja u radu. Nakon uporabe uređaja najprije pričekajte nekoliko minuta da se uređaj ohladi, nakon čega opet možete dodirivati površinu uređaja.



Oprez!

Opasnost od opekline od vruće folije za laminiranje. Folija za laminiranje je neposredno nakon laminiranja jako vruća. Kod izvlačenja folije za laminiranje iz uređaja, primite je za ohlađene krajeve.



Oprez!

Opasnost od opekline od vrućih ostataka od laminiranja. Nakon čišćenja se s izlazećim papirom iz uređaja izvlače i vrlo vrući ostaci od laminiranja. Kod izvlačenja primite papir za ohlađene krajeve.



Važno!

Moguć je nastanak materijalnih šteta. Izbjegavajte utjecaje okoline kao što su, primjerice, dim, prašina, trešnja, kemikalije, vlaga, vrućina ili izravna izloženost sunčevim zrakama. Rabite laminator isključivo u zatvorenim prostorijama i u uvjetima navedenima u **Tehničkim podacima**.

- **i** Djeca starija od osam godina i osobe s ograničenim psihičkim, senzoričkim i duševnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja, smiju koristiti ovaj uređaj uz nadzor ili ako su upućeni kako koristiti uređaj na siguran način te su upoznati s mogućim opasnostima.

Ne dopuštajte djeci da se igraju s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju izvoditi djeca bez nadzora odraslih.



Rabite proizvod isključivo u zatvorenim prostorima.



Pečat «Provjerena sigurnost» (oznaka GS) potvrđuje da proizvod ispunjava zahtjeve njemačkog Zakona o sigurnosti proizvoda (ProdSG).

Oznaka GS označava da sigurnost i zdravlje nisu ugroženi ako se proizvod koristi kako je predviđeno i ako se koristi na predvidljivo pogrešan način. Riječ je o dobrovoljnoj sigurnosnoj oznaci koju je izdao odgovarajući institut za ispitivanje.



Simbol označava da dizajn proizvoda odgovara klasi zaštite II (dvostruka izolacija).

Sigurnosni priključak na električno uzemljenje (masa) nije potreban.

Provjerite sadržaj ambalaže


Prije puštanja u rad Vašeg laminatora provjerite sadržaj njegove ambalaže.

Ako nešto nedostaje ili je oštećeno, ni u kojem slučaju nemojte uključivati Vaš laminator. Kontaktirajte naš servis.


- 1 laminator OneLam Combo A3
- Upute za upotrebu
- 1 mrežni kabel
- 1 integrirani mehanizam rezanja
- 1 zaobljivač rubova
- 15 folija za laminiranje (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × veličina posjetnice)

Dijelovi Vašeg laminatora

Na sljedećoj slici prikazani su dijelovi Vašeg laminatora.

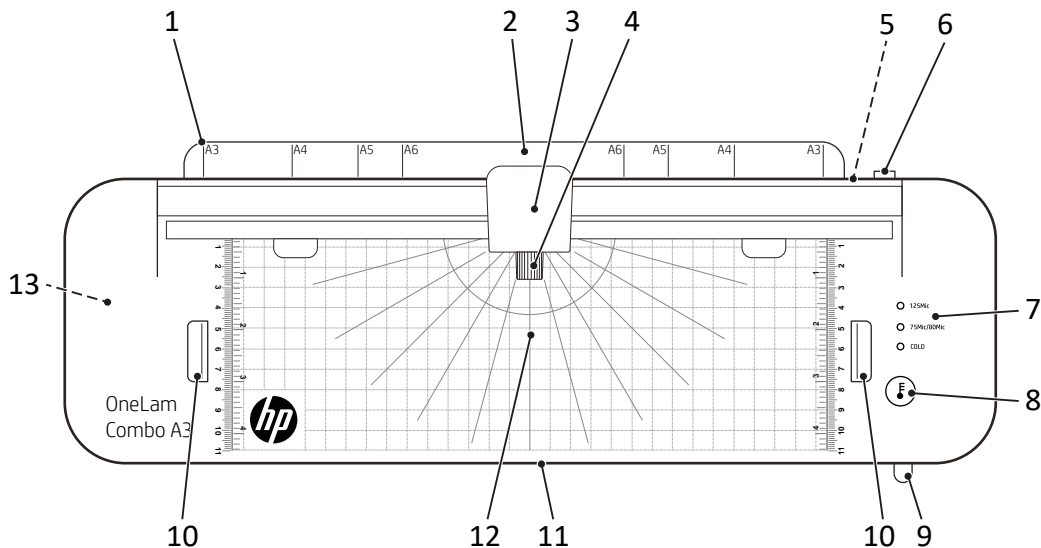

1	Strana za umetanje (poledina)	8	Tipka za mijenjanje radnog režima
2	Mjesto za umetanje folije	9	Poluga za deblokadu ABS kotačića
3	Rezni mehanizam s reznom glavom	10	Graničnici reznog mehanizma
4	Izborna sklopka za funkciju rezanja	11	Izlazna (prednja) strana
5	Port za priključak mrežnog kabela	12	Pomagala za pozicioniranje
6	Mrežni prekidač	13	Zaobljivač uglova
7	LED svjećice za prikaz statusa		

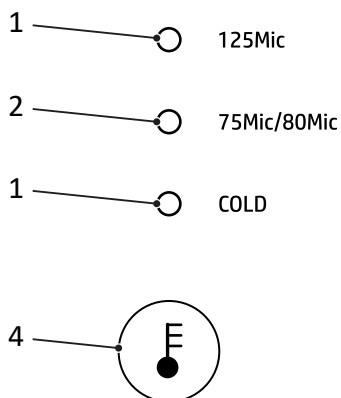

1	Status-LED debljina folije 125 mikrona	3	Status-LED hladno laminiranje
2	Status-LED debljina folije 75/80 mikrona	4	Tipka za mijenjanje radnog režima

Radni režimi laminatora

Laminator može obraditi sve folije za hladno i vruće laminiranje u debljinama od 75 μ , 80 μ i 125 μ .

Vruće laminiranje

Kod režima „vruće laminiranje“ se folija tijekom provlačenja preko transportnih kotačića laminatora zagrijava na temperaturu od cca 120 °C do 150 °C, prilikom čega nastaje trajan termički spoj između laminiranog materijala i folije. Vrućim laminiranjem se laminirani materijal trajno štiti od djelovanja vode, kisika i bakterija.

Hladno laminiranje

Kod režima „hladno laminiranje“ se folija zagrijava na temperaturu od cca 25 °C. Folija za laminiranje presvučena je specijalnim ljepljivom. Tijekom laminiranja se stranice folije uzajamno pritisnu. Pritom nastane odvojivi spoj te se materijal po potrebi može skinuti bez oštećenja.

Postavljanje laminatora i puštanje u rad

U sljedećem odjeljku opisano je puštanje laminatora u rad.

- 1 Postavite laminator tako da stoji stabilno, odnosno na ravnoj vodoravnoj površini i u blizini lako dostupne utičnice.
- 2 Gurnite glavni prekidač u položaj **OFF**.
- 3 Rabite isključivo kabel koji ste dobili s uređajem.
- 3 Utaknite kabel u port na laminatoru.
- 4 Utaknite utikač u utičnicu.
- 5 Gurnite glavni prekidač u položaj **ON**.
 - ➔ Transportni kotačići se okreću.
 - ➔ LED svjećica za prikaz statusa „COLD“ svijetli **ZELENO**
 - ➔ Vaš laminator sada je pokrenut.

Prije početka

Sljedeće informacije doprinijet će tome da Vaš laminator uvijek radi upravo onako kako očekujete.

Informacije o materijalu

- Nemojte laminirati metalne, mokre ili neravne materijale.
- Materijal za laminiranje zajedno s folijom ne smije biti deblji od 0,5 mm.
- Tanke i mekane materijale treba laminirati najdebljom folijom (125 µ).
- Po mogućnosti nemojte koristiti više manjih komada materijala za laminiranje.

Informacije o foliji za laminiranje

- Rabite isključivo folije namijenjene za laminiranje. Druge vrste folija, na primjer, prozirne folije, nisu prikladne za laminiranje.
- Za način laminiranja „vruće laminiranje“ rabite isključivo folije za vruće laminiranje.
- Za način laminiranja „hladno laminiranje“ rabite isključivo folije za hladno laminiranje.
- Odaberite odgovarajuću veličinu folije prema materijalu koji želite laminirati.
- Po potrebi izrežite folije, ali tek nakon laminiranja.

Informacije o postupku laminiranja

- U pretinac za umetanje (na poledini laminatora) nemojte umetati foliju bez sadržaja.
 - Nemojte umetati zarolanu foliju u pretinac za umetanje na poledini laminatora.
 - Foliju za laminiranje nemojte umetati jednostrano u pretinac za umetanje (na poledini laminatora).
 - Foliju za laminiranje uvijek umećite sa zatvorenom stranicom - po sredini i ravno - u pretinac za umetanje laminatora koji je spreman za rad.
 - Tijekom laminiranja nemojte povlačiti foliju iz pretinca za izlaz s prednje strane.
- Imajte na umu da se materijali laminirani vrućim postupkom čvrsto prilipe za foliju te se ne mogu ponovno izvaditi iz folije bez mogućih oštećenja.

Rukovanje laminatorom

U sljedećem odjeljku opisani su postupci vrućeg i hladnog laminiranja.

- Kada laminator ne koristite dulje od 30 minuta, uređaj će prijeći u režim stand-by. Za pripremu uređaja za rad pritisnite tipku „Radni režimi“.

- 1 Po potrebi više puta pritisnite tipku „Radni režimi“, sve dok ne odaberete željenu vrstu laminiranja. **Vruće laminiranje:** možete odabrati između „125Mic“ ili „75Mic/80Mic“.

Hladno laminiranje: hladno laminiranje aktivira se odabirom opcije „Cold“.

➔ LED svjećica za prikaz statusa (125Mic || 75Mic/80Mic) treperi **ZELENO** i započinje faza zagrijavanja ili LED svjećica (Cold) trajno svijetli **ZELENO** te je laminator spreman za rad.

- **Vruće laminiranje:** Nakon faze zagrijavanja, LED svjećica za prikaz statusa trajno svijetli **ZELENO** te je laminator spreman za rad.

Hladno laminiranje: Ako je laminator prethodno korišten u režimu „vruće laminiranje“, uređaj za laminiranje mora se najprije hladiti otprilike 30 minuta prije nego što je spreman za hladno laminiranje.



Oprez!

Opasnost od opekline od vruće površine uređaja.

Laminator se prilikom vrućeg laminiranja zagrijava. Dok uređaj radi, ne dodirujte njegovu površinu.

- 2 Umetnite materijal za laminiranje u foliju. Za optimalan rezultat ostavite razmak do ruba od 3 mm do 5 mm.

- 3 Umetnite pripremljenu foliju u pretinac (na poledini laminatora koji je spreman za rad).



→ Folija će se uvući te će izaći s prednje, izlazne strane laminatora.



Oprez!

Opasnost od opekline od vruće folije za laminiranje.

Folija za laminiranje je neposredno nakon laminiranja jako vruća. Povucite izlazeću foliju primivši je za ohlađeni kraj.

4 Izvucite foliju iz uređaja.

5 Gurnite glavni prekidač u položaj **OFF**.

→ Završili ste postupak laminiranja.



Oprez!

Opasnost od opekline od vruće površine uređaja.

Nakon isključivanja pričekajte nekoliko minuta da se laminator ohladi, nakon čega opet možete dodirivati površinu uređaja.

Završetak rada laminatora

Nakon što završite s radom, isključite laminator.

1 Gurnite glavni prekidač u položaj **OFF**.

2 Izvucite utikač iz utičnice.

3 Izvucite kabel iz priključnog porta.

→ Završili ste s radom laminatora.

Korištenje reznog mehanizma i zaobljivača uglova

Papir koji želite laminirati ili foliju po potrebi možete odrezati reznim ravnalom te zaobliti kutove folije zaobljivačem.

i Imajte na umu da reznim ravnalom i zaobljivačem ne smijete obrađivati više od tri stranice papira (80 g/m²) i ne više od jednog laminiranog dokumenta istovremeno.


Namještanje tipa rezanja na reznom mehanizmu

Rezni mehanizam se nalazi s gornje strane laminatora.

Rezni mehanizam Vam nudi sljedeće mogućnosti rezanja, koje možete namjestiti na izbornom prekidaču rezne glave na reznom mehanizmu.

- Ravni rez
- Valoviti rez
- Perforacija

i Namješteni tip rezanja prikazan je gornjim simbolima na izbornom prekidaču.

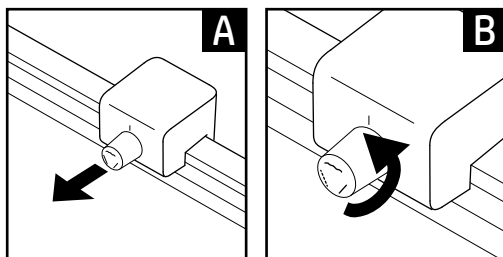


i Oštrice rezne glave zaštićene su kućištem.

1 Povucite i okrenite izborni prekidač (A, B) i namjestite željeni tip rezanja.

- ➔ Izborni prekidač će se uklopiti uz karakterističan zvuk.
- ➔ Namjestili ste željeni tip rezanja.

Uporaba reznog mehanizma

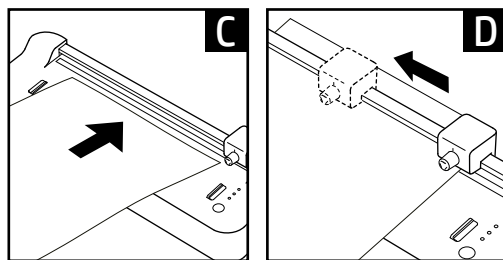

1 Provucite papir/foliju do željenog položaja rezanja (C) između graničnika ispod reznog mehanizma.

i Za izravnavanje materijala za rezanje upotrijebite pomagala za pozicioniranje na gornjoj strani laminatora.


2 Za dobar ishod rezanja čvrsto pritisnite reznu glavu i povucite reznu glavu preko papira/folije (D). Rukom primite materijal kako prilikom rezanja ne bi proklizao.

➔ Izrezali ste papir/foliju.

Zamjena rezne glave

Po potrebi možete zamijeniti reznu glavu.

i Ako želite novu reznu glavu, kontaktirajte Vašeg distributera ili proizvođača.

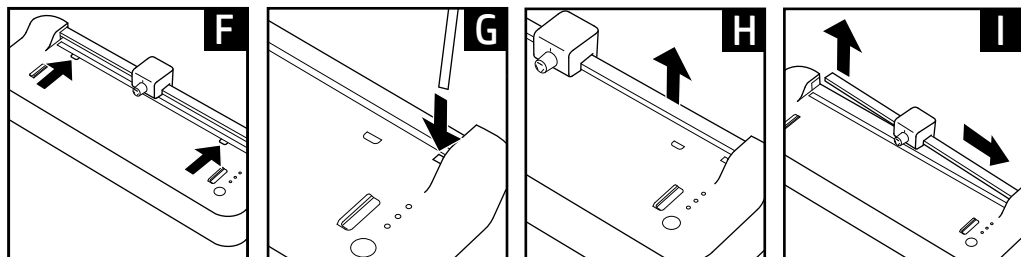

1 Izvucite plastičnu vodilicu (F) iz njezinog sidrišta.

2 Uvucite prikladan alat (npr. plastičnu vodilicu ili odvijač s prorezom) u udubljenje (3) pored desnog držača, pritisnite alat prema dolje i zadržite okomiti pritisak.

➔ Blokada u desnom držaču je oslobođena.

- 3** Podignite vodilicu do graničnika (H) i gurajte je udesno (I) dok se vodilica ne oslobodi iz lijevog držača. Izvucite vodilicu.

→ Izvadili ste vodilicu s reznom glavom.



Oprez!

Opasnost od ozljeđivanja od oštrog reznog mehanizma.
Ne dodirujte oštrice glave koju želite zamijeniti.

- 4** Izvucite s vodilice staru reznu glavu.

- 5** Postavite novu reznu glavu na vodilicu u smjeru ugradnje.

- 6** Uvlačite vodilicu s reznom glavom dok je blokada otpuštena (=> 2. korak), najprije u desni, a potom u lijevi držač.

- 7** Izvadite alat iz udubljenja i zaključajte blokadu.

- 8** Provjerite ispravan dosjed vodilice i rezne glave.

- 9** Pričvrstite plastičnu vodilicu.

- 10** Provjerite radi li rezna glava ispravno.

→ Zamijenili ste reznu glavu.


Uporaba zaobljivača kutova

Zaobljivač se nalazi s donje strane laminatora.



Oprez!

Opasnost od ozljeđivanja od oštrog reznog mehanizma.
Ne dodirujte oštricu zaobljivača kutova.

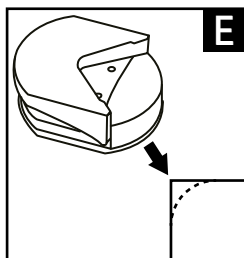

- 1** Oslobodite zaobljivač (E) iz držača.

- 2** Uvucite jedan kut papira/folije u zaobljivač.

- 3** Stisnite zaobljivač.

- 4** Po potrebi ponovite postupak sa svim kutovima papira/folije.

→ Zaoblili ste kutove papira/folije.

Ako nešto ne radi kako treba

Otklanjanje zaglavljene folije

Do zaglavljivanja folije može doći iz sljedećih razloga:

- Folija nije uvučena ravno u laminator.
- Na transportnim kotačićima ima ostataka ljepila.
- Upotrijebili ste neodgovarajuću foliju ili materijal.

- 1** Gurnite glavni prekidač u položaj **OFF**.
- 2** Izvucite utikač iz utičnice.
- 3** Pritisnite polugu „ABS-deblokada kotačića“ ulijevo i zadržite je u tom položaju.

→ Folija će se osloboditi.



Oprez!

Opasnost od opekline od vruće površine uređaja.

Laminator se prilikom vrućeg laminiranja zagrijava. Nakon isključivanja pričekajte nekoliko minuta da se laminator ohladi, nakon čega opet možete dodirivati površinu uređaja.



Oprez!

Opasnost od opekline od vruće folije za laminiranje.

Folija za laminiranje je neposredno nakon laminiranja jako vruća. Povucite izlazeću foliju primivši je za ohlađeni kraj.

- 4** Pažljivo izvucite foliju iz pretinca za umetanje na poledini laminatora.
- 5** Pustite polugu „ABS-deblokada kotačića“.
→ Oslobodili ste zaglavljenu foliju.
- 6** Očistite laminator.

Njega i održavanje

Čistite laminator redovito i po potrebi.

Čišćenje kućišta

1 Gurnite glavni prekidač u položaj **OFF**.

2 Izvucite utikač iz utičnice.



Oprez!

Opasnost od opekline od vruće površine uređaja.

Laminator se prilikom vrućeg laminiranja zagrijava. Nakon isključivanja pričekajte nekoliko minuta da se laminator ohladi, nakon čega opet možete dodirivati površinu uređaja.

Važno!

Moguće su materijalne štete uslijed uporabe sredstva za čišćenje i otapala. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje i otapala.

3 Očistite površinu uređaja mekom, lagano navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna.

→ Očistili ste površinu uređaja.

Čišćenje transportnih kotačića

Zaostalo i nataloženo ljepilo na transportnim kotačićima može negativno utjecati na kvalitetu laminiranja. Redovito uklanjajte nataložene slojeve i ostatke ljepila, kao i uvijek onda kada kvaliteta laminiranja nije u skladu s Vašim očekivanjima.

1 Pripremite Vaš uređaj za rad.

2 Za odabir debljine folije više puta pritisnite tipku „radni režimi“ (125Mic || 75Mic/80Mic).

● Debljinu folije možete odabrati po želji. Uvjerite se da LED-svjećica za prikaz statusa treperi

ZELENO. Nakon faze zagrijavanja, LED-svjećica trajno svijetli **ZELENO** te je moguće izvršiti čišćenje transportnih kotačića.



Oprez!

Opasnost od opekline od vruće površine uređaja.

Laminator se prilikom vrućeg laminiranja zagrijava. Dok uređaj radi, ne dodirujte njegovu površinu.

3 Uvucite savijeni list papira sa savijenim rubom ravno u pretinac za umetanje na poledini laminatora.

**Oprez!**

Opasnost od opekline od vrućih ostataka ljepljiva.

Ostaci ljepljiva na izlazećem papiru jako su vrući. Kod izvlačenja primite papir za ohlađene krajeve.



Papir s prionjenim ostacima ljepljiva izlazi iz izlaznog pretinca s prednje strane uređaja.

4 Ponavljajte postupak dok na papiru ne bude ostataka ljepljiva.

5 Isključite laminator

→ Očistili ste transportne kotačiće laminatora.

Tehnički podaci

Model	Dimenzije [mm]	Napajanje strujom	Brzina laminiranja [mm/min]	Najveća širina laminiranja [mm]	Najveća debljina folije za laminiranje [mic]	Broj transportnih kotačića	najviša prostorna temperatura [°C]	Temperatura transportnih kotačića [°C]	Vrijeme zagrijavanja [min]	Težina [kg]	Automatsko isključivanje [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1,74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Zbrinjavanje



Simbol pored znači da se stari električni i elektronički uređaji

zbog zakonskih propisa moraju zbrinjavati odvojeno od otpada iz kućanstva. Zbrinite Vaš uređaj na sabirnom mjestu Vašeg komunalnog poduzeća za zbrinjavanje otpada.



Prilikom odvajanja otpada obratite pažnju na oznake na ambalažnom materijalu, odnosno kratice (b) i brojeve (a) sa sljedećim značenjem: 1–7: plastika / 20–22: papir i karton / 80–98: kompozitni materijali.




Zbrinite ambalažni materijal u skladu s lokalnim propisima.



Ambalaža je napravljena od materijala koji ne štete okolišu i koje možete zbrinuti preko lokalnih reciklažnih dvorišta. Raspitajte se kod lokalnih vlasti o mogućnostima ispravnog zbrinjavanja.



Uređaj i ambalažni materijal mogu se reciklirati, stoga ih radi bolje obrade otpada zbrinjajte odvojeno. Logotip Triman vrijedi samo za Francusku.



Uređaj i ambalažni materijal mogu se reciklirati, stoga ih radi bolje obrade otpada zbrinjajte odvojeno. Raspitajte se kod lokalnih vlasti o mogućnostima ispravnog zbrinjavanja. Prilikom odvajanja otpada obratite pažnju na oznake na ambalažnom materijalu, (a) brojeve, (b) kratice i (c) materijal sa sljedećim značenjem: 1–7: plastika / 20–22: papir i karton / 80–98: kompozitni materijali, kao i (d) vrsta ambalaže. Logotip vrijedi samo za Italiju.

Upute za spremanje

Nakon uporabe spremite uređaj na siguran način. Slijedite sljedeće upute:

Čuvajte laminator

- isključivo u originalnom pakovanju
- na suhom i čistom mjestu
- Isključivo u ohlađenom stanju

Pitanja i servis

Poštovani kupče,

veseli nas što ste se odlučili za ovaj uređaj. U slučaju kvara uređaj zajedno sa potvrdom o kupnji i u originalnoj ambalaži odnesite u trgovinu, u kojoj ste ga kupili.

Dodatne informacije također su dostupne u dijelu Kontakt & servis na našoj web stranici www.hp.com/officeequipment.

Izjava o sukladnosti

 Oznaka CE na uređaju je potvrda sukladnosti.

Izjava o sukladnosti dostupna je na www.hp.com/officeequipment.

 Oznaka UKCA na uređaju potvrđuje sukladnost.

Izjava o sukladnosti dostupna je na www.hp.com/officeequipment

Proizvođač

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Njemačka

A kezelési útmutató elolvasása



Figyelmesen olvassa el a laminológép kezelési útmutatóját, és vegye figyelembe a tudnivalókat a kezelés során. A kezelési útmutatót őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Rendeltetésszerű használat

A laminológép meleglamináló fóliával való meleglaminálásra és hideglamináló fóliával való hideglaminálásra 75–125 mikron vastagságú laminálófólia esetén. A laminálni kívánt dokumentumok öszsvastagsága (fotók, képek, karton, papír stb.) legfeljebb 0,5 mm lehet.

A laminológép kizárólag otthoni, zárt térben történő használatra alkalmas. Tilos mindennemű önkényes módosítás vagy átalakítás. Semmiképpen ne nyissa ki önállóan a laminológépet. A javításokat csak képzett szakemberrel végeztesse.

Minden más jellegű használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Tilos a készülék átalakítása vagy átépítése és a szavatosság megszűnését vonja magával.

Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat

Önmaga és a környezet védelme érdekében olvassa el és vegye figyelembe a figyelmeztető tudnivalókat.



Figyelmeztetés!

Áramütés miatti sérülés veszélye. A laminológép hibás kezelése áramütéshez vezethet. Ügyeljen arra, hogy a laminológépet egy könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzat közelében helyezze el, és így vész helyzetben gyorsan le tudja választani az elektromos hálózatról. Soha ne fogja meg vizes kézzel a laminológépet. Kerülje a készülék vízzel való mindenfajta érintkezését.

Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja a készüléket. Kizárólag a mellékelt hálózati kábelt használja.



Figyelmeztetés!

Fulladásveszély az apró alkatrészek, csomagolóanyagok vagy védőfóliák miatt. Gyermekek lenyelhetik az apró alkatrészeket, illetve a csomagolóanyagok és védőfóliák darabjait. A gyermekeket és háziállatokat tartsa távol a laminológéptől és annak csomagolásától.



Figyelmeztetés!

Sérülésveszély a behúzómechanizmus miatt. A lelógó tárgyak becsípődhetnek a behúzóba és sérülést okozhatnak. Tartsa távol az ujját, haját, sálját, nyakkendőjét, ékszerait stb. a behúzótól.

**Figyelmeztetés!**

Botlásveszély a hálózati kábel szakszerűtlen elhelyezése következtében. Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugó és a hálózati kábel ne sérülhessen meg.

**Figyelmeztetés!**

Veszély az egészségre káros gőzök miatt. Laminálás közben egészségre káros gőzök keletkezhetnek. Laminálás közben mindig gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, például az ablak kinyitásával.

**Vigyázat!**

Égési sérülés veszélye a gép forró felülete miatt. Laminálás közben a gép felülete felforrósodik. Működés közben ne érintse meg a gép felületét. Működés után, mielőtt megérintené a gép felületét, várjon néhány percre, hogy a gép kellően le tudjon hűlni.

**Vigyázat!**

Égési sérülés veszélye a forró lamináló fólia miatt. A készülékből kijövő lamináló fólia közvetlenül laminálás után nagyon forró. Csak a lamináló fólia lehűlt végénél fogva vegye ki a laminált tárgyat.

**Vigyázat!**

Égési sérülés veszélye a laminálóanyag-maradványok miatt. Tisztítás után a távozó papír nagyon forró laminálóanyag-maradványokat hoz magával. A távozó papírt csak a lehűlt végénél fogva vegye ki.

**Fontos!**

Anyagi károk veszélye. Ne tegye ki a készüléket környezeti behatásoknak, amilyen pl. a füst, por, rázkódás, vegyszerek, nedvesség, hő vagy közvetlen napsugárzás. A laminálógépet csak zárt helyiségekben és a **műszaki adatokban** engedélyezett környezeti feltételek mellett használja.

- **i** A laminálógépet nyolc éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve fizikai, érzékelési vagy mentális képességeikben korlátozott személyek, valamint a kellő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletük biztosított, vagy ha felvilágosították őket a laminálógép biztonságos használatáról, illetve az abból eredő veszélyekről.

Gyermekek nem játszhatnak a laminálógéppel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.



A terméket csak beltéren üzemeltesse.



Az embléma azt jelenti, hogy a termék kialakítása alapján a II. védettségi osztályba (kettős szigetelés) tartozik.

A termék biztonságos csatlakoztatásához nem szükséges villamos földelés (testelés) alkalmazása.



A „Geprüfte Sicherheit” jelölés (GS-embléma) tanúsítja, hogy a termék megfelel a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) előírásainak.

A GS-embléma azt jelzi, hogy a jelöléssel ellátott termék rendeltetésszerű használat és észszerűen előre látható hibás használat esetén nem jelent veszélyt a használó biztonságára és egészségére. A gyártó önkéntesen helyezi el a terméken a biztonsági jelölést, amelyet megfelelő vizsgálati testület állít ki.

A csomagolás tartalmának ellenőrzése


A laminálógép üzembe helyezése előtt ellenőrizze a csomag tartalmát.

Ha valami hiányzik vagy megsérült, semmiképpen ne helyezze üzembe a laminálógépet. Forduljon szervizünkhöz.


- 1 db OneLam Combo A3 laminálógép
- Kezelési útmutató
- 1 db hálózati kábel
- 1 db beépített vágóberendezés
- 1 db sarokkerekítő
- 15 db laminálófólia (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × névjegykártya méret)

A laminológép részei

A következő ábrán láthatók a laminológép részei.

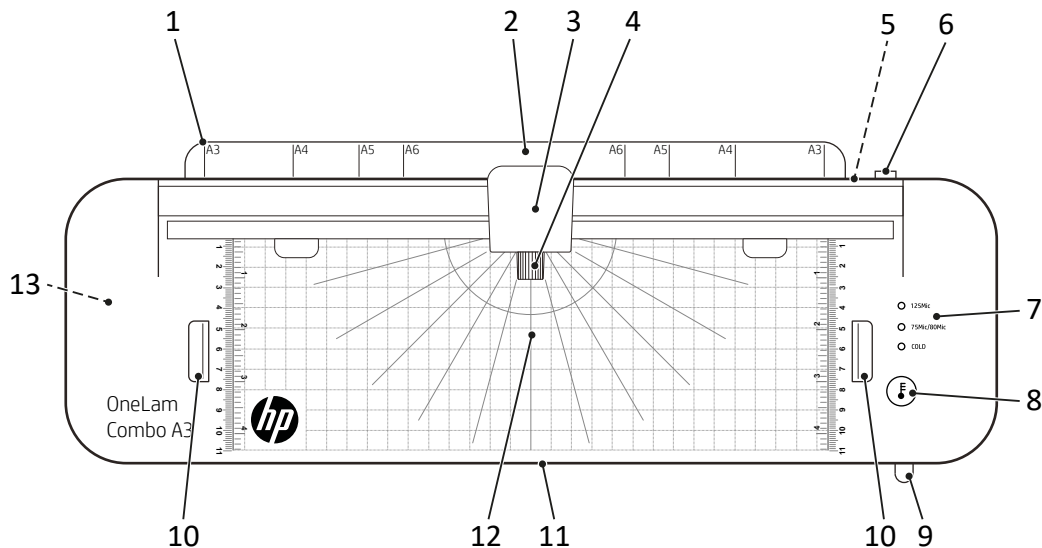

1	Bemeneti oldal (hátoldal)	8	Üzem módok gomb
2	Fóliatartó	9	ABS-görgőkireteszelő kar
3	Vágóberendezés vágófejjel	10	Vágóberendezés ütközői
4	Vágó funkció választókapcsolója	11	Kiadási oldal (előoldal)
5	Hálózati kábel csatlakozója	12	Pozicionálási segédek
6	Hálózati kapcsoló	13	Sarokkerékítő
7	Állapotjelző LED-ek		

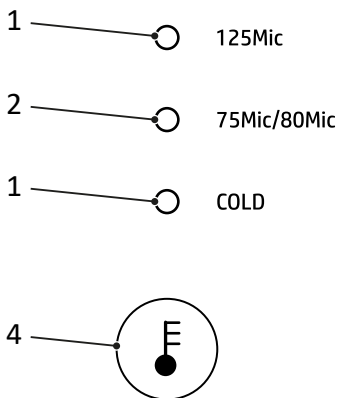

1	Állapotkijelző LED, 125 mikronos fólia- vastagság	3	Állapotkijelző LED, hideglaminálás
2	Állapotkijelző LED, 75/80 mikronos fóliavastagság	4	Üzem módok gomb

A laminológép üzemmódjai

A laminológép alkalmas minden hideg- és meleglamináló fólia feldolgozására 75 μ , 80 μ és 125 μ vastagságban.

Meleglaminálás

„Meleglaminálás” üzemmódban a lamináló fóliát a készülék 120–150°C-ra forrósítja fel, miközben a fólia áthalad a laminológép hengerei között. A laminált anyag és a lamináló fólia tartósan termikusan rögzül egymáshoz. A meleglaminálás tartós védelmet nyújt a vízzel, oxigénnel és baktériumokkal szemben.


Hideglaminálás

„Hideglaminálás” üzemmódban a lamináló fóliát a készülék 25°C-ra forrósítja fel. A lamináló fólia különleges ragasztóanyaggal van bevonva. A laminálási folyamat során a fólia oldalait a készülék összenyomja.

Feloldható kapcsolat alakul ki, és így az anyag szükség esetén károsodás nélkül kivehető.

A laminológép felállítása és üzembe helyezése

A következő szakasz segítséget nyújt a laminológép üzembe helyezésében.

- 1 A laminológépet stabilan állítsa fel egy sima, vízszintes felületre, egy könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzat közelében.
- 2 A hálózati kapcsolót állítsa **OFF** állásba.
-  Kizárólag a mellékelt hálózati kábelt használja.
- 3 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a laminológép csatlakozójába.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót egy csatlakozóaljzatba.
- 5 A hálózati kapcsolót állítsa **ON** állásba.
 - ➔ A továbbítógörgők forogni kezdenek.
 - ➔ A „COLD” állapotjelző LED **ZÖLDEN** világít
 - ➔ Ezzel üzembe helyezte a laminológépet.

A továbblépés előtt

A következő utasítások segítenek Önnek, ha a laminológép nem úgy működik, ahogyan várta.

Az anyagokra vonatkozó megjegyzések

- Ne lamináljon fémből készült, nedves vagy egyenetlen felületű anyagokat.
- A laminálni kívánt anyag a laminálófóliával együtt nem lehet vastagabb mint 0,5 mm.
- A vékony és puha anyagokat a legvastagabb laminálófóliával (125 µ) kell laminálni.
- Lehetőség szerint ne használjon több kis anyagdarabot fóliánként.

A laminálófóliára vonatkozó megjegyzések

- Csak olyan típusú fóliákat használjon, amelyek laminálási céllal készültek. Más típusú fóliák, például az átlátszó csomagolófóliák nem alkalmasak a laminálásra.
- A „Meleglaminálás” üzemmódhoz kizárólag meleglamináló fóliát használjon.
- A „Hideglaminálás” üzemmódhoz kizárólag hideglamináló fóliát használjon.
- A laminálófólia méretét a laminálni kívánt anyag méretének megfelelően válassza ki.
- A lamináló fóliát szükség esetén csak laminálás után vágja el.

A laminálási folyamatra vonatkozó megjegyzések

- Ne helyezzen laminálófóliát tartalom nélkül a laminológép bemeneti oldalára (hátoldal).
- Ne helyezze a laminálófóliát felgöngyölve a laminológép bemeneti oldalára (hátoldal).
- Ne helyezzen egyoldalas laminálófóliát a laminológép bemeneti oldalára (hátoldal).
- A laminálófóliát mindig a zárt oldalával előre helyezze be – középre és egyenesen – az üzembesz laminológép bemeneti oldalára (hátoldal).
- Laminálás közben ne húzza ki a lamináló fóliát a kimeneti oldalon (előoldal).
- Vegye figyelembe, hogy meleglaminálás során az anyagok összekapcsolódnak a laminálófólia anyagával, és esetleges károsodás nélkül nem vehetők ki a laminálófóliából.

A laminológép kezelése

A következő szakaszban elolvashatja a meleglaminálás és hideglaminálás menetét.

- Ha 30 percen keresztül nem használja a laminológépet, akkor az készenléti üzemmódba kapcsol. A készülék üzembesz állapotba hozásához nyomja meg az „Üzemmódok” gombot.
- 1 Nyomja meg az „Üzemmódok” gombot többször egymás után, amíg ki nem választja a kívánt laminálási módot.
 - Meleglaminálás:** a „125Mic” és a „75Mic/80Mic” lehetőségek közül választhat.
 - Hideglaminálás:** a „Cold” lehetőség kiválasztásával bekapcsolja a hideglaminálást.
- ➔ Az egyik állapotjelző LED (125Mic || 75Mic/80Mic) **ZÖLDEN** villog és elkezdődik a felmelegítés, vagy a (Cold) állapotjelző LED folyamatosan világít **ZÖLDEN**, és a laminológép üzembesz.
- **Meleglaminálás:** a felmelegítés után az állapotjelző LED folyamatosan világít **ZÖLDEN**, és a laminológép üzembesz.
- Hideglaminálás:** ha a laminológépet előzőleg „Meleglaminálás” üzemmódban használta, hagyja lehűlni kb. 30 percig, mielőtt az üzembesz lenne.




Vigyázat!

Égési sérülés veszélye a gép forró felülete miatt.

A laminológép meleglaminálás során felhevül. Működés közben ne érintse meg a készülék felületét.

- 2 A laminálni kívánt anyagot helyezze a laminálófóliába. Az optimális eredmény eléréséhez tartsa be az ajánlott 3–5 mm távolságot a fólia peremétől.
- 3 Helyezze az előkészített laminálófóliát a fóliatartón keresztül az üzembesz laminológép bemeneti oldalára (hátoldal).

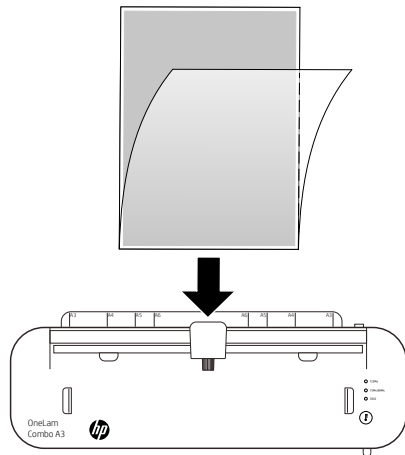

- A készülék behúzza a laminálófóliát, majd kiadja a laminálógép kimeneti oldalán (előoldal).



Vigyázat!

Égési sérülés veszélye a forró laminálófólia miatt.

A készülékből kijövő laminálófólia közvetlenül laminálás után nagyon forró. Csak a kiadott laminálófólia lehűlt végénél fogva vegye ki a laminált tárgyat.

- 4** Vegye ki a laminálófóliát a készülékből.

- 5** A hálózati kapcsolót állítsa **OFF** állásba.

- A laminálás befejeződött.



Vigyázat!

Égési sérülés veszélye a gép forró felülete miatt.

Kikapcsolás után, mielőtt megérintené a gép felületét, várjon néhány percig, hogy a gép kellően le tudjon hűlni.

A laminálógép működésének befejezése

A laminálógép működésének befejezése után kapcsolja ki a laminálógépet.

- 1** A hálózati kapcsolót állítsa **OFF** állásba.

- 2** Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

- 3** Húzza ki a hálózati kábelt a laminálógép csatlakozójából.

- Befejezte a laminálógép működtetését.

A vágóberendezés és a sarokkerekítő használata

Szükség esetén a laminálni kívánt papírt vagy a fóliát a vágóberendezéssel méretre vághatja, és a fólia sarkait a sarokkerekítővel lekerekítheti.

i Vegye figyelembe, hogy legfeljebb három oldalt (80 g/m²) és egyszerre egy laminált dokumentumot vághat a szélvágóval vagy a sarokkerekítővel.


Vágásképek beállítása a vágóberendezésen

A vágóberendezés a laminológép tetején található.

A vágóberendezés a következő vágásképeket teszi lehetővé, amelyeket a vágóberendezés vágófejének kapcsolójával állíthat be:

- egyenes vágás
- hullámos vágás
- perforálás

i A beállított vágásképet a kapcsoló tetején lévő szimbólum mutatja.

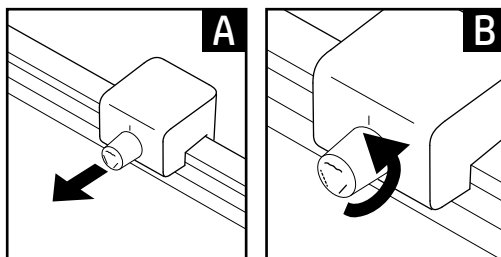


i A vágófej késpengéit védőburkolat veszi körül.

1 Húzza ki és forgassa el a kapcsolót (A, B), és állítsa be a kívánt vágásképet.

- ➔ A kapcsoló hallhatóan bepattan.
- ➔ Sikeresen beállította a kiválasztott vágásképet.

A vágóberendezés használata

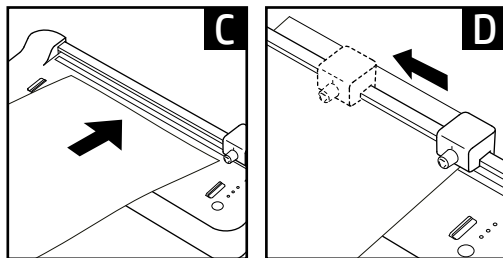


- 1 Helyezze a papírt/fóliát a kívánt vágási pozícióba (C) a vágóberendezés alatti ütközők között.
 • Használja a laminálógép tetején látható pozicionálósegédet a vágni kívánt anyag megfelelő elhelyezéséhez.
- 2 A jó vágási eredmény érdekében nyomja le erősen a vágófejet, és vezesse végig a vágófejet a papíron/fólián (D). Kezével rögzítse az anyagot, hogy vágás közben ne csússzon el.
 → Sikeresen méretre vágta a papírt/fóliát.

A vágófej cseréje

Szükség esetén kicserélheti a vágóberendezés vágófejét.

- Új vágófejet a gyártótól vagy a márkakereskedőtől szerezhet be.

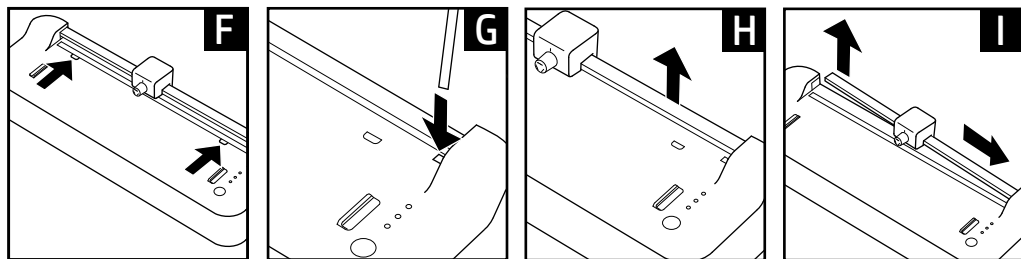

- 1 Emelje ki a műanyagcsínt (F) a rögzítőjéből.
- 2 Egy megfelelő szerszámot (pl. a műanyagcsínt vagy egy csavarhúzó) vezessen be a jobb oldali tartó melletti mélyedésbe (G), nyomja le, majd emelje meg a szerszámot.
 → A jobb oldali tartó retesze kipattan.
- 3 Emelje fel a vezetősínt ütközésig (H), majd tolja jobbra (I), amíg ki nem pattan a bal oldali tartóból. Vegye ki a vezetősínt.
 → Sikeresen kicserélte a vezetősínt a vágófejjel együtt.



Vigyázat!

Sérülésveszély az éles vágóberendezés miatt.
Ne érintse meg a kicserélni kívánt vágófejek késpengéit.

- 4 Húzza le a régi vágófejet a vezetősínről.
 - 5 Az új vágófejet a beszerelés irányában tegye fel a vezetősínre.
 - 6 Nyitott reteszelés esetén a vezetősínt a vágófejjel együtt (=> 2. lépés) nyomja be először a jobb, majd a bal oldali tartóba.
 - 7 Vegye ki a szerszámot a mélyedésből, és zárja a reteszt.
 - 8 Ellenőrizze a vezetősín és a vágófej megfelelő elhelyezkedését.
 - 9 Rögzítse a műanyagsínt.
 - 10 Ellenőrizze a vágófej működését.
- Sikeresen kicserélte a vágófejet.


A sarokkerekítő használata

A sarokkerekítő a laminológép alján található.



Vigyázat!

Sérülésveszély az éles vágóberendezés miatt.
Ne érintse meg a sarokkerekítő késpengéjét.

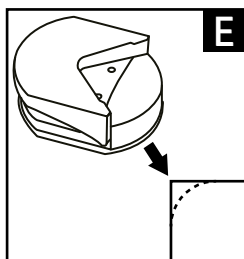

- 1 Oldja a sarokkerekítőt (E) a tartóból.
 - 2 Vezesse be a papírok/a fólia sarkát a sarokkerekítőbe.
 - 3 Nyomja össze a sarokkerekítőt.
 - 4 Szükség esetén ismételje meg az eljárást a papír/fólia minden sarkán.
- Sikeresen lekerekítette a papír/fólia sarkait.

Ha valami nem működik

Elakadt fólia kiszabadítása

A fólia a következő okok miatt akadhat el:

- A laminálófóliát nem egyenesen tolta a laminológépbe.
- A továbbítógörgőket ragasztómaradványok szennyezik.
- Nem megfelelő laminálófóliát vagy anyagot használt.

- 1 A hálózati kapcsolót állítsa **OFF** állásba.
- 2 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- 3 Nyomja az „ABS-görgőkireteszelő” kart balra, és tartsa meg ebben az állásban.
→ A készülék kiadja a laminálófóliát.



Vigyázat!

Égési sérülés veszélye a gép forró felülete miatt.

A laminológép meglelaminálás során felhevül. Kikapcsolás után, mielőtt megérintené a gép felületét, várjon néhány percig, hogy a gép kellően le tudjon hűlni.



Vigyázat!

Égési sérülés veszélye a forró laminálófólia miatt.

A készülékből kijövő laminálófólia közvetlenül laminálás után nagyon forró. Csak a kiadott laminálófólia lehűlt végénél fogva vegye ki a laminált tárgyat.

- 4 Óvatosan húzza ki a laminálófóliát a laminológép bemeneti oldalán (hátoldalán).
- 5 Engedje fel az „ABS-görgőkireteszelő” kart.
→ Sikeresen eltávolította az elakadt fóliát.
- 6 Tisztítsa meg a laminológépet.

Karbantartás és ápolás

Rendszeres időközönként, illetve szükség esetén tisztítsa meg a laminálógépet.

Készülékház tisztítása

- 1 A hálózati kapcsolót állítsa **OFF** állásba.
- 2 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.



Vigyázat!

Égési sérülés veszélye a gép forró felülete miatt.

A laminálógép meglelaminálás során felhevül. Kikapcsolás után, mielőtt megérintené a gép felületét, várjon néhány percig, hogy a gép kellően le tudjon hűlni.

Fontos!

Anyagi károk fordulhatnak elő a tisztító- vagy az oldószer miatt. Ne használjon tisztító- és oldószereket.

- 3 A készülék felületét puha és szőszmentes, enyhén benedvesített kendővel tisztítsa meg.
→ Sikeresen megtisztította a laminálógép felületét.

A továbbítógörgők tisztítása

A továbbítógörgőkön lerakódott szennyeződések és ragasztómaradványok negatívan befolyásolhatják a laminálási eredményt. Távolítsa el a szennyeződések és ragasztómaradványokat rendszeres időközönként, valamint abban az esetben, ha a laminálási eredmény elmarad az elvárttól.

- 1 Helyezze üzemkész állapotba a laminálógépet.
- 2 Nyomja meg többször az „Üzem módok” gombot, amíg ki nem választott egy fóliavastagságot (125Mic || 75Mic/80Mic).
- A fóliavastagság tetszés szerint választható. Ellenőrizze, hogy az állapotjelző LED **ZÖLDEN** villog-e. A felmelegítési fázis után az állapotjelző LED tartósan **ZÖLDEN** világít, és megtisztíthatja a továbbítógörgőket.



Vigyázat!

Égési sérülés veszélye a gép forró felülete miatt.

A laminálógép meglelaminálás során felhevül. Működés közben ne érintse meg a készülék felületét.

- 3 Helyezzen egy összehajtott papírlapot egyenes helyzetben a laminálógép bemeneti oldalára (hátoldal) úgy, hogy a papírlap összehajtott széle legyen elől.



Vigyázat!

Égési sérülés veszélye a forró ragasztómaradványok miatt.

A távozó papíron lévő ragasztómaradványok nagyon forrók. A távozó papírt csak a lehűlt végénél fogva vegye ki.



A készülék a hozzá tapadó ragasztómaradványokkal együtt adja ki a papírt a kimeneti oldalon (előoldal)

4 Ismétlje meg többször az eljárást, amíg nem marad több ragasztómaradvány a papíron.


5 Kapcsolja ki a laminálógépet


➔ Sikeresen megtisztította a laminálógép továbbítógörgőit.

Műszaki adatok


Modell	Méretek [mm]	Áramellátás	Laminálási sebesség [mm/min]	Max. laminálási szélesség [mm]	Laminálófólia max. vastagsága [mic]	Továbbítógörgők száma	max. környezeti hőmérséklet [°C]	Továbbítógörgők hőmérséklete [°C]	Felmelegedési idő [min]	Súly [kg]	Automatikus lekapcsolás [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220– 240 V~, 50/60 Hz, 1.74 A, 400 W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30


Ártalmatlanítás


 Az oldalsó szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus készüléket a törvényi szabályozás alapján a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A használt készüléket adja le a helyi hulladékfeldolgozó átvévhelyén. A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

 Vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelöléseket a szelektív hulladékgyűjtés során, ezek a következő jelentéssel bíró rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmazzák: 1-7: műanyag / 20-22: papír és karton / 80-98: kompozit anyagok.

 A csomagolóanyagok hulladékkezelését a helyi előírásoknak megfelelően végezze el.

 A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi hulladék-újrahasznosító állomásokon kidobhat. A hulladék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban tájékozódjon a helyi önkormányzatnál.

 A készülék és a csomagolóanyag újrahasznosítható, a hatékonyabb hulladékkezelés érdekében elkülönítve ártalmatlanítsa. A Triman-logó csak Franciaországra érvényes.

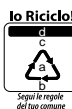 A készülék és a csomagolóanyagok is újrahasznosíthatók, ártalmatlanítsa őket elkülönítve a jobb hulladékkezelés érdekében. A hulladék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban tájékozódjon a helyi önkormányzatnál. Vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelöléseket, amelyek a következő jelentéssel bírnak: számok (a), rövidítések (b) és anyagmegjelölések (c): 1-7: műanyag / 20-22: papír és karton / 80-98: kompozit anyagok, valamint a csomagolás fajtája (d). Az embléma csak Olaszországra vonatkozik.

Tárolásra vonatkozó tudnivalók

Használat után a laminológépet biztonságosan kell tárolni. Vegye figyelembe a következő tudnivalókat:

A laminológépet csak a következő módon tárolhatja:

- az eredeti csomagolásban
- száraz, tiszta helyen
- csak lehűlt állapotban tárolja.

Kérdések és szerviz

Kedves Vásárlónk !

Örülünk, hogy készülékünket választotta. Meghibásodás esetén adja vissza a készüléket a pénztári bizonylattal és az eredeti csomagolással együtt abban az üzletben, ahol vásárolta.

A törvényesen előírt garanciális idő érvényes.

További információt a www.hp.com/officeequipment internetcímen elérhető honlapunk Contact & Service menüpontjában talál.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE A készüléken látható CE-jelölés igazolja a megfelelőséget.

A megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten: www.hp.com/officeequipment.

UK A készüléken látható UKCA-jelölés igazolja a megfelelőséget.

CA A megfelelőségi nyilatkozatot a következő címen találja: www.hp.com/officeequipment

Gyártó

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Germany

Leggere le istruzioni d'uso



Leggere attentamente le istruzioni d'uso e osservare le relative indicazioni durante l'utilizzo della plastificatrice. Conservare le istruzioni d'uso per riferimento futuro.

Impiego conforme

La plastificatrice è preposta sia alla plastificazione a caldo con pouches a caldo che alla plastificazione a freddo con pouches a freddo con uno spessore di 75 - 125 micron. Lo spessore massimo dei documenti da plastificare (foto, immagini, cartone, carta ecc.) non deve superare 0,5 mm.

La plastificatrice è destinata esclusivamente ad uso privato in ambienti interni. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione la plastificatrice autonomamente e non svolgere riparazioni di propria iniziativa. Affidare eventuali riparazioni solo a personale tecnico qualificato.

Qualsiasi altro impiego è considerato improprio. Non sono ammesse modifiche o trasformazioni non autorizzate che comportano la perdita della garanzia legale.

Osservare le indicazioni di sicurezza

Leggere e osservare le indicazioni di avvertimento allo scopo di proteggere se stessi e l'ambiente.



Avvertenza!

Pericolo di lesioni dovuto a scossa elettrica. Un impiego errato della plastificatrice può causare scosse elettriche. Assicurarsi che la plastificatrice risulti collegata ad una presa elettrica di facile accesso, in modo da poter scollegare rapidamente la plastificatrice dalla rete elettrica in caso di emergenza. Non toccare mai la plastificatrice con mani bagnate. Evitare qualsiasi contatto con acqua.

In caso di mancato utilizzo dell'apparecchio, scollegare sempre il connettore dalla rete. Utilizzare esclusivamente il cavo di rete fornito in dotazione.



Avvertenza!

Pericolo di soffocamento dovuto a componenti piccoli, materiali d'imballo o pellicole protettive! I bambini possono ingerire componenti piccoli, materiali d'imballo o pellicole protettive. Tenere la plastificatrice e la confezione lontani dalla portata dei bambini.



Avvertenza!

Pericolo di lesioni dovuto al meccanismo di caricamento. Oggetti mobili possono incastrarsi nella fessura di caricamento e causare lesioni. Tenere lontano dita, capelli, scarpe, cravatte, bigiotteria ecc. dalla fessura di caricamento.



Avvertenza!

Pericolo di inciampare dovuto alla posa non corretta del cavo di rete. Posare il cavo di rete in modo che nessuno vi possa inciampare. Evitare il subentro di danni al connettore e al cavo di rete elettrica.



Avvertenza!

Pericolo dovuto alla fuoriuscita di vapori dannosi per la salute. Durante la plastificazione possono crearsi vapori dannosi per la salute. Garantire durante la plastificazione una sufficiente ventilazione, attraverso ad es. l'apertura di una finestra.



Attenzione!

Pericolo di ustioni dovuto alla superficie calda dell'apparecchio! Durante la plastificazione la superficie dell'apparecchio si surriscalda. Evitare il contatto con la superficie dell'apparecchio durante l'esercizio. Attendere dopo l'esercizio alcuni minuti che la plastificatrice si raffreddi prima di toccare la superficie della stessa.



Attenzione!

Pericolo di ustioni dovuto alle pouches per plastificare calde. La pellicola in uscita dall'apparecchio subito dopo la plastificazione è molto calda. Estrarre la pouche dopo la plastificazione afferrandola solo da un'estremità raffreddata.



Attenzione!

Pericolo di ustioni dovuto a residui di plastificazione caldi. Dopo la pulizia, la carta non correttamente saldata all'interno della pouche può presentare residui di plastificazione molto caldi. Per estrarre la carta non correttamente saldata, afferrarla solo da un'estremità raffreddata.



Importante!

Danni materiali! Evitare un'esposizione agli influssi ambientali quali ad es. fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore o raggi solari diretti. Utilizzare la plastificatrice solo in ambienti chiusi e con condizioni ambiente consentite e meglio indicate nei

Dati tecnici.

- La plastificatrice può essere utilizzata da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive, o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti circa l'uso sicuro della plastificatrice e i pericoli da essa derivanti.

Ai bambini non è consentito giocare con la plastificatrice. Non affidare i lavori di pulizia e manutenzione a cura dell'utente a bambini in mancanza di sorveglianza.



Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni.



Il simbolo indica che il design costruttivo del prodotto corrisponde alla classe di protezione II. (doppio isolamento)

Non è necessario prevedere un collegamento di sicurezza con messa a terra (massa).



Il marchio GS «Geprüfte Sicherheit» (Sicurezza verificata) certifica che il prodotto soddisfa i requisiti della Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti e degli apparecchi (ProdSG).

Il marchio GS indica che la sicurezza e la salute dell'utilizzatore non sono compromessi quando il prodotto contrassegnato viene usato secondo gli usi previsti e nei casi di uso improprio ragionevolmente prevedibili. Si tratta di un marchio di certificazione volontario, rilasciato da un organo di controllo idoneo.

Verificare il contenuto della confezione


Verificare il contenuto della confezione della plastificatrice prima di mettere in funzione l'apparecchio.

In caso dovesse mancare qualcosa o risultare danneggiato, non mettere per nessun motivo in funzione la plastificatrice. Rivolgersi al nostro servizio di assistenza.


- 1 plastificatrice OneLam Combo A3
- Istruzioni d'uso
- 1 cavo di rete
- 1 organo di taglio integrato
- 1 arrotonda angoli
- 15 pouches di plastificazione (3 in formato A4, 4 in formato A5, 4 in formato A6, 4 in formato biglietto da visita)

Vista dettagliata della plastificatrice

La seguente figura illustra la plastificatrice in dettaglio.

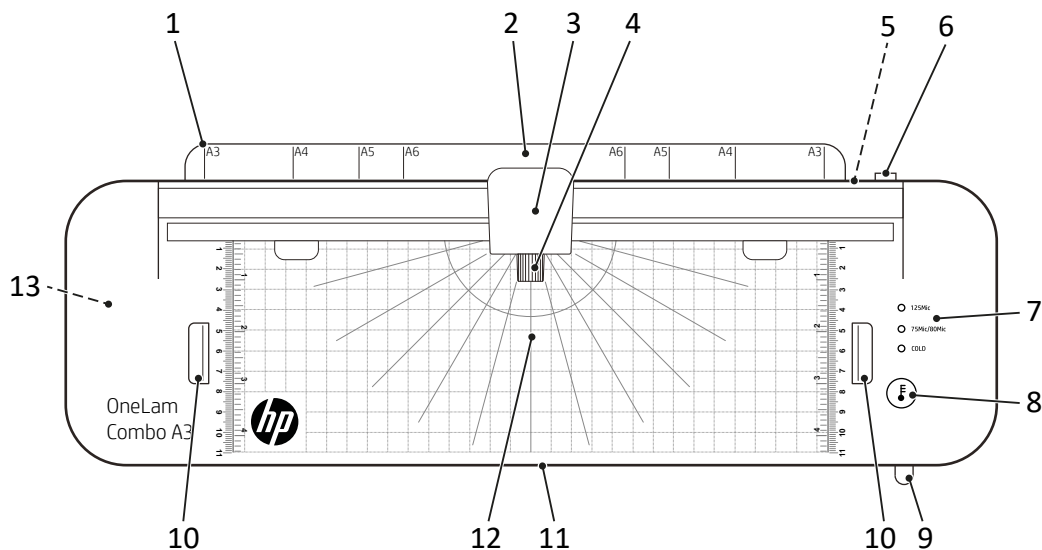

1	Lato di caricamento (lato posteriore)	8	Tasto modalità operativa
2	Piano di appoggio pouches	9	Leva per sblocco rulli ABS
3	Organo di taglio con testina di taglio	10	Battuta dell'organo di taglio
4	Selettore per funzione di taglio	11	Lato di uscita (lato anteriore)
5	Attacco del cavo di rete	12	Ausili di posizionamento
6	Interruttore di rete	13	Arrotonda angoli
7	LED di stato		

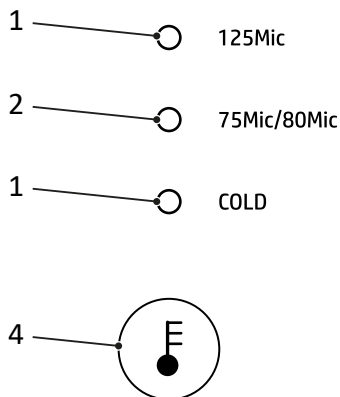

1	LED di stato spessore pouches 125 micron	3	LED di stato plastificazione a freddo
2	LED di stato spessore pouches 75/80 micron	4	Tasto modalità operative

Modalità operative della plastificatrice

La plastificatrice è in grado di processare tutti i tipi di pouches di plastificazione a freddo e a caldo rispettivamente con spessore 75 μ , 80 μ e 125 μ .

Plastificazione a caldo

Durante la modalità "Plastificazione a caldo" la pouche per plastificare viene riscaldata raggiungendo una temperatura compresa fra ca. 120 °C e 150 °C, mentre i rulli di trasporto introducono la pouche nella plastificatrice. Si viene quindi a creare una giunzione termica permanente tra il materiale da plastificare e la pouche per plastificare. La plastificazione a caldo protegge il materiale plastificato in modo permanente da acqua, ossigeno e batteri.


Plastificazione a freddo

Durante la modalità "Plastificazione a freddo" la pouche per plastificare viene riscaldata raggiungendo una temperatura di ca. 25 °C. La pouche di plastificazione è rivestita con un materiale adesivo speciale. Durante la procedura di plastificazione, gli strati della pouche sono premuti l'uno contro l'altro.

In questo modo si viene a creare una connessione in sé staccabile, al punto che, se necessario, è possibile rimuovere il materiale senza danneggiarlo.

Posizionamento e messa in funzione della plastificatrice

Il seguente paragrafo illustra la messa in funzione della plastificatrice.

- 1 Posizionare la plastificatrice su una superficie piana, orizzontale e vicina ad una presa elettrica di facile accesso.
- 2 Portare l'interruttore di rete in posizione **OFF**.
-  Utilizzare esclusivamente il cavo di rete fornito in dotazione.
- 3 Introdurre il cavo di rete nell'attacco della plastificatrice alla rete elettrica.
- 4 Introdurre il connettore di rete nella presa di corrente.
- 5 Portare l'interruttore di rete in posizione **ON**.
 - ➔ I rulli di trasporto si mettono in movimento.
 - ➔ Il LED di stato "COLD" si accende in **VERDE**.
 - ➔ La plastificatrice è in funzione.

Prima della messa in funzione

Le seguenti indicazioni supportano l'utilizzatore nell'esercizio della plastificatrice sempre conforme e corretto.

Indicazioni sul materiale

- Non plastificare materiali metallici, umidi/bagnati o con superficie irregolare.
- Lo spessore del materiale da plastificare non deve superare 0,5 mm, inclusa la pouche di plastificazione.
- Materiali sottili e morbidi andrebbero plastificati con una pouche di maggiore spessore (125 µ).
- Se possibile, evitare l'uso di vari e piccoli pezzi di materiale per singola pouche.

Indicazioni sulle pouches di plastificazione


- Utilizzare solo tipi di pouches appositamente previste per operazioni di plastificazione. Evitare l'uso di qualsiasi altro tipo di pellicola o di pouches non preposte alla plastificazione, come ad es. cartelline o custodie proteggi documenti.
- Utilizzare per la "plastificazione a caldo" esclusivamente apposite pouches di plastificazione a caldo.
- Utilizzare per la "plastificazione a freddo" esclusivamente apposite pouches di plastificazione a freddo.
- Scegliere la dimensione della pouche per plastificare in base alle dimensioni del materiale da processare.
- Se occorre, tagliare la pouche per plastificare solo in seguito alla plastificazione.

Indicazioni sulla procedura di plastificazione

- Introdurre le pouches di plastificazione solo con contenuto dal lato di caricamento (lato posteriore) della plastificatrice.
 - Non introdurre le pouches di plastificazione se arrotolata dal lato di caricamento (lato posteriore) della plastificatrice.
 - Introdurre le pouches di plastificazione solo con orientamento rettilineo dal lato di caricamento (lato posteriore) della plastificatrice.
 - Introdurre le pouches per plastificare sempre con il lato chiuso per primo - al centro e con orientamento rettilineo - dal lato di caricamento (lato posteriore) della plastificatrice pronta all'esercizio.
 - Durante la plastificazione, non tirare le pouches per plastificare dal lato di uscita (lato anteriore).
- Si tenga presente che i materiali plastificati a caldo risultano saldamente uniti alla pouches per plastificare e in seguito non è più possibile rimuoverli senza danneggiarli.

Esercizio della plastificatrice

Il seguente paragrafo descrive le procedure di plastificazione a caldo e a freddo.

- Se non si utilizza la plastificatrice per 30 minuti, l'apparecchio passa in stand-by. Premere il tasto "Modalità operative" per rendere l'apparecchio pronto all'esercizio.
- 1 Premere il tasto "Modalità operative" più volte finché risulta selezionato il tipo di plastificazione richiesto.
- Plastificazione a caldo:** è possibile scegliere tra "125Mic" o "75Mic/80Mic".
- Plastificazione a freddo:** scegliendo "Cold" si attiva la plastificazione a freddo.
- ➔ Un LED di stato (125Mic || 75Mic/80Mic) lampeggia in **VERDE** e ha inizio la fase di riscaldamento oppure il LED di stato (Cold) si accende con luce permanente in **VERDE** e la plastificatrice è pronta all'esercizio.
- **Plastificazione a caldo:** una volta conclusa la fase di riscaldamento, un LED di stato si accende con luce permanente in **VERDE** e la plastificatrice è pronta all'esercizio.
 - **Plastificazione a freddo:** avendo utilizzato precedentemente l'apparecchio in modalità "Plastificazione a caldo", la plastificatrice deve raffreddarsi per ca. 30 minuti prima di essere nuovamente pronta all'esercizio.
-  **Attenzione!**
Pericolo di ustioni dovuto alla superficie calda dell'apparecchio!
La plastificatrice si surriscalda durante la procedura di plastificazione a caldo. Evitare il contatto con la superficie dell'apparecchio durante l'esercizio.
- 2 Posizionare il materiale da plastificare all'interno della pouches per plastificare. Per un risultato ottimale, osservare una distanza di 3 mm - 5 mm dal bordo circostante.
- 3 Guidare la pouches di plastificazione predisposta sopra il piano di appoggio pouches dal lato di caricamento (lato posteriore) della plastificatrice pronta all'esercizio.



- ➔ La pouche di plastificazione viene caricata e quindi scaricata sul lato di uscita (lato anteriore) dell'apparecchio.



Attenzione!

Pericolo di ustioni dovuto alle pouches per plastificare calde.

La pellicola in uscita dall'apparecchio subito dopo la plastificazione è molto calda. Per estrarre la pouche dopo la plastificazione, afferrarla solo da un'estremità raffreddata.

- 4 Estrarre la pouche di plastificazione dall'apparecchio.

- 5 Portare l'interruttore di rete in posizione **OFF**.

- ➔ La procedura di plastificazione è conclusa.



Attenzione!

Pericolo di ustioni dovuto alla superficie calda dell'apparecchio!

Attendere qualche minuto finché la plastificatrice si sia raffreddata, prima di toccare la superficie della stessa.

Conclusione della procedura di plastificazione

Spegnere la plastificatrice in caso la procedura di plastificazione sia conclusa.

- 1 Portare l'interruttore di rete in posizione **OFF**.
 - 2 Estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente.
 - 3 Estrarre il cavo di rete dall'attacco alla rete elettrica.
- ➔ L'esercizio della plastificatrice è concluso.

Utilizzo dell'organo di taglio e dell'arrotonda angoli

Se occorre, è possibile tagliare il materiale da plastificare o la stessa pouche con l'ausilio dell'organo di taglio e arrotondare gli angoli con l'apposito arrotonda angoli.

i Non processare più di tre pagine di carta (80 g/m²) e non più di un documento da plastificare per volta con l'organo di taglio o l'arrotonda angoli.


Scelta della forma di taglio sull'organo di taglio

L'organo di taglio si trova sul lato superiore della plastificatrice.

L'organo di taglio consente di scegliere fra le seguenti forme di taglio, selezionabili attraverso il selettore presente sulla testina di taglio dell'organo di taglio.

- Taglio dritto
- Taglio ondulato
- Perforazione

i La forma di taglio selezionata viene visualizzata da un simbolo corrispondente riportato in alto al selettore.

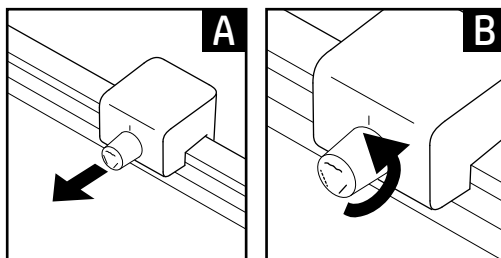


i Le lame della testina di taglio sono racchiuse da un involucro protettivo.

1 Ruotare ed estrarre il selettore (A, B) e impostare la forma di taglio desiderata.

- ➔ Il selettore scatta in posizione in maniera udibile.
- ➔ La forma di taglio selezionata risulta impostata.

Utilizzo dell'organo di taglio

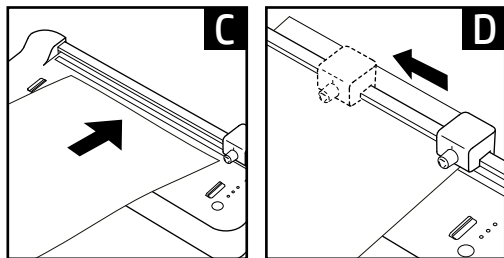

- 1 Introdurre la carta/la fino alla posizione di taglio richiesta (C) facendola passare fra gli arresti sotto l'organo di taglio.
- i** Utilizzare gli ausili di posizionamento previsti sul lato superiore della plastificatrice per orientare il materiale da tagliare.


2 Premere saldamente la testina di taglio allo scopo di ottenere un buon risultato di taglio e fare scorrere la testina di taglio sopra la carta/la pouche (D). Fissare il materiale con la mano in modo che non possa scivolare via durante il successivo taglio.

➔ Fatto questo, la carta/la pouche risulta tagliata.

Sostituzione della testina di taglio

Se occorre, è possibile sostituire la testina di taglio dell'organo di taglio.

- i** Per una nuova testina di taglio rivolgersi al proprio rivenditore o produttore.

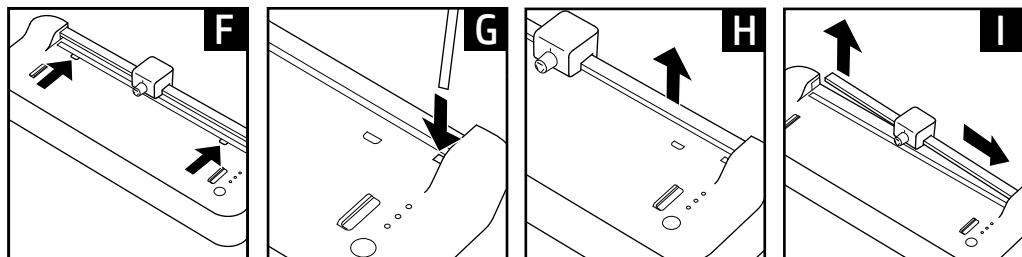

- 1 Estrarre la guida di plastica (F) dal proprio alloggiamento.
 - 2 Introdurre un apposito attrezzo (ad es. la guida di plastica o un cacciavite a intaglio) nella rientranza (G) accanto al fissaggio a destra, abbassare l'attrezzo e mantenere costante la pressione esercitata.
- ➔ Il fissaggio a destra risulta sbloccato.

- 3** Sollevare la guida fino alla battuta di arresto (H) e spingere la guida a destra (I) finché la stessa guida risulta sbloccata dal fissaggio a sinistra. Rimuovere la guida.

→ La guida della testina di taglio risulta smontata.



Attenzione!

Pericolo di lesioni dovuto all'organo di taglio affilato.
Non toccare le lame delle testine di taglio in fase di sostituzione.

- 4** Sfilare la testina di taglio vecchia dalla guida.
- 5** Montare la testina di taglio nuova sulla guida osservando la corretta direzione di montaggio.
- 6** Introdurre la guida con la testina di taglio e fissaggio sbloccato (=> passo 2) prima nel fissaggio a destra, quindi nel fissaggio a sinistra.
- 7** Rimuovere l'attrezzo dalla rientranza e bloccare il fissaggio.
- 8** Controllare la corretta sede della guida e della testina di taglio.
- 9** Fissare la guida.
- 10** Controllare il funzionamento della testina di taglio.
- La testina di taglio risulta sostituita.


Utilizzo dell'arrotonda angoli

L'arrotonda angoli si trova sul lato inferiore della plastificatrice.



Attenzione!

Pericolo di lesioni dovuto all'organo di taglio affilato.
Non toccare la lama dell'arrotonda angoli.

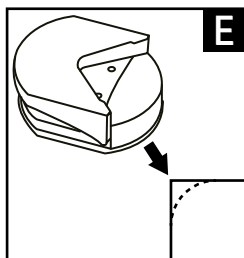

- 1** Rilasciare l'arrotonda angoli (E) dal rispettivo fissaggio.
- 2** Introdurre gli angoli della carta/della pouche nell'arrotonda angoli.
- 3** Premere l'arrotonda angoli.
- 4** Se occorre, ripetere l'operazione per tutti gli angoli della carta/della pouche.
- Fatto questo, gli angoli della carta/della pouche risultano arrotondati.

Malfunzionamenti

Rimozione di pouches inceppate

L'intasamento di pouches può avere le seguenti cause:

- La pouche per plastificare non è stata introdotta con orientamento rettilineo all'interno della plastificatrice.
- I rulli di trasporto sono sporchi e presentano residui di adesivo.
- Sono stati utilizzati una pouche per plastificare o materiale non idonei.

- 1 Portare l'interruttore di rete in posizione **OFF**.
- 2 Estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente.
- 3 Premere la leva "Blocco rulli ABS" a sinistra tenendola saldamente in questa posizione.
→ La pouche per plastificare è rilasciata.



Attenzione!

Pericolo di ustioni dovuto alla superficie calda dell'apparecchio!

La plastificatrice si surriscalda durante la procedura di plastificazione a caldo. Attendere qualche minuto finché la plastificatrice si sia raffreddata, prima di toccare la superficie della stessa.



Attenzione!

Pericolo di ustioni dovuto alle pouches per plastificare calde.

La pellicola in uscita dall'apparecchio subito dopo la plastificazione è molto calda. Per estrarre la pouche dopo la plastificazione, afferrarla solo da un'estremità raffreddata.

- 4 Rimuovere con cautela la pouche per plastificare dal lato di caricamento (lato posteriore) della plastificatrice.
- 5 Rilasciare la leva "Sblocco rulli ABS".
→ L'intasamento è stato eliminato.
- 6 Pulire la plastificatrice.

Manutenzione e cura

Pulire la plastificatrice in intervalli regolari e all'occorrenza.

Pulizia dell'involucro esterno

- 1 Portare l'interruttore di rete in posizione **OFF**.
- 2 Estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente.



Attenzione!

Pericolo di ustioni dovuto alla superficie calda dell'apparecchio!

La plastificatrice si surriscalda durante la procedura di plastificazione a caldo. Attendere qualche minuto finché la plastificatrice si sia raffreddata, prima di toccare la superficie della stessa.

Importante!

Pericolo di danni materiali dovuto all'uso di detergenti o solventi. Non utilizzare detergenti o solventi.

- 3 Pulire la superficie dell'involucro esterno con un panno morbido, leggermente umido ed esente da pelucchi.
 - ➔ Fatto questo, la superficie dell'involucro della plastificatrice risulta pulita.

Pulizia dei rulli di trasporto

Incrostazioni e residui di adesivo sui rulli di trasporto possono influire sul risultato di plastificazione. Rimuovere le incrostazioni e i residui di adesivo in intervalli regolari e ogni volta che il risultato della plastificazione non corrisponde a quanto previsto.

- 1 Ripristinare il funzionamento della plastificatrice.
- 2 Premere il tasto "Modalità operative" più volte finché risulta selezionato lo spessore delle pouches desiderato (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Lo spessore delle pouches può essere scelto a piacere. Assicurarsi che il LED di stato **VERDE** lampeggia. Una volta conclusa la fase di riscaldamento, il LED di stato si accende con luce permanente in **VERDE** ed è possibile procedere alla pulizia dei rulli di trasporto.



Attenzione!

Pericolo di ustioni dovuto alla superficie calda dell'apparecchio!

La plastificatrice si surriscalda durante la procedura di plastificazione a caldo. Evitare il contatto con la superficie dell'apparecchio durante l'esercizio.

- 3 Introdurre un foglio di carta piegato con la piega per prima e con orientamento rettilineo sul lato di caricamento (lato posteriore) della plastificatrice.



Attenzione! Pericolo di ustioni dovuto a residui di adesivo caldi.

I residui di adesivo che fuoriescono fra la carta sono molto caldi. Per estrarre la carta non correttamente saldata, afferrarla solo da un'estremità raffreddata.



La carta viene scaricata dal lato di uscita (lato anteriore) insieme ad eventuali residui di adesivo.

4 Ripetere la procedura finché non si rilevano più residui di adesivo sul foglio di carta.


5 Spegnerne la plastificatrice.


➔ Fatto questo, i rulli di trasporto della plastificatrice risultano puliti.

Dati tecnici


Modello	Dimensioni [mm]	Alimentazione elettrica	Velocità di plastificazione [mm/min]	Max. larghezza di plastificazione [mm]	Max. spessore pouches per plastificare [mic]	Numero rulli di trasporto	max. temperatura ambiente [°C]	Temperatura rulli di trasporto [°C]	Tempo di riscaldamento [min]	Peso [kg]	Spegnimento automatico [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30


Smaltimento


 Il simbolo qui accanto indica che per legge non è consentito smaltire apparecchi elettrici ed elettronici in disuso insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire l'apparecchio presso un punto di raccolta istituito dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale.

 Osservare in sede di raccolta differenziata i codici riportati sui materiali d'imballo, composti da sigle (b) e cifre (a) con il seguente significato: 1–7: materiale plastico / 20–22: carta e cartone / 80–98: materiali compositi.

 Smaltire i materiali d'imballo secondo le norme locali vigenti.

 I materiali d'imballo sono ecocompatibili e si lasciano riciclare nei centri di raccolta differenziata locali. Si consiglia di informarsi presso il proprio comune circa le possibilità di uno smaltimento corretto.

 L'apparecchio e i materiali d'imballo sono riciclabili, smaltirli pertanto separatamente per un migliore trattamento dei rifiuti. Il logo Triman vale solo per la Francia.

Io Riciclo!
 L'apparecchio e i materiali d'imballo sono riciclabili, smaltirli pertanto separatamente per un migliore trattamento dei rifiuti. Si consiglia di informarsi presso il proprio comune circa le possibilità di uno smaltimento corretto. Osservare i seguenti codici riportati sui materiali d'imballo: (a) cifre, (b) sigle e (c) materiale con il seguente significato: 1–7: materiale plastico / 20–22: carta e cartone / 80–98: materiali compositi e (d) tipo di imballaggio. Il logo vale solo per l'Italia

Indicazioni sulla conservazione

Dopo l'uso, conservare la plastificatrice in modo sicuro. Osservare le seguenti indicazioni:

Conservare la plastificatrice

- solo all'interno della confezione originale
- in un luogo asciutto e pulito
- solo dopo che la stessa risulta raffreddata

Domande e assistenza

Caro cliente,

ci congratuliamo con Lei per aver scelto questo apparecchio. In caso di difetti la preghiamo di ritornare l'apparecchio, completo di imballo originale e scontrino di acquisto, al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Per maggiori informazioni consultate la voce Contatto & Assistenza sul nostro sito internet www.hp.com/officeequipment.

Dichiarazione di conformità

CE Il marchio CE sull'apparecchio attesta la conformità.

La dichiarazione di conformità è disponibile su www.hp.com/officeequipment.

UK Il marchio UKCA sull'apparecchio attesta la conformità.

CA La dichiarazione di conformità è disponibile su www.hp.com/officeequipment

Produttore

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Germania

Gebruiksaanwijzing lezen



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en volg de instructies op bij de bediening van uw lamineerapparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik

Het lamineerapparaat is geschikt voor het warm lamineren met warmlamineerfolie en het koud lamineren met koudlamineerfolie met een dikte van 75 - 125 micrometer. De totale dikte van de te lamineren documenten (foto's, afbeeldingen, karton, papier enz.) mag maximaal 0,5 mm bedragen.

Het lamineerapparaat is alleen geschikt voor privégebruik binnenshuis. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen zijn niet toegestaan. Open het lamineerapparaat in geen geval zelf en probeer het niet zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen zijn niet toegestaan en leiden tot verlies van de garantie.

Veiligheidsinstructies in acht nemen

Lees en volg de waarschuwingen op om uzelf en het milieu te beschermen.



Waarschuwing!

Gevaar voor letsel door een elektrische schok. Onjuiste behandeling van uw lamineerapparaat kan een elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat het lamineerapparaat zich in de buurt van een gemakkelijk toegankelijk stopcontact bevindt, zodat het lamineerapparaat snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld in geval van nood. Raak het lamineerapparaat nooit aan met natte handen. Vermijd elk contact met water. Trek altijd de stroomstekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.



Waarschuwing!

Gevaar voor verstikking door kleine onderdelen, verpakkingsmaterialen of beschermende folie. Kinderen kunnen kleine onderdelen, verpakkingsmaterialen of beschermende folie inslikken. Houd kinderen uit de buurt van uw lamineerapparaat en zijn verpakking.



Waarschuwing!

Gevaar voor letsel door het invoermechanisme. Losse voorwerpen kunnen in de invoersleuf klem komen te zitten en letsel veroorzaken. Houd uw vingers, haar, sjaal, stropdas, sieraden enz. van de invoersleuf weg.



Waarschuwing!

Struikelgevaar door een verkeerd gelegd netsnoer. Leg het netsnoer zo neer dat niemand erover kan struikelen. Zorg ervoor dat er geen schade kan ontstaan aan de stekker en het netsnoer.



Waarschuwing!

Gevaar door schadelijke dampen. Tijdens het lamineren kunnen schadelijke dampen ontstaan. Zorg tijdens het lamineren altijd voor goede ventilatie, bijvoorbeeld door het raam te openen.



Voorzichtig!

Gevaar voor brandletsel door heet oppervlak van het apparaat. Tijdens het lamineren wordt het oppervlak van het apparaat heet. Het oppervlak van het apparaat tijdens het gebruik niet aanraken. Wacht na het gebruik enkele minuten tot het lamineerapparaat is afgekoeld, voordat u het oppervlak van het lamineerapparaat aanraakt.



Voorzichtig!

Gevaar voor brandletsel door hete lamineerfolie. De lamineerfolie die eruit komt is onmiddellijk na het lamineren zeer heet. Pak de lamineerfolie alleen aan het afgekoelde uiteinde van de lamineerfolie vast.



Voorzichtig!

Gevaar voor brandletsel lamineerresten. Na het reinigen voert het eruit komende papier zeer hete lamineerresten mee. Pak het eruit komende papier alleen aan het afgekoelde uiteinde vast.



Belangrijk!

Schade aan eigendommen mogelijk. Uitwendige invloeden zoals rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte of direct zonlicht vermijden. Gebruik het lamineerapparaat alleen binnenshuis en binnen de toelaatbare omgevingsomstandigheden zoals vermeld in de **Technische gegevens**.

- Het lamineerapparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een tekort aan ervaring en/of kennis, als zij onder toezicht werken of onderricht zijn over het veilige gebruik van het lamineerapparaat en de hieruit resulterende gevaren begrepen hebben.

Kinderen niet met het lamineerapparaat laten spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



Gebruik het product alleen binnenshuis.



Het symbool geeft aan dat het ontwerp van het product overeenstemt met beschermingsklasse II (dubbele isolatie).

Een veiligheidsaansluiting op de elektrische aarding (massa) is niet vereist.



Het zegel „Geteste veiligheid“ (GS-keurmerk) certificeert dat het product voldoet aan de eisen van de Duitse wet op de productveiligheid (ProdSG).

Het GS-keurmerk geeft aan dat de veiligheid en gezondheid van de gebruiker niet in gevaar komen als het product wordt gebruikt zoals bedoeld en bij te verwachten verkeerd gebruik. Dit is een vrijwillig veiligheidskeurmerk dat door een geschikt testinstituut is afgegeven.

Inhoud van de verpakking controleren


Controleer de inhoud van de verpakking van uw lamineerapparaat, voordat u uw lamineerapparaat in gebruik neemt.

Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u het lamineerapparaat in geen geval in gebruik. Neem contact op met ons service center.


- 1 lamineerapparaat OneLam Combo A3
- Gebruiksaanwijzing
- 1 netsnoer
- 1 geïntegreerde snij-inrichting
- 1 hoekafronder
- 15 lamineerfolies (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × visitekaartjesformaat)

Uw lamineerapparaat in detail

De volgende afbeelding toont het lamineerapparaat in detail.

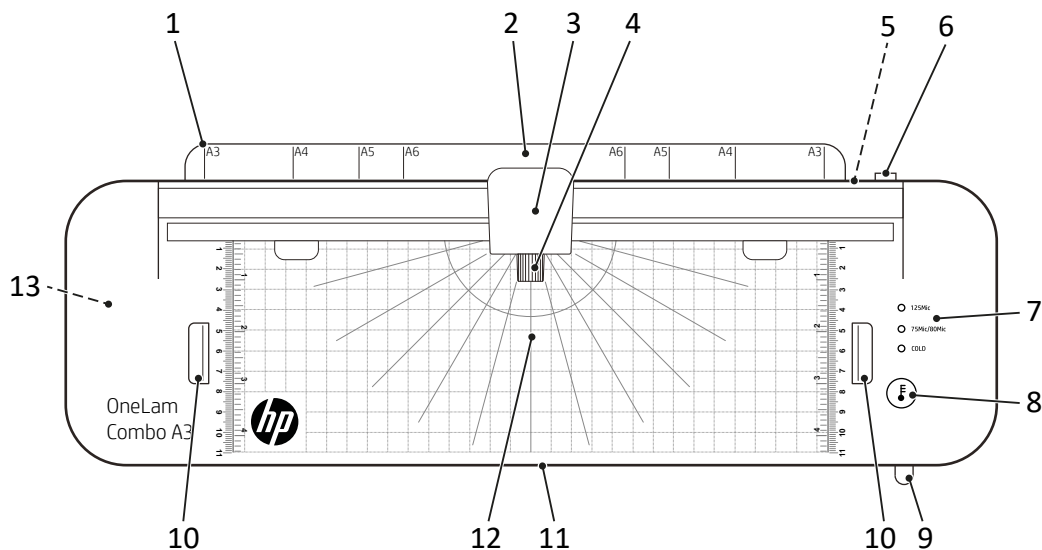

1	Invoerzijde (achterkant)	8	Knop Gebruiksmodi
2	Foliedrager	9	Hendel ABS-rolontgrendeling
3	Snij-inrichting met snijkop	10	Aanslagen snij-inrichting
4	Keuzeschakelaar voor de snijfunctie	11	Uitvoerzijde (voorkant)
5	Voedingsaansluiting	12	Positioneringshulpmiddelen
6	Stroomschakelaar	13	Hoekafronder
7	Status-leds		

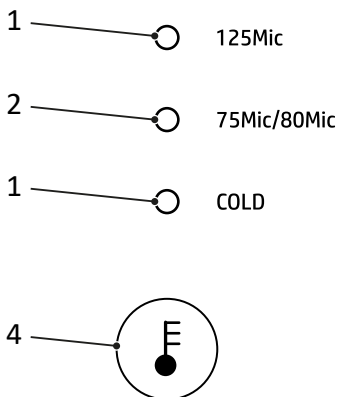

1	Status-led foliedikte 125 micrometer	3	Status-led Koud lamineren
2	Status-led foliedikte 75/80 micrometer	4	Knop Gebruiksmodi

Gebruiksmodi van het lamineerapparaat

Het lamineerapparaat kan alle soorten koud- en warmlamineerfolie verwerken in de dikten 75 µm, 80 µm en 125 µm.

Warm lamineren

In de gebruiksmodus 'Warm lamineren' wordt de lamineerfolie verwarmd tot een temperatuur van ca. 120 °C tot 150 °C, terwijl de lamineerfolie door de transportrollen van het lamineerapparaat wordt geleid. Er ontstaat een permanente thermische verbinding van gelamineerd materiaal en lamineerfolie. Door het warm lamineren worden water, zuurstof en bacteriën permanent weggehouden van het gelamineerde materiaal.


Koud lamineren

In de gebruiksmodus 'Koud lamineren' wordt de lamineerfolie verwarmd tot een temperatuur van ca. 25 °C. De lamineerfolie is voorzien van een speciale lijmlaag. Tijdens het lamineerproces worden de foliekanten op elkaar geperst.

Er ontstaat een losneembare verbinding en het materiaal kan indien nodig zonder beschadiging worden verwijderd.

Lamineerapparaat plaatsen en in gebruik nemen

Het volgende gedeelte helpt u bij de ingebruikname van het lamineerapparaat.

- 1 Plaats het lamineerapparaat stabiel op een vlakke, horizontale ondergrond en in de buurt van een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- 2 Zet de stroomschakelaar in de stand **OFF**.
-  Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.
- 3 Steek het netsnoer in de voedingsaansluiting van het lamineerapparaat.
- 4 Steek de stekker in een stopcontact.
- 5 Zet de stroomschakelaar in de stand **ON**.
 - ➔ De transportrollen draaien.
 - ➔ De status-led 'COLD' brandt **GROEN**
 - ➔ U hebt uw lamineerapparaat in gebruik genomen.

Voordat u begint

De volgende instructies helpen u om ervoor te zorgen dat het lamineerapparaat altijd werkt zoals u verwacht.

Opmerkingen over het materiaal

- Lamineer geen metalen, natte of oneffen materialen.
- Het te lamineren materiaal mag samen met de lamineerfolie niet dikker dan 0,5 mm zijn.
- Dunne en zachte materialen moeten worden gelamineerd met de dikste lamineerfolie (125 µm).
- Gebruik indien mogelijk niet meerdere kleine stukken materiaal per folie.

Opmerkingen over de lamineerfolie

- Gebruik alleen foliesoorten die bedoeld zijn om te lamineren.
Andere foliesoorten zoals transparante folies zijn niet geschikt om te lamineren.
- Gebruik voor de gebruiksmodus 'Warm lamineren' alleen warmlamineerfolie.
- Gebruik voor de gebruiksmodus 'Koud lamineren' alleen koudlamineerfolie.
- Selecteer de grootte van de lamineerfolie die past bij het te lamineren materiaal.
- Snij lamineerfolie indien nodig pas na het lamineren bij.

Opmerkingen over het lamineerproces

- Voer geen lamineerfolie zonder inhoud in de invoerzijde (achterkant) van het lamineerapparaat in.
- Voer de lamineerfolie niet opgerold in de invoerzijde (achterkant) van het lamineerapparaat in.
- Voer de lamineerfolie niet aan één zijde in de invoerzijde (achterkant) van het lamineerapparaat in.
- Voer de lamineerfolie altijd met de gesloten zijde naar voren - in het midden en recht - aan de invoerzijde (achterkant) van het gebruiksklare lamineerapparaat in.
- Trek de lamineerfolie tijdens het lamineren niet uit de uitvoerzijde (voorkant).
- Houd er rekening mee dat warm gelamineerde materialen vast worden verbonden met de lamineerfolie en niet zonder eventuele beschadigingen weer uit de lamineerfolie kunnen worden verwijderd.

Lamineerapparaat bedienen

Het volgende gedeelte beschrijft hoe u warm en koud kunt lamineren.

- Als u het lamineerapparaat gedurende 30 minuten niet gebruikt, schakelt het lamineerapparaat naar de stand-bymodus. Druk op de knop 'Gebruiksmodi' om het apparaat gebruiksklaar te maken.
- 1 Druk meerdere keren op de knop 'Gebruiksmodi' tot u de gewenste lamineerwijze hebt geselecteerd.
 - Warm lamineren:** u kunt kiezen tussen '125Mic' of '75Mic/80Mic'.
 - Koud lamineren:** selecteer 'Cold' om koud lamineren te activeren.
- ➔ Een status-led (125Mic || 75Mic/80Mic) knippert **GROEN** en de opwarmingsfase begint of de status-led (Cold) brandt continu **GROEN** en het lamineerapparaat is klaar voor gebruik.
- **Warm lamineren:** na de opwarmingsfase brandt een status-led continu **GROEN** en het lamineerapparaat is klaar voor gebruik.
- **Koud lamineren:** als het lamineerapparaat van tevoren in de gebruiksmodus 'Warm lamineren' werd gebruikt, moet het lamineerapparaat ca. 30 minuten afkoelen voordat het klaar is voor gebruik.



Voorzichtig!

Gevaar voor brandletsel door heet oppervlak van het apparaat.

Het lamineerapparaat warmt op tijdens het warm lamineren. Raak het oppervlak van het apparaat niet aan tijdens het gebruik.

- 2 Leg het te lamineren materiaal in de lamineerfolie. Voor het beste resultaat houdt u afstand van de omringende rand van 3 mm tot 5 mm aan.
- 3 Voer de voorbereide lamineerfolie via de foliedrager aan de invoerzijde (achterkant) van het gebruiksklare lamineerapparaat in.



- De lamineerfolie wordt ingetrokken en aan de uitvoerzijde (voorkant) van het lamineerapparaat uitgevoerd.



Voorzichtig!

Gevaar voor brandletsel door hete lamineerfolie.

De lamineerfolie die eruit komt is onmiddellijk na het lamineren zeer heet. Pak de eruit komende lamineerfolie alleen aan het afgekoelde uiteinde van de lamineerfolie vast.

- 4 Verwijder de lamineerfolie uit het apparaat.

- 5 Zet de stroomschakelaar in de stand **OFF**.

- U hebt het lamineerproces voltooid.



Voorzichtig!

Gevaar voor brandletsel door heet oppervlak van het apparaat.

Wacht na het uitschakelen enkele minuten tot het lamineerapparaat is afgekoeld voordat u het oppervlak van het lamineerapparaat aanraakt.

Gebruik van het lamineerapparaat beëindigen

Schakel het lamineerapparaat uit wanneer u stopt met het gebruik van het lamineerapparaat.

- 1 Zet de stroomschakelaar in de stand **OFF**.

- 2 Trek de stekker uit het stopcontact.

- 3 Trek het netsnoer uit de voedingsaansluiting.

- U bent klaar met het gebruik van het lamineerapparaat.

Snij-inrichting en hoekafronder gebruiken

Indien nodig, kunt u het te lamineren papier of de folie met de snij-inrichting op maat snijden en de hoeken van de folie afronden met de hoekafronder.

i Houd er rekening mee dat u niet meer dan drie pagina's papier (80 g/m²) en niet meer dan één gelamineerd document tegelijkertijd mag bewerken met de snij-inrichting of de hoekafronder.


Snijwijzen instellen op de snij-inrichting

De snij-inrichting bevindt zich aan de bovenkant van het lamineerapparaat.

De snij-inrichting biedt u de volgende snijwijzen, die u met de keuzeschakelaar van de snijkop van de snij-inrichting kunt instellen.

- Rechte snede
- Gegolfde snede
- Perforatie

i De ingestelde snijwijze wordt weergegeven door een symbool boven de keuzeschakelaar.

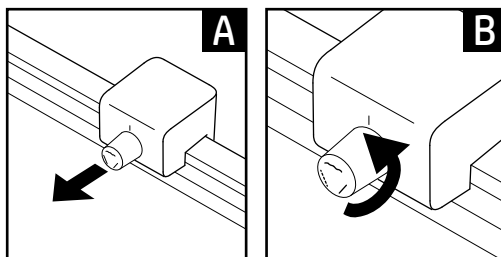


i De messen van de snijkop zijn omgeven door een beschermende behuizing.

1 Trek en draai aan de keuzeschakelaar (A, B) en stel de gewenste snijwijze in.

- ➔ De keuzeschakelaar klikt hoorbaar vast.
- ➔ U hebt de geselecteerde snijwijze ingesteld.

Snij-inrichting gebruiken

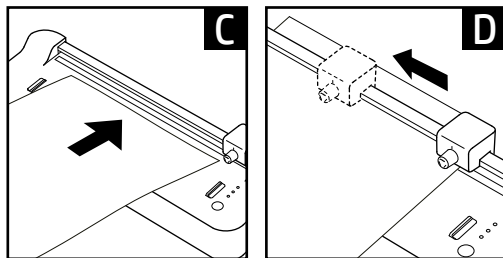


- 1 Voer het papier/de folie tot aan de gewenste snijpositie (C) tussen de aanslagen onder de snij-inrichting door.
- i** Gebruik het positioneringshulpmiddel dat op de bovenkant van het lamineerapparaat is aangebracht om het te snijden materiaal uit te lijnen.
- 2 Druk stevig op de snijkop voor een goed snijresultaat en leid de snijkop over het papier/de folie (D). Houd het materiaal met de hand op zijn plaats zodat het niet wegglijdt tijdens het snijden.
 - ➔ U hebt het papier/de folie op maat gesneden.

Snijkop vervangen

Indien nodig, kunt u de snijkop van de snij-inrichting vervangen.

- i** Voor een nieuwe snijkop kunt u contact opnemen met uw leverancier of de fabrikant.

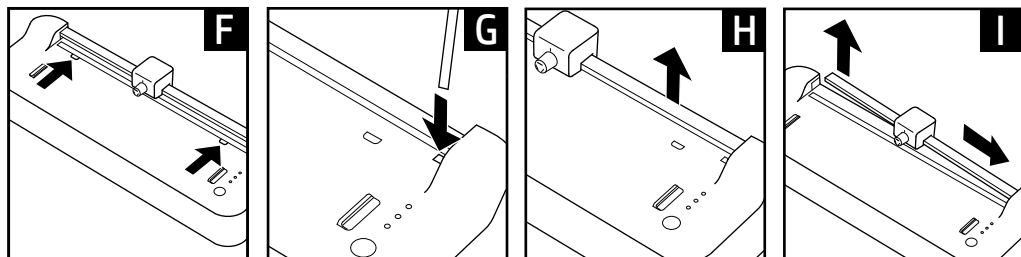

- 1 Maak de kunststof rail (F) los uit zijn verankering.
- 2 Steek een geschikt gereedschap (bijv. de kunststof rail of een platte schroevendraaier) in de verdieping (G) naast de rechter houder, druk het gereedschap naar beneden en blijf drukken.
 - ➔ De vergrendeling in de rechter houder is ontgrendeld.

- 3** Til de geleiderail tot aan de aanslag omhoog (H) en duw de geleiderail naar rechts (I) tot de geleiderail loskomt uit de linker houder. Verwijder de geleiderail.

→ U hebt de geleiderail met snijkop verwijderd.



Voorzichtig!

Gevaar voor letsel door scherpe snij-inrichting.

Raak de messen van de te vervangen snijkoppen niet aan.

- 4** Trek de oude snijkop van de geleiderail af.
- 5** Breng de nieuwe snijkop in inbouwrichting op de geleiderail aan.
- 6** Voer de geleiderail met snijkop met losgemaakte vergrendeling (=> stap 2) eerst in de rechter houder en vervolgens in de linker houder in.
- 7** Verwijder het gereedschap uit de uitsparing en vergrendel de vergrendeling.
- 8** Controleer de correcte plaatsing van de geleiderail en de snijkop.
- 9** Bevestig de kunststof rail.
- 10** Controleer de werking van de snijkop.

→ U hebt de snijkop vervangen.

Hoekafronder gebruiken


De hoekafronder bevindt zich aan de onderkant van het lamineerapparaat.



Voorzichtig!

Gevaar voor letsel door scherpe snij-inrichting.

Raak het mes van de hoekafronder niet aan.

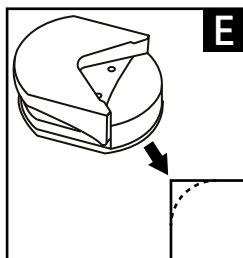

- 1** Verwijder de hoekafronder (E) uit de houder.
- 2** Steek één hoek van het papier/de folie in de hoekafronder.
- 3** Druk hoekafronder samen.
- 4** Herhaal indien nodig het proces voor alle hoeken van het papier/de folie.
- U hebt de hoeken van het papier/de folie afgerond.

Als er iets niet werkt

Vastgelopen folie losmaken

Foliestoringen kunnen de volgende oorzaken hebben:

- De lamineerfolie is niet recht in het lamineerapparaat ingevoerd.
- De transportrollen zijn verontreinigd met lijmresten.
- U hebt ongeschikte lamineerfolie of verkeerd materiaal gebruikt.

- 1 Zet de stroomschakelaar in de stand **OFF**.
- 2 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 3 Druk de hendel 'ABS-rolontgrendeling' naar links en houd deze in deze positie.
 - De lamineerfolie komt vrij.



Voorzichtig!

Gevaar voor brandletsel door heet oppervlak van het apparaat.

Het lamineerapparaat warmt op tijdens het warm lamineren. Wacht na het uitschakelen enkele minuten tot het lamineerapparaat is afgekoeld voordat u het oppervlak van het lamineerapparaat aanraakt.



Voorzichtig! Gevaar voor brandletsel door hete lamineerfolie.

De lamineerfolie die eruit komt is onmiddellijk na het lamineren zeer heet. Pak de eruit komende lamineerfolie alleen aan het afgekoelde uiteinde van de lamineerfolie vast.

- 4 Trek de lamineerfolie voorzichtig uit de invoerzijde (achterkant) van het lamineerapparaat.
- 5 Laat de hendel 'ABS-rolontgrendeling' vrij.
 - U hebt de foliестoring verholpen.
- 6 Reinig het lamineerapparaat.

Onderhoud en verzorging,

Reinig het lamineerapparaat regelmatig en indien nodig.

Behuizing reinigen

- 1 Zet de stroomschakelaar in de stand **OFF**.
- 2 Trek de stekker uit het stopcontact.



Voorzichtig!

Gevaar voor brandletsel door heet oppervlak van het apparaat.

Het lamineerapparaat warmt op tijdens het warm lamineren. Wacht na het uitschakelen enkele minuten tot het lamineerapparaat is afgekoeld voordat u het oppervlak van het lamineerapparaat aanraakt.

Belangrijk!

Materiële schade door reinigings- of oplosmiddelen mogelijk. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

- 3 Reinig het oppervlak van het apparaat met een zachte, iets vochtige en niet-pluizende doek.
 - ➔ U hebt het oppervlak van het apparaat van het lamineerapparaat gereinigd.

Transportrollen reinigen

Afzettingen en lijmresten op de transportrollen kunnen het lamineerresultaat nadelig beïnvloeden. Verwijder afzettingen en lijmresten op gezette tijden en telkens wanneer het lamineerresultaat niet zo is als verwacht.

- 1 Maak het lamineerapparaat gebruiksklaar.
- 2 Druk meerdere keren op de knop 'Gebruiksmodi' tot u een foliedikte hebt geselecteerd (125Mic || 75Mic/80Mic).
- De selectie van de foliedikte is willekeurig. Zorg ervoor dat de status-led **GROEN** knippert. Na de opwarmingsfase brandt de status-led continu **GROEN** en de reiniging van de transportrollen kan worden uitgevoerd.



Voorzichtig!

Gevaar voor brandletsel door heet oppervlak van het apparaat.

Het lamineerapparaat warmt op tijdens het warm lamineren. Raak het oppervlak van het apparaat niet aan tijdens het gebruik.

- 3 Voer een gevouwen vel papier met de gevouwen rand naar voren recht in de invoerzijde van het lamineerapparaat (achterkant) in.



Voorzichtig!

Gevaar voor brandletsel door hete lijmresten.

De lijmresten op het uitlopende papier zijn zeer heet. Pak het eruit komende papier alleen aan het afgekoelde uiteinde vast.



Het papier wordt met de eraan hangende lijmresten aan de uitvoerzijde (voorkant) uitgeworpen

4 Herhaal de procedure totdat er geen lijmresten meer aan het papier blijven kleven.

5 Schakel het lamineerapparaat uit


→ U hebt de transportrollen van het lamineerapparaat gereinigd.

Technische gegevens


Model	Afmetingen [mm]	Stroomvoorziening	Lamineersnelheid [mm/min]	Max. lamineerbreedte [mm]	Max. dikte lamineerfolie [micrometer]	Aantal transportrollen	max. omgevingstemperatuur [°C]	Temperatuur transportrollen [°C]	Opwarmtijd [min]	Gewicht [kg]	Automatische uitschakeling [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Verwijdering

 Het symbool hiernaast betekent dat oude elektrische en elektronische apparaten op grond van wettelijke bepalingen gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Breng uw apparaat naar het inzamelpunt van uw gemeentelijke afvalverwijderingsdienst.

 Let op de markering van de verpakkingsmaterialen tijdens het scheiden van afval, deze zijn gemarkeerd met afkortingen (b) en nummers (a) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en karton / 80–98: composietmaterialen.

 Voer verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving af.

 De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die kunnen worden ingeleverd bij de plaatselijke inzamelpunten. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor correcte verwijdering.

 Het apparaat en het verpakkingsmateriaal zijn recyclebaar; verwijder ze apart voor een betere afvalverwerking. Het Triman-logo is alleen van toepassing op Frankrijk.

 Het apparaat en het verpakkingsmateriaal zijn recyclebaar; verwijder ze apart voor een betere afvalverwerking. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor correcte verwijdering. Let op de volgende markering van het verpakkingsmateriaal: (a) nummers, (b) afkortingen en (c) materiaal met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en karton / 80–98: composietmaterialen, en (d) type verpakking. Het logo is alleen van toepassing op Italië.

Instructies voor opslag

Na gebruik moet het lamineerapparaat veilig worden opgeborgen. Neem de volgende instructies in acht:

Bewaar het lamineerapparaat

- alleen in de originele verpakking
- op een droge, schone plaats
- alleen in afgekoelde toestand

Vragen en service

Geachte klant,

het verheugt ons dat u voor dit apparaat hebt gekozen.

Geef het apparaat in geval van een defect met de kassabon en de originele verpakking terug in de zaak, waar u het gekocht heeft.

Meer informatie vindt u ook in het gedeelte Contact & Service op onze website www.hp.com/officeequipment.

Verklaring van overeenstemming

CE De CE-markering op het apparaat bevestigt de overeenstemming.

De verklaring van overeenstemming vindt u op www.hp.com/officeequipment.

UK Het UKCA-keurmerk op het apparaat bevestigt de overeenstemming.

CA De verklaring van overeenstemming vindt u op www.hp.com/officeequipment

Fabrikant

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Duitsland

Les bruksanvisningen



Les grundig gjennom bruksanvisningen og følg instruksjonene ved håndtering av ditt lamineringsapparat. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.

Tiltenkt bruk

Lamineringsapparatet er egnet for varmlaminering med varmlamineringsfolier og kaldlaminering med kaldlamineringsfolier i en lamineringsfolietykkelse på 75 - 125 micron. Totaltykkelsen til dokumentene som skal lamineres (foto, bilder, kartong, papir osv), skal maksimalt ligge på 0,5 mm.

Lamineringsapparatet er utelukket egnet for privat bruk i lukkede rom. Egenmektige forandringer eller ombygginger er ikke tillatt. Åpne ikke under noen omstendighet lamineringsapparatet selv, og gjennomfør ikke noen forsøk på å reparere det selv. La kun kvalifisert fagpersonale gjennomføre reparasjoner.

All annen bruk ansees som ikke tiltenkt bruk. Egenmektige forandringer eller ombygginger er ikke tillatt, og fører til tap av garanti.

Følg sikkerhetshenvisninger

Lese og følg advarsler, for å beskytte deg selv og miljøet.



Advarsel!

Fare for personskader ved strømstøt. Feil håndtering av lamineringsapparatet kan føre til strømstøt. Pass på at lamineringsapparatet blir satt opp i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt, slik at lamineringsapparatet i nødstilfeller raskt kan kobles fra strømmettet. Grip ikke lamineringsapparatet med våte hender. Unngå all kontakt med vann. Trekk alltid ut støpslet når apparatet ikke er i bruk. Bruk kun den medfølgende nettkabelen.



Advarsel!

Kvelningsfare ved små deler, emballasjemateriale eller beskyttelsesfolie. Barn kan spise små deler, emballasjemateriale eller beskyttelsesfolie. Lamineringsapparatet og dets emballasje skal oppbevares utilgjengelig for barn.



Advarsel!

Fare for personskader fra inntreksmekanismen. Løse gjenstander kan bli fanget i inntrekket og føre til personskader. Hold fingre, hår, sjal, slips, smykker o.l. unna inntrekket.



Advarsel!

Snublefare ved feil lagt nettkabel. Legg nettkabelen slik at ingen kan snuble i den. Pass på at det ikke kan oppstå noen skader på støpslet og nettkabelen.



Advarsel!

Fare i forbindelse med helseskadelige damper. Ved laminering kan det oppstå helseskadelige damper. Ved laminering, sørg alltid for god ventilasjon, ved å for eksempel åpne et vindu.



Forsiktig!

Fare for forbrenning på grunn av varme apparatoverflater. Apparatoverflaten varmes opp under laminering. Ikke berør apparatoverflatene under drift. Vent noen minutter etter drift, til lamineringsapparatet er blitt avkjølt, før du berører apparatoverflaten.



Forsiktig!

Fare for forbrenning på grunn av varm lamineringsfolie. Lamineringsfolien som kommer ut, er svært varm umiddelbart etter lamineringen. Ta kun ut lamineringsfolien i den avkjølte enden av lamineringsfolien.



Forsiktig!

Fare for forbrenning på grunn av varme lamineringsrester. Etter rengjøringen fører papiret som kommer ut med seg svært varme lamineringsrester. Ta kun ut det papiret som kommer ut i den avkjølte enden.



Viktig!

Materielle skader er mulig. Unngå miljøpåvirkninger som f.eks. røyk, støv, vibrasjoner, kjemikalier, fuktighet varme eller direkte solinnstråling. Bruk lamineringsapparatet kun i lukkede rom og innenfor de tillatte omgivelsesbetingelser, angitt i **.Tekniske data**.

- Lamineringsapparatet kan brukes av barn fra åtte år og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, hvis de blir overvåket eller har fått instruksjoner, og de har mottatt instruksjoner om hvordan man bruker apparatet på en sikker måte, og forstår de resulterende farene.

La ikke barn leke med lamineringsapparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten overvåkning.



Bruk kun produktet innendørs.



Seglet „Geprüfte Sicherheit“ (GS-merket) sertifiserer at produktet oppfyller kravene i den tyske produktsikkerhetsloven (ProdSG).

GS-merket indikerer at brukerens sikkerhet og helse ikke er i fare når produktet brukes som tiltenkt, og ved forutsigbar feil bruk. Dette er et frivillig sikkerhetsmerke som er utstedt av et egnet testinstitutt.



Symbolet angir at produktets konstruksjon tilsvarer beskyttelsesklasse II (dobbelt isolering).

En sikkerhetstilkobling til den elektriske jordingen (masse) er ikke nødvendig.

Kontroller innholdet av pakken


Kontroller innholdet av pakken med ditt lamineringsapparat, før du tar i bruk lamineringsapparatet.

Hvis noe mangler eller er skadet, ta ikke lamineringsapparatet i drift. Henvend deg til vår service.


- 1 lamineringsapparat OneLam Combo A3
- Bruksanvisning
- 1 strømkabel
- 1 integrert skjæreanordning
- 1 hjørneavrunder
- 15 lamineringsfolier (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × visittkortstørrelse)

Ditt lamineringsapparat i detalj

Dette bildet viser ditt lamineringsapparat i detalj.

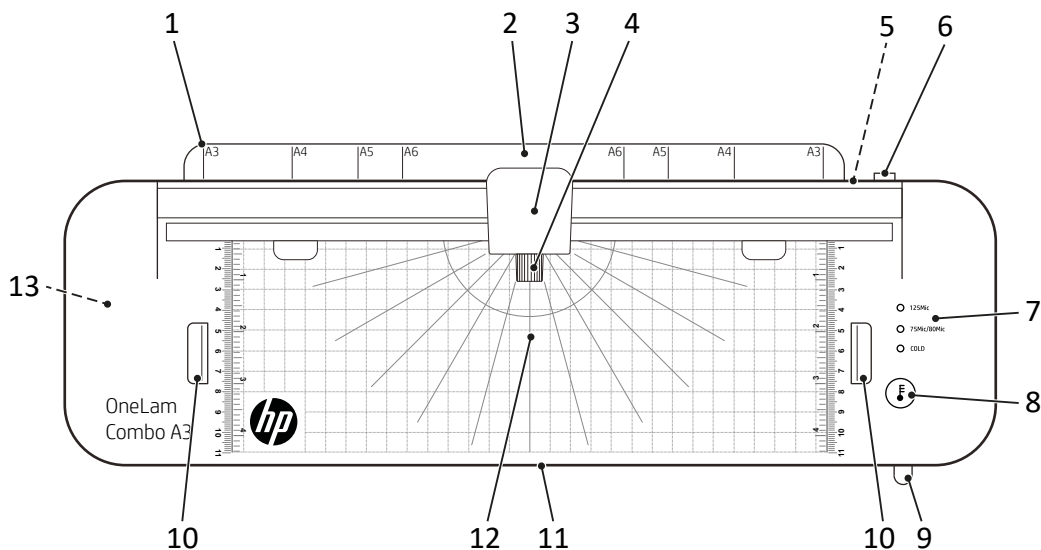

1	Innmatingsside (bakside)	8	Knapp driftsmoduser
2	Folieholder	9	Spak ABS-rullutløser
3	Skjæreanordning med skjærehode	10	Anslag skjæreanordning
4	Velgerbryter for skjærefunksjon	11	Utmatingside (forside)
5	Tilkoblingskontakt for nettkabel	12	Posisjoneringshjelp
6	Nettbryter	13	Hjørneavrunder
7	Statuslysdioder		

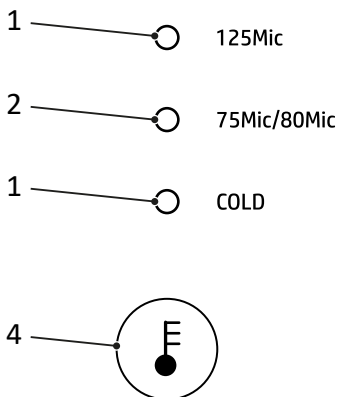

1	Statuslysdioder folietykkelse 125 micron	3	Statuslysdioder kaldlamining
2	Statuslysdioder folietykkelse 75/80 micron	4	Knapp driftsmoduser

Driftsmoduser til lamineringsapparatet

Lamineringsapparatet kan bearbejde alle kald- og varmlamineringsfolier i tykkelsene 75 μ , 80 μ og 125 μ .

Varmlaminering

I driftsmodus «varmlaminering» blir lamineringsfolien varmet opp til en temperatur på ca. 120 °C til 150 °C, mens lamineringsfolien føres gjennom transportvalsene til lamineringsapparatet. Det oppstår en kontinuerlig termisk forbindelse mellom det laminerte materialet og lamineringsfolien. Varmlamineringen fører til at vann, oksygen og bakterier holdes kontinuerlig borte fra det laminerte materialet.


Kaldlamining

I driftsmodus «kaldlamining» blir lamineringsfolien varmet opp til en temperatur på ca. 25 °C. Lamineringsfolien er påført et belegg med et spesielt lim. Under lamineringsforløpet blir foliesidene presset sammen.

Det oppstår en løslig forbindelse, og materialet kan ved behov tas ut uten skade.

Sette opp lamineringsapparatet og sette det i drift

Følgende avsnitt er til støtte ved igangkjøring av lamineringsapparatet.

- 1 Sett opp lamineringsapparatet stabilt på en plan, vannrett overflate og i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt.
- 2 Skyv nettbryteren til posisjon **OFF**.
-  Bruk kun den medfølgende nettkabelen.
- 3 Sett nettkabelen inn i tilkoblingskontakten til lamineringsapparatet.
- 4 Sett nettstøpselet i en stikkontakt.
- 5 Skyv nettbryteren til posisjon **ON**.
 - ➔ Transportvalsene dreier.
 - ➔ Statuslysdioden "COLD" lyser **GRØNT**
 - ➔ Du har tatt i bruk ditt lamineringsapparat.

Før du starter

Følgende instruksjoner hjelper deg slik at lamineringsapparatet alltid fungerer som du forventer.

Merknader om materiale

- Laminer ikke metaller, våte eller ujevne materialer.
- Materialet som skal lamineres, skal inklusive lamineringsfolien ikke være tykkere enn 0,5 mm.
- Tynne og myke materialer bør lamineres med den tykkeste lamineringsfolien (125 µ).
- Bruk om mulig ikke flere små materialstykker for hver folie.

Merknader om lamineringsfolie

- Bruk kun folietyper som er beregnet brukt til laminering.
Andre folietyper, som for eksempel transparenter, er ikke egnet for laminering.
- For driftsmodusen "Varmlaminering", bruk kun varmlamineringsfolier.
- For driftsmodusen "Kaldlaminering", bruk kun kaldlamineringsfolier.
- Velg størrelsen på lamineringsfolien slik at den passer til materialet som skal lamineres.
- Skjær lamineringsfolien om mulig først til etter lamineringen.

Merknader for lamineringsprosessen

- Før ikke inn noen lamineringsfolie uten innhold i innmatingsiden (baksiden) til lamineringsapparatet.
- Ikke før lamineringsfolien opprullet inn i innmatingsiden (baksiden) av lamineringsapparatet.
- Før ikke inn lamineringsfolien ensidig i innmatingsiden (baksiden) til lamineringsapparatet.
- Før alltid inn lamineringsfolien med den lukkede siden først - midt i og rett inn - på innmatingsiden (baksiden) til det driftsklare lamineringsapparatet.
- Ikke trekk lamineringsfolien ut av utmatingsiden (fremsiden) under lamineringen.
- Vær oppmerksom på at varmlaminert materiale er godt bundet til lamineringsfolien og kan ikke fjernes fra lamineringsfolien uten mulig skade.

Betjene lamineringsapparatet

Det følgende avsnittet beskriver hvordan du kan varmlaminere og kaldlaminere.

- Hvis du ikke bruker lamineringsapparatet på 30 minutter, går lamineringsapparatet i stand-by-modus. Trykk på knappen «Driftsmoduser» for å gjøre apparatet klart til drift.

- 1 Trykk flere ganger på knappen «Driftsmoduser», til ønsket lamineringstype er valgt.

Varmlaminering: Man kan velge mellom «125Mic» eller «75Mic/80Mic».

Kaldlaminering: Ved å velge «Cold» er kaldlaminering aktivert.

- ➔ En statuslysdioder (125Mic || 75Mic/80Mic) blinker **GRØNT** og oppvarmingsfasen starter, eller statuslysdioden (Cold) lyser konstant **GRØNT** og lamineringsapparatet er klart til drift.

- **Varmaminering:** Etter oppvarmingsfasen lyser en statuslysdioder konstant **GRØNT** og lamineringsapparatet er driftsklart.

Kaldlaminering: Hvis lamineringsapparatet tidligere er brukt i driftsmodusen "Varmaminering", må lamineringsapparatet kjøles ned i ca. 30 minutter, før det er driftsklart.




Forsiktig!

Fare for forbrenning på grunn av varme apparatoverflater.

Lamineringsapparatet varmes opp ved varmlaminering. Ikke berør apparatoverflatene under drift.

- 2 Legg materialet som skal lamineres, inn i lamineringsfolien. For et optimalt resultat, hold en avstand på 3 mm til 5 mm til ytterkanten.
- 3 Før den forberedte lamineringsfolien inn på innmatingsiden (bakside) til det driftsklare lamineringsapparatet.

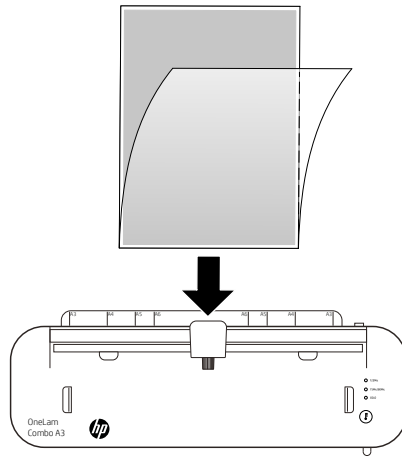

→ Lamineringsfolien blir trukket inn og kommer ut på utmatingsiden (forside) til lamineringsapparatet.



Forsiktig!

Fare for forbrenning på grunn av varm lamineringsfolie.

Lamineringsfolien som kommer ut, er svært varm umiddelbart etter lamineringen. Ta kun ut lamineringsfolien som kommer ut i den avkjølte enden av lamineringsfolien.

4 Ta lamineringsfolien ut av apparatet.

5 Skyv nettbryteren til posisjon **OFF**.

→ Du er ferdig med lamineringen.



Forsiktig!

Fare for forbrenning på grunn av varme apparatoverflater.

Vent noen minutter etter utkobling, til lamineringsapparatet er blitt avkjølt, før du berører apparatoverflaten.

Avslutt driften av lamineringsapparatet

Slå av lamineringsapparatet, når du avslutter driften av lamineringsapparatet.

1 Skyv nettbryteren til posisjon **OFF**.

2 Trekk støpslet ut av stikkontakten.

3 Trekk nettkabelen ut av nettkabelkontakten.

→ Du har avsluttet driften av lamineringsapparatet.

Bruke skjæreanordning og hjørneavrunder

Du kan ved behov skjære til papiret eller folien som skal lamineres, med skjæreanordningen og avrunde hjørnene på folien med hjørneavrunderen.

i Vær oppmerksom på at du ikke kan bearbeide mer enn tre sider papir (80 g/m²) og ikke mer enn ett laminert dokument samtidig med skjæreanordningen eller hjørneavrunderen.


Opprettelse av snittbilder på skjæreanordningen

Skjæreanordningen befinner seg på oversiden av lamineringsapparatet.

Skjæreanordningen tilbyr deg følgende snittbilder, som du kan innstille på valgbryteren til skjæreinnretningens skjærehode.

- Rett snitt
- Bølgesnitt
- Perforering

i Det innstilte snittbildet fremstilles gjennom et symbol som befinner seg øverst på valgbryteren.

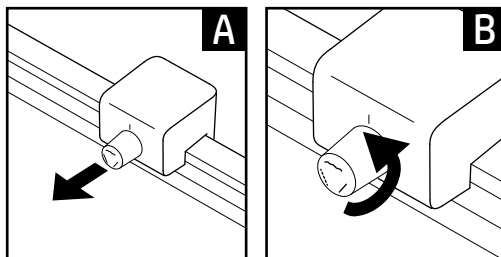


i Knivbladene på skjærehodet er omgitt av en vernekap sel.

1 Trekk og dreii valgbryteren (A, B) og still inn det ønskede snittbildet.

- ➔ Valgbryteren smekker i lås så det høres.
- ➔ Du har innstilt det valgte snittbildet.

Bruk av skjæreanordningen

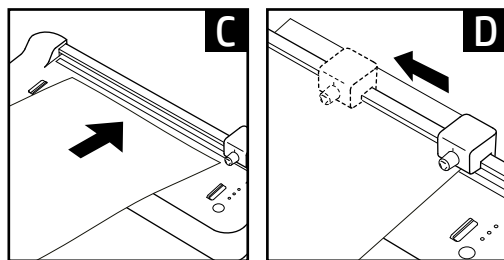

1 Før papiret/folien gjennom frem til ønsket skjæreposisjon (C) mellom anslagene under skjæreanordningen.

i Bruk posisjoneringshjelpen som er installert på oversiden av lamineringsapparatet til å finposisjonere materialet som skal skjæres.


2 Trykk skjærehodet godt inntil for å generere et godt skjæreresultat, og før skjærehodet over papiret/folien (D). Fikser materialet med hånden slik at det ikke glir bort under tilskjæringen.

➔ Du har tilskåret papiret/folien.

Skifte av skjærehode

Ved behov kan skjærehodet på skjæreanordningen skiftes ut.

i Henvend deg til din forhandler eller produsenten når du trenger et nytt skjærehode.

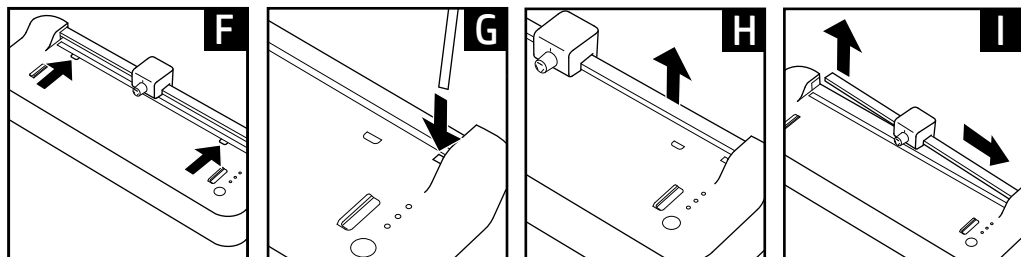

1 Løsne plastskinnen (F) ut av forankringen.

2 Før et egnet verktøy (eksempelvis plastskinnen eller en skrutrekker) inn i fordypningen (G) ved siden av den høyre holderen, trykk verktøyet ned og oppretthold trykket.

➔ Sperren i den høyre holderen er opphevet.

3 Løft føringskinnen opp helt til anslaget (H) og skyv føringskinnen mot høyre (I), inntil føringskinnen frigjør seg fra den venstre holderen. Ta ut føringskinnen.

→ Du har demontert føringskinnen med skjærehodet.



Forsiktig!

Fare for personskade gjennom skarp skjæreanordning.
Ikke berør knivbladene til skjærehodene som skal skiftes ut.

- 4 Trekk det gamle skjærehodet fra føringskinnen.
 - 5 Still det nye skjærehodet i på føringskinnen i monteringsretningen.
 - 6 Før føringskinnen med skjærehodet - med sperren løsnet - (= > skritt 2) først inn i den venstre holderen og deretter i den venstre holderen.
 - 7 Ta verktøyet ut av fordypningen og lås sperren.
 - 8 Kontroller at føringskinnen og skjærehodet sitter som de skal.
 - 9 Fest plastskinen.
 - 10 Kontroller at skjærehodet fungerer som det skal.
- Du har skiftet ut skjærehodet.


Bruk av hjørneavrunderen

Hjørneavrunderen befinner seg på undersiden av lamineringsapparatet.



Forsiktig!

Fare for personskade gjennom skarp skjæreanordning.
Ikke berør knivbladet til hjørneavrunderen.

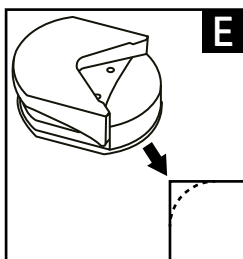

- 1 Løsne hjørneavrunderen (E) fra holderen.
 - 2 -før et hjørne av papiret/folien inn i hjørneavrunderen.
 - 3 Press hjørneavrunderen sammen.
 - 4 Gjenta dette forløpet ved behov for alle hjørnene til papiret/folien.
- Du har avrundet hjørnene på papiret/folien.

Hvis noe ikke fungerer

Utbedring av folieoppnopning

Folieoppnopning kan ha følgende årsaker:

- Lamineringsfolien ble ikke skjøvet rett inn i lamineringsapparatet.
- Transportvalsene er forurenset med limrester.
- Du har brukt en uegnet lamineringsfolie eller materiale.

- 1 Skyv nettbryteren til posisjon **OFF**.
- 2 Trekk støpslet ut av stikkontakten.
- 3 Trykk armen «ABS-valseopplåsing» mot venstre og hold den fast i denne stillingen.
 - Lamineringsfolien slippes løs.



Forsiktig!

Fare for forbrenning på grunn av varme apparatoverflater.

Lamineringsapparatet varmes opp ved varmlaminering. Vent noen minutter etter utkobling, til lamineringsapparatet er blitt avkjølt, før du berører apparatoverflaten.



Forsiktig!

Fare for forbrenning på grunn av varm lamineringsfolie.

Lamineringsfolien som kommer ut, er svært varm umiddelbart etter lamineringen. Ta kun ut lamineringsfolien som kommer ut i den avkjølte enden av lamineringsfolien.

- 4 Trekk lamineringsfolien forsiktig ut av innmatingsiden (baksiden) av lamineringsapparatet.
- 5 Frigi armen «ABS-valseopplåsing».
 - Du har fjernet folieoppnopningen.
- 6 Rengjør lamineringsapparatet.

Vedlikehold og stell

Rengjør lamineringsapparatet med jevne mellomrom og ved behov.

Rengjøring av huset

- 1 Skyv nettbryteren til posisjon **OFF**.
- 2 Trekk støpslet ut av stikkontakten.



Forsiktig!

Fare for forbrenning på grunn av varme apparatoverflater.

Lamineringsapparatet varmes opp ved varmlaminering. Vent noen minutter etter utkobling, til lamineringsapparatet er blitt avkjølt, før du berører apparatoverflaten.

Viktig!

Materielle skader gjennom rengjørings- eller løsemidler er mulig. Ikke bruk rengjørings- eller løsemidler.

- 3 Rengjør apparatets overflate med en myk, litt fuktig og lofri klut.
 - ➔ Du har rengjort apparatoverflaten til lamineringsapparatet.

Rengjøring av transportvalser

Avleiringer av limrester på transportvalsene kan ha en negativ innflytelse på lamineringsresultatet. Fjern avleiringene og limrestene med jevne mellomrom og alltid når lamineringsresultatet ikke er slik som forventet.

- 1 Sett lamineringsapparatet i driftsberedskap.
- 2 Trykk på knappen «Driftsmoduser» flere ganger, inntil du har valgt en folietykkelse (125Mic // 75Mic/80Mic).
- Valget av folietykkelse er helt som man ønsker. Forviss deg om at status-LED-en **GRØNN** blinker. Etter oppvarmingsfasen lyser status-LED-en kontinuerlig **GRØNT**, og rengjøringen av transportvalsene kan gjennomføres.



Forsiktig!

Fare for forbrenning på grunn av varme apparatoverflater.

Lamineringsapparatet varmes opp ved varmlaminering. Ikke berør apparatoverflatene under drift.

- 3 Før et sammenbrettet blad papir med den brettede kanten foran i rett posisjon inn i innmatingsiden (baksiden) av lamineringsapparatet.

NO**Forsiktig!**

Fare for forbrenninger på grunn av varme limrester.

Limrestene på papiret som kommer ut er svært varme. Ta kun ut det papiret som kommer ut i den avkjølte enden.



Papiret kastes ut på utmatingsiden (fremsiden) sammen med limrestene som henger fast

4 Gjenta dette forløpet inntil ingen limrester blir sittende fast på papiret.


5 Slå av lamineringsapparatet


➔ Du har rengjort transportvalsene på lamineringsapparatet.

Tekniske data

Modell	Mål [mm]	Strømforsyning	Lamineringshastighet [mm/min]	maks. lamineringsbredde [mm]	maks. tykkelse lamineringsfolie [mic]	Antall transportvalser	maks. omgivelsestemperaturv [°C]	Temperatur transportvalser [°C]	Oppvarmingstid [min]	Vekt [kg]	Automatisk utkobling [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30


Avfallshåndtering


 Symbolet under betyr at brukte elektriske og elektroniske apparater, på grunn av lovbestemmelser, ikke skal kastes som husholdningsavfall. Kasser apparatet ved oppsamlingsstedet til din kommunale renovasjonsordning.

 Følg merkingen på emballasjematerialet når du sorterer avfall, det er merket med forkortelser (b) og tall (a) med følgende betydning: 1–7: plast / 20–22: papir og papp / 80–98: komposittmaterialer.

 Kasser emballasjemateriale i henhold til lokale forskrifter.

 Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som du kan kaste ved ditt lokale gjenvinningscenter. Spør din kommune om mulighetene for korrekt avfallshåndtering.

 Enheten og emballasjematerialet er resirkulerbart. Kasser dem separat for bedre avfallshåndtering. Triman-logoen gjelder kun for Frankrike.

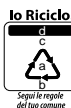 Enheten og emballasjematerialet er resirkulerbart. Kasser dem separat for bedre avfallshåndtering. Spør din kommune om mulighetene for korrekt avfallshåndtering. Følg merkingen av emballasjematerialet: (a) tall, (b) forkortelser og (c) materiale med følgende betydning: 1–7: plast / 20–22: papir og papp / 80–98: kompositter, så vel som (d) type emballasje. Logoen gjelder kun for Italia.

Informasjon om lagring

Etter bruken må lamineringsapparatet lagres på en sikker måte. Ta hensyn til følgende instruksjoner:

Lagre lamineringsapparatet

- kun i originalforpakningen
- på et tørt, rent sted
- kun i avkjølt tilstand

Spørsmål og service

Kjære kunde

Takk for at du har valgt dette produktet.

Hvis det ikke fungerer slik du har forventet, eller er defekt, henvend deg til forhandleren som du har kjøpt produktet fra.

Mer informasjon finner du også i området Kontakt og service på vår nettside www.hp.com/office-equipment.

Samsvarserklæring

CE CE-merket på apparatet bekrefter samsvar.

Du finner samsvarserklæringen under www.hp.com/officeequipment.

UK CE-merket på apparatet bekrefter samsvar.

CA Du finner samsvarserklæringen under www.hp.com/officeequipment.

Produsent

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Tyskland

Zapoznanie się z instrukcją obsługi



Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać wskazówek podczas użytkowania laminatora. Instrukcję obsługi przechowywać do późniejszego zastosowania.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Laminator nadaje się do procesu laminowania na gorąco za pomocą folii do laminowania na gorąco i do procesu laminowania na zimno za pomocą folii do laminowania na zimno do grubości folii do laminowania wynoszącej 75 - 125 mikrometrów. Maksymalna grubość laminowanych dokumentów (fotografie, obrazy, kartony, papier itd.) nie może przekroczyć 0,5 mm.

Laminator jest przystosowany wyłącznie do użytku prywatnego w zamkniętych pomieszczeniach. Zabrania się dokonywania samowolnych modyfikacji lub przebudowy urządzenia. W żadnym wypadku nie otwierać korpusu laminatora w zakresie własnym i nie przeprowadzać własnych eksperymentów naprawczych. Wykonywanie napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu personelowi specjalistycznemu.

Każde inne zastosowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Samowolne zmiany i przebudowy nie są dopuszczalne i doprowadzają do utraty gwarancji.

Przestrzeżenie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek ostrzegawczych, w celu zagwarantowania własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa otoczenia.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem. Błędne użytkowanie laminatora może być przyczyną porażenia prądem. Zwrócić uwagę na fakt, aby laminator został ustawiony w pobliżu wolno dostępnego gniazdka wtyczkowego, aby można było go w przypadku konieczności szybko odłączyć od sieci elektrycznej. Nigdy nie chwytać laminatora mokrymi rękoma. Unikać wszelkich kontaktów z wodą. Jeżeli urządzenie to nie będzie użytkowane, wtedy należy zawsze odłączyć wtyczkę od napięcia elektrycznego. Stosować wyłącznie kabel sieciowy, który jest elementem dostawy.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo uduszenia się przez elementy drobne, materiały opakunkowe lub folie ochronne. Dzieci mogą połknąć drobne elementy, materiały opakowania i folie ochronne. Odsunąć dzieci od laminatora i jego opakowania.

**Ostrzeżenie!**

Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku działania mechanizmu wciągania. Luźne przedmioty mogą zaplątać się w podajniku i spowodować skaleczenia. Trzymać palce, włosy, szale, krawaty, biżuterię itp. poza zasięgiem podajnika.

**Ostrzeżenie!**

Niebezpieczeństwo potknięcia się przez nieprawidłowo umieszczone kable sieciowe. Kable sieciowe urządzenia umieścić w taki sposób, aby nie mogło dojść do potknięcia się o nie. Uważać, aby nie doszło do uszkodzeń wtyczki i kabla sieciowego.

**Ostrzeżenie!**

Niebezpieczeństwo w wyniku oparów szkodliwych dla zdrowia. Podczas laminowania mogą powstawać opary, które są szkodliwe dla zdrowia. Podczas laminowania zapewnić zawsze dobrą wentylację otwierając okno.

**Ostrożnie!**

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących powierzchni. Powierzchnia urządzenia rozgrzewa się podczas procesu laminowania. Nie dotykać powierzchni urządzenia podczas eksploatacji. Przed dotykem powierzchni urządzenia po zakończeniu eksploatacji odczekać kilka minut do czasu schłodzenia laminatora.

**Ostrożnie!**

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących folii do laminowania. Wyprowadzana folia do laminowania jest bardzo gorąca po procesie laminowania. Pobierać folię do laminowania chwytając ją jedynie na schłodzonym jej końcu.

**Ostrożnie!**

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących pozostałości po laminowaniu. Wyprowadzany po procesie czyszczenia papier nosi z sobą bardzo gorące pozostałości po laminowaniu. Pobierać wyprowadzany papier chwytając jedynie po schłodzonej stronie.

**Ważne!**

Możliwość szkód materialnych. Unikać wpływów środowiska naturalnego typu dym, pył, wstrząsy, materiały chemiczne, wilgoć, wysoka temperatura i bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. Laminator użytkować jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i w granicach dopuszczalnych warunków otoczenia, które zostały podane w **parametrach technicznych**.

- Z laminatora mogą korzystać dzieci w wieku od ośmiu lat, osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub niedysponujące doświadczeniem i/lub wiedzą, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z laminatora i rozumieją niebezpieczeństwa mogące wynikać wskutek użytkowania.

Dzieciom nie wolno bawić się laminatorem. Czyszczenia i konserwacji nie wolno przeprowadzać dzieciom bez nadzoru.



Produkt należy stosować jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.



Symbol ten wskazuje na to, że rodzaj konstrukcji produktu odpowiada klasie zabezpieczenia II (podwójna izolacja).

Przyłącze zabezpieczające do elektrycznego uziemienia (uziemienie) nie jest konieczne.



Symbol «Geprüfte Sicherheit/sprawdzone bezpieczeństwo» (symbol GS) poświadczą, że produkt ten spełnia wymogi niemieckiej ustawy dot. bezpiecznej eksploatacji produktów (ProdSG).

Symbol GS wskazuje na to, iż w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem i przewidywalnego nieprawidłowego zastosowania oznakowanego produktu bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika nie są zagrożone. Jest to dobrowolne oznakowanie bezpieczeństwa, wydawane przez odpowiednie instytucje kontrolne.

Sprawdzenie zawartości opakowania


Sprawdzić zawartość opakowania laminatora przed jego uruchomieniem.

W przypadku ewentualnych braków lub uszkodzeń proszę nie uruchamiać laminatora. Proszę zwrócić się do naszego działu serwisowego.


- 1 laminator OneLam Combo A3
- Instrukcja obsługi
- 1 kabel sieciowy
- 1 zintegrowany mechanizm do przycinania
- 1 zaokrąglacz rogów
- 15 folii do laminowania (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × wielkość wizytówek)

Widok detaliczny laminatora

Poniższy rysunek przedstawia detaliczny wygląd laminatora.

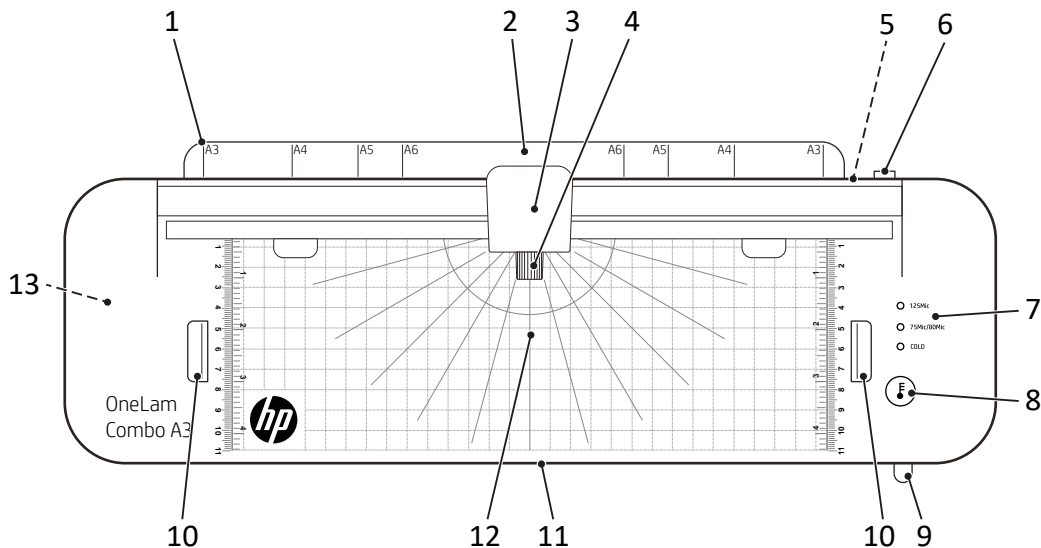

1	strona do wprowadzania (strona tylna)	8	przycisk trybów eksploatacyjnych
2	podpora folii	9	dźwignia do zwolnienia rolek ABS
3	mechanizm do przycinania z głowicą tnącą	10	ograniczniki mechanizmu do przycinania
4	przełącznik selekcyjny dla funkcji cięcia	11	strona do wyprowadzania (strona przednia)
5	gniazdko przyłączeniowe do kabla sieciowego	12	pomoce w procesie nastawiania
6	przełącznik sieciowy	13	zaokrąglacz rogów
7	diody LED statusu eksploatacyjnego		

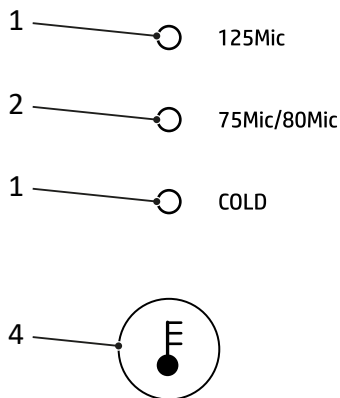

1	dioda LED statusu eksploatacyjnego grubość folii 125 mikrometrów	3	dioda LED statusu eksploatacyjnego laminowanie na zimno
2	dioda LED statusu eksploatacyjnego grubość folii 75/80 mikrometrów	4	przycisk trybów eksploatacyjnych

Tryby eksploatacyjne laminatora

Laminator ten może przerabiać folie do laminowania na zimno i na gorąco o grubościach 75 μ , 80 μ i 125 μ .

Laminowanie na gorąco

W trybie pracy „laminowania na gorąco“ folia do laminowania zostaje podgrzewana do temperatury wynoszącej ok. 120 °C do 150 °C w czasie, kiedy ta folia do laminowania zostaje przeprowadzana przez rolki transportowe laminatora. Powstaje trwałe termiczne połączenie między materiałem, który ma zostać laminowany, i folią do laminowania. W wyniku procesu laminowania na gorąco zostają woda, tlen i bakterie trwale utrzymywane z daleka od laminowanego materiału.

Laminowanie na zimno

W trybie pracy „laminowania na zimno“ folia do laminowania zostaje podgrzewana do temperatury wnoszącej ok. 25 °C. Ta folia do laminowania cechuje się powłoką ze specjalnego kleju. Podczas procesu laminowania obie strony folii zostają ściskane z sobą.

Powstaje połączenie z możliwością jego rozwiązania i można w razie konieczności wyjąć materiał bez uszkodzenia.

Ustawianie i uruchamianie laminatora

Poniższy rozdział wspiera w procesie uruchamiania laminatora.

- 1 Ustawić laminator stabilnie na równej, poziomej powierzchni i w pobliżu wolno dostępnego gniazdka wtyczkowego.
- 2 Przetączyć przetączyk sieciowy do pozycji **OFF**.
- 3 Stosować wyłącznie kabel sieciowy, który jest elementem dostawy.
- 3 Podłączyć kabel sieciowy do gniazdka wtyczkowego laminatora.
- 4 Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazdka wtykowego.
- 5 Przetączyć przetączyk sieciowy do pozycji **ON**.
 - ➔ Obracają się wałki transportowe.
 - ➔ Dioda LED statusu eksploatacyjnego „COLD“ pali się w kolorze **ZIELONYM**
 - ➔ Laminator został uruchomiony.

Przed podjęciem działań

Poniższe wskazówki przyczyniają się do tego, aby laminator funkcjonował zawsze zgodnie z oczekiwaniami.

Informacje dotyczące materiału

- Nie laminować materiałów z zawartością metalu, materiałów mokrych lub nierównych.
- Materiał do laminowania nie może być wraz z folią do laminowania grubszy niż 0,5 mm.
- Cienkie i miękkie materiały należy laminować stosując grubszą folię do laminowania (125 μ).
- W ramach możliwości nie stosować kilku mniejszych sztuk materiału w jednej folii.

Informacje dotyczące folii do laminowania

- Stosować jedynie rodzaje folii, które zostały przeznaczone do laminowania. Innego rodzaju folie, przykładowo folie przezroczyste, nie nadają się do zastosowania w laminatorze.
- W trybie eksploatacyjnym „Laminowanie na gorąco” stosować wyłącznie folie do laminowania na gorąco.
- W trybie eksploatacyjnym „Laminowanie na zimno” stosować wyłącznie folie do laminowania na zimno.
- Dobrać wielkość folii do laminowania stosownie do laminowanego materiału.
- Jeżeli okaże się to konieczne, wtedy należy docinać folie do laminowania dopiero po procesie laminowania.

Informacje dotyczące procesu laminowania

- Nie wprowadzać folii do laminowania bez zawartości do strony do wprowadzania (strony tylnej) laminatora.
 - Nie wprowadzać folii do laminowania w stanie zawiniętym do strony do wprowadzania (strony tylnej) laminatora.
 - Nie wprowadzać folii do laminowania jednostronnie do strony do wprowadzania (strony tylnej) laminatora.
 - Wprowadzać folię do laminowania zawsze stroną zamkniętą do przodu - w pozycji środkowej i nastawieniu prostym - po stronie do wprowadzania (stronie tylnej) gotowego do eksploatacji laminatora.
 - Podczas procesu laminowania nie wyciągać folii do laminowania ze strony do wprowadzania (strona przednia).
- Proszę uwzględnić fakt, że materiały, które zostały laminowane na gorąco, zostały połączone z folią do laminowania w sposób trwały i że nie można je wyjmować z folii do laminowania bez ich ewentualnego uszkodzenia.

Obsługa laminatora

Poniższy rozdział zawiera informacje dotyczące procesu laminowania na gorąco i na zimno.

- W przypadku niestosowania laminatora przez okres 30 minut, laminator ten przełącza się do trybu gotowości eksploatacyjnej stand-by. Należy nacisnąć na przycisk „tryby eksploatacyjne“, aby przestawić urządzenia do trybu gotowości eksploatacyjnej.

- 1 Naciskać kilkakrotnie na przycisk „tryby eksploatacyjne“ do momentu nastawienia wymaganego trybu eksploatacyjnego.

Laminowanie na gorąco: oferowany jest wybór „125Mic“ lub „75Mic/80Mic“.

Laminowanie na zimno: po wyborze „Cold“ został aktywowany proces laminowania na zimno.

- ➔ Pulsuje dioda LED statusu eksploatacyjnego (125Mic || 75Mic/80Mic) w kolorze **ZIELONYM** i zaczyna się faza rozgrzewania lub dioda LED statusu eksploatacyjnego (Cold) pali się trwale w kolorze **ZIELONYM** i laminator jest gotów do eksploatacji.

- **Laminowanie na gorąco:** po fazie rozgrzewania dioda LED statusu eksploatacyjnego pali się trwale w kolorze **ZIELONYM** i laminator jest gotów do eksploatacji.

Laminowanie na zimno: jeżeli laminator został przed tym eksploatowany w trybie „laminowania na gorąco“, wtedy laminator musi ochłodzić się przez okres ok 30 minut, zanim będzie gotów do eksploatacji.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących powierzchni.

Laminator rozgrzewa się podczas procesu laminowania na gorąco. Nie dotykać powierzchni urządzenia podczas eksploatacji.

- 2 Wprowadzić materiał, który ma zostać laminowany, do folii do laminowania. Aby uzyskać optymalny wynik należy zachować odstęp do obiegającego brzegu na poziomie 3 mm do 5 mm.

- 3 Wprowadzić przygotowaną folię do laminowania przez podporę folii na stronie do wprowadzania (stronie tylnej) gotowego do eksploatacji laminatora.



- ➔ Folia do laminowania zostaje wciągnięta i wydawana po stronie do wyprowadzania (strona przednia) laminatora.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących folii do laminowania.

Wyprowadzana folia do laminowania jest bardzo gorąca po procesie laminowania. Pobierać wyprowadzaną folię do laminowania chwytając ją jedynie na schłodzonym jej końcu.

- 4 Wyjąć folię do laminowania z urządzenia.
- 5 Przetączyć przetłącznik sieciowy do pozycji **OFF**.
 - ➔ Proces laminowania został zakończony.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących powierzchni.

Przed dotykaniem powierzchni urządzenia po zakończeniu eksploatacji odczekać kilka minut do czasu schłodzenia laminatora.

Zakończenie eksploatacji laminatora

Po zakończeniu eksploatacji laminatora należy go wyłączyć.

- 1 Przetączyć przetłącznik sieciowy do pozycji **OFF**.
- 2 Odłączyć wtyczkę od gniazdka wtykowego.
- 3 Odłączyć kabel sieciowy od gniazda do przyłączenia sieciowego.
 - ➔ Została zakończona eksploatacja laminatora.

Zastosowanie mechanizmu do przycinania i zaokrąglacza rogów

W razie konieczności można laminowany papier lub folię przycinać za pomocą mechanizmu przycinania, a rogi folii zaokrąglać za pomocą zaokrąglacza rogów.

i Proszę zważyć, że nie wolno równocześnie obrabiać więcej niż trzy strony papieru (80 g/m²) lub nie więcej niż jeden laminowany dokument za pomocą mechanizmu do przycinania lub zaokrąglacza rogów.


Nastawienie wyglądu krawędzi ciętej na mechanizmie do przycinania

Mechanizm do przycinania znajduje się na górnej stronie laminatora.

Mechanizm do przycinania oferuje poniższe wyglądy krawędzi cięcia, które można nastawić za pomocą przełącznika selekcyjnego głowicy tnącej mechanizmu do przycinania.

- Proste cięcia
- Cięcia w kształcie fali
- Perforacja

i Nastawiony wygląd krawędzi ciętej zostaje przedstawiony w formie symbolu znajdującego się u góry przełącznika selekcyjnego.

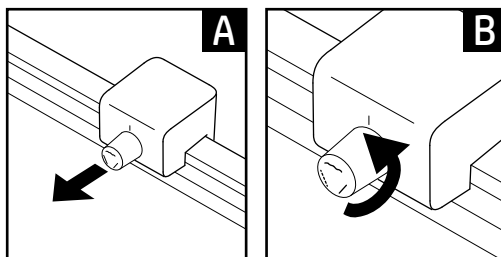


i Ostrza noża tnącego głowicy tnącej znajdują się w korpusie ochronnym.

1 Pociągnąć i obracać przełącznik selekcyjny (A, B) i nastawić wymagany wygląd krawędzi ciętej.

- ➔ Przełącznik selekcyjny zazębia się w słyszalny sposób.
- ➔ Został nastawiony wybrany wygląd krawędzi ciętej.

Stosowanie mechanizmu do przycinania

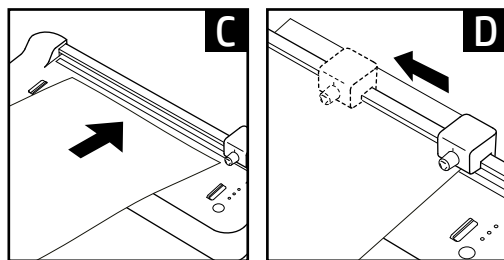


- 1 Doprowadzić papier/folię do wymaganej pozycji cięcia (C) między ogranicznikami pod mechanizmem do przycinania.
 - i** Wykorzystać zamocowaną na górnej stronie laminatora pomoc do pozycjonowania do nastawienia pozycji przycinanego materiału.
 - 2 Nacisnąć mocno na głowicę tnącą w celu osiągnięcia dobrego wyniku cięcia i przeprowadzić głowicę tnącą wzdłuż papieru/folii (D). Utrwalić pozycję materiału za pomocą dłoni, aby materiał nie przesunął się podczas cięcia.
- ➔ Papier/folia została przecięta.

Wymiana głowicy tnącej

W razie konieczności można wymienić głowicę tnącą w mechanizmie do przycinania.

- i** W celu pozyskania nowej głowicy tnącej należy zwrócić do placówki handlowej lub producenta.

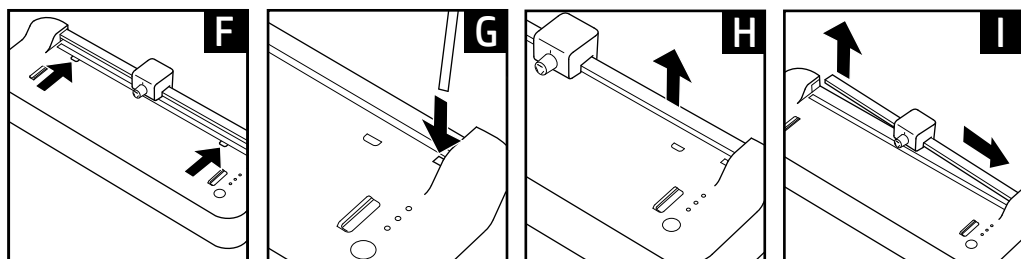

- 1 Zwolnić szynę z tworzywa sztucznego (F) z jej umocowania.
 - 2 Wprowadzić odpowiednie narzędzie (przykładowo tą szynę z tworzywa sztucznego lub śrubokręt do śrub z rowkiem) do wgłębienia (G) znajdującego się obok prawego uchwytu, wcisnąć narzędzie w dół i przytrzymać pod naciskiem.
- ➔ Została zwolniona blokada prawego uchwytu.

- 3** Podnieść szynę prowadzącą do oporu do góry (H) i przesunąć szynę prowadzącą w kierunku na prawo (I) do momentu, kiedy szyna prowadzącą zwolni się z uchwytu. Wyjąć szynę prowadzącą.

→ Została wymontowana szyna prowadząca w głowicy tnącej.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku ostrego mechanizmu tnącego. Nie dotykać ostrzy noża głowic tnących, które mają zostać wymienione.

- 4** Zdjąć starą głowicę tnącą z szyny prowadzącej.
- 5** Nasadzić nową głowicę tnącą w kierunku montażowym na szynę prowadzącą.
- 6** Wprowadzić szynę prowadzącą z głowicą tnącą przy zwolnionej blokadzie (=> krok 2) wpiernik do prawego i następnie do lewego uchwytu.
- 7** Wyjąć narzędzie z wgłębienia i zaryglować blokadę.
- 8** Sprawdzić poprawne osadzenie szyny prowadzącej i głowicy tnącej.
- 9** Zamocować szynę z tworzywa sztucznego.
- 10** Sprawdzić sposób działania głowicy tnącej.

→ Została wymieniona głowica tnąca.


Stosowanie zaokrąglacza rogów

Zaokrąglacz rogów znajduje się na dolnej stronie laminatora.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku ostrego mechanizmu tnącego. Nie dotykać ostrzy noża zaokrąglacza rogów.

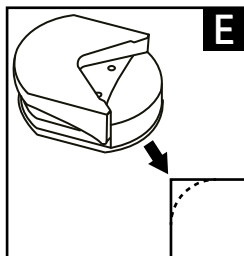

- 1** Wyjąć zaokrąglacz rogów (E) z uchwytu.
- 2** Wprowadzić jeden róg papieru/folii do zaokrąglacza rogów.
- 3** Ścisnąć zaokrąglacz rogów.
- 4** Według konieczności powtórzyć to działanie na wszystkich rogach papieru/folii.
- Zostały zaokrąglone rogi papieru/folii.

Postępowanie w przypadku usterki

Usuwanie zatoru folii

Poniższe przyczyny mogą doprowadzić do zatoru folii:

- Folia do laminowania nie została wsunięta prosto do laminatora.
- Rolki transportowe są zabrudzone pozostałościami kleju.
- Została zastosowana nieodpowiednia folia do laminowania lub materiał.

- 1 Przetączyć przetącznik sieciowy do pozycji **OFF**.
- 2 Odłączyć wtyczkę od gniazdka wtykowego.
- 3 Nacisnąć na dźwignię „Odblokowanie rolek ABS“ w kierunku na lewo i przytrzymać ją w tej pozycji.
 - ➔ Folia do laminowania zostaje zwolniona.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących powierzchni.

Laminator rozgrzewa się podczas procesu laminowania na gorąco. Przed dotykaniem powierzchni urządzenia po zakończeniu eksploatacji odczekać kilka minut do czasu schłodzenia laminatora.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących folii do laminowania.

Wyprowadzana folia do laminowania jest bardzo gorąca po procesie laminowania.

Pobierać wyprowadzaną folię do laminowania chwytając ją jedynie na schłodzonym jej końcu.

- 4 Ostrożnie wyciągnąć folię do laminowania ze strony do wprowadzania (tylnej strony) laminatora.
- 5 Zwolnić dźwignię „Odblokowanie rolek ABS“.
 - ➔ Został usunięty zator folii.
- 6 Wyczyścić laminator.

Konserwacja i pielęgnacja

Urządzenie do laminowania należy czyścić w regularnych odstępach czasu i według zapotrzebowania.

Czyszczenie korpusu

- 1 Przełączyć przełącznik sieciowy do pozycji **OFF**.
- 2 Odłączyć wtyczkę od gniazdka wtykowego.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących powierzchni.

Laminator rozgrzewa się podczas procesu laminowania na gorąco. Przed dotykaniem powierzchni urządzenia po zakończeniu eksploatacji odczekać kilka minut do czasu schłodzenia laminatora.

Ważne!

Możliwość szkód materialnych w wyniku zastosowania środków do czyszczenia lub rozpuszczalników. Nie stosować środków czyszczących lub rozpuszczalników.

- 3 Oczyszczyć powierzchnie korpusu za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej i nie strzępiącej się ściereki.
 - ➔ Została wyczyszczona powierzchnia laminatora.

Czyszczenie rolek transportowych

Osady i pozostałości kleju na rolkach transportowych mogą mieć negatywny wpływ na wynik procesu laminowania. Usuwać osady i pozostałości kleju w regularnych odstępach czasu i zawsze wtedy, jeżeli wyniki procesu laminowania nie odpowiadają oczekiwaniom.

- 1 Doprowadzić laminator do gotowości eksploatacyjnej.
- 2 Naciskać kilkakrotnie na przycisk „tryby eksploatacyjne” w celu nastawienia grubości folii (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Wybór grubości folii jest dowolny. Upewnić się, że pulsuje dioda LED statusu eksploatacyjnego w kolorze **ZIELONYM**. Po zakończeniu fazy rozgrzewania dioda LED statusu eksploatacyjnego pali się trwale w kolorze **ZIELONYM** i można przeprowadzić proces czyszczenia rolek transportowych.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących powierzchni.

Laminator rozgrzewa się podczas procesu laminowania na gorąco. Nie dotykać powierzchni urządzenia podczas eksploatacji.

- 3 Wprowadzić złożoną kartkę papieru ze złożoną krawędzią do przodu w prostym nastawieniu do strony do wprowadzania (strony tylnej) laminatora.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo doznania oparzeń w wyniku gorących pozostałości kleju.

Pozostałości kleju na wyprowadzanym papierze są bardzo gorące. Pobierać wyprowadzany papier chwytając jedynie po schłodzonej stronie.



Papier zostaje wraz z przylegającymi pozostałościami kleju wyprowadzany po stronie do wyprowadzania (stronie przedniej).

4 Powtarzać ten proces do momentu, kiedy na papierze nie będzie więcej przylegających pozostałości papieru.


5 Wyłączyć laminator.


➔ Zostały wyczyszczone rolki transportowe laminatora.

Parametry techniczne


Model	Wymiary [mm]	Zasilanie w prąd	Prędkość procesu laminowania [mm/min]	maks. szerokość laminowania [mm]	maks. grubość folii do laminowania [mic]	ilość rolek transportowych	Maks. temperatura otoczenia [°C]	Temperatura rolek transportowych [°C]	Czas rozgrzewania [min]	Masa [kg]	Automatyczne wyłączenie [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Utylizacja


 Przedstawiony obok symbol oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy zgodnie z przepisami utylizować oddzielnie od odpadów z gospodarstw domowych. Utylizować urządzenie w miejscu zbiórki komunalnego przedsiębiorstwa do usuwania odpadów.

 Przy segregacji materiału opakowania należy dostosować się do jego oznakowania, które zostało opisane za pomocą skrótów (b) i numerów (a) o poniższym znaczeniu: 1–7: tworzywa sztuczne / 20–22: papier i tektura / 80–98: materiały kompozytowe.

 Materiały opakowania należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi.

 Opakowanie składa się z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można utylizować w miejscowych punktach recyklingu. Informacje dotyczące możliwości poprawnego usuwania odpadów dostępne są w administracji gminy.

 Przyrząd i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu, należy usuwać je oddzielnie dla lepszego sortowania odpadów. Logo Triman obowiązuje tylko we Francji.

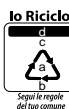 **Io Riciclo!**
Segui le regole del tuo comune

Przyrząd i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu, należy usuwać je oddzielnie dla lepszego sortowania odpadów. Informacje dotyczące możliwości poprawnego usuwania odpadów dostępne są w administracji gminy. Proszę uwzględnić oznakowanie materiału opakowania: (a) numery, (b) skróty i (c) materiał o poniższym znaczeniu: 1–7: tworzywa sztuczne / 20–22: papier i tektura / 80–98: materiały kompozytowe, a także (d) rodzaj opakowania. Ten znak graficzny obowiązuje jedynie dla Włoch.

Wskazówki dotyczące magazynowania

Po zakończeniu użytkowania laminatora magazynować go w pewny sposób. Zwrócić uwagę na następujące informacje:

Laminator magazynować

- jedynie w oryginalnym opakowaniu
- w suchym, czystym miejscu
- po schłodzeniu niszczarki

Pytania i serwis

Drogi Kliencie,

decyzja zakupu właśnie tego urządzenia sprawiła nam szczególną radość.

W przypadku defektu prosimy o oddanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu wraz z potwierdzeniem zakupu w tej placówce handlowej, w której dokonano zakupu.

Dalsze informacje zostały podane w polu Kontakt & Service na naszej stronie Internetowej www.hp.com/officeequipment.

Deklaracja zgodności

 Znak CE na urządzeniu potwierdza zgodność.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.hp.com/officeequipment.

 Oznakowanie UKCA znajdujące się na urządzeniu potwierdza zgodność.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.hp.com/officeequipment.

Producent

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Niemcy

Leia o manual de instruções



Leia atentamente o manual de instruções e tenha-o em consideração ao manusear a sua máquina de plastificação. Guarde o manual de instruções para uma consulta posterior.

Utilização conforme a finalidade

A máquina de plastificação é apropriada para plastificar a quente com películas de plastificação a quente e para plastificar a frio com películas de plastificação a frio com uma espessura de 75 - 125 microns. A espessura total dos documentos a serem plastificados (fotos, imagens, cartão, papel, etc.) deve ser de, no máximo, 0,5 mm.

A máquina de plastificação destina-se exclusivamente para uso privado em recintos fechados. Não são permitidas alterações ou remodelações por conta própria. Não abra jamais a máquina de plastificação e não efetue tentativas de reparação próprias. Deixe apenas pessoal qualificado realizar as reparações.

Qualquer utilização diferente conta como não corrente. Não são permitidas alterações ou remodelações por conta própria que levam a cessação da garantia.

Observar os avisos de segurança

Leia e tenha em conta as advertências a proteger-se e a proteger o meio ambiente.



Advertência!

Risco de ferimento por eletrocussão. O manuseio errado da sua máquina de plastificação pode causar um choque elétrico. Tenha em atenção de montar a máquina de plastificação perto de uma tomada de fácil acesso para que a sua máquina de plastificação pode ser desconectada rapidamente da rede elétrica em caso de uma emergência. Nunca agarrar a sua máquina de plastificação com as mãos molhadas. Evite qualquer contacto com água.

Desligar sempre a ficha de rede ao não utilizar o aparelho. Utilizar exclusivamente o cabo elétrico fornecido.



Advertência!

Perigo de asfixia através de pequenas peças, do material de embalagem e películas de proteção. As crianças podem ingerir pequenas peças, materiais de embalagem ou películas de proteção. Mantenha as crianças afastadas da máquina de plastificação e das suas embalagens.



Advertência!

Risco de lesão através do mecanismo de alimentação. Objetos soltos podem ficar presos no lado de entrada e causar lesões. Mantenha os dedos, o cabelo, os cachecóis, as gravatas, a joalheria, etc. afastados da alimentação.

**Advertência!**

Perigo de tropeçar devido a cabos elétricos indevidamente montados. Instale o cabo elétrico de modo que ninguém possa tropeçar. Certifique-se que não possam ocorrer danos à ficha de rede e ao cabo elétrico.

**Advertência!**

Perigo devido a vapores nocivos. Podem ser gerados vapores nocivos durante a plastificação. Deve providenciar sempre uma boa ventilação durante o processo de plastificação abrindo uma janela um pouco.

**Atenção!**

Perigo de queimaduras através da superfície quente do aparelho. Durante a plastificação a superfície do aparelho aquece-se. Não tocar na superfície do aparelho durante o uso. Após a utilização, espere alguns minutos, até que a máquina de plastificação arrefeça, antes de tocar na superfície do aparelho.

**Atenção!**

Perigo de queimaduras através das películas de plastificação quentes. A película de plastificação está muito quente após da plastificação. Retirar a película de plastificação apenas na ponta arrefecida da película de plastificação.

**Atenção!**

Perigo de queimaduras através dos resíduos quentes das películas de plastificar. Após a limpeza o papel a sair traz resíduos de plastificação quentes consigo. Retirar o papel a sair apenas na ponta arrefecida.

**Importante!**

Possível dano material. Evite expor o aparelho a efeitos ambientais, tais como fumo, pó, choques, produtos químicos, humidade, calor ou luz solar direta. Utilize a máquina de plastificação só dentro de recintos fechados e nas condições ambientais permitidas indicadas nos **dados técnicos**.

- **i** A máquina de plastificação pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade bem como por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e/ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas quanto a utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos daí resultantes.

Não deixar brincar as crianças com a máquina de plastificação. A limpeza e manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.



Utilize o produto apenas em recintos interiores.



O selo “Segurança testada” (marca GS) certifica que o produto cumpre as exigências da legislação alemã relativa à segurança dos produtos (ProdSG).

A marca GS indica que a segurança e a saúde do utilizador não correm riscos se o produto certificado for utilizado conforme a sua finalidade, tendo em conta a má utilização razoavelmente previsível. Trata-se de um símbolo de segurança dado de livre vontade e emitido por um instituto de ensaios adequado.



O símbolo significa que o tipo do produto corresponde à classe de proteção II (duplo isolamento).

Não é necessária alguma conexão de segurança com ligação elétrica à terra (massa).

Verificar o conteúdo da embalagem


Verifique o conteúdo da embalagem da sua máquina de plastificação antes de a colocar em funcionamento.

Caso houver faltas ou danos, não deve colocar a máquina de plastificação em funcionamento. Entre em contacto com o nosso serviço.


- 1 máquina de plastificação OneLam Combo A3
- Manual de instruções
- 1 cabo elétrico
- 1 dispositivo de corte integrado
- 1 arredondador de cantos
- 15 películas de plastificação (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × do tamanho de cartões de visita)

A sua máquina de plastificação em detalhe

As seguintes ilustrações mostram detalhadamente a sua máquina de plastificação.

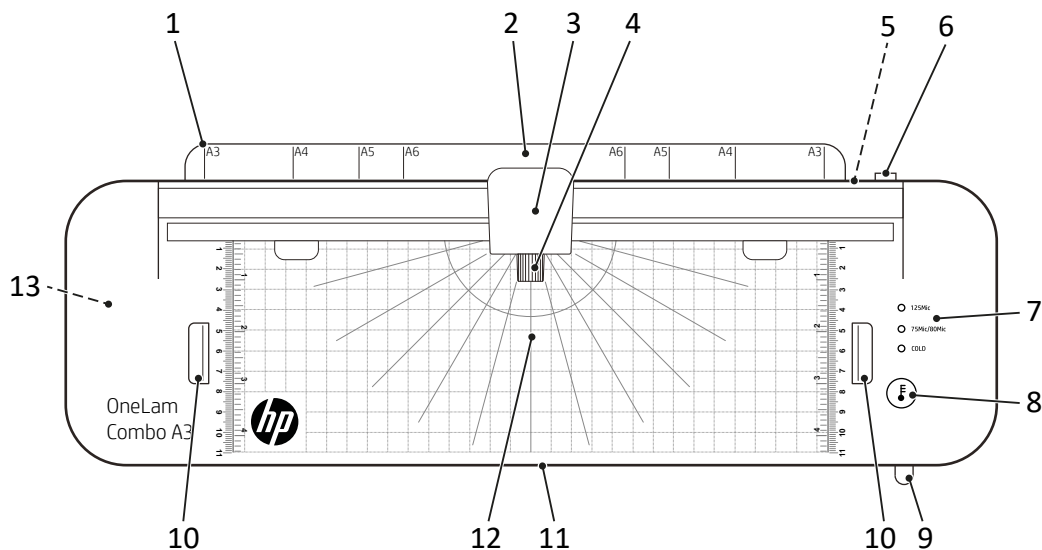

1	Lado de entrada (lado traseira)	8	Botão Modos operacionais
2	Apoio para películas	9	Alavanca Desbloqueio de rolos de ABS
3	Dispositivo de corte com cabeça de corte	10	Encostos Dispositivo de corte
4	Selector para função de corte	11	Lado de saída (lado da frente)
5	Bucha de conexão Cabo elétrico	12	Meios auxiliares de posicionamento
6	Interruptor de rede	13	Arredondador de cantos
7	LED's de estado		

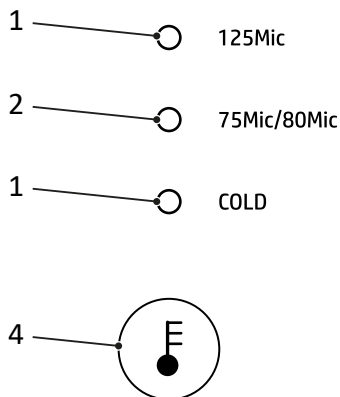

1	LED de estado Espessura da película 125 microns	3	LED de estado Plastificar a frio
2	LED de estado Espessura da película 75/80 microns	4	Botão Modos operacionais

Modos operacionais da máquina de plastificação

A máquina de plastificação pode processar todas as películas de plastificação a frio e quente com espessuras de 75 μ , 80 μ e 125 μ .

Plastificar a quente

No modo operacional “plastificar a quente”, a película de plastificação é aquecida até uma temperatura de aprox. 120 °C a 150 °C enquanto a película de plastificação é conduzida por entre os cilindros de transporte da máquina de plastificação. Isso resulta numa ligação térmica permanente entre o material plastificado e a película de plastificação. Através da plastificação a quente são afastados permanentemente a água, oxigénio e as bactérias do material plastificado.


Plastificar a frio

No modo operacional “plastificar a frio”, a película de plastificação é aquecida até uma temperatura de aprox. 25 °C. A película de plastificação é revestida por uma cola especial. Durante o processo de plastificação as folhas de películas são comprimidas uma contra a outra.

Forma-se uma união solúvel e se necessário o material pode ser retirado sem danificações.

Instalar a máquina de plastificação e iniciar a sua utilização

O seguinte parágrafo ajuda-no na colocação em funcionamento da máquina de plastificação.

- 1 Colocar a máquina de plastificação de forma estável sobre uma superfície regular e horizontal, perto de uma tomada de fácil acesso.
- 2 Colocar o interruptor de rede na posição **OFF**.
-  Utilizar exclusivamente o cabo elétrico fornecido.
- 3 Inserir o cabo elétrico numa bucha de conexão da máquina de plastificação.
- 4 Inserir a ficha de rede numa tomada.
- 5 Colocar o interruptor de rede na posição **ON**.
 - ➔ Os rolos de transporte giram.
 - ➔ O LED de estado “COLD” ascende-se a **VERDE**
 - ➔ Colocou a sua máquina de plastificação em funcionamento.

Antes de começar

As seguintes avisos ajudam que a máquina de plastificação funcione sempre tal como deseja.

Avisos sobre o material

- Não plastifique materiais metálicos, molhados ou com superfícies irregulares.
- O material a ser plastificado não deve ter uma espessura maior de 0,5 mm, incluindo da película de plastificação.
- Os materiais finos e moles deviam ser plastificados com a película de plastificação mais forte (125 µ).
- De preferência não utilizar vários pedaços de material mais pequenos por cada película.

Avisos em relação à película de plastificação

- Utilizar apenas tipos de películas previstas para ser utilizados para a plastificação. Outros tipos de películas, por exemplo películas aderentes, não são apropriados para a plastificação.
- Utilizar no modo de funcionamento “plastificação a quente” apenas películas de plastificação a quente.
- Utilizar no modo de funcionamento “plastificação a frio” apenas películas de plastificar a frio.
- Selecionar a película de plastificação do tamanho adequado para o material a ser plastificado.
- Caso necessário, corte a película de plastificação só depois da plastificação.

Avisos sobre o funcionamento

- Não inserir nenhuma película de plastificação sem conteúdo no lado de entrada (lado traseira) da máquina de plastificação.
 - Não inserir a película de plastificação enrolada no lado de entrada (lado traseira) da máquina de plastificação.
 - Não inserir a película de plastificação de um lado só no lado de entrada (lado traseira) da máquina de plastificação.
 - Introduza a película de plastificação sempre com o lado fechado em primeiro lugar - central e com orientação linear - no lado de entrada da máquina de plastificação pronta para funcionar.
 - Não puxar a película de plastificação do lado de saída (lado frontal) durante a plastificação.
- Tenha em consideração que os materiais plastificados a quente são firmemente unidos à película de plastificação e não podem ser retirados da película de plastificação sem possíveis danos.

Operar o máquina de plastificação

O seguinte parágrafo descreve como pode plastificar a quente e a frio.

- Se não utilizar a máquina de plastificação durante 30 minutos, a máquina de plastificação entra no modo de standby. Pressionar o botão “Modos operacionais” para preparar o aparelho para o funcionamento.

- 1 Pressionar várias vezes o botão “Modos operacionais”, até que selecionou o tipo de plastificação desejado.

Plastificação a quente: estão disponíveis as opções “125Mic” ou “75Mic/80Mic”.

Plastificação a frio: ao escolher “Cold” a plastificação a frio fica ativada.

- ➔ Um LED de estado (125Mic || 75Mic/80Mic) pisca a **VERDE** e a fase de aquecimento começa ou o LED de estado (Cold) está permanentemente iluminado a **VERDE** e a máquina de plastificação está pronta a ser utilizada.

- **Plastificação a quente:** após a fase de aquecimento o LED de estado está permanentemente aceso a **VERDE** e a máquina de plastificação está pronta a ser utilizada.

Plastificação a frio: se antes a máquina de plastificação for utilizada no modo operacional “Plastificação a quente” a máquina de plastificação tem de arrefecer durante aprox. 30 minutos antes de estar preparada a funcionar.



Atenção!

Perigo de queimaduras através da superfície quente do aparelho.

A máquina de plastificação aquece-se ao plastificar a quente. Não tocar na superfície do aparelho durante o uso.

- 2 Introduza o material a ser plastificado na película de plastificação. Para obter um ótimo resultado deve manter uma distância de 3 mm a 5 mm até ao bordo circunferencial.
- 3 Introduzir a película de plastificação preparada através do apoio de películas no lado de entrada (lado traseiro) da máquina de plastificação pronta para funcionar.



- A película de plastificação é puxada para dentro e novamente expelida pelo lado de saída (lado da frente) da máquina de plastificação.



Atenção!

Perigo de queimaduras através das películas de plastificação quentes.

A película de plastificação está muito quente após da plastificação. Retirar a película de plastificação a sair apenas na ponta arrefecida da película de plastificação.

4 Retire a película de plastificação do aparelho.

5 Colocar o interruptor de rede na posição **OFF**.

- Terminou o processo de plastificação.



Atenção!

Perigo de queimaduras através da superfície quente do aparelho.

Após o desligamento, espere alguns minutos, até que a máquina de plastificação arrefeça, antes de tocar na superfície do aparelho.

Terminar o funcionamento da máquina de plastificação

Desligar a máquina de plastificação ao terminar o trabalho da mesma.

1 Colocar o interruptor de rede na posição **OFF**.

2 Tirar a ficha de rede da tomada.

3 Remover o cabo elétrico da bucha de conexão elétrica.

- Terminou o funcionamento da máquina de plastificação.

Utilizar o dispositivo de corte e o arredondador de cantos

Se necessário pode recortar o papel a ser laminado ou a película por meio do dispositivo de corte e arredondar os cantos da película com o arredondador de cantos.

i Tenha em atenção que não deve processar mais do que três páginas de papel (80 g/m²) ou mais do que um documento plastificado em simultâneo, por meio do dispositivo de corte ou do arredondador de cantos.


Configurar linhas de corte no dispositivo de corte

O dispositivo de corte encontra-se no lado superior da máquina de plastificação.

O dispositivo de corte oferece-lhe as seguintes linhas de corte, que podem ser configuradas por meio do seletor da cabeça de corte do dispositivo de corte.

- Corte linear
- Corte ondular
- Perfuração

i A linha de corte configurada é apresentada por um símbolo supramencionado no seletor.

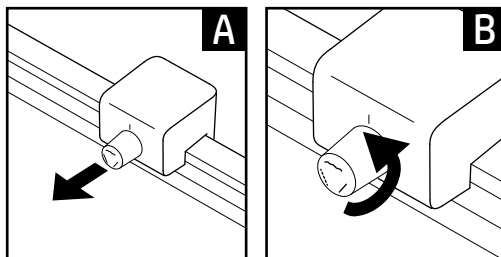


i As lâminas da cabeça de corte estão dentro de uma caixa de proteção.

1 Puxar e girar o seletor (A, B) e configurar a linha de corte desejada.

- ➔ O seletor engrena audivelmente.
- ➔ Configurou a linha de corte selecionada.

Utilizar o dispositivo de corte

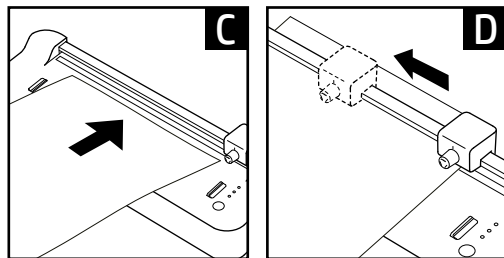


- 1 Deixar passar o papel/a película entre os encostos por baixo do dispositivo de corte, até a posição de corte desejada (C).
- i** Utilizar o auxílio de posicionamento montado no lado superior da máquina de plastificação, para alinhar o material a ser cortado.
- 2 Pressionar a cabeça de corte com força para obter um bom resultado de corte, e passar a cabeça de corte sobre o papel/a película (D). Fixar o material com a mão para este não deslizar durante o corte.
 - ➔ Cortou o papel/a película.

Substituir a cabeça de corte

Se necessário pode substituir a cabeça de corte do dispositivo de corte.

- i** Para obter uma nova cabeça de corte, entre em contacto com o seu distribuidor ou fabricante.

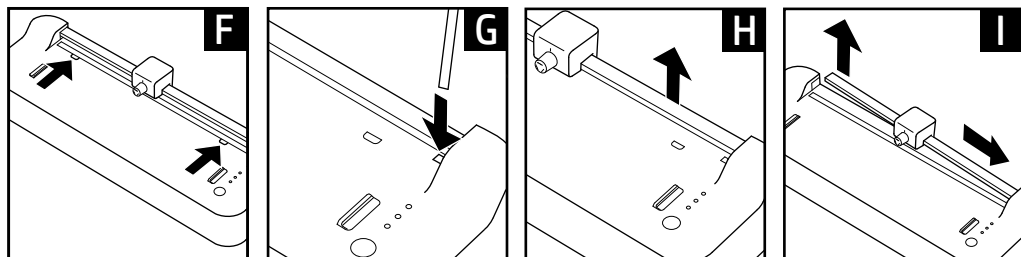

- 1 Retirar a barra de plástico (F) da sua fixação.
- 2 Inserir uma ferramenta adequada (p.ex. a barra de plástico ou uma chave de fendas) na ranhura (G) ao lado do suporte a direita, pressionar a ferramenta para baixo e manter a pressão.
 - ➔ O bloqueio do suporte direito foi desativado.

- 3** Levantar a barra-guia até ao encosto (H) e puxar a barra-guia para o lado direito (I), até que a barra-guia se soltar do suporte esquerdo. Retirar a barra-guia.

→ Desmontou a barra-guia juntamente com a cabeça de corte.



Atenção!

Risco de ferimento por meio do dispositivo de corte afiado.

Não tocar nas lâminas das cabeças de corte a ser substituídas.

- 4** Puxar a cabeça de corte velha da barra-guia.
- 5** Montar a nova cabeça de corte na barra-guia, em direção de instalação.
- 6** Com o bloqueio desativado, tem de inserir a barra-guia com a cabeça de corte (=> passo 2) primeiro no suporte direito e depois no suporte esquerdo.
- 7** Remover a ferramenta da ranhura e ativar o bloqueio.
- 8** Verificar o assento correto da barra-guia e da cabeça de corte.
- 9** Fixar a barra de plástico.
- 10** Verificar a função da cabeça de corte.

→ Substituiu a cabeça de corte.

Utilizar o arredondador de cantos


O arredondador de cantos encontra-se no lado inferior da máquina de plastificação.



Atenção!

Risco de ferimento por meio do dispositivo de corte afiado.

Não tocar na lâmina do arredondador de cantos.

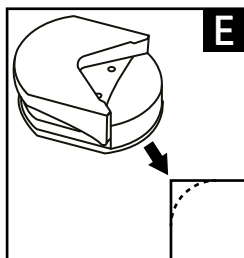

- 1** Retirar o arredondador de cantos (E) do seu suporte.
- 2** Inserir um canto do papel/da película no arredondador de cantos.
- 3** Pressionar o arredondador de cantos.
- 4** Se necessário repetir o processo em todos os cantos do papel/da película.
- Arredondou os cantos do papel/da película.

Caso algo não funcione

Resolver congestionamento de película

Um congestionamento de película pode ser causado por:

- A película de plastificação não foi inserida de forma linear na máquina de plastificação.
- Os rolos de transporte estão sujos de restos de cola.
- Utilizou película de plastificação ou material inadequados.

- 1 Colocar o interruptor de rede na posição **OFF**.
- 2 Tirar a ficha de rede da tomada.
- 3 Pressionar a alavanca “Desbloqueio de rolos de ABS” para a esquerda e manter a alavanca nesta posição.
 - A película de plastificação é solta.



Atenção!

Perigo de queimaduras através da superfície quente do aparelho.

A máquina de plastificação aquece-se ao plastificar a quente. Após o desligamento, espere alguns minutos, até que a máquina de plastificação arrefeça, antes de tocar na superfície do aparelho.



Atenção!

Perigo de queimaduras através das películas de plastificação quentes.

A película de plastificação está muito quente após da plastificação. Retirar a película de plastificação a sair apenas na ponta arrefecida da película de plastificação.

- 4 Puxe cuidadosamente a película de plastificação para fora do lado de saída (lado traseiro) da máquina de plastificação.
- 5 Libertar a alavanca “Desbloqueio de rolos de ABS”.
 - Resolveu o congestionamento de película.
- 6 Limpar a máquina de plastificação.

Manutenção e conservação

Limpar a máquina de plastificação em intervalos regulares e quando for necessário.

Limpar a carcaça

- 1 Colocar o interruptor de rede na posição **OFF**.
- 2 Tirar a ficha de rede da tomada.



Atenção!

Perigo de queimaduras através da superfície quente do aparelho.

A máquina de plastificação aquece-se ao plastificar a quente. Após o desligamento, espere alguns minutos, até que a máquina de plastificação arrefeça, antes de tocar na superfície do aparelho.

Importante!

Possível dano material por detergentes ou solventes. Não deve utilizar qualquer detergente ou solvente.

- 3 Limpar a superfície da máquina com um pano macio, levemente humedecido e sem soltar fiapos.
 - ➔ Limpar a superfície da máquina de plastificação.

Limpar os rolos de transporte

Depósitos e resíduos de cola nos rolos de transporte podem influenciar o resultado da plastificação. Remova as deposições e os restos de cola em intervalos regulares e sempre que o resultado da plastificação não seja o esperado.

- 1 Preparar o funcionamento da máquina de plastificação.
- 2 Pressionar várias vezes o botão “Modos operacionais”, até que selecionou uma espessura de película (125 mic || 75 mic/80 mic).
- Pode seleccionar qualquer espessura de película. Certifique-se que o LED de estado pisca a **VERDE**. Após a fase de aquecimento o LED de estado está permanentemente aceso a **VERDE** e a limpeza dos rolos de transporte pode ser realizada.



Atenção!

Perigo de queimaduras através da superfície quente do aparelho.

A máquina de plastificação aquece-se ao plastificar a quente. Não tocar na superfície do aparelho durante o uso.

- 3 Introduzir uma folha de papel dobrado, com o canto dobrado, em primeiro lugar com orientação ereta no lado de entrada (lado traseiro) da máquina de plastificação.

**Atenção!**

Perigo de queimaduras por resíduos de cola quente.

Os resíduos de cola no papel a sair são muito quentes. Retirar o papel a sair apenas na ponta arrefecida.



O papel é ejetado com os restos de cola aderentes no lado de saída (lado frontal)

4 Repetir o processo até já nenhuns resíduos de cola ficam aderidos no papel.


5 Desligar a máquina de plastificação


→ Limpou os rolos de transporte da máquina de plastificação.

Dados técnicos


Modelo	Dimensões [mm]	Alimentação elétrica	Velocidade de plastificação [mm/min]	largura de plastificação máx. [mm]	espessura máx. da película de plastificação [mic]	Número de rolos de transporte	Temperatura ambiente máx. [°C]	Temperatura dos rolos de transporte [°C]	Tempo de aquecimento [min]	Peso [kg]	Desligamento automático [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Eliminação


 O símbolo que segue significa que os aparelhos elétricos e eletrónicos antigos devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos em conformidade com as normas legais. Elimine o seu aparelho num centro de recolha da sua entidade de reciclagem comunal.

 Na separação de resíduos, tenha atenção à identificação do material de embalagem, identificados pelas abreviaturas (b) e os números (a) com o seguinte significado: 1-7: plásticos / 20-22: papel e papelão / 80-98: compósitos.

 Elimine os materiais de embalagem conforme as disposições locais.

 A embalagem é feita de materiais biodegradáveis, que podem ser eliminados nas instituições de reciclagem locais. Informe-se sobre as possíveis eliminações corretas no seu município.

 Tanto o aparelho como também o material de embalagem podem ser reciclados, por favor, separe-os para facilitar o tratamento de resíduos. O logotipo de Triman é válido apenas na França.

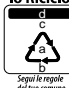Io Riciclo!
 Tanto o aparelho como também o material de embalagem podem ser reciclados, por favor, separe-os para facilitar o tratamento de resíduos. Informe-se sobre as possíveis eliminações corretas no seu município. Na separação de resíduos, tenha atenção à seguinte identificação do material de embalagem: (a) números, (b) abreviaturas e (c) material com o seguinte significado: 1-7: plásticos / 20-22: papel e papelão / 80-98: compósitos, bem como (d) tipo de embalagem. O logotipo é válido apenas na Itália.

Avisos para a armazenagem

Após o uso a máquina de plastificação deve ser guardado em segurança. Observar os seguintes avisos:

Guardar a máquina de plastificação

- apenas na embalagem original
- num local seco e limpo
- e só no estado arrefecido

Perguntas e serviço

Prezado cliente,

apraz-nos saber que optou em favor desse aparelho. Caso surja um defeito, queira devolver o aparelho, junto com o comprovante de compra e a embalagem original, ao mercado onde adque-riu.

Vale o prazo de garantia legal.

Encontrará mais informações também na seção Contacto & Serviço na nossa página web www.hp.com/officeequipment.

Declaração de conformidade

CE A marcação CE no aparelho confirma a conformidade.

A declaração de conformidade pode ser lida em www.hp.com/officeequipment.

UK A marca UKCA neste aparelho confirma a sua conformidade.

CA A declaração de conformidade pode ser lida em www.hp.com/officeequipment.

Fabricante

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Alemanha

Citirea manualului de utilizare



Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați indicațiile în timpul operării laminatorului. Păstrați manualul de utilizare pentru o utilizare ulterioară.

Utilizarea conform dispoziției

Laminatorul este potrivit pentru laminarea la cald cu folii de laminare la cald și laminarea la rece cu folii de laminare la rece cu o grosime de laminare de 75 - 125 micrometri. Grosimea totală a documentelor de laminat (fotografii, imagini, carton, hârtie etc.) nu trebuie să depășească 0,5 mm.

Laminatorul este conceput exclusiv utilizării private în spații închise. Sunt interzise modificările sau transformările arbitrare. Nu deschideți în niciun caz singur laminatorul și nici nu efectuați reparații pe cont propriu. Reparațiile trebuie efectuate numai de către un personal de specialitate.

Orice altă utilizare este considerată ca fiind neconformă. Sunt interzise modificările sau transformările arbitrare și duc la pierderea garanției.

Respectarea instrucțiunilor de siguranță

Citiți și respectați indicațiile de avertizare pentru protecția proprie și protejarea mediului.



Avertisment!

Pericol de rănire prin electrocutare. Manipularea incorectă a laminatorului poate duce la electrocutare. Țineți cont de faptul ca laminatorul să fie amplasat lângă o priză ușor accesibilă, ca laminatorul să poată fi deconectat rapid de la sursa de alimentare în caz de urgență. Nu atingeți niciodată laminatorul cu mâinile ude. Evitați orice contact cu apă. Scoateți întotdeauna fișa de rețea când aparatul nu este utilizat. Utilizați exclusiv cablul de rețea livrat.



Avertisment!

Pericol de sufocare din cauza pieselor mici, materialelor de ambalare sau foliilor de protecție. Copiii pot înghiți piesele mici, foliile de împachetare sau de protecție. Țineți departe copiii de laminator și de ambalajul acestuia.



Avertisment!

Pericol de rănire prin mecanismul de prindere. Obiectele slăbite pot fi prinse în fantă și pot provoca vătămări. Țineți-vă departe degetele, părul, șalul, cravata, bijuteriile etc. de fantă.



Avertisment!

Pericol de împiedicare din cauza cablului de alimentare amplasat necorespunzător. Amplasați cablul de alimentare astfel, încât să nu împiedice nimeni de el. Asigurați-vă că fișa de rețea și cablul de rețea nu sunt deteriorate.



Avertisment!

Pericol prin vaporii nocivi. În timpul laminării se pot forma vaporii nocivi. În timpul laminării asigurați permanent o bună ventilație, de exemplu prin deschiderea ferestrei.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza suprafeței fierbinte a aparatului. În timpul laminării se încălzește suprafața aparatului. Nu atingeți suprafața aparatului în timpul operării. După operare așteptați câteva minute până când laminatorul s-a răcit, înainte de atingerea suprafeței aparatului.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza foliei de laminare fierbinte. Folia de laminare care iese imediat după laminare este foarte fierbinte. Scoateți folia de laminare numai de capătul răcit al foliei de laminare.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza reziduurilor de laminare fierbinți. După curățare hârtia emergentă transportă cu ea reziduuri de laminat foarte fierbinți. Scoateți hârtia emergentă numai de capătul răcit.



Important!

Pot apărea daune materiale. Evitați influențele de mediu precum fumul, praful, vibrațiile, substanțele chimice, umezeala, căldura sau lumina directă a soarelui. Utilizatorul laminatorului numai în spații închise și în condițiile de mediu admise în **Datele tehnice**.

- Laminatorul poate fi utilizat de copiii începând cu vârsta de 8 ani, precum și persoane cu dizabilități fizice, tactile sau mentale sau persoane fără experiență și/sau cunoștință, dacă aceste persoane sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele rezultate din utilizarea aparatului.

Nu lăsați copiii să se joace cu laminatorul. Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de către copii fără supraveghere.



Utilizați produsul numai în spații interioare.



Marca «Geprüfte Sicherheit» (marca GS, Siguranță Testată) certifică faptul că produsul îndeplinește cerințele definite de Legea germană privind siguranța produselor (ProdSG).

Marca GS indică faptul că siguranța și sănătatea utilizatorului nu sunt puse în pericol dacă produsul este utilizat conform destinației și în caz de o posibilă utilizare neadecvată. Este vorba de o marcă de certificare voluntară acordată de un institut de testare autorizat.



Simbolul indică faptul că proiectarea produsului corespunde clasei de protecție II (izolație dublă).

Nu este nevoie de împământare electrică (legare la masă) de siguranță.

Verificați conținutul ambalajului


Înainte a punerii în funcțiune a laminatorului verificați conținutul pachetului.

Dacă lipsește vreo piesă sau este deteriorată, nu puneți în funcțiune laminatorul. Adresați-vă serviciului nostru.


- 1 laminator OneLam Combo A3
- Manual de utilizare
- 1 cablu de rețea
- 1 dispozitiv de tăiere integrat
- 1 dispozitiv de rotunjire a marginilor
- 15 folii de laminare (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × dimensiunea cardurilor de vizită)

Prezentarea detaliată a laminatorului

Ilustrația următoare vă prezintă detaliile laminatorului.

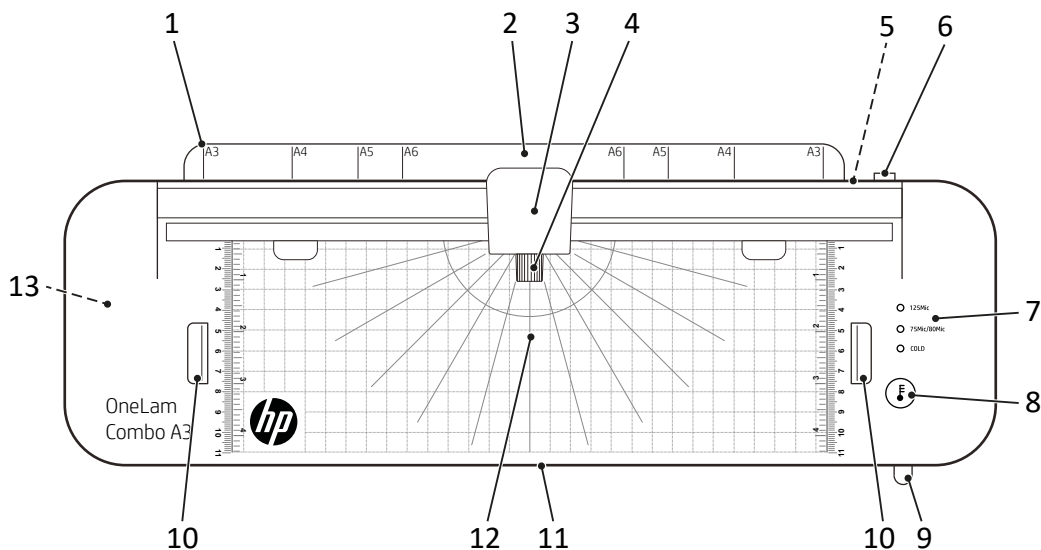

1	Partea de introducere (partea posterioară)	8	Tasta regimurilor de operare
2	Peliculă	9	Manetă de eliberare cu rolă ABS
3	Dispozitiv de tăiere cu cap de decupare	10	Opritoare dispozitiv de tăiere
4	Comutator selector pentru funcția de tăiere	11	Partea de ieșire (partea frontală)
5	Bucșa cablului de rețea	12	Dispozitive ajutătoare de poziționare
6	Înterupător de rețea	13	Dispozitiv de rotunjire a marginilor
7	LED-uri de stare		

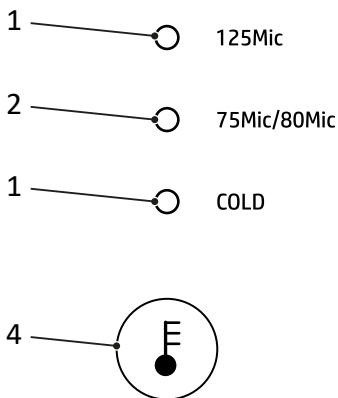

1	LED de stare grosime folie 125 microni	3	LED de stare laminare la rece
2	LED de stare grosime folie 75/80 microni	4	Tasta regimurilor de operare

Regimurile de operare ale laminatorului

Laminatorul poate procesa toate foliile de laminare la rece și la cald de grosimea 75 μ , 80 μ și 125 μ .

Laminare la cald

În regimul de operare „Laminare la cald“ se va încălzi folia de laminare la temperatura de cca. 120 °C și 150 °C, în timp ce folia de laminare este ghidată prin rolele de transport ale laminatorului. Se creează o îmbinare termică permanentă între materialul laminat și folia de laminare. Prin laminarea la cald menține apa, oxigenul și bacteriile permanent departe de materialul laminat.

Laminare la rece

În regimul de operare „Laminare la rece“ se va încălzi folia de laminare la o temperatură de cca. 25 °C. Folia de laminare este acoperită cu un adeziv special. În timpul procesului de laminare se comprimă laturile foliilor.

Se creează o legătură detașabilă și materialul poate fi îndepărtat fără a se deteriora, dacă este necesar.

Amplasarea laminatorului și punerea în funcțiune

Următorul paragraf vă oferă suport la punerea în funcțiune a laminatorului.

- 1 Așezați laminatorul în siguranță pe o suprafață netedă, orizontală în apropierea unei prize ușor accesibile.
- 2 Cuplați întrerupătorul de rețea în poziția **OFF**.
- i Utilizați exclusiv cablul de rețea livrat.
- 3 Introduceți cablul de rețea în bușa laminatorului.
- 4 Introduceți fișa de rețea într-o priză.
- 5 Cuplați întrerupătorul de rețea în poziția **PORNIT**.
 - ➔ Rolele de transport se rotesc.
 - ➔ LED-ul de stare „COLD” luminează **VERDE**
 - ➔ Ați pus în funcțiune laminatorul.

Înainte de a începe

Următoarele indicații vă oferă asistență pentru ca laminatorul să funcționeze în permanență conform așteptărilor dvs.

Indicații privind materialul

- Nu lăminați materiale metalice, umede sau care nu sunt netede.
- Materialul care urmează să fie laminat împreună cu folia de laminare nu poate fi mai gros de 0,5 mm.
- Materialele subțiri și moi ar trebuie laminate cu cea mai groasă folie de laminare (125 μ).
- Dacă este posibil, evitați utilizarea mai multor bucăți mici de material per folie.

Indicații privind folia de laminare

- Utilizați numai tipuri de folii, care sunt destinate laminării.
Celelalte tipuri de folii, precum foliile transparente nu sunt adecvate pentru laminare.
- Pentru regimul de operare „Laminare la cald” utilizați exclusiv folii de laminare la cald.
- Pentru regimul de operare „Laminare la rece” utilizați exclusiv folii de laminare la rece.
- Alegeți o folie de laminare de aceeași dimensiune cu materialul de laminat.
- Dacă este necesar, tăiați foliile de laminare abia după laminare.

Indicații privind procesul de laminare

- Nu introduceți folii de laminare fără conținut în partea de introducere (partea posterioară) a laminatorului.
 - Nu introduceți înfășurată folia de laminare în partea de introducere (partea posterioară) a laminatorului.
 - Nu introduceți doar o singură parte a foliei de laminare în partea de introducere (partea posterioară) a laminatorului.
 - Introduceți folia de laminare întotdeauna cu partea închisă înainte, central și în linie dreaptă pe partea de introducere (partea posterioară) a laminatorului pregătit de funcționare.
 - În timpul laminării nu trageți folia de laminare din partea de ieșire (partea frontală).
- Rețineți că materialele laminate la cald vor fi fixate cu folia de laminare și nu mai pot fi scoase din folia de laminare fără să fie deteriorate.

Operarea laminatorului

Următorul paragraf descrie procesul de laminare la cald și de laminare la rece.

- În cazul în care nu utilizați laminatorul pentru 30 de minute, laminatorul trece în regim Stand-by. Apăsăți tasta „regimurilor de operare“, pentru a pregăti aparatul pentru funcționare.

- 1 Apăsăți de mai multe ori tasta „regimurilor de operare“, până la selectarea tipului de laminare dorit.

Laminare la cald: Este disponibilă opțiunea „125Mic“ sau „75Mic/80Mic“.

Laminare la rece: Prin opțiunea „Cold“ se activează laminarea la rece.

- ➔ Un LED de stare (125Mic || 75Mic/80Mic) clipește **VERDE** și începe faza de încălzire, sau LED-ul de stare (Cold) luminează continuu **VERDE**, iar laminatorul este pregătit de funcționare.

- **Laminare la cald:** După faza de încălzire un LED de stare luminează continuu **VERDE**, iar laminatorul este pregătit de funcționare.

Laminare la rece: În cazul în care anterior laminatorul a fost utilizat în regimul „Laminare la cald“, acesta trebuie să se răcească cca. 30 de minute înainte să fie pregătit de funcționare.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza suprafeței fierbinte a aparatului.

Laminatorul se încălzește în timpul laminării la cald. Nu atingeți suprafața aparatului în timpul operării.

- 2 Așezați materialul de laminat în folia de laminare. Pentru rezultatul optim păstrați o distanță de 3 mm - 5 mm față de margine.
- 3 Introduceți folia de laminare pregătită peste peliculă pe partea de introducere (partea posterioară) a laminatorului pregătit de funcționare.



→ Folia de laminare va fi trasă și va ieși pe partea de ieșire (partea frontală) a laminatorului.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza foliei de laminare fierbinte.

Folia de laminare care iese imediat după laminare este foarte fierbinte. Scoateți folia de laminare emergentă numai de capătul răcit al foliei de laminare.

4 Scoateți folia de laminare din aparat.

5 Cuplați întrerupătorul de rețea în poziția **OFF**.

→ Ați încheiat procesul de laminare.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza suprafeței fierbinte a aparatului.

După decuplare așteptați câteva minute până când laminatorul s-a răcit, înainte de atingerea suprafeței aparatului.

Încheierea operării laminatorului

Oprii laminatorul, dacă nu mai este pus în funcțiune.

1 Cuplați întrerupătorul de rețea în poziția **OFF**.

2 Scoateți fișa de rețea din priză.

3 Scoateți cablul de rețea din mufa de conexiune.

→ Ați încheiat operarea laminatorului.

Utilizarea dispozitivului de tăiere și a dispozitivului de rotunjire a marginilor

Dacă este nevoie, puteți tăia hârtia sau folia de laminare cu dispozitivul de tăiere și puteți rotunji colțurile foliei cu dispozitivul de rotunjire a marginilor.

i Rețineți că nu puteți procesa mai mult de trei pagini de hârtie (80 g / m²) și de un document laminat în același timp cu dispozitivul de tăiere sau dispozitivul de rotunjire a marginilor.


Reglarea rezultatului de tăiere la dispozitivul de tăiere

Dispozitivul de tăiere se află pe partea superioară a laminatorului.

Dispozitivul de tăiere vă oferă următoarele imagini de decupare pe care le puteți seta cu comutatorul selector al capului de decupare de pe dispozitivului de tăiere.

- Tăiere dreaptă
- Tăiere ondulată
- Tăiere perforată

i Imaginea de decupare setată va fi reprezentată de un simbol din partea superioară a comutatorului selector.

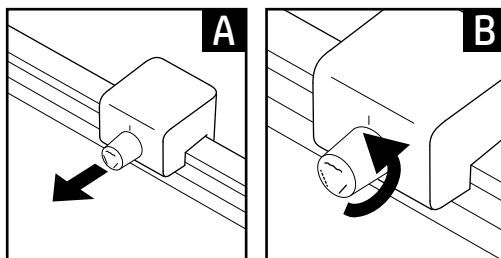


i Lamele cuțitului capului de decupare sunt înconjurate de o carcasă de protecție.

1 Trageți și rotiți comutatorul selectorului (A, B) și setați imaginea de decupare dorit.

- ➔ Comutatorul selectorului se fixează cu un declic.
- ➔ Ați setat imaginea de decupare selectată.

Utilizarea dispozitivului de tăiere

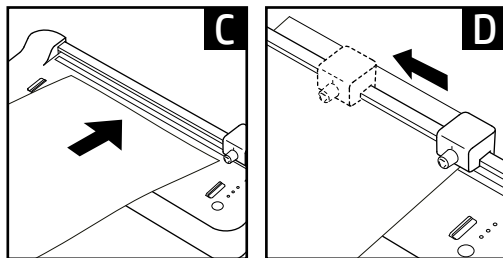

1 Introduceți hârtia/folia până la poziția de tăiere dorită (C) între opritoare de sub dispozitivul de tăiere.

i Folosiți dispozitivul ajutător de poziționare de pe partea superioară a laminatorului pentru alinierea materialului de tăiat.


2 Apăsați ferm capul de decupare pentru a obține un rezultat de tăiere bun și ghidați capul de decupare deasupra hârtiei/foliei (D). Fixați materialul cu mâna ca să nu alunece în timpul tăierii.

➔ Ați tăiat hârtia/folia.

Înlocuirea capului de decupare

În caz de nevoie puteți înlocui capul de decupare a dispozitivului de tăiere.

i Pentru un nou cap de decupare, vă rugăm să contactați distribuitorul sau producătorul.

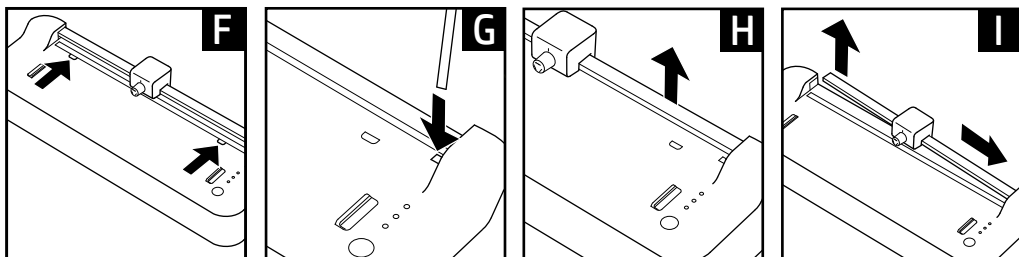

1 Desprindeți șina din plastic (F) din ancorajul ei.

2 Introduceți o sculă adecvată (de ex. șina din plastic sau o șurubelniță plată) în locașul (G) de lângă suportul din dreapta, apăsați în jos scula și mențineți presiunea.

➔ Blocarea din suportul din dreapta se desprinde.

- 3** Ridicați șina de ghidare până la opritor (H) și glisați șina de ghidare spre dreapta (I) până când șina de ghidare se desprinde din suportul stâng. Scoateți șina.

→ Ați demontat șina de ghidare cu capul de decupare.



Precauție!

Pericol de rănire din cauza dispozitivului de tăiere ascuțit.
Nu atingeți lamele capului de decupare care va fi înlocuit.

- 4** Desprindeți capul de decupare vechi de pe șina de ghidare.
- 5** Montați capul nou de decupare în direcția de montare pe șina de ghidare.
- 6** Introduceți șina de ghidare cu capul de decupare cu blocarea slăbită (= > pasul 2) mai întâi în suportul din dreapta, și apoi în suportul stâng.
- 7** Scoateți scula din locaș și blocați blocarea.
- 8** Verificați poziția corectă a șinei de ghidare și a capului de decupare.
- 9** Fixați șina din plastic.
- 10** Verificați funcționarea capului de decupare.
- Ați înlocuit capul de decupare.


Utilizarea dispozitivului de rotunjire a marginilor

Dispozitivul de rotunjire a marginilor se află pe partea inferioară a laminatorului.



Precauție!

Pericol de rănire din cauza dispozitivului de tăiere ascuțit.
Nu atingeți lama dispozitivului de rotunjire a marginilor.

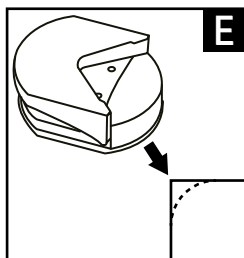

- 1** Desprindeți dispozitivul de rotunjire a marginilor (E) din suport.
- 2** Introduceți un colț al hârtiei/foliei în dispozitivul de rotunjire a marginilor.
- 3** Apăsați dispozitivul de rotunjire a marginilor.
- 4** În caz de nevoie repetați procedura pentru toate colțurile hârtiei/foliei.
- Ați rotunjit colțurile hârtiei/foliei.

Dacă ceva nu funcționează

Înlăturarea blocajului de folie

Blocajul de folie poate avea următoarele cauze:

- Folia de laminare nu a fost introdusă drept în laminator.
- Rolele de transport sunt contaminate cu resturi de adeziv.
- Ați utilizat o folie de laminare sau material inadecvat.

- 1 Cuplați întrerupătorul de rețea în poziția **OFF**.
- 2 Scoateți fișa de rețea din priză.
- 3 Apăsați spre stânga maneta de „eliberare cu rolă ABS” și mențineți-o în poziție.
→ Se eliberează folia de laminare.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza suprafeței fierbinte a aparatului.

Laminatorul se încălzește în timpul laminării la cald. După decuplare așteptați câteva minute până când laminatorul s-a răcit, înainte de atingerea suprafeței aparatului.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza foliei de laminare fierbinte.

Folia de laminare care iese imediat după laminare este foarte fierbinte. Scoateți folia de laminare emergentă numai de capătul răcit al foliei de laminare.

- 4 Scoateți cu grijă folia de laminare din partea de introducere (partea posterioară) a laminatorului.
- 5 Eliberați maneta de „eliberare cu rolă ABS”.
→ Ați înlăturat blocajul de folie.
- 6 Curățați laminatorul.

Întreținere și îngrijire

Curățați laminatorul la intervale regulate și în caz de nevoie.

Curățarea carcabei

- 1 Cuplați întrerupătorul de rețea în poziția **OFF**.
- 2 Scoateți fișa de rețea din priză.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza suprafeței fierbinte a aparatului.

Laminatorul se încălzește în timpul laminării la cald. După decuplare așteptați câteva minute până când laminatorul s-a răcit, înainte de atingerea suprafeței aparatului.

Important!

Posibile daune materiale cauzate de agenții de curățare sau solvenți. Nu utilizați soluții de curățare sau dizolvanți.

- 3 Curățați suprafața aparatului cu o lavetă moale, ușor umezită și care nu lasă scame.
 - ➔ Ați curățat suprafața laminatorului.

Curățarea rolor de transport

Depunerile și reziduurile adezive de pe rolele de transport pot afecta rezultatul laminării. Îndepărtați depunerile și reziduurile de adeziv la intervale regulate și ori de câte ori, când rezultatul laminării nu este cel așteptat.

- 1 Pregătiți laminatorul pentru funcționare.
- 2 Apăsăți repetat tasta „Regimurile de operare“, până la selectarea unei grosimi de folie (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Selectarea grosimii de folie este aleatorie. Asigurați-vă că LED-ul de stare clipește **VERDE**.
- După faza de încălzire LED-ul de stare luminează continuu **VERDE** și se poate efectua curățarea rolor de transport.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza suprafeței fierbinte a aparatului.

Laminatorul se încălzește în timpul laminării la cald. Nu atingeți suprafața aparatului în timpul operării.

- 3 Introduceți o foaie de hârtie pliată, cu marginea pliată spre înainte, drept în partea de introducere (partea posterioară) a laminatorului.



Precauție!

Pericol de ardere din cauza resturilor de adeziv fierbinți.

Resturile de adeziv de pe hârtia emergentă este foarte fierbinte. Scoateți hârtia emergentă numai de capătul răcit.



Hârtia va fi evacuată împreună cu resturile de adeziv atașate pe partea de ieșire (partea frontală).

4 Repetați procedura până când nu se mai lipesc resturi de adeziv pe hârtie.


5 Opriți laminatorul.


➔ Ați curățat rolele de transport ale laminatorului.


Date tehnice


Model	Dimensiuni [mm]	Alimentarea cu tensiune	Viteza de laminare [mm/min]	Lățimea max. de laminare [mm]	Grosimea max. de laminare [mic]	Numărul rolelor de transport	Temperatura ambiantă max. [°C]	Temperatura rolelor de transport [°C]	Timpul de încălzire [min]	Greutate [kg]	Dezactivare automată [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220- 240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Eliminarea


 Simbolul alăturat indică faptul că echipamentele electrice și electronice uzate fac obiectul unei colectări separate față de gunoiul menajer. Pentru eliminare duceți aparatul la punctul dumneavoastră local de colectare al entității responsabile cu deșeurile.

 Respectați marcajul de pe materialul de ambalare la sortarea deșeurilor, acestea sunt marcate cu prescurtări (b) și cifre (a) cu următoarea semnificație: 1–7: plastice / 20–22: hârtie și carton / 80–98: compozite.

 Eliminați materialele de ambalare conform prevederilor locale.

 Ambalajul constă din materiale ecologice, care pot fi eliminate prin intermediul centrelor de reciclare locale. Informați-vă la autoritățile locale cu privire la opțiunile de eliminare corectă.

 Aparatul și materialul de ambalare sunt reciclabile, pentru o sortare mai bună a deșeurilor eliminați-le separat. Sigla Triman este valabilă numai pentru Franța.

 **Io Riciclo!** Aparatul și materialul de ambalare sunt reciclabile, pentru o sortare mai bună a deșeurilor eliminați-le separat. Informați-vă la autoritățile locale cu privire la opțiunile de eliminare corectă. Respectați următorul marcaj de pe materialul de ambalare: (a) numere, (b) prescurtări și (c) materialul cu următoarea semnificație: 1–7: plastice / 20–22: hârtie și carton / 80–98: compozite, precum (d) tipul ambalajului. Sigla este valabilă numai pentru Italia.

Indicații privind depozitarea

După utilizare laminatorul trebuie depozitat în siguranță. Respectați următoarele indicații:

Depozitați laminatorul

- numai în ambalajul original
- într-un loc uscat, curat
- numai în stare răcită

Întrebări și service

Stimate Client,

Ne bucurăm că ați ales să achiziționați acest aparat.


În caz de defecțiuni, vă rugăm să duceți înapoi aparatul împreună cu bonul de cumpărare și ambalajul original în locul, de unde l-ați cumpărat.

Informații suplimentare veți găsi și în meniul Contact & service al paginii noastre web www.hp.com/officerequipment.

Declarație de conformitate

 Marcajul CE de pe aparat atestă conformitatea.

Declarația de conformitate se găsește la www.hp.com/officerequipment.

 Marcajul UKCA de pe aparat atestă conformitatea.

Declarația de conformitate se găsește la www.hp.com/officerequipment

Producătorul

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Germania

Чтение руководства по эксплуатации



Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте указаниям при работе с ламинатором. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

Использование по назначению

Ламинатор подходит для горячего и холодного ламинирования пленками толщиной в 75 - 125 микрон. Общая толщина ламинируемых документов (фотографии, изображения, картон, бумага и т.п.) может быть не более 0,5 мм.

Ламинатор предназначен исключительно для частного использования в закрытых помещениях. Самовольные изменения или реконструкция не допустимы. Ни в коем случае не открывать ламинатор самостоятельно и не выполнять самостоятельные попытки ремонта. Поручать выполнение ремонта только квалифицированному специализированному персоналу.

Любое иное применение считается использованием не по назначению. Самовольные изменения или реконструкция недопустимы и ведут к утрате гарантии.

Соблюдение указаний по технике безопасности

Прочсть и соблюдать предупреждения для защиты себя и окружающей среды.



Предупреждение!

Опасность получения травм из-за удара электрическим током. Неправильное обращение с ламинатором может привести к удару электрическим током. Следить за тем, чтобы ламинатор устанавливался рядом с легко доступной розеткой, чтобы в экстренном случае можно было быстро отключить ламинатор от электросети. Никогда не брать за ламинатор мокрыми руками. Избегать любого контакта с водой. Всегда вытаскивать штекер из розетки, если прибор не используется. Использовать исключительно входящий в комплект поставки кабель питания.



Предупреждение!

Опасность удушения из-за мелких деталей, упаковочных материалов или защитных пленок. Дети могут проглотить маленькие детали, упаковочные материалы или защитную пленку. Не подпускать детей к ламинатору и его упаковке.



Предупреждение!

Опасность получения травм от втягивающего механизма. Незакрепленные предметы могут попасть во втягивающий механизм и стать причиной травм. Пальцы, волосы, шарфы, галстуки, украшения и т.п. не подносить к втягивающему механизму.



Предупреждение!

Опасность споткнуться из-за проложенного ненадлежащим образом кабеля питания. Прокладывать кабель питания так, чтобы никто не мог споткнуться о него. Следить за тем, чтобы на сетевом штекере или кабеле питания не могли возникнуть повреждения.



Предупреждение!

Опасность из-за вредных для здоровья паров. При ламинировании могут возникать вредные для здоровья пары. При ламинировании всегда обеспечивать хорошую вентиляцию, например, открыв окно.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячей поверхности прибора. Во время ламинирования поверхность прибора нагревается. Не прикасаться к поверхности прибора во время работы. Выждать несколько минут после работы, чтобы ламинатор остыл, прежде чем прикасаться к поверхности прибора.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячей пленки для ламинирования. Выходящая пленка для ламинирования непосредственно после ламинирования очень горячая. Извлекать пленку для ламинирования только за охлажденный конец.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячих остатков процесса ламинирования. После очистки выходящая бумага тянет за собой очень горячие остатки процесса ламинирования. Извлекать выходящую бумагу только за охлажденный конец.



Важно!

Возможен имущественный ущерб. Избегать влияний окружающей среды, например, таких как дым, пыль, вибрации, химикалии, влага, жара или прямые солнечные лучи. Использовать ламинатор только в закрытых помещениях и при условиях окружающей среды, указанных в разделе **Технические характеристики** как допустимые.

i Ламинатор может использоваться детьми в возрасте старше восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и/или знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию ламинатора и поняли возникающие при использовании опасности.

Не позволять детям играть с ламинатором. Детям запрещается выполнять чистку и пользовательское техническое обслуживание без присмотра.



Использовать прибор только в помещении.



Символ указывает на то, что конструкция изделия соответствует классу защиты II (двойная изоляция). Защитное соединение с электрическим заземлением (земля) не требуется.



Знак „Geprüfte Sicherheit (проверенная безопасность)“ (знак GS) удостоверяет, что продукт соответствует требованиям Закона ФРГ о безопасности продукции (ProdSG). Знак GS означает, что безопасность и здоровье пользователя не подвергаются опасности при использовании маркированного продукта по назначению и при предполагаемом неправильном использовании. Это получаемый добровольно знак безопасности, выданный соответствующим испытательным институтом.

Проверить содержимое упаковки


Проверить содержимое упаковки вашего ламинатора перед тем, как вводить ламинатор в эксплуатацию.

Если что-то отсутствует или повреждено, ни в коем случае не начинать эксплуатацию ламинатора. Обратиться в нашу сервисную службу.


- 1 ламинатор OneLam Combo A3
- Руководство по эксплуатации
- 1 кабель питания
- 1 встроенный резак
- 1 скруглитель углов
- 15 пленок для ламинирования (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × размера визитной карточки)

Детальное представление ламинатора

Следующий рисунок детально представляет ламинатор.

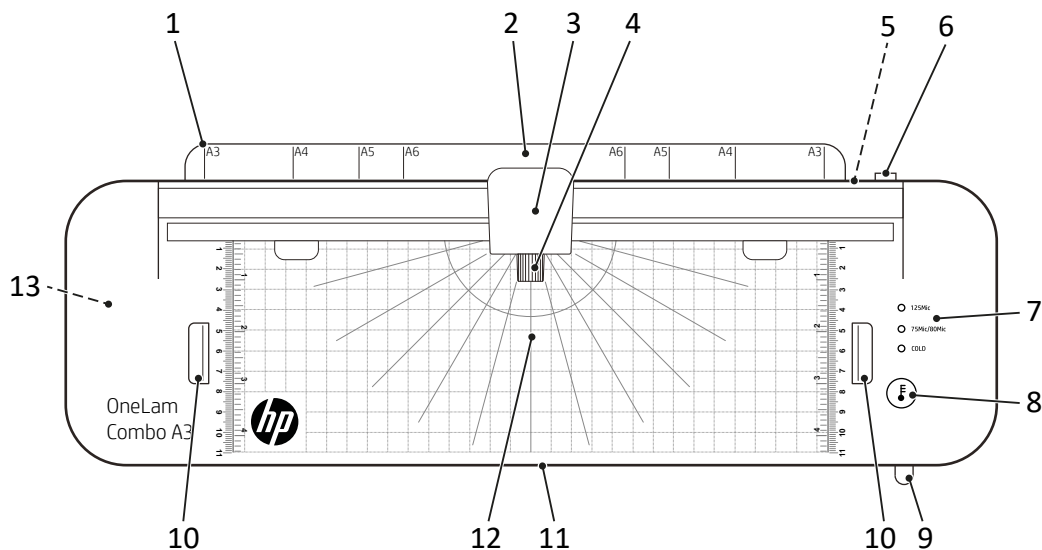

1	Сторона ввода (обратная страница)	8	Кнопка режимов работы
2	Лоток для пленки	9	Рычаг деблокировки роликов ABS
3	Резак с режущей головкой	10	Упоры резака
4	Переключатель режимов для функции резки	11	Сторона выдачи (передняя страница)
5	Гнездо для подключения кабеля питания	12	Позиционирующие устройства
6	Сетевой выключатель	13	Скруглитель углов
7	Светодиод состояния		

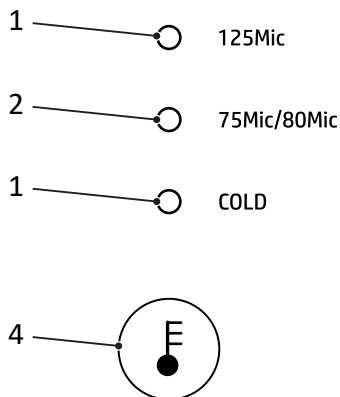

1	Светодиод состояния, толщина пленки 125 микрон	3	Светодиод состояния, холодное ламинирование
2	Светодиод состояния, толщина пленки 75/80 микрон	4	Кнопка режимов работы

Режимы работы ламинатора

Ламинатор может работать со всеми пленками для холодного и горячего ламинирования толщиной 75, 80 и 125 микрон.

Горячее ламинирование

В режиме работы „Горячее ламинирование“ пленка для ламинирования нагревается до температуры прим. 120 °С - 150 °С, пока она проводится через транспортировочные ролики ламинатора. Между ламинированным материалом и пленкой для ламинирования образуется постоянная термическая связь. Горячее ламинирование долгосрочно защищает ламинированный материал от воды, кислорода и бактерий.


Холодное ламинирование

В режиме работы „Холодное ламинирование“ пленка для ламинирования нагревается до температуры ок. 25 °С. Пленка для ламинирования покрыта специальным клеем. Во время процесса ламинирования стороны пленки сжимаются.

Возникает разъемное соединение и при необходимости материал можно извлечь без повреждений.

Установка и ввод ламинатора в эксплуатацию

Следующий абзац поможет вам выполнить ввод ламинатора в эксплуатацию.

- 1 Устойчиво установить ламинатор на ровную, горизонтальную поверхность и рядом с легко доступной розеткой.
- 2 Переключить сетевой выключатель в положение **OFF**.
-  Использовать исключительно входящий в комплект поставки кабель питания.
- 3 Вставить кабель питания в гнездо для подключения ламинатора.
- 4 Вставить сетевой штекер в розетку.
- 5 Переключить сетевой выключатель в положение **ON**.
 - ➔ Транспортировочные ролики вращаются.
 - ➔ Светодиод состояния „COLD“ горит **ЗЕЛЕНЫМ** цветом
 - ➔ Ввод ламинатора в эксплуатацию выполнен.

Перед началом

Следующие указания помогут вам, если ламинатор постоянно работает не так, как ожидалось.

Указания по материалу

- Не ламинировать металлические, влажные или неровные материалы.
- Ламинируемый материал, включая пленку для ламинирования, должен быть не толще 0,5 мм.
- Тонкие и мягкие материалы необходимо ламинировать пленкой максимальной толщины (125 микрон).
- По возможности не использовать несколько небольших частей материала в одной пленке.

Указания по пленке для ламинирования

- Использовать только те типы пленки, которые предназначены для ламинирования. Другие типы пленок, например, целлофановая пленка, не подходят для ламинирования.
- Для режима работы „Горячее ламинирование“ использовать исключительно пленки для горячего ламинирования.
- Для режима работы „Холодное ламинирование“ использовать исключительно пленки для холодного ламинирования.
- Выбирать размер пленки для ламинирования подходящим для ламинируемого материала.
- Обрезать пленки для ламинирования, если это необходимо, только после ламинирования.

Указания по процессу ламинирования

- Не вводить пленки для ламинирования без содержимого на стороне ввода (обратная сторона) ламинатора.
 - Не вводить пленки для ламинирования скрученными на стороне ввода (обратная сторона) ламинатора.
 - Не вводить пленки для ламинирования одной стороной на стороне ввода (обратная сторона) ламинатора.
 - Всегда вводить пленки для ламинирования закрытой стороной вперед - по центру и с выравниванием прямо - на стороне ввода (обратная сторона) готового к работе ламинатора.
 - Не вытягивать пленку для ламинирования во время ламинирования из стороны выдачи (передняя сторона).
- Помните, что материалы при горячем ламинировании прочно соединяются с пленкой для ламинирования, и, вероятно, их не получится извлечь из пленки для ламинирования без повреждений.

Управление ламинатором

Следующий абзац описывает, как можно выполнять горячее и холодное ламинирование.

- Если ламинатор не используется в течение 30 минут, ламинатор переходит в режим Stand-By. Нажать кнопку „Режимы работы“, чтобы привести прибор в состояние готовности к работе.

- 1 Нажать кнопку „Режимы работы“ несколько раз, чтобы выбрать желаемый вид ламинирования.

Горячее ламинирование: на выбор доступны варианты „125Mic“ или „75Mic/80Mic“.

Холодное ламинирование: выбор варианта „Cold“ активирует холодное ламинирование.

- ➔ Светодиод состояния (125Mic || 75Mic/80Mic) мигает **ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ** и начинается фаза разогрева, или светодиод состояния (Cold) постоянно горит **ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ** и ламинатор готов в работе.

- **Горячее ламинирование:** После фазы разогрева светодиод состояния постоянно горит **ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ** и ламинатор готов к работе.

Холодное ламинирование: Если ламинатор перед этим использовался в режиме работы „Горячее ламинирование“, необходимо дать ламинатору остыть ок. 30 минут прежде, чем он будет готов в работе.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячей поверхности прибора.

Ламинатор нагревается при горячем ламинировании. Не прикасаться к поверхности прибора во время работы.

- 2 Вложить ламинируемый материал в пленку для ламинирования. Для оптимального результата соблюдать расстояние до края в 3 - 5 мм.
- 3 Ввести подготовленную пленку для ламинирования по лотку для подачи пленки на стороне ввода (обратная сторона) готового к работе ламинатора.



- Пленка для ламинирования втягивается и выдается на стороне выдачи (передняя сторона) ламинатора.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячей пленки для ламинирования. Выходящая пленка для ламинирования непосредственно после ламинирования очень горячая. Извлекать выходящую пленку для ламинирования только за охлажденный конец.

- 4 Извлечь пленку для ламинирования из прибора.
- 5 Переключить сетевой выключатель в положение **OFF**.
 - Процесс ламинирования завершен.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячей поверхности прибора. Выждать несколько минут после выключения, чтобы ламинатор остыл, прежде чем прикасаться к поверхности прибора.

Завершение работы ламинатора

Выключать ламинатор на время настройки работы ламинатора.

- 1 Переключить сетевой выключатель в положение **OFF**.
- 2 Вытащить сетевой штекер из розетки.
- 3 Отключить кабель питания от гнезда подключения.
 - Работа ламинатора завершена.

Использование резака и скруглителя углов

При необходимости, можно нарезать ламинируемую бумагу или пленку с помощью резака и скруглить углы с помощью скруглителя углов.

i Учитывать, что нельзя одновременно обрабатывать с помощью резака или скруглителя углов более трех страниц бумаги (80 г/м²), и более одного ламинируемого документа.


Установка схем раскроя на резаке

Резак находится на верхней стороне ламинатора.

Резак предлагает следующие схемы раскроя, которые можно отрегулировать на переключателе режущей головки резака.

- Прямой рез
- Волнообразный рез
- Перфорация

i Установленную схему раскроя показывает приведенный выше символ на переключателе.

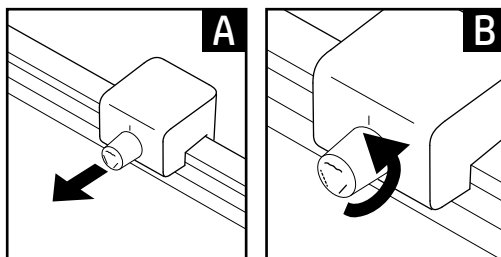


i Лезвия ножей режущей головки окружены защитным корпусом.

1 Потянуть и повернуть переключатель (А, В) и установить желаемую схему раскроя.

- ➔ Переключатель с щелчком зафиксируется.
- ➔ Выбранная схема раскроя установлена.

Использование резака

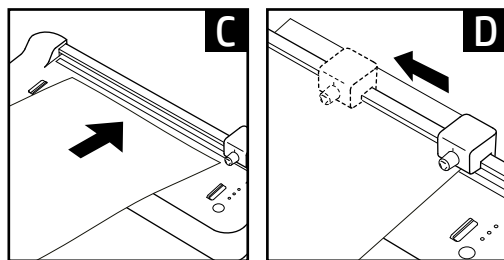


- 1 Провести бумагу/пленку до желаемого положения разреза (C) между упорами резака.
 1.1 Использовать позиционирующие устройства, расположенные на верхней стороне ламинатора, для выравнивания раскраиваемого материала.
- 2 Плотно прижать режущую головку, чтобы достичь хорошего результата раскроя, и провести режущую головку по бумаге/пленке (D). Зафиксировать материал рукой, чтобы при обрезании он не сдвинулся.
 → Раскрой бумаги/пленки выполнен.

Замена режущей головки

При необходимости можно заменить режущую головку резака.

- 1 За новой режущей головкой обращайтесь, пожалуйста, к своему дилеру и к производителю.

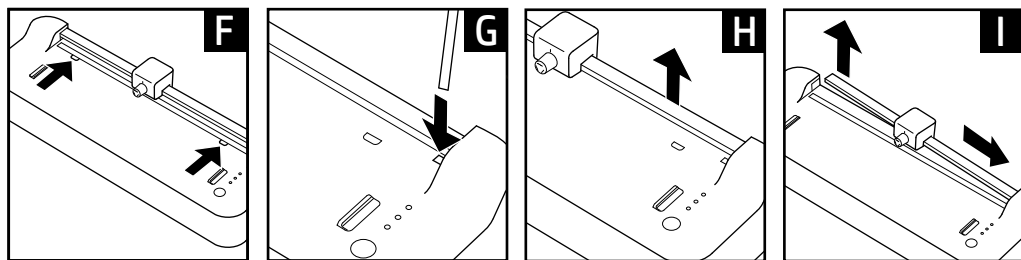

- 1 Высвободить пластиковую рейку (F) из ее анкерного крепления.
- 2 Ввести подходящий инструмент (например, пластиковую рейку или шлицевую отвертку) в углубление (G) рядом с правым креплением, прижать инструмент и сохранять силу прижима.
 → Блокировка в правом креплении снята.

- 3** Поднять направляющую до упора вверх (H) и сдвигать направляющую вправо (I), пока направляющая не высвободится из левого крепления. Убрать направляющую.

→ Направляющая с режущей головкой снята.



Осторожно!

Опасность получения травм из-за острого резака.
Не прикасаться к лезвиям ножей заменяемой режущей головки.

- 4** Снять старую режущую головку с направляющей.
- 5** Установить новую режущую головку в монтажном направлении на направляющую.
- 6** Сначала ввести направляющую с режущей головкой при снятой блокировке (= > шаг 2) в правое крепление и затем в левое крепление.
- 7** Вытащить инструмент из углубления и активировать блокировку.
- 8** Проверить корректность посадки направляющей и режущей головки.
- 9** Закрепить пластиковую рейку.
- 10** Проверить работу режущей головки.
- Замена режущей головки выполнена.


Использование скруглителя углов

Скруглитель углов находится на нижней стороне ламинатора.



Осторожно!

Опасность получения травм из-за острого резака.
Не касаться лезвия ножа скруглителя углов.

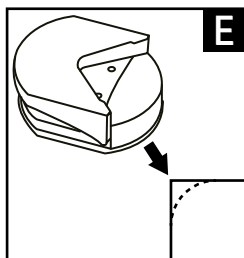

- 1** Извлечь скруглитель углов (E) из крепления.
- 2** Ввести угол бумаги/пленки в скруглитель углов.
- 3** Сжать скруглитель углов.
- 4** При необходимости повторить процесс для всех уголков бумаги/пленки.
- Скругление уголков бумаги/пленки выполнено.

Если что-то не работает

Устранение застрявшей пленки

Причины застрявшей пленки могут быть следующими:

- Пленка для ламинирования была не только что задвинута в ламинатор.
- Транспортные ролики загрязнены остатками клея.
- Использована загрязненная пленка для ламинирования или материал.

- 1 Переключить сетевой выключатель в положение **OFF**.
- 2 Вытащить сетевой штекер из розетки.
- 3 Перевести рычаг „Деблокировка роликов ABS“ влево и удерживать его в положении.
→ Пленка для ламинирования высвобождается.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячей поверхности прибора.

Ламинатор нагревается при горячем ламинировании. Выждать несколько минут после выключения, чтобы ламинатор остыл, прежде чем прикасаться к поверхности прибора.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячей пленки для ламинирования.

Выходящая пленка для ламинирования непосредственно после ламинирования очень горячая. Извлекать выходящую пленку для ламинирования только за охлажденный конец.

- 4 Осторожно вытащить пленку для ламинирования на стороне ввода (обратная сторона) ламинатора.
- 5 Отпустить рычаг „Деблокировка роликов ABS“.
→ Застрявшая пленка удалена.
- 6 Очистить ламинатор.

Техническое обслуживание и уход

Очищать ламинатор регулярно и при необходимости.

Чистка корпуса

- 1 Переключить сетевой выключатель в положение **OFF**.
- 2 Вытащить сетевой штекер из розетки.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячей поверхности прибора.

Ламинатор нагревается при горячем ламинировании. Выждать несколько минут после выключения, чтобы ламинатор остыл, прежде чем прикасаться к поверхности прибора.

Важно!

Возможен имущественный ущерб из-за чистящих средств или растворителей. Не использовать чистящие средства или растворители.

- 3 Очищать поверхность прибора мягкой, слегка увлажненной тряпкой без ворса.
 - ➔ Очистка поверхности ламинатора выполнена.

Чистка транспортировочных роликов

Отложения и остатки клея на транспортировочных роликах могут отрицательно сказаться на результате ламинирования. Регулярно удалять отложения и остатки клея и всегда, если результат ламинирования не таков, как ожидается.

- 1 Обеспечить готовность ламинатора к работе.
- 2 Несколько раз нажимать кнопку „Режимы“, пока не будет выбрана толщина пленки (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Выбор толщины пленки является произвольным. Убедиться, что светодиод состояния мигает **ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ**. После фазы разогрева светодиод состояния постоянно горит **ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ**, и можно выполнить чистку транспортировочных роликов.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячей поверхности прибора.

Ламинатор нагревается при горячем ламинировании. Не прикасаться к поверхности прибора во время работы.

- 3 Ввести сложенный лист бумаги сфальцованной кромкой с прямым выравниванием на стороне ввода (обратная сторона) ламинатора.



Осторожно!

Опасность получения ожогов из-за горячих остатков клея.

Остатки клея на выходящей бумаге очень горячие. Извлекать выходящую бумагу только за охлажденный конец.



Бумага с налипшими остатками клея выбрасывается на стороне выдачи (передняя сторона).

4 Повторять процесс, пока на бумаге больше не будет остатков клея.


5 Выключить ламинатор.


➔ Очистка транспортировочных роликов ламинатора выполнена.


Технические данные


Модель	Габариты [мм]	Электропитание	Скорость ламинирования [мм/мин.]	Макс. ширина ламинирования [мм]	Макс. толщина пленки для ламинирования [микрон]	Количество транспортировочных роликов	макс. температура окружающей среды [°C]	Температура транспортировочных роликов [°C]	Время разогрева [мин.]	Вес [кг]	Автоматическое отключение [мин.]
OneLam Combo A3	460×158×115	220- 240В~, 50/60Гц, 1.74А, 400Вт	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30


Утилизация


 Расположенный рядом символ означает, что отработавшие электрические и электронные приборы согласно предписаниям закона следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Утилизировать Ваш прибор в пункт сбора отходов местного предприятия по утилизации отходов.

 Обращать внимание на маркировку упаковочного материала при разделении отходов. Они обозначаются аббревиатурами (b) и цифрами (a) со следующим значением: 1-7: пластик / 20-22: бумага и картон / 80-98: композитные материалы.

 Утилизировать упаковочные материалы в соответствии с местными предписаниями.

 Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно утилизировать через местные пункты приема вторсырья. Получить в местных органах власти информацию о том, как правильно утилизировать отходы.

 Прибор и упаковочные материалы подлежат переработке, утилизировать их отдельно для лучшей переработки отходов. Логотип Tripan действителен только для Франции.

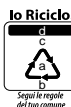 Прибор и упаковочные материалы подлежат переработке, утилизировать их отдельно для лучшей переработки отходов. Получить в местных органах власти информацию о том, как правильно утилизировать отходы. Обращать внимание на следующую маркировку упаковочного материала: (a) номера, (b) аббревиатуры и (c) материал со следующим значением: 1-7: пластмассы / 20-22: бумага и картон / 80-98: композитные материалы, и (d) тип упаковки. Логотип действителен только для Италии.

Указания по хранению

После использования необходимо обеспечить безопасное хранение ламинатора. Соблюдать следующие указания:

Хранить ламинатор

- только в оригинальной упаковке
- в сухом, чистом месте
- только в охлажденном состоянии

Вопросы и сервисное обслуживание

Уважаемый клиент,

Большое спасибо, что вы выбрали этот продукт.

Если он работает не так, как вы того ожидали, или неисправен, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели этот продукт.

Дополнительную информацию можно также найти в разделе „Контакты и обслуживание“ на нашем сайте www.hp.com/officeequipment.

Сертификат соответствия

CE Соответствие подтверждается знаком "CE" на изделии.

Сертификат соответствия вы найдете по адресу www.hp.com/officeequipment.

UKCA Соответствие подтверждается знаком „UKCA“ на изделии.

Сертификат соответствия вы найдете по адресу www.hp.com/officeequipment

Изготовитель

GO Europe GmbH
Цум Крафтверк 1
D-45527 Хаттинген
Германия

Prečítajte si návod na obsluhu



Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte pokyny pri manipulácii s laminovacím prístrojom. Návod na obsluhu si uschovajte na neskoršie použitie.

Použitie podľa určenia

Laminovací prístroj je vhodný na horúce laminovanie laminovacích fólií s laminovacími fóliami pre horúce laminovanie a na laminovanie za studena s laminovacími fóliami pre laminovanie za studena v hrúbke laminovaných fólií 75 – 125 mikróv. Celková hrúbka laminovaných dokumentov (fotografie, obrázky, mapy, papier atď.) môže byť maximálne 0,5 mm.

Laminovací prístroj je určený iba na súkromné použitie v uzavretých miestnostiach. Neoprávnené úpravy alebo úpravy nie sú povolené. Laminovací prístroj v žiadnom prípade sami neotvárajte ani nevykonávajte pokusy o opravu vo vlastnej réžii. Opravy nechajte vykonávať iba odborným pracovníkom.

Akkoľvek iné použitie sa považuje za použitie nezodpovedajúce účelu. Neautorizované zmeny alebo prestavby nie sú povolené a záruka stráca platnosť.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržujte varovné pokyny, aby ste chránili seba a životné prostredie.



Varovanie!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávna manipulácia s laminovacím prístrojom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Uistite sa, že je laminovací prístroj umiestnený v blízkosti ľahko prístupnej elektrickej zásuvky, aby bolo možné ho v prípade núdze rýchlo odpojiť od siete. Laminovacieho prístroja sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Zabráňte kontaktu s vodou.

Ak prístroj nepoužívate, vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Používajte iba dodaný napájací kábel.



Varovanie!

Nebezpečenstvo zadusenia spôsobeného malými časťami, obalovými materiálmi alebo ochrannými fóliami. Deti môžu prehltnúť malé časti, obalový materiál alebo ochranné fólie. Deti držte v bezpečnej vzdialenosti od vášho laminovacieho prístroja a jeho obalu.



Varovanie!

Nebezpečenstvo poranenia podávačím mechanizmom. Uvoľnené predmety sa môžu zachytiť v podávači a spôsobiť zranenie. Držte prsty, vlasy, šatky, kravaty, šperky atď. v dostatočnej vzdialenosti od podávača.

**Varovanie!**

Nebezpečenstvo podknutia sa o nevhodne položené káble. Sieťový kábel uložte tak, aby sa oň nemohol nikto podknúť. Uistite sa, že zástrčka ani sieťová šnúra nie sú poškodené.

**Varovanie!**

Nebezpečenstvo v dôsledku škodlivých výparov. Laminovanie môže vytvárať škodlivé výpary. Pri laminovaní vždy zabezpečte dobré vetranie, napríklad otvorením okna.

**Upozornenie!**

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúceho povrchu zariadenia. Počas laminovania sa povrch zariadenia zahrieva. Počas používania zariadenia sa nedotýkajte jeho povrchu. Po skončení používania prístroja vyčkajte niekoľko minút, kým laminovací prístroj nevychladne, až potom sa povrchu prístroja môžete dotknúť.

**Upozornenie!**

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúceho povrchu laminovacej fólie. Výstupná laminovacia fólia je bezprostredne po laminovaní veľmi horúca. Laminovacia fóliu odoberajte iba na jej ochladenom konci.

**Upozornenie!**

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúcich zvyškov laminovania. Papier vychádzajúci z prístroja nesie po čistení veľmi horúce zvyšky laminovania. Vychádzajúci papier odoberajte iba na jeho ochladenom konci.

**Dôležité!**

Možné škody na majetku. Zabráňte pôsobeniu vplyvov okolitého prostredia, ako je napríklad dym, prach, otrasy, chemikálie, vlhkosť, teplo alebo priame slnečné žiarenie. Laminovací prístroj používajte iba v interiéri a v rámci prípustných podmienok prostredia uvedených v časti **Technické údaje**.

- **i** Laminovací prístroj môžu používať deti staršie ako osem rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí len vtedy, keď sú pod dozorom, alebo keď sú poučení o bezpečnom používaní laminovacieho prístroja a keď pochopili možné nebezpečenstvo.

Deti sa s laminovacím prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Zariadenie prevádzkujte iba v interiéri.



Pečať «Geprüfte Sicherheit» (Odkúšaná bezpečnosť) (značka GS) potvrdzuje, že výrobok zodpovedá požiadavkám nemeckého zákona o bezpečnosti výrobkov (ProdSG).

Značka GS označuje, že pri použití v súlade s určením a pri predvídateľnom chybnom použití označeného výrobku nie je ohrozená bezpečnosť ani zdravie užívateľa. Ide pri tom o dobrovoľnú bezpečnostnú značku, ktorú vydal príslušný skúšobný ústav.



Symbol špecifikuje, že druh konštrukcie výrobku zodpovedá triede ochrany II (dvojitá izolácia).

Bezpečnostná elektrická prípojka uzemnenia (kostra) nie je potrebná.

Skontrolujte obsah obalu


Pred uvedením laminovacieho prístroja do prevádzky skontrolujte obsah balenia laminovacieho prístroja.

Ak niečo chýba alebo je poškodené, laminovací prístroj nepoužívajte. Kontaktujte náš servis.


- 1 laminovací prístroj OneLam Combo A3
- Návod na obsluhu
- 1 napájací kábel
- 1 integrované rezacie zariadenie
- 1 zaobľovač rohov
- 15 laminovacích fólií (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × veľkosť vizitky)

Podrobné zobrazenie vášho laminovacieho prístroja

Nasledovný obrázok predstavuje podrobné zobrazenie laminovacieho prístroja.

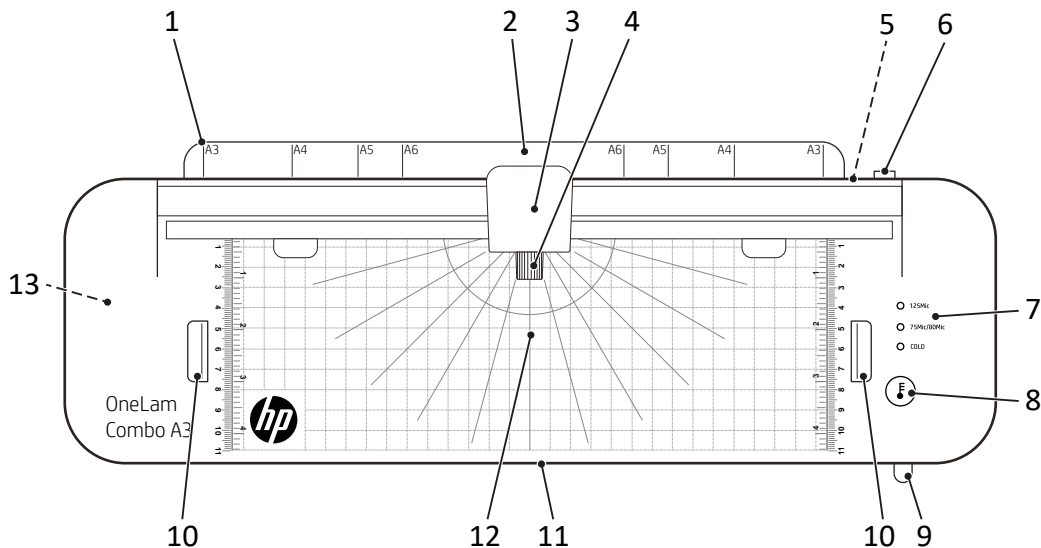

1	Vstupná strana (zadná strana)	8	Tlačidlo prevádzkových režimov
2	Podpera fólie	9	Páčka na uvoľnenie valčeka ABS
3	Rezný nástroj s reznou hlavou	10	Dorazy rezného nástroja
4	Prepínač pre funkciu rezného nástroja	11	Výstupná strana (predná strana)
5	Zásuvka na pripojenie napájacieho kábla	12	Pomôcky na určovanie polohy
6	Sieťový vypínač	13	Zaobľovač rohov
7	Stavové LED diódy		

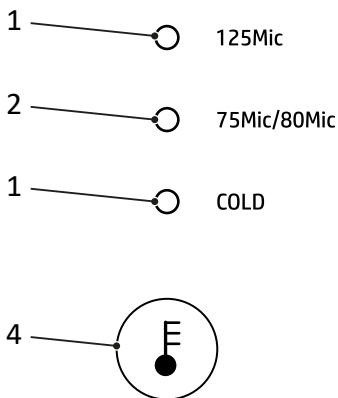

1	Stavová LED hrúbka fólie 125 mikrónov	3	Stavová LED studená laminácia
2	Stavová LED hrúbka fólie 75/80 mikrónov	4	Tlačidlo prevádzkových režimov

Prevádzkové režimy laminovacieho prístroja

Laminovačka umožňuje spracovať všetky fólie na studené a horúce laminovanie s hrúbkou 75 μ , 80 μ a 125 μ .

Horúca laminácia


Pri druhu prevádzky „Horúce laminovanie“ sa laminovacia fólia ohreje počas jej posunu na dopravných valčekoch laminovačky na teplotu cca. 120 °C až 150 °C. Vzniká trvalé tepelné spojenie laminovaného materiálu a laminovacej fólie. Prostredníctvom horúceho laminovania je laminovaný materiál chránený proti vode, kyslíku a baktériám.

Studená laminácia

Pri druhu prevádzky „Studené laminovanie“ sa laminovacia fólia ohreje na teplotu cca. 25 °C. Laminovacia fólia je pokrytá vrstvou špeciálneho lepidla. Pri laminovaní sa strany fólií stlačia. Vzniká rozoberateľné spojenie a materiál je možné vybrať v prípade potreby bez poškodenia.

Postavenie a uvedenie laminovacieho prístroja do prevádzky

Nasledujúci odsek vám pomôže uviesť laminovací prístroj do prevádzky.

- 1 Laminovací prístroj stabilne postavte na rovný, vodorovný povrch a do blízkosti dobre prístupnej zásuvky.
- 2 Sieťový vypínač zapnite do polohy **OFF**.
-  Používajte iba dodaný napájací kábel.
- 3 Zastrčte sieťový kábel do pripojovacej zásuvky laminovacieho prístroja.
- 4 Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- 5 Zapnite sieťový vypínač do polohy **ON**.
 - ➔ Transportné valce sa otáčajú.
 - ➔ Stavová LED „COLD“ svieti **ZELENO**
 - ➔ Tým ste váš laminovací prístroj uviedli do prevádzky.

Skôr ako začnete

Nasledujúce pokyny vám pomôžu, aby váš laminovací prístroj stále pracoval podľa očakávaní.

Poznámky k materiálom

- Nevykonávajte laminovanie materiálov obsahujúcich kov a mokrých alebo nerovných materiálov.
- Materiál, ktorý sa má laminovať, vrátane laminovacej fólie, nesmie byť hrubší ako 0,5 mm.
- Tenké mäkké materiály sa musia laminovať laminovacou fóliou s maximálnou hrúbkou (125 µ).
- Podľa možnosti nepoužívajte na jednu fóliu niekoľko malých kusov materiálu.

Poznámky k laminovacej fólii

- Používajte iba typy fólií, ktoré sú určené na laminovanie.
Iné typy fólií, napríklad číry film, nie sú na laminovanie vhodné.
- Pre prevádzkový režim „horúca laminácia“ používajte iba fólie pre horúce laminovanie.
- Pre prevádzkový režim „studená laminácia“ používajte iba fólie pre laminovanie za studena.
- Veľkosť laminovacej fólie zvolte vhodne s ohľadom na laminovaný materiál.
- Laminovacie fólie v prípade potreby pristrihnite až po laminovaní.

Poznámky k procesu laminovania

- Do vstupnej strany (zadná strana) laminovacieho prístroja nevkladajte žiadne laminovacie fólie bez obsahu.
 - Laminovaciú fóliu nevkladajte na strane vstupu (zadná strana) laminovačky.
 - Do vstupnej strany (zadná strana) laminovacieho prístroja nevkladajte laminovacie fólie jednostranne.
 - Laminovaciú fóliu vždy vkladajte najskôr uzavretou stranou – do stredu a rovno – na vstupnú stranu (zadnú stranu) funkčného laminovacieho prístroja.
 - Laminovaciú fóliu počas laminovania nevyťahujte zo strany výstupu (predná strana).
- Zvážte prosím, že materiály spracované horúcim laminovaním sa pevne spoja s laminovacou fóliou a nie je možné ich opäť vybrať z laminovacej fólie bez prípadných poškodení.

Obsluha laminovacieho prístroja

V nasledujúcom odseku je opísaný postup pri laminovaní za tepla a za studena.

- Ak laminovací prístroj nepoužívate 30 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla „Prevádzkové režimy“ je prístroj pripravený na prevádzku.

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo „Prevádzkové režimy“, kým nezvolíte požadovaný typ laminácie. **Horúca laminácia:** Môžete si vybrať medzi „125Mic“ alebo „75Mic/80Mic“.

Studená laminácia: Ak vyberiete možnosť „Studená“, aktivuje sa studená laminácia.

➔ Stavová LED (125Mic || 75Mic/80Mic) bliká **ZELENÁ** a začne fáza zahrievania alebo sa trvalo rozsvieti stavová LED (Studená) **ZELENO** a laminovací prístroj je pripravený na použitie.

● **Horúca laminácia:** Po fáze zahrievania svieti nepretržite stavová LED **ZELENÁ** a laminovací prístroj je pripravený na použitie.

Studená laminácia: Ak bol laminovací prístroj predtým použitý v režime „horúceho laminovania“, musí byť pred pripravením na použitie asi 30 minút ochladený.




Upozornenie!

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúceho povrchu zariadenia.

Laminovací prístroj sa pri horúcom laminovaní zahrieva. Počas prevádzky sa nedotýkajte povrchu prístroja.

2 Materiál, ktorý chcete laminovať, vložte do laminovacej fólie. Pre najlepší výsledok dodržujte vzdialenosť 3 mm až 5 mm od obvodovej hrany.

3 Pripravenú laminovaciú fóliu vsuňte cez dosadaciu plochu fólií na strane vstupu (zadná strana) laminovačky, ktoré je pripravená na prevádzku.

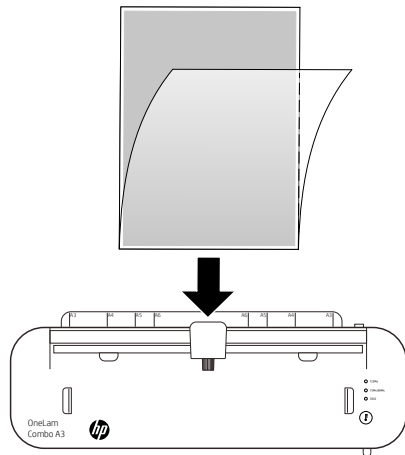

- Laminovacia fólia sa zasunie automaticky, na výstupnej strane laminovacieho prístroja sa vysunie z výstupného otvoru pre dokumenty a uloží sa v odkladacej priehradke.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúceho povrchu laminovacej fólie.

Výstupná laminovacia fólia je bezprostredne po laminovaní veľmi horúca. Vystupujúcu laminovacia fóliu odoberajte iba na ochladenom konci laminovacej fólie.

- 4 Vyberte laminovacia fóliu z prístroja.
- 5 Sieťový vypínač zapnite do polohy **OFF**.
 - Dokončili ste proces laminovania.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúceho povrchu zariadenia.

Po vypnutí prístroja vyčkajte niekoľko minút, kým laminovací prístroj nevychladne, až potom sa môžete povrchu prístroja dotknúť.

Ukončenie prevádzky laminovacieho prístroja

Vypnete laminovací prístroj, keď ukončíte jeho prevádzku.

- 1 Sieťový vypínač zapnite do polohy **OFF**.
- 2 Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- 3 Vytiahnite napájací kábel z napájacieho konektora.
 - Ukončili ste prevádzku laminovacieho prístroja.

Použitie rezného nástroja a zaoblôvača rohov

V prípade potreby môžete na laminovanie určitý papier alebo fóliu prirezať rezacím zariadením a rohy fólie zaobliť prostredníctvom zaoblôvačky rohov.

i Dbajte na to, že prostredníctvom rezacieho prútka alebo zaoblôvačky rohov nesmiete súčasne spracovávať viac ako tri strany papiera (80 g/m²) a nie viac ako jeden laminovaný dokument.


Nastavenie zobrazení rezu na rezacom zariadení

Rezacie zariadenie sa nachádza na hornej strane laminovačky.

Rezacie zariadenie Vám ponúka nasledovné zobrazenia rezu, ktoré je možné nastaviť na prepínači rezacej hlavy rezacieho zariadenia.

- Rovný rez
- Vlnitý rez
- Perforácia

i Nastavené zobrazenie rezu sa zobrazuje prostredníctvom hore uvedeného symbolu na prepínači.

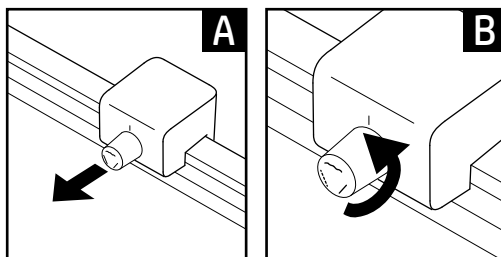


i Okolo čepelí nožov rezacej hlavy je umiestnený ochranný kryt.

1 Prepínač (A, B) vytiahnite a otočte a nastavte požadované zobrazenie rezu.

- ➔ Prepínač počutelne zaskočí.
- ➔ Máte nastavené zvolené zobrazenie rezu.

Použitie rezacieho zariadenia

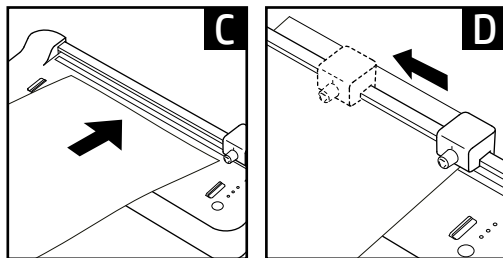

1 Papier/fóliu zasuňte až do požadovanej polohy rezania (C) medzi dorazmi pod rezacím zariadením.

i Na vyrovnanie rezaného materiálu použite pomôcku určenú na nastavenie do požadovanej polohy, ktorá sa nachádza na hornej strane laminovačky.


2 Na dosiahnutie dobrého výsledku rezania rezaciu hlavu pevne pritlačte a vedte ju nad papierom/fóliou (D). Materiál zafixujte rukou, aby pri prirezaní neskĺzol.

➔ Papier/fóliu ste prirezali.

Výmena rezacej hlavy

V prípade potreby môžete vymeniť rezaciu hlavu rezacieho zariadenia.

i Ak potrebujete novú rezaciu hlavu, kontaktujte Vášho predajcu alebo výrobcu.

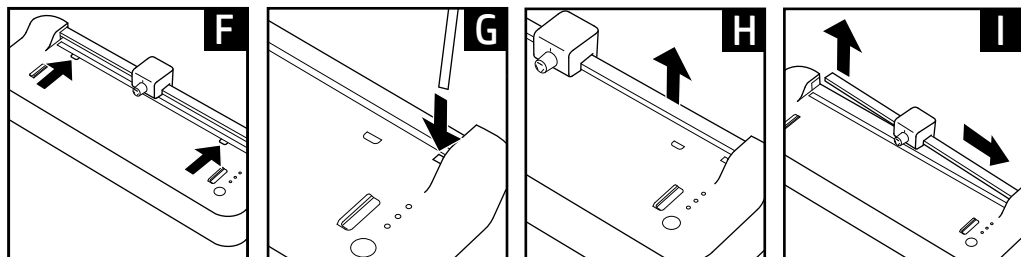

1 Kolajničku z plastickej hmoty (F) uvoľnite z jej zakotvenia.

2 Do priehlbiny (G), ktorá sa nachádza vedľa pravého držiaka, zasuňte vhodný nástroj (napríklad kolajničku z plastickej hmoty alebo plochý skrutkovač), nástroj zatlačte smerom nadol a tlak zachovajte.

➔ Uzáver v pravom držiaku je uvoľnený.

- 3** Vodiacu koľajničku zdvihnite až na doraz (H) a posuňte ju doprava (I), až kým sa vodiaca koľajnička neuvoľní z ľavého držiaka. Vodiacu koľajničku vyberte.

→ Vymontovali ste vodiacu koľajničku s rezacou hlavou.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku ostrého rezacieho zariadenia. Nedotýkajte sa čepelí nožov rezacích hláv, ktoré sa majú vymeniť.

- 4** Použitú rezaciu hlavu stiahnite z vodiacej koľajničky.
- 5** Novú rezaciu hlavu umiestnite v smere zabudovania na vodiacej koľajničke.
- 6** Vodiacu koľajničku s rezacou hlavou zasuňte pri uvoľnenom uzávère (= > krok 2) najprv do pravého držiaka a potom do ľavého držiaka.
- 7** Nástroj vyberte z priehlbiny a zablokujte uzáver.
- 8** Skontrolujte správne uloženie vodiacej koľajničky a rezacej hlavy.
- 9** Upevnite koľajničku z plastickej hmoty.
- 10** Skontrolujte funkciu rezacej hlavy.
- Vymenili ste rezaciu hlavu.


Použitie zaoblvača rohov

Zaoblvačka rohov sa nachádza na dolnej strane laminovačky.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku ostrého rezacieho zariadenia. Nedotýkajte sa čepele noža zaoblvačky rohov.

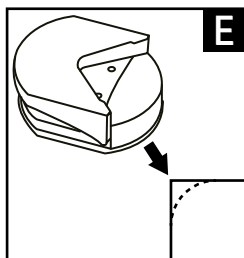

- 1** Zaoblvačku rohov (E) uvoľnite z držiaka.
- 2** Jeden roh papiera/fólie zasuňte do zaoblvačky rohov.
- 3** Zaoblvačku rohov stlačte.
- 4** V prípade potreby postup zopakujte na všetkých rohoch papiera/fólie.
- Rohy papiera/fólie ste zaoblili.

Ak niečo nefunguje

Odstránenie nahromadené fólie

Nahromadenie fólií môže mať nasledovné príčiny:

- Laminovacia fólia nebola zasunutá do laminovačky rovno.
- Dopravné valčeky sú znečistené zvyškami lepidla.
- Použili ste nevhodnú laminovacia fóliu alebo materiál.

- 1 Sieťový vypínač zapnite do polohy **OFF**.
- 2 Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- 3 Páku „Odistenie valčekov ABS“ zatlačte doľava a v tejto polohe ju pevne pridržite.
→ Laminovacia fólia sa uvoľní.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúceho povrchu zariadenia.

Laminovací prístroj sa pri horúcom laminovaní zahrieva. Po vypnutí prístroja vyčkajte niekoľko minút, kým laminovací prístroj nevychladne, až potom sa môžete povrchu prístroja dotknúť.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúceho povrchu laminovacej fólie.

Výstupná laminovacia fólia je bezprostredne po laminovaní veľmi horúca. Vystupujúcu laminovacia fóliu odoberajte iba na ochladenom konci laminovacej fólie.

- 4 Laminovacia fóliu opatrne vytiahnite zo strany vstupu (zadná strana) laminovačky.
- 5 Uvoľnite páku „Odistenie valčekov ABS“.
→ Odstránili ste nahromadenie fólií.
- 6 Laminovačku vyčistite.

Údržba a ošetrovanie

Laminovačku čistite v pravidelných intervaloch a v prípade potreby.

Čistenie krytu

- 1 Sieťový vypínač zapnite do polohy **OFF**.
- 2 Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúceho povrchu zariadenia.

Laminovací prístroj sa pri horúcom laminovaní zahrieva. Po vypnutí prístroja vyčkajte niekoľko minút, kým laminovací prístroj nevychladne, až potom sa môžete povrchu prístroja dotknúť.

Dôležité!

Pri použití čistiacich prostriedkov alebo rozpúšťadiel môže dôjsť k vecným škodám. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.

- 3 Povrch zariadenia čistite mäkkým, mierne navlhčeným súknom, ktoré je neobsahuje chlpy.
→ Povrch zariadenia laminovačky ste vyčistili.

Čistenie dopravných valčekov

Usadeniny a zvyšky lepidla na dopravných valčekoch môžu ovplyvniť výsledok laminovania. Usadeniny a zvyšky lepidla odstraňujte v pravidelných intervaloch a vždy vtedy, keď výsledok laminovania nedopadne podľa očakávania.

- 1 Zabezpečte prevádzkyschopnosť laminovačky.
- 2 Na zvolenie hrúbky fólie niekoľkokrát stlačte tlačidlo „Druhy prevádzky“ (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Môžete zvoliť ľubovoľnú hrúbku fólie. Uistite sa, že stavová LED dióda bliká **ZELENOU** farbou.
- Stavová LED dióda svieti po uplynutí fáze zahriatia trvalo **ZELENOU** farbou a je možné vyčistiť dopravné valčeky.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúceho povrchu zariadenia.

Laminovací prístroj sa pri horúcom laminovaní zahrieva. Počas prevádzky sa nedotýkajte povrchu prístroja.

- 3 Na strane vstupu (zadná strana) laminovačky zasuňte poskladaný list papiera zahnutou hranou smerujúcou v rovnej polohe dopredu.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúcich zvyškov lepidla.

Zvyšky lepidla na vychádzajúcom papieri sú veľmi horúce. Vychádzajúci papier odoberajte iba na jeho ochladenom konci.



Papier sa vyhodí spolu s prilipnutými zvyškami lepidla na strane výstupu (predná strana)

4 Postup opakujte, až kým sa na papieri už nedržia žiadne zvyšky lepidla.


5 Vypnete laminovací prístroj


→ Vyčistili ste dopravné valčeky laminovačky.

Technické údaje


Model	Rozmery [mm]	Napájanie prúdom	Rýchlosť laminovania [mm/min]	Max. šírka laminovania [mm]	Max. hrúbka laminovacej fólie [mic]	Počet dopravných valčekov	max. teplota okolia [°C]	Teplota dopravných valčekov [°C]	Doba ohrevu [min]	Hmotnosť [kg]	Automatické vypnutie [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240 V~, 50/60 Hz, 1.74 A, 400 W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30


Likvidácia


 Symbol vľavo znamená, že staré elektrické a elektronické zariadenia sa musia z dôvodu zákonných predpisov likvidovať oddelene od domového odpadu. Zlikvidujte prístroj na zbernom mieste na likvidáciu komunálneho odpadu.

 Pri triedení odpadu dodržiavajte označenie obalových materiálov, ktoré sú označené skratkami (b) a číslami (a) v tomto význame: 1–7: plasty / 20–22: papier a lepenka / 80–98: kompozity.

 Obalový materiál zlikvidujte podľa lokálnych predpisov.

 Obal sa skladá z materiálov, ktoré nezaťažujú životné prostredie a ktoré môžete zlikvidovať prostredníctvom miestne príslušných miest recyklácie. O možnostiach správne vykonanej likvidácie sa informujte na Vašom obecnom úrade.

 Zariadenie a obalové materiály sú recyklovateľné, kvôli lepšej manipulácii s odpadom ich zlikvidujte oddelene. Logo Triman platí iba pre Francúzsko.

 Zariadenie a obalové materiály sú recyklovateľné, kvôli lepšej manipulácii s odpadom ich zlikvidujte oddelene. O možnostiach správne vykonanej likvidácie sa informujte na Vašom obecnom úrade. Pri triedení odpadu dodržiavajte označenie obalových materiálov, ktoré sú označené skratkami (b) a číslami (a) v tomto význame: 1–7: plasty / 20–22: papier a lepenka / 80–98: kompozity. Logo platí len pre Taliansko.

Pokyny na uskladnenie

Laminovačku je nutné po použití bezpečne uložiť. Dbajte na nasledovné pokyny:

Uskladnenie laminovačky

- len v originálnom obale
- na suchom, čistom mieste
- len po vychladnutí

Otázky a služby

Vážený zákazník,

těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj.

V případě vzniku závady odevzdejte přístroj spolu s pokladničním dokladem a originálním obalem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Ďalšie informácie nájdete aj v oblasti Kontakty a Servis na našej internetovej stránke www.hp.com/officeequipment.

Vyhlásenie o zhode

CE Značka CE na prístroji potvrdzuje zhodu.

CE Vyhlásenie o zhode nájdete na www.hp.com/officeequipment.

UK Značka UKCA na prístroji potvrdzuje zhodu.

UKCA Vyhlásenie o zhode nájdete na www.hp.com/officeequipment

Výrobca

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Nemecko

Pročitati uputstvo za upotrebu



Pažljivo pročitate ovo uputstvo i sledite uputstva za rukovanje Vašim laminatorom. Sačuvajte Uputstvo za upotrebu za kasniju upotrebu.

Pravilna upotreba

Laminator je prikladan za vruću plastifikaciju vrućim folijama i za hladnu plastifikaciju hladnim folijama za plastifikaciju debljine 75 - 125 mikrona. Ukupna debljina plastificiranog dokumenta (fotografije, slika, kartona, papira i td.) sme da iznosi maksimalno 0,5 mm.

Laminator je namenjen isključivo za privatnu upotrebu u zatvorenim prostorijama. Svojevoljne promene ili nadogradnje na laminatoru nisu dozvoljene. Ni u kom slučaju ne otvarajte sami laminator i ne pokušavajte da sami popravite uređaj. Popravke treba da izvodi samo kvalifikovano osoblje.

Svaka druga upotreba se smatra nenamenskom. Svojevoljne promene ili nadogradnje nisu dozvoljene i dovode do gubitka garancije.

Poštovati sigurnosne napomene

Pročitajte i sledite upozorenja kako biste zaštitili sebe i okolinu.



Upozorenje!

Opasnost od povređivanja usled strujnog udara. Pogrešno rukovanje Vašim laminatorom može dovesti do strujnog udara. Vodite računa o tome da laminator bude postavljen u blizini pristupačne utičnice tako da se u hitnom slučaju laminator odvojiti od mreže napajanja. Nikada ne hvatajte laminator vlažnim rukama. Izbegavajte svaki kontakt sa vodom. Uvek izvucite utikač iz utičnice, kada ne koristite uređaj. Upotrebljavajte isključivo mrežni kabl koji je isporučen sa uređajem.



Upozorenje!

Opasnost od gušenja malim delovima, materijalom pakovanja ili zaštitnom folijom. Deca mogu da progutaju male delove, materijal pakovanja ili zaštitnu foliju. Decu držite daleko od Vašeg laminatora i njegovog pakovanja.



Upozorenje!

Opasnost od povređivanja usled mehanizma uvlačenja. Slobodni predmeti se mogu zahvatiti prilikom uvlačenja i izazvati povrede. Prste, kosu, šalove, kravate, nakit itd. držite dalje od uvlačenja.



Upozorenje!

Opasnost od spoticanja usled nepravilno postavljenog mrežnog kabla. Postavite kabl tako da se niko ne može o njega spotaći. Vodite računa o tome da na utikaču ili mrežnom kablju ne mogu da nastanu oštećenja.



Upozorenje!

Opasnost usled isparenja štetnih po zdravlje. Prilikom plastifikacije mogu nastati isparenja štetna po zdravlje. Prilikom plastifikacije obezbedite uvek dobro provetravanje tako što ćete otvoriti prozor.



Oprez!

Opasnost od opekotina usled vrućih površina uređaja. U toku plastifikacije zagreva se površina uređaja. Ne dodirivati površinu uređaja u toku rada. Nakon rada sačekajte nekoliko minuta dok se laminator ne ohladi, pre nego što dodirnete površine uređaja.



Oprez!

Opasnost od opekotina usled vrućih folija za plastifikaciju. Folija za plastifikaciju koja izlazi neposredno nakon plastifikacije je veoma vruća. Skidajte folije za plastifikaciju samo hvatajući za ohlađene krajeve folije.



Oprez!

Opasnost od opekotina usled vrućih ostataka plastifikacije. Nakon čišćenja papir koji izlazi sa sobom nosi i veoma vruće ostatke plastifikacije. Skidajte papir koji izlazi samo hvatajući za ohlađene krajeve.



Važno!

Moguće su materijalne štete. Izbegavati uticaj okoline kao što su npr. dim, prašina potresi, hemikalije, vlaga, vrućina ili direktno sunčevo zračenje. Upotrebljavajte laminator samo u zatvorenim prostorijama i pod uslovima okruženja koji su navedeni kao dozvoljeni u **Tehničkim podacima**.

- Ovaj laminator mogu da koriste deca starosti od 8 godina kao i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su obučeni za sigurnu upotrebu uređaja i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze.

Ne dozvolite da se deca igraju laminatorom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju vršiti deca bez nadzora.



Proizvod samo koristite u unutrašnjim prostorima.



Pečat «Proverena bezbednost» (GS-znak) potvrđuje, da proizvod odgovara zahtevima nemačkog Zakona o bezbednosti proizvoda (ProdSG).

GS-znak pokazuje, da kod ispravne upotrebe i predvidive pogrešne primene označenog proizvoda bezbednost i zdravlje korisnika nisu ugroženi. Pri tome se radi o dobrovoljnom znaku bezbednosti, kojeg je izdao odgovarajući institut za ispitivanje.



Simbol prikazuje, da način gradnje proizvoda odgovara razredu zaštite II (dupla izolacija).

Sigurnosni priključak na električno uzemljenje (masa) nije potreban.

Proveriti sadržaj pakovanja


Proverite sadržaj pakovanja Vašeg laminatora, pre nego što pustite Vaš laminator u rad.

Ukoliko nešto nedostaje ili je oštećeno, ni u kom slučaju nemojte puštati laminator u rad. Obratite se našem servisu.


- 1 laminator OneLam Combo A3
- Uputstvo za upotrebu
- 1 mrežni kabel
- 1 integrisani uređaj za sečenje
- 1 zaobljivač uglova
- 15 folija za plastifikaciju (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × veličina vizit kartica)

Vaš laminator detaljno

Sledeća slika detaljno predstavlja laminator.

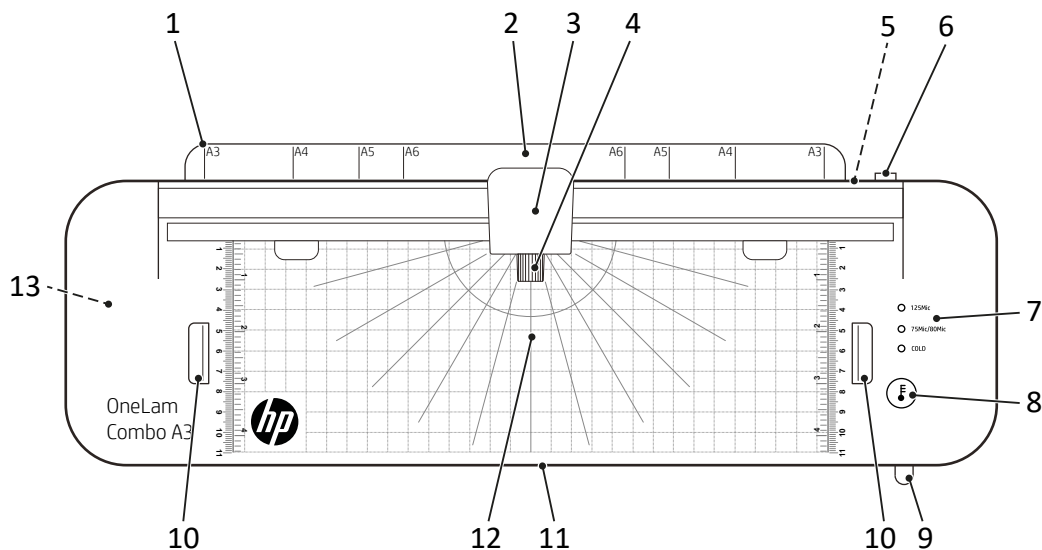

1	Strana ubacivanja (zadnja strana)	8	Taster režimi rada
2	Pokrivač folije	9	Poluga ABS deblokada valjka
3	Uređaj za sečenje sa glavom za sečenje	10	Stoperi naprave za sečenje
4	Prekidač za izbor funkcije sečenja	11	Izlazna strana (prednja strana)
5	Utičnica mrežni kabl	12	Pomagalo za pozicioniranje
6	Mrežni prekidač	13	Zaobljivač uglova
7	LED svetla za prikaz statusa		

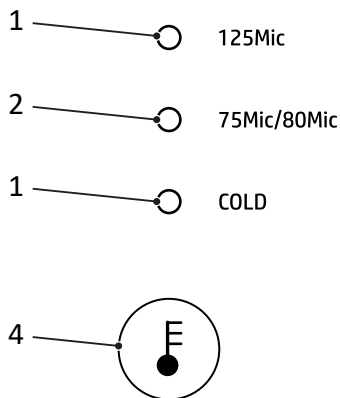

1	Signalna LED lampica debljina folije 125 mikrona	3	Signalna LED lampica hladna plastifikacija
2	LED lampica za prikaz statusa debljina folije 75/80 mikrona	4	Taster režimi rada

Režimi rada laminatora

Laminator može da obrađuje hladne i vruće folije za plastifikaciju debljine 75 μ , 80 μ i 125 μ .

Vruća plastifikacija

Pri režimu rada „Vruća plastifikacija“ folija za plastifikaciju se zagreva na temperaturu od oko 120 °C do 150 °C, u toku vođenja folije za plastifikaciju kroz transportne valjke laminatora. Nastaje trajna termička veza između plastifikovanog materijala i folije za plastifikaciju. Pomoću vruće plastifikacije plastificirani materijal je trajno zaštićen od vode, kiseonika i bakterija.


Hladna plastifikacija

Pri režimu rada „Hladna plastifikacija“ folija za plastifikaciju se zagreva na temperaturu od oko 25 °C. Folija za plastifikaciju je obložena specijalnim lepkom. Prilikom procesa plastifikacija stranice folije se spajaju.

Nastaje odvojiva veza i materijal po potrebi može da se izvadi bez oštećenja.

Postaviti laminator i pustiti ga u rad

Sledeći pasus vam pomaže u puštanju laminatora u rad.

- 1 Postavite laminator na ravnu vodoravnu površinu i u blizini lako pristupačne utičnice.
- 2 Prebacite mrežni prekidač u poziciju **OFF**.
-  Upotrebljavajte isključivo mrežni kabl koji je isporučen sa uređajem.
- 3 Utaknite mrežni kabl u predviđeni otvor na laminatoru.
- 4 Utaknite utikač u utičnicu.
- 5 Prebacite mrežni prekidač u poziciju **ON**.
 - ➔ Transportni valjci se okreću.
 - ➔ Signalna LED lampica „COLD“ svetli **ZELENO**
 - ➔ Pustili ste Vaš laminator u pogon.

Pre nego što počnete

Sledeće napomene će Vam pomoći, da laminator uvek funkcioniše, na način na koji očekujete.

Napomene o materijalu

- Ne plastificirajte metalne, vlažne i neravne materijale.
- Materijal za plastifikaciju zajedno sa folijom ne sme biti deblji od 0,5 mm.
- Tanke i meke materijale treba plastifikovati najdebljom folijom za plastifikaciju (125 µ).
- Po mogućnosti nemojte koristiti više malih komada materijala po foliji.

Napomene u vezi folije za plastifikaciju

- Upotrebljavajte samo vrste folije čija je namena predviđena za plastifikaciju. Druge vrste folija kao što su npr. providne folije za dokumentaciju nisu pogodne za plastifikaciju.
- Za režim rada "vruća plastifikacija" koristite samo vruće folije za plastifikaciju.
- Za režim rada "hladna plastifikacija" koristite samo hladne folije za plastifikaciju.
- Izaberite veličinu folije za plastifikaciju u skladu sa materijalom za plastifikaciju.
- Odsecite foliju za plastifikaciju, ukoliko je potrebno, tek nakon plastifikacije.

Napomene o procesu plastifikacije

- Ne ubacujte folije za plastifikaciju bez sadržaja na strani za ubacivanje (zadnja strana) laminatora.
- Ne ubacujte folije za plastifikaciju urolane na strani za ubacivanje (zadnja strana) laminatora.
- Ne ubacujte folije za plastifikaciju jednostrano na strani za ubacivanje (zadnja strana) laminatora.
- Foliju za plastifikaciju uvek vodite napred zatvorenih strana - po sredini i uspravno - na strani za unos (zadnja strana) laminatora koji je spreman za rad.
- Nemojte vući foliju za plastifikaciju u toku plastifikacije sa izlazne strane (prednja strana).
- Imajte na umu, da su vrući plastificirani materijali čvrsto povezani sa folijom za plastifikaciju i da se iz folije ne mogu izvući bez mogućih oštećenja.

Rukovanje laminatorom

Sledeći pasus opisuje kako možete sprovesti vruću i hladnu plastifikaciju.

- Ako ne koristite laminator 30 minuta, laminator se prebacuje u stand-by režim. Pritisnite taster **I** "Režimi rada", da bi uređaj bio spreman za rad.

- 1 Pritisnite taster "Režimi rada" više puta, dok ne izaberete željeni režim rada.

Vruća plastifikacija: Na raspolaganju je izbor „125Mic“ ili „75Mic/80Mic“.

Hladna plastifikacija: Pomoću izbora "Cold" aktivirana je hladna plastifikacija.

➔ Signalna LED lampica (125Mic || 75Mic/80Mic) svetli **ZELENO** i faza zagrevanja počinje ili signalna LED (Cold) svetli trajno **ZELENO** i laminator je spreman za rad.

- **Vruća plastifikacija:** Nakon faze zagrevanja neprekidno svetli signalna LED lampica **ZELENO** i laminator je spreman za rad.

Hladna plastifikacija: Ako je laminator prethodno korišćen u režimu "vruća plastifikacija", onda se laminator mora hladiti oko 30 minuta, pre nego što je ponovo spreman za rad.



Oprez!

Opasnost od opekotina usled vrućih površina uređaja.

Laminator se zagreva prilikom vruće plastifikacije. Ne dodirujte površine uređaja u toku rada.

- 2 Postavite materijal za plastifikaciju u foliju za plastifikaciju. Za optimalan učinak držite odsto-
janje od pokretne ivice 3mm do 5mm.
- 3 Ubacite pripremljene folije za plastifikaciju preko pokrivača na strani za ubacivanje (zadnja
strana) laminatora koji je spreman za rad.



→ Folija za plastifikaciju se uvlači i izbacuje na izlaznoj strani (prednja strana).



Oprez!

Opasnost od opekotina usled vrućih folija za plastifikaciju.

Folija za plastifikaciju koja izlazi neposredno nakon plastifikacije je veoma vruća. Uklonite folije za plastifikaciju koje izlaze hvatajući samo za ohlađene krajeve folije.

4 Uklonite folije za plastifikaciju iz uređaja.

5 Prebacite mrežni prekidač u poziciju **OFF**.

→ Završili ste proces plastifikacije.



Oprez!

Opasnost od opekotina usled vrućih površina uređaja.

Nakon isključivanja sačekajte nekoliko minuta dok se laminator ne ohladi, pre nego što dodirnete površine uređaja.

Okončati rad laminatora

Isključite laminator, kada prekinete sa radom laminatora.

1 Prebacite mrežni prekidač u poziciju **OFF**.

2 Izvucite utikač iz utičnice.

3 Izvucite mrežni kabl iz priključka na uređaju.

→ Završili ste sa radom laminatora.

Koristiti uređaj za sečenje i zaobljivač uglova

Po potrebi možete iseći papir za plastificiranje ili foliju pomoću uređaja za sečenje i zaobliti uglove pomoću zaobljivača uglova.

i Uzmite u obzir da istovremeno ne smete obrađivati više od tri strane papira (80 g/m²) i ne više od jednog plastifikovanog dokumenta pomoću uređaja za sečenje ili zaobljivača uglova.


Postaviti poprečne preseke na uređaj za sečenje

Uređaj za sečenje se nalazi na gornjoj strani laminatora.

Uređaj za sečenje Vam nudi sledeće poprečne preseke koje možete podesiti na prekidaču za izbor glave sečenja uređaja za sečenje.

- Ravan rez
- Talasasti rez
- Perforacija

i Podešeni poprečni presek predstavlja se pomoću simbola koji je prikazan gore na prekidaču za izbor.

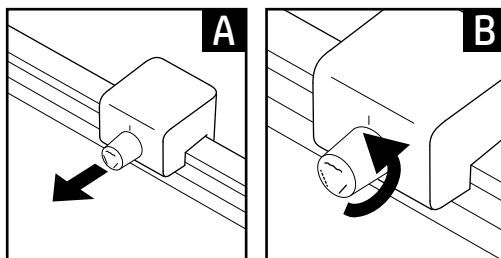


i Sečiva glave za sečenje su okružena zaštitnim kućištem.

1 Povucite i okrenite prekidač za izbor (A, B) i podesite željeni poprečni presek.

- ➔ Prekidač za izbor se zvučno fiksira.
- ➔ Podesili ste željeni poprečni presek.

Korišćenje uređaja za sećenje

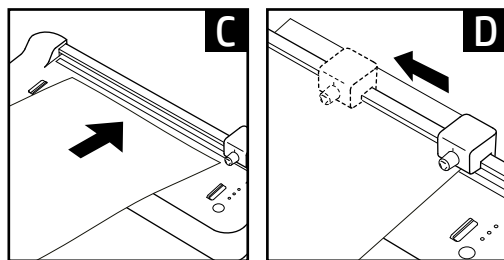


- 1 Ubacite papir/foliju do željene pozicije za sećenje (C) između graničnika ispod uređaja za sećenje.
- i** Za poravnanje materijala za sećenje koristite uređaj za pozicioniranje koji se nalaze na gornjoj strani laminatora.
- 2 Pritisnite glavu za sećenje čvrsto, kako biste imali dobar rezultat sećenja i sprovedite glavu za sećenje preko papira/folije (D). Fiksirajte materijal rukom, da ne bi skliznuo prilikom sećenja.
 - ➔ Isekli ste papir/foliju.

Zameniti glavu za sećenje

Po potrebi možete zameniti glavu za sećenje uređaja za sećenje.

- i** Za novu glavu za sećenje molimo, obratite se Vašem prodavcu ili proizvođaču.

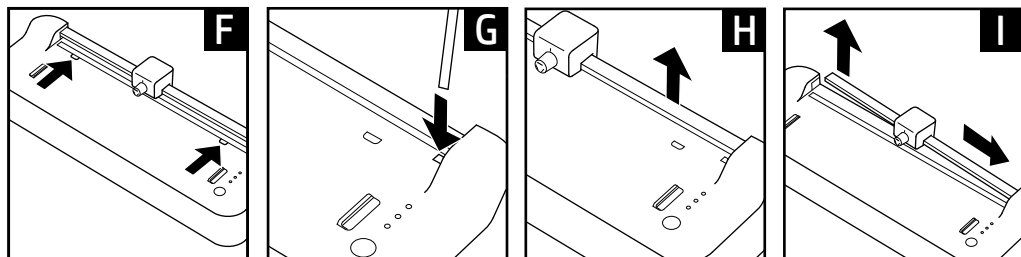

- 1 Otpustite plastičnu šinu (F) iz njenog prihvata.
- 2 Ubacite prikladan alat (npr. plastičnu šinu ili odvijač) u udubljenje (G) pored desnog držača, pritisnite alat i održavajte pritisak.
 - ➔ Blokada u desnom držaču je otpuštena.
- 3 Podignite šinu vodilicu do graničnika (H) i gurnite šinu vodilicu udesno (I), dok se šina vodilice ne otpusti iz levog držača. Skinite šinu vodilicu.
 - ➔ Demontirali ste šinu vodilicu sa glavom za sećenje.



Oprez!

Opasnost od povređivanja usled oštih uređaja za sečenje.
Ne dodirujte sečivo glava za sečenje koje treba zameniti.

- 4 Izvucite staru glavu za sečenje iz šine vodilice.
- 5 Postavite novu glavu za sečenje u smeru ugradnje na šinu vodilicu.
- 6 Ubacite šinu vodilicu sa glavom za sečenje pri otpuštenoj blokadi (= > korak 2) najpre u desni držač, a zatim u levi držač.
- 7 Skinite alat iz udubljenja i zaključajte blokadu.
- 8 Proverite ispravnost položaja šine vodilice i glave za sečenje.
- 9 Učvrstite plastičnu šinu.
- 10 Proverite funkciju glave za sečenje.
 - Zamenili ste glavu za sečenje.


Koristiti zaobljivač uglova

Zaobljivač uglova se nalazi na donjoj strani laminatora.



Oprez!

Opasnost od povređivanja usled oštih uređaja za sečenje.
Ne dodirujte sečivo zaobljivača uglova.

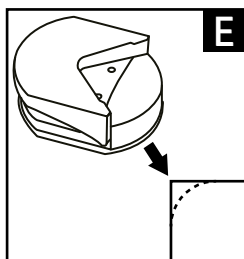

- 1 Otpustite zaobljivač uglova (E) iz držača.
- 2 Ubacite jedan ugao papira /folije u zaobljivač uglova.
- 3 Pritisnite zaobljivač uglova.
- 4 Po potrebi ponovite postupak, za sve uglove papira/folije.
 - Zaoblili ste uglove papira/folije.

Ako nešto ne funkcioniše

Otkloniti zastoj folije

Zastoj folije može da ima sledeće uzroke:

- Folija za plastifikaciju nije ubačena ravno u laminator.
- Transportni valjci su zaprljani ostacima lepka.
- Koristili ste neprikladne folije za plastifikaciju ili materijal.

- 1 Prebacite mrežni prekidač u poziciju **OFF**.
- 2 Izvucite utikač iz utičnice.
- 3 Pritisnite ručicu "ABS deblokada valjka" ulevo i zadržite ga u tom položaju.
 - Folija za plastifikaciju se deblokira.



Oprez!

Opasnost od opekotina usled vrućih površina uređaja.

Laminator se zagreva prilikom vruće plastifikacije. Nakon isključivanja sačekajte nekoliko minuta dok se laminator ne ohladi, pre nego što dodirnete površine uređaja.



Oprez!

Opasnost od opekotina usled vrućih Folija za plastifikaciju.

Folija za plastifikaciju koja izlazi neposredno nakon plastifikacije je veoma vruća. Uklonite folije za plastifikaciju koje izlaze hvatajući samo za ohlađene krajeve folije.

- 4 Pažljivo izvucite foliju za plastifikaciju iz strane za ubacivanje (zadnja strana) laminatora.
- 5 Deblokirajte ručicu "ABS deblokada valjka".
 - Uklonili ste zastoj folije.
- 6 Očistite laminator.

Servisiranje i održavanje

Očistite laminator u redovnim vremenskim razmacima i po potrebi.

Očistiti kućište postrojenja

1 Prebacite mrežni prekidač u poziciju **OFF**.

2 Izvucite utikač iz utičnice.



Oprez!

Opasnost od opekotina usled vrućih površina uređaja.

Laminator se zagreva prilikom vruće plastifikacije. Nakon isključivanja sačekajte nekoliko minuta dok se laminator ne ohladi, pre nego što dodirnete površine uređaja.

Važno!

Moguće materijalne štete usled sredstva za čišćenje i rastvarača. Ne upotrebljavati sredstva za čišćenje i rastvarače.

3 Očistite površinu uređaja mekom, navlaženom i glatkom krpom.

→ Očistili ste površinu laminatora.

Očistiti transportne valjke

Naslage i ostaci lepka na transportnim valjcima mogu nepovoljno da utiču na rezultat plastifikacije. Uklanjajte naslage i ostatke lepka u pravilnim vremenskim razmacima i uvek kada rezultat plastifikacije ne odgovara očekivanom.

1 Omogućite spremnost laminatora za rad.

2 Pritisnite taster "Režimi rada" više puta, dok ne izaberete željenu debljinu folije (125Mic || 75Mic/80Mic).

i Izbor debljine folije je po želji. Uverite se da status led lampice treperi **ZELENO**. Nakon zagrevanja svetli status led lampice neprekidno **ZELENO** i može se sprovesti čišćenje transportnih valjkova.



Oprez!

Opasnost od opekotina usled vrućih površina uređaja.

Laminator se zagreva prilikom vruće plastifikacije. Ne dodirujte površine uređaja u toku rada.

3 Ubacite jedan presavijeni list papira sa presavijenom ivicom unapred uspravno u stranu za ubacivanje (zadnja strana) laminatora.

**Oprez!**

Opasnost od opekotina usled vrelih ostataka lepka.

Ostaci lepka na izlazećem papiru su veoma vreli. Skidajte papir koji izlazi samo hvatajući za ohlađene krajeve.



Papir se izbacuje sa ostacima lepka na izlaznoj strani (prednja strana).

4 Ponovite postupak, dok na papiru nema više zalepljenih ostataka lepka.


5 Isključite laminator.


→ Očistili ste transportne valjke laminatora.

Tehnički podaci


Model	Dimenzije [mm]	Snabdevanje strujom	Brzina plastifikacije [mm/min]	maks. širina plastifikacije [mm]	maks. debljina folije za plastifikaciju [mic]	Broj transportnih valjkova	maks. temperatura okoline [°C]	Temperatura transportnih valjkova [°C]	Vreme zagrevanja [min]	Težina [kg]	Automatsko isključivanje [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30


Zbrinjavanje


 Simbol koji se nalazi pored označava da električne i elektronske uređaje na osnovu zakonskih odredbi treba odlagati odvojeno od kućnog smeća. Odložite Vaš uređaj na mestima za sakupljanje Vašeg komunalnog preduzeća za odlaganje otpada. Materijal pakovanja odložite u skladu s lokalnim propisima

 Obratite pozor na oznaku ambalažnog materijala prilikom odvajanja smeća, isto je označeno sa kraćenicama (b) i broj (a) koje imaju sledeće značenje: 1–7: plastike/20–22: papir i karton/ 80–98: kompozitni materijali.

 Materijal pakovanja odložite u skladu s lokalnim propisima.

 O mogućnostima za zbrinjavanje potrošenih uređaja možete da se informišete kod Vaše opštinske i gradske uprave.

 Uređaj i reciklažni materijal mogu da se recikliraju, za bolje prerađivanje otpada bolje je da ih odvojeno zbrinete. Trimano logo važi samo u Francuskoj.

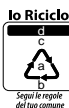 Uređaj i materijal za pakovanje se mogu reciklirati, odložite ih odvojeno radi bolje obrade smeća. Informišite se kod Vaše opštine o mogućnostima ispravnog odlaganja otpada. Obratite pozor na oznaku materijala za pakovanje prilikom odvajanja otpada, one su označene sa (a) brojevi, (b) skraćenice i (c) materijali sa sledećim značenjem: 1–7: plastike / 20–22: papir i karton / 80–98: kompozitni materijali i (d) vrsta ambalaže. Ovaj logo važi samo za Italiju.

Napomene o skladištenju

Nakon upotrebe laminator se mora skladištiti na sigurnom mestu. Sledite sledeće napomene:

Skladištite laminator

- samo u originalnom pakovanju
- na suvom i čistom mestu
- samo u ohlađenom stanju

Pitanja i servis

Poštovani kupče,

raduje nas što ste se odlučili za ovaj proizvod.

Ukoliko on ne funkcioniše kao što ste očekivali ili je defektan, obratite se prodavcu od koga se kupili ovaj proizvod.

Dalje informacije naći ćete u predelu Kontakt & Servis na našoj internetskoj stranici www.hp.com/officeequipment.

Izjava o konformnosti

CE CE oznaka na uređaju potvrđuje usaglašenost.

Izjavu o usaglašenosti možete naći pod www.hp.com/officeequipment.

UK CE oznaka na uređaju potvrđuje usaglašenost.

CA Izjavu o usaglašenosti možete naći pod www.hp.com/officeequipment.

Proizvođač

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Nemačka

Läs bruksanvisningen



Läs igenom bruksanvisningen noga och beakta anvisningarna vid hanteringen av din lamineringsapparat. Spara bruksanvisningen för senare bruk.

Ändamålsenlig användning

Lamineringsapparaten är avsedd för hetlaminering med hetlamineringsfolier och kallaminering med kallamineringsfolier vid en lamineringsfolietjocklek på 75 - 125 micron. Den totala tjockleken hos de dokument, som skall lamineras (foton, bilder, kartong, papper osv.) får vara maximalt 0,5 mm.

Lamineringsapparaten är uteslutande avsedd för privat användning inomhus. Egenmäktiga förändringar eller ombyggnader är inte tillåtna. Öppna under inga omständigheter lamineringsapparaten själv och gör inga egna reparationsförsök. Låt endast kvalificerad fackpersonal utföra reparationer.

All annan användning är ej ändamålsenlig. Egenmäktiga förändringar eller ombyggnader är inte tillåtna och leder till att garantin slutar gälla.

Beakta säkerhetsanvisningarna

Läs och beakta varningarna för att skydda dig och miljön.



Varning!

Risk för personskador på grund av elektrisk stöt. En felaktig hantering av dokumentförstöraren kan leda till en elektrisk stöt. Se till att lamineringsapparaten ställs upp i närheten av ett lättillgängligt eluttag så att lamineringsapparaten i nödfall snabbt kan skiljas från elnätet. Rör aldrig lamineringsapparaten med våta händer. Undvik all kontakt med vatten.

Dra alltid ut nätstickkontakten när apparaten inte används. Använd endast den medföljande nätkabeln.



Varning!

Risk för kvävning på grund av smådelar, förpackningsmaterial eller skyddsfolier. Barn kan förtära smådelar, förpackningsmaterial eller skyddsfolier. Håll barn borta från lamineringsapparaten och dess förpackning.



Varning!

Risk för personskador på grund av indragningsmekanismen. Lösa föremål kan fastna i indraget och leda till skador. Håll fingrar, hår, halsdukar, slipsar, smycken etc. borta från indraget.

**Varning!**

Risk för att snubbla på grund av felaktigt dragen nätkabel. Dra nätkabeln på ett sådant sätt att ingen kan snubbla över den. Se till att nätstickkontakten och nätkabeln inte skadas.

**Varning!**

Fara på grund av hälsovådliga ångor. Vid laminering kan hälsovådliga ångor uppstå. Se till att ventilationen är god vid lamineringen genom att till exempel öppna fönstret.

**Försiktigt!**

Risk för brännskador på grund av apparatens heta yta. Under lamineringen värms apparatens yta upp. Rör inte apparatens yta under driften. Vänta efter driften med att röra apparatens yta några minuter tills lamineringsapparaten svalnat.

**Försiktigt!**

Risk för brännskador på grund av het lamineringsfolie. Den utträdande lamineringsfolien är mycket het omedelbart efter lamineringen. Ta endast bort lamineringsfolien i den ände som har hunnit svalna.

**Försiktigt!**

Risk för brännskador på grund av heta lamineringsrester. Efter rengöringen för det utmatade papperet med sig mycket heta lamineringsrester. Fatta endast tag i det utmatade papperet i den ände som svalnat.

**Viktigt!**

Risk för materiella skador. Undvik inverkan från miljön i form av rök, damm, vibrationer, kemikalier, fukt, värme eller direkt solstrålning. Använd endast lamineringsapparaten i slutna utrymmen och inom ramen för de omgivningsförutsättningar, som anges i de

Tekniska data.

- Lamineringsapparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och/eller kunskaper om de står under uppsikt eller instruerats i en säker användning av enheten och har förstått de risker detta innebär.

Barn får inte leka med lamineringsapparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan uppsikt.



Använd endast produkten inomhus.



Symbolen anger att produktens konstruktion uppfyller kraven för skyddsklass II (dubbel isolering).

En säkerhetsanslutning till elektrisk jord (massa) inte krävs.



Märkningen „Geprüfte Sicherheit“ (Testad säkerhet) (GS-tecknet) intygar att produkten uppfyller kraven i tyska Produktsicherheitsgesetz (Produktsäkerhetslagen) (ProdSG).

GS-märkningen anger att användarens hälsa och säkerhet inte sätts i fara under förutsättningen att produkten används ändamålsenligt eller förutsägbart felaktigt. Det rör sig om en frivillig säkerhetsmärkning, som har utfärdats av ett lämpligt provningsinstitut.

Kontrollera förpackningsinnehållet


Kontrollera lamineringsapparatsens förpackningsinnehåll innan du tar den i drift.

Om något skulle saknas eller vara skadat så får lamineringsapparaten inte tas i drift. Vänd dig i så fall till vår service.


- 1 lamineringsapparat OneLam Combo A3
- Bruksanvisning
- 1 Nätkabel
- 1 integrerad skäranordning
- 1 hörnavrundare
- 15 lamineringsfolier (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × visitkortsstorlek)

Lamineringsapparaten i detalj

Följande bild visar lamineringsapparaten i detalj.

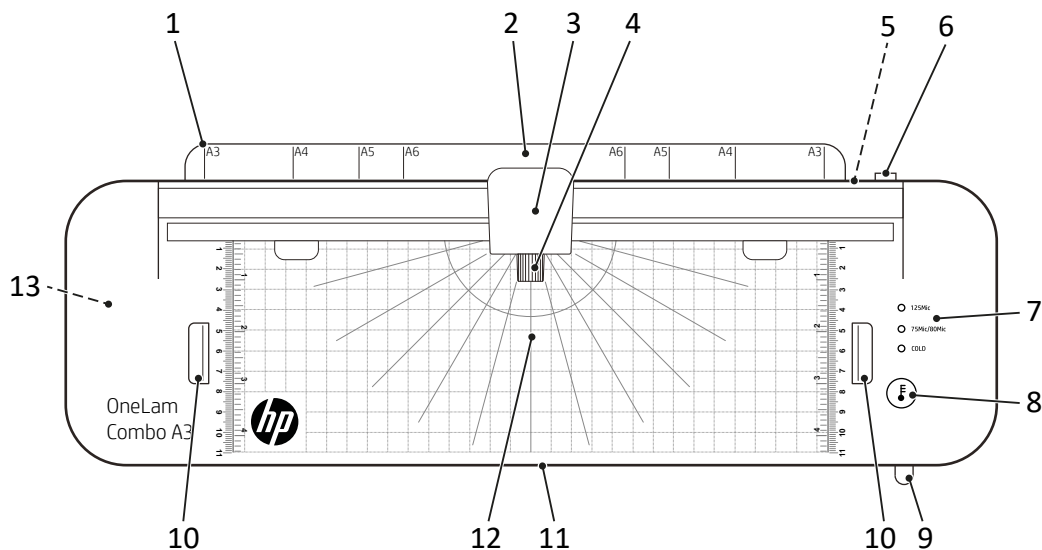

1	Inmatningsida (baksida)	8	Knappen driftssätt
2	Foliesupport	9	Spak ABS-rullupplåsning
3	Skäranordning med skärhuvud	10	Anslag skäranordning
4	Väljarbrytare för skärfunktion	11	Utmatningsida (framsida)
5	Anslutningsdosa nätkabel	12	Positioneringshjälp
6	Nätströmbrytare	13	Hörnavrundare
7	Status-LED:er		

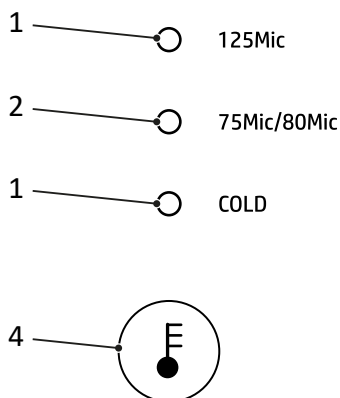

1	Status-LED folietjocklek 125 micron	3	Status-LED kallaminering
2	Status-LED folietjocklek 75/80 micron	4	Knappen driftsätt

Lamineringsapparatens driftsätt

Lamineringsapparaten kan bearbeta alla kall- och hetlamineringsfolier i tjocklekarna 75 μ , 80 μ och 125 μ .

Hetlaminering

Vid driftsättet "Hetlaminering" värms lamineringsfolien upp till en temperatur på ca. 120 °C till 150 °C medan lamineringsfolien förs genom lamineringsapparaten av transportrullarna. Det uppstår en permanent termisk förening mellan det laminerade materialet och lamineringsfolien. Med hetlamineringen hålls vatten, syre och bakterier permanent borta från det laminerade materialet.

Kallaminering

Vid driftsättet "Kallaminering" värms lamineringsfolien upp till en temperatur på ca. 25 °C. Lamineringsfolien är ytbehandlad med ett speciellt lim. Vid lamineringen pressas foliesidorna ihop. Det uppstår en losstagbar förening och materialet kan senare, vid behov, tas bort utan skador.

Ställa upp lamineringsapparaten och ta den i drift

Följande stycken hjälper dig vid idrifttagningen av lamineringsapparaten.

- 1 Placera lamineringsapparaten stabilt på en jämn och vågrät yta och i närheten av ett lättillgängligt eluttag.
- 2 Sätt nätströmbrytaren i positionen **OFF**.
- 3 Använd endast den medföljande nätkabeln.
- 3 Stick in nätkabeln i lamineringsapparatus anslutningsdosa.
- 4 Sätt in nätstickkontakten korrekt i ett eluttag.
- 5 Sätt nätströmbrytaren i positionen **ON**.
 - ➔ Transportrullarna roterar.
 - ➔ Status-LED:n "COLD" lyser **GRÖNT**
 - ➔ Du har tagit din lamineringsapparat i drift.

Innan du sätter igång

Följande anvisningar hjälper dig se till att lamineringsapparaten alltid fungerar på förväntat sätt.

Anmärkningar om materialet

- Laminera inga metaller, våta eller ojämna material.
- Det material, som skall lamineras får inte vara tjockare än 0,5 mm inkl. lamineringsfolien.
- Tunna och mjuka material bör lamineras med den starkaste lamineringsfolien (125 µ).
- Använd om möjligt inte flera små materialdelar per folie.

Anmärkningar om lamineringsfolien

- Använd endast folietyper, som är avsedda för laminering.
Andra folier, som till exempel transparenta plastfolier är inte lämpliga för laminering.
- För driftssättet "Hetlaminering" får endast hetlamineringsfolier användas.
- För driftssättet "kallaminering" får endast kallamineringsfolier användas.
- Välj storlek på lamineringsfolien passande till det material som skall lamineras.
- Om lamineringsfolien behöver skäras till gör du det först efter lamineringen.

Anvisningar för lamineringen

- För inte in en lamineringsfolie utan innehåll i lamineringsapparatsens inmatningssida (baksidan).
- För inte in en lamineringsfolie upprullad i lamineringsapparatsens inmatningssida (baksidan).
- För inte in en lamineringsfolie ensidigt i lamineringsapparatsens inmatningssida (baksidan).
- För alltid in lamineringsfolien med den stängda sidan först, centrerad och rakt i den driftsklara lamineringsapparatsens inmatningssida (baksidan).
- Dra inte ut lamineringsfolien ur utmatningssidan (framsidan) under lamineringen.
- Observera att hetlaminerade material är fast förbundna med lamineringsfolien och inte kan tas ut ur lamineringsfolien utan eventuella skador.

Hantera lamineringsapparaten

Följande avsnitt beskriver hur du hetlaminerar och kallaminerar.

- Om du inte använder lamineringsapparaten under 30 minuter så övergår lamineringsapparaten till standby-läget. Tryck på knappen "Driftssätt" för att göra apparaten driftsklar.
- 1 Tryck flera gånger på knappen "Driftssätt" tills du valt den önskade lamineringstypen.
 - Hetlaminering:** Välj mellan alternativen "125Mic" eller "75Mic/80Mic".
 - Kallaminering:** Genom att välja "Cold" är kallamineringen aktiverad.
- ➔ En status-LED (125Mic || 75Mic/80Mic) blinkar **GRÖN** och uppvärmningsfasen börjar eller så lyser status-LED:n (Cold) lyser permanent **GRÖN** och lamineringsapparaten är driftsklar.
- **Hetlaminering:** Efter uppvärmningsfasen lyser en status-LED permanent **GRÖN** och lamineringsapparaten är driftsklar.
- Kallaminering:** Om lamineringsapparaten dessförinnan använts i driftssättet "Hetlaminering" så skall lamineringsapparaten svalna i ca. 30 minuter innan den är driftsklar.



Försiktigt!

Risk för brännskador på grund av apparatens heta yta.

Lamineringsapparaten värms upp vid hetlaminering. Rör inte apparatens yta under driften.

- 2 Lägg in det material som skall lamineras i lamineringsfolien. För ett optimalt resultat så skall avståndet till den kringgående kanten vara 3 till 5 mm.
- 3 För in den förberedda lamineringsfolien i den driftsklara lamineringsapparaten på inmatningssidan (baksidan).



- Lamineringsfolien dras in och matas ut igen på lamineringsapparatens utmatningssida (framsidan).



Försiktigt!

Risk för brännskador på grund av het lamineringsfolie.

Den utträdande lamineringsfolien är mycket het omedelbart efter lamineringen. Ta endast bort lamineringsfolien i den ände av lamineringsfolien som har hunnit svalna.

- 4 Ta ut lamineringsfolien ur apparaten.
- 5 Sätt nätströmbrytaren i positionen **OFF**.
 - Du har avslutat lamineringen.



Försiktigt!

Risk för brännskador på grund av apparatens heta yta.

Vänta några minuter efter driften med att röra apparatens yta tills lamineringsapparaten svalnat.

Avsluta driften av lamineringsapparaten

Stäng av lamineringsapparaten när du avslutat driften av lamineringsapparaten.

- 1 Sätt nätströmbrytaren i positionen **OFF**.
- 2 Dra ut nätstickkontakten ur vägguttaget.
- 3 Ta bort nätkabeln ur nätanslutningsdosan.
 - Du har nu avslutat driften av lamineringsapparaten.

Använda skäranordningen och hörnavrundaren

Vid behov kan du skära till det papper eller den folie, som skall lamineras eller folien med skärinjalen och runda foliens hörn med hörnavrundaren.

i Observera att du inte får bearbeta mer än tre papperssidor (80 g/m²) och inte mer än ett laminerat dokument samtidigt med skärinjalen eller hörnavrundaren.


Ställa in skärbilder på skäranordningen

Skäranordningen finns på ovasidan av lamineringsapparaten.

Skäranordningen ger dig följande skärbilder, som du kan ställa in med skärhuvudets väljarbrytare på skäranordningen.

- Rakt snitt
- Vågsnitt
- Perforering

i Den inställda skärbilden framställs med ovanstående symbol på väljarbrytaren.

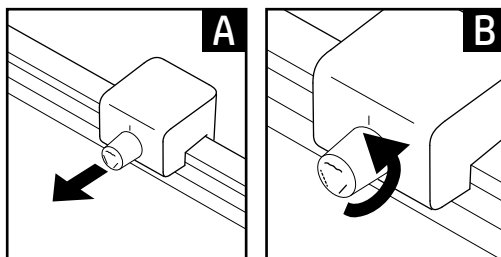


i Skärhuvudets klingor är omgivna av en skyddskapsling.

1 Dra och vrid väljarbrytaren (A, B) och ställ in den önskade skärbilden.

- ➔ Väljarbrytaren hakar i hörbart.
- ➔ Du har ställt in den valda skärbilden.

Använda skärordningen

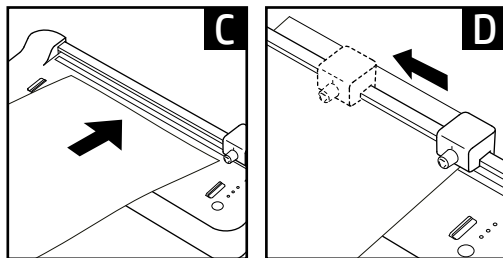

- 1 För igenom papperet/folien till den önskade skärpositionen (C) mellan anslagen under skärordningen.

i Använd positioneringshjälpen på ovansidan av lamineringshjälpen för att justera in det material som skall skäras.


- 2 Tryck fast skärhuvudet för att få ett bra skärresultat och för skärhuvudet över papperet/folien (D). Fixera materialet med handen så att det inte glider undan vid tillskärningen.

➔ Du har skurit till papperet/folien.

Byta skärhuvud

Vid behov kan du byta skärordningens skärhuvud.

i För att köpa ett nytt skärhuvud vänder du dig till din återförsäljare eller tillverkaren.

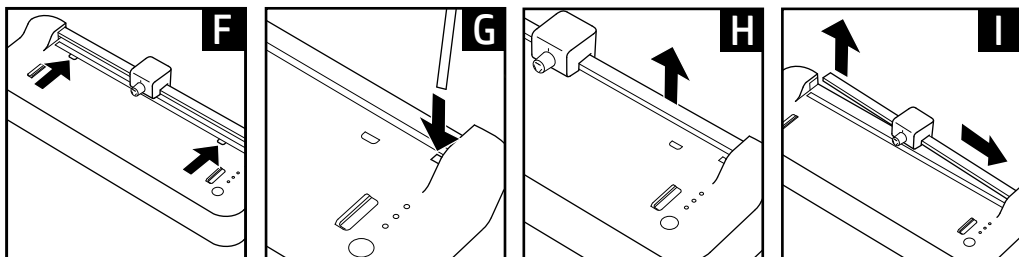

- 1 Lossa plastskenor (F) ur sin förankring.
- 2 För in ett lämpligt verktyg (t.ex. plastskenan eller spårskruvmejsel) i fördjupningen (G) bredvid den högra hållaren. Tryck ner verktyget och upprätthåll trycket.

➔ Spärrin i den högra hållaren har lossnat.

- 3 Lyft upp styrskenan ända till anslaget (H) och skjut styrskenan åt höger (I), tills styrskenan lossnar ur den vänstra hållaren. Ta ut styrskenan.

➔ Du har demonterat styrskenan med skärhuvudet.



Försiktigt!

Risk för personskador på grund av vass skäranordning.
Rör inte klingorna till de skärhuvuden, som skall bytas ut.

- 4 Dra av det gamla skärhuvudet från styrskenan.
- 5 Sätt det nya skärhuvudet i monteringsriktningen på styrskenan.
- 6 För in styrskenan med skärhuvud, medan spärren är lossad (=> steg 2), först i den högra hållaren och sedan i den vänstra hållaren.
- 7 Ta ut verktyget ur fördjupningen och lås spärren.
- 8 Kontrollera att styrskenan och skärhuvudet sitter korrekt.
- 9 Fäst plasticskenan.
- 10 Kontrollera skärhuvudets funktion.
 - Du har nu bytt skärhuvudet.


Använda hörnavrundaren

Hörnavrundaren finns på undersidan av lamineringsapparaten.



Försiktigt!

Risk för personskador på grund av vass skäranordning.
Rör inte hörnavrundarens klinga.

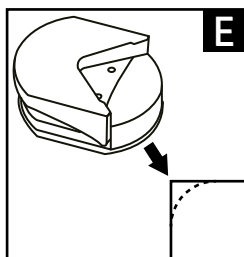

- 1 Lossa hörnavrundaren ur hållaren.
- 2 För in ett hörn av papperet/folien i hörnavrundaren.
- 3 Pressa ihop hörnavrundaren.
- 4 Upprepa vid behov proceduren för papperets/foliens alla hörn.
 - Du har rundat av papperets/foliens hörn.

Om något inte fungerar

Åtgärda foliestockning

Foliestockning kan ha följande orsaker:

- Lamineringsfolien skjöts inte in rakt i lamineringsapparaten.
- Transportrullarna är förorenade med limrester.
- Du har använt en olämplig lamineringsfolie eller material.

- 1 Sätt nätströmbrytaren i positionen **OFF**.
- 2 Dra ut nätstickkontakten ur vägguttaget.
- 3 Tryck spaken „ABS-rullupplåsning“ åt vänster och håll den i den positionen.
→ Lamineringsfolien frigges.



Försiktigt!

Risk för brännskador på grund av apparatens heta yta.

Lamineringsapparaten värms upp vid hetlaminering. Vänta några minuter efter driften med att röra apparatens yta tills lamineringsapparaten svalnat.



Försiktigt!

Risk för brännskador på grund av het lamineringsfolie.

Den utträdande lamineringsfolien är mycket het omedelbart efter lamineringen. Ta endast bort lamineringsfolien i den ände av lamineringsfolien som har hunnit svalna.

- 4 Dra försiktigt ut lamineringsfolien ur lamineringsapparatens inmatningssida (baksidan).
- 5 Släpp spaken "ABS-rullupplåsning".
→ Du har åtgärdat foliestockningen.
- 6 Rengör lamineringsapparaten.

Underhåll och skötsel

Rengör lamineringsapparaten regelbundet och vid behov.

Rengör kapslingen

- 1 Sätt nätströmbrytaren i positionen **OFF**.
- 2 Dra ut nätstickkontakten ur vägguttaget.



Försiktigt!

Risk för brännskador på grund av apparatens heta yta. Lamineringsapparaten värms upp vid hetlaminering. Vänta några minuter efter driften med att röra apparatens yta tills lamineringsapparaten svalnat.

Viktigt!

Materiella skador möjliga på grund av rengörings- eller lösningsmedel. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel.

- 3 Rengör apparatens yta med en mjuk, lätt fuktad och luddfri duk.
 - ➔ Du har rengjort lamineringsapparatens yta.

Rengöra transportrullarna

Avlagringar och limrester på transportrullarna kan påverka lamineringsresultatet. Avlägsna avlagringar och limrester med jämna mellan och alltid då när lamineringsresultatet inte är det förväntade.

- 1 Gör lamineringsapparaten driftsklar.
- 2 Tryck flera gånger på knappen "Driftssätt" tills du har valt en folietjocklek (125Mic || 75Mic/80Mic).
- Välj önskad folietjocklek. Kontrollera att status-LED:n lyser **GRÖNT**. Efter uppvärmningsfasen lyser status-LED:n permanent **GRÖNT** och rengöringen av transportrullarna kan genomföras.



Försiktigt!

Risk för brännskador på grund av apparatens heta yta. Lamineringsapparaten värms upp vid hetlaminering. Rör inte apparatens yta under driften.

- 3 För ett vikt ark papper med den vikta kanten först rakt in i lamineringsapparatens inmatnings-sida (baksidan).



Försiktigt!

Risk för brännskador på grund av heta limrester. Limresterna på det utmatade papperet är mycket heta. Fatta endast tag i det utmatade papperet i den ände som svalnat.

i Papperet matas ut med de vidhängande limresterna på utmatningssidan (framsidan)

4 Upprepa proceduren tills inga limrester längre fastnar på papperet.


5 Stäng av lamineringsapparaten

→ Du har rengjort lamineringsapparatus transportrullar.


Tekniska data


Modell	Mått [mm]	Strömförsörjning	Lamineringshastighet [mm/min]	max. lamineringsbredd [mm]	max. tjocklek på lamineringsfolien [mic]	Antal transportrullar	max. omgivningstemperatur [°C]	Temperatur transportrullar [°C]	Uppvärmningstid [min]	Vikt [kg]	Automatisk avstängning [min]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240 V~, 50/60 Hz, 1.74 A, 400 W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Avfallshantering


 Den vidstående symbolen betyder att den förbrukade elektriska och elektroniska apparaten på grund av lagstadgade bestämmelser inte får avfallshanteras som hushållsavfall. Avfallshandla enheten på din kommunala återvinningsstation. Avfallshandla förpackningsmaterial enligt de lokala föreskrifterna.

 Beakta märkningen av förpackningsmaterialet vid källsorteringen. Dessa är märkta med förkortningar (b) och nummer (a) med följande betydelse: 1–7: plast / 20–22: papper och papp / 80–98: kombinationsmaterial.

 Förpackningsmaterial avfallshandlar du i enlighet med de lokala föreskrifterna.

 Förpackningen består av miljövänliga material, som du kan avfallshandla via de lokala återvinningsstationerna. Informera dig hos din kommun om möjligheterna för en korrekt avfallshandling.

 Enheten och förpackningsmaterialet är återvinningsbara. Avfallshandla dem separat för en bättre avfallsbehandling. Trimman-loggan gäller endast Frankrike.

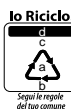 Apparaten och förpackningsmaterialet är återvinningsbara. Avfallshandla dessa separat för att förbättra avfallshandlingen. Informera dig hos din kommun om möjligheterna för en korrekt avfallshandling. Beakta följande märkning av förpackningsmaterialet: (a) nummer, (b) förkortningar och (c) material med följande betydelse: 1–7: plast / 20–22: papper och papp / 80–98: kombinationsmaterial och (d) typ av förpackning. Logotypen gäller bara Italien.

Förvaringsanvisningar

Efter användningen skall lamineringsapparaten förvaras säkert. Beakta följande anvisningar:

Förvaring av lamineringsapparaten

- endast i originalförpackningen
- på ett torrt och rent ställe
- endast i svalt tillstånd

Frågor och service

Bäste kund!

Tack för att du har bestämt dig för vår produkt. Om det skulle vara något fel på den så lämna tillbaka den i originalförpackningen tillsammans med kvittot där du köpte den. Du har lagstadgad garanti.

Ytterligare informationer finns också i avsnittet Kontakt & Service på vår internetsida www.hp.com/officeequipment.

Försäkran om överensstämmelse

CE CE-märkningen på enheten bekräftar konformiteten.

Förklaringen om överensstämmelse finns under www.hp.com/officeequipment.

UK CE-märkningen på enheten bekräftar konformiteten.

CA Förklaringen om överensstämmelse finns under www.hp.com/officeequipment.

Tillverkare

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Tyskland

Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Kullanma kılavuzunu okuyunuz ve laminasyon makinesini kullanırken mevcut bilgilere dikkat ediniz. Daha sonra kullanmak için kullanma kılavuzunu saklayınız.

Amacına uygun kullanım

Laminasyon makinesi, sıcak laminasyon folyolarıyla sıcak laminasyon ve 75 - 125 mikronluk bir laminasyon folyosu kalınlığındaki soğuk laminasyon filmleriyle soğuk laminasyon için uygundur. Kaplanacak dokümanların (fotoğraflar, resimler, karton, kağıt, vb.) toplam kalınlığı, en fazla 0,5 mm olmalıdır.

Laminasyon makinesi, sadece kapalı iç mekanlarda kişisel kullanım için uygundur. Laminasyon makinesinde kendi başına değişiklikler veya tadilatlar yapılmasına izin verilmez. Laminasyon makinesini kesinlikle açmayınız ve kendi başınıza onarım denemeleri yapmayınız. Onarımları sadece kalifiye uzman personele yaptırınız.

Bunun dışındaki her türlü kullanım şekli, amacına aykırı kullanım olarak kabul edilir. Kendi başına değişiklikler veya tadilatlar yapılmasına izin verilmez ve bu, garanti haklarının kaybedilmesine neden olur.

Güvenlik uyarılarına dikkat ediniz

Kendinizi ve çevreyi korumak için uyarı bilgilerini okuyunuz ve dikkate alınız.



Uyarı!

Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi. Laminasyon makinesinin hatalı şekilde kullanılması, elektrik çarpmasına neden olabilir. Laminasyon makinesinin acil durumda elektrik şebekesinden hızlı şekilde ayrılabilmesi için, laminasyon makinesini kolayca ulaşılabilen bir prizın yakınına yerleştiriniz. Laminasyon makinesini ıslak ellerle kesinlikle tutmayınız. Suyla her türlü temastan kaçınınız.

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda elektrik fişini mutlaka çekiniz. Sadece birlikte verilen elektrik kablosunu kullanınız.



Uyarı!

Küçük parçalar, ambalaj malzemeleri veya koruyucu folyolar nedeniyle boğulma tehlikesi. Çocuklar; küçük parçaları, ambalaj malzemelerini veya koruyucu folyoları yutabilir. Çocukları, laminasyon makinesinden ve ambalajından uzak tutunuz.



Uyarı!

Doldurma mekanizması nedeniyle yaralanma tehlikesi. Gevşek nesnelere, doldurma ünitesinde sıkışabilir ve yaralanmalara neden olabilir. Parmaklarınızı, saçlarınızı, atkı, kravat, takı, vb. gibi nesnelere doldurma ünitesinden uzak tutunuz.



Uyarı!

Hatalı döşenen elektrik kablosu nedeniyle tökezlenme tehlikesi. Elektrik kablosunu hiç kimse tökezlenmeyecek şekilde döşeyiniz. Elektrik fişinde ve elektrik kablosunda hasarlar oluşmamasına dikkat ediniz.



Uyarı!

Sağlığa zararlı buharlar nedeniyle tehlike. Kaplama sırasında sağlığa zararlı buharlar oluşabilir. Kaplama sırasında, pencereyi biraz açarak iyi bir havalandırma sağlayınız.



Dikkat!

Sıcak cihaz yüzeyi nedeniyle yanma tehlikesi. Kaplama sırasında cihaz yüzeyi ısınır. Çalışma sırasında cihaz yüzeyine dokunmayınız. Çalışmadan sonra cihaz yüzeyine dokunmadan önce, laminasyon makinesinin soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.



Dikkat!

Laminasyon folyosu nedeniyle yanma tehlikesi. Dışarı çıkan laminasyon folyosu, kaplama işleminin hemen ardından çok sıcaktır. Laminasyon folyosunu sadece laminasyon folyosunun soğumuş ucundan çıkartınız.



Dikkat!

Kaplama artıkları nedeniyle yanma tehlikesi. Temizlikten sonra, dışarı çıkan kağıt çok sıcak kaplama artıklarını beraberinde taşır. Dışarı çıkan kağıdı sadece soğumuş ucundan çıkartınız.



Önemli!

Maddi hasarlar oluşabilir. Örn. duman, toz, titreşim, kimyasal maddeler, nem, ısı veya direkt güneş ışınları gibi çevre etkilerini önleyiniz. Laminasyon makinesini sadece kapalı mekanlarda ve **Teknik verilerde** belirtilen, izin verilen ortam sıcaklıklarında kullanınız.

- Laminasyon makinesi, gözetim altında tutulmaları ya da laminasyon makinesinin güvenli şekilde kullanılması konusunda bilgilendirilmiş ve bu nedenle oluşan tehlikeleri anlamış olmaları durumunda 8 yaşından büyük çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyuusal veya ruhsal becerilere sahip kişiler ya da deneyimi ve/veya bilgisi eksik kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocukları, laminasyon makinesiyle oynatmayınız. Çocuklar, cihazı gözetim altında olmadan temizlememeli ve bakıma tâbi tutmamalıdır.



Ürünü sadece iç mekanlarda kullanınız.



Sembol, ürünün tasarımının Koruma sınıfı II'ye uygun olduğunu belirtir (çift izolasyon).

Elektriksel toprağa (şasi) bir emniyet bağlantısı gerekli değildir.



«Test edilmiş güvenlik» mührü (GS işareti), ürünün, Alman Üretim Güvenliği Yasası'nın (ProdSG) gerekliliklerini karşıladığı anlamına gelir.

GS işareti, amacına uygun kullanım ve tanımlanan ürünün öngörülebilir hatalı kullanımı durumunda kullanıcının güvenliği ve sağlığına yönelik bir tehlike oluşmayacağı anlamına gelir. Burada, uygun bir test kurumu tarafından düzenlenen ve isteğe bağlı bir güvenlik işareti söz konusudur.

Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi


Laminasyon makinesini çalıştırmadan önce laminasyon makinesinin ambalaj içeriğini kontrol ediniz.

Eksiklik veya hasar durumunda laminasyon makinesini kesinlikle çalıştırmayınız. Servis bölümümüze başvurunuz.


- 1 OneLam Combo A3 laminasyon makinesi
- Kullanma kılavuzu
- 1 elektrik kablosu
- 1 entegre kesme düzeneği
- 1 köşe yuvarlayıcı
- 15 laminasyon folyosu (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × kartvizit boyutu)

Laminasyon makinesinin ayrıntıları

Aşağıdaki şekil, laminasyon makinesinin ayrıntılarını göstermektedir.

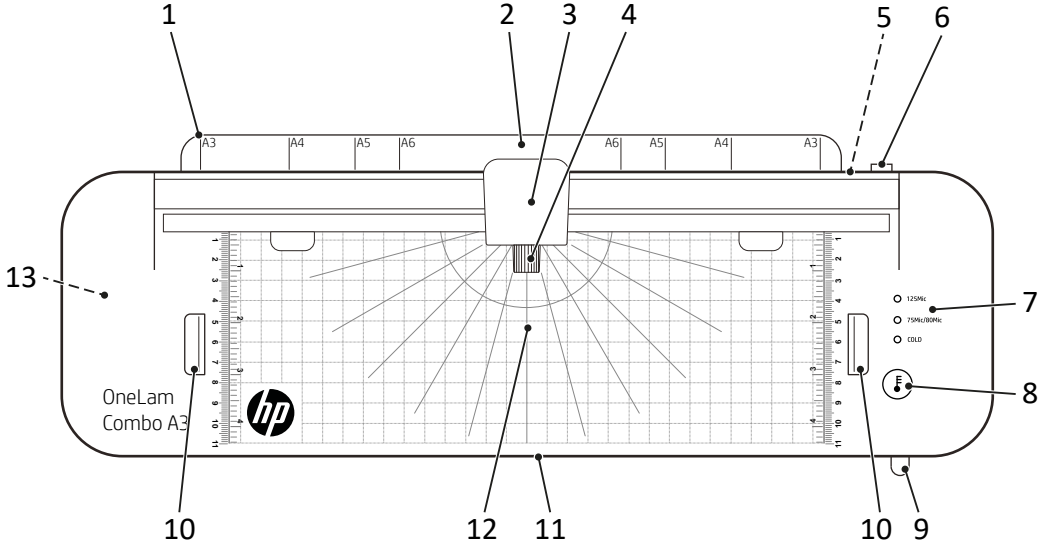

1	Giriş tarafı (arka taraf)	8	Çalışma modları tuşu
2	Folyo desteği	9	ABS makara kilit açma kolu
3	Kesme kafalı kesme düzeneği	10	Kesme düzeneğinin stoperleri
4	Kesme fonksiyonu seçme düğmesi	11	Çıkış tarafı (ön taraf)
5	Elektrik kablosu bağlantı yuvası	12	Konumlama yardımcıları
6	Elektrik düğmesi	13	Köşe yuvarlayıcı
7	Durum LED'leri		

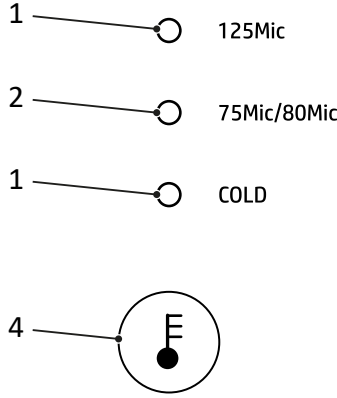

1	Durum LED'i; folyo kalınlığı 125 mikron	3	Durum LED'i; Soğuk laminasyon
2	Durum LED'i; folyo kalınlığı 75/80 mikron	4	Çalışma modları tuşu

Laminasyon makinesinin çalışma modları

Laminasyon makinesi; 75 μ , 80 μ ve 125 μ kalınlığındaki tüm soğuk ve sıcak laminasyon folyolarını işleyebilir.

Sıcak laminasyon

"Sıcak laminasyon" modunda, laminasyon folyosu laminasyon makinesinin taşıma makaraları arasında kılavuzlanırken, laminasyon folyosu yaklaşık 120 °C ile 150 °C arasında bir sıcaklığa ısıtılır. Kaplanmış malzeme ile laminasyon folyosu arasında kalıcı bir termik bağlantı oluşur. Sıcak laminasyon sayesinde, kaplanmış malzemeden su, oksijen ve bakteriler uzak tutulur.

Soğuk laminasyon

"Soğuk laminasyon" modunda, laminasyon folyosu yaklaşık 25 °C'lik bir sıcaklığa ısıtılır. Laminasyon folyosu özel bir yapıştırıcıyla kaplanmışdır. Laminasyon işlemi sırasında folyo sayfaları birbirine preslenir.

Çözülebilir bir bağlantı oluşur ve malzeme, gerekmesi durumunda hasarsız şekilde çıkartılabilir.

Laminasyon makinesinin yerleştirilmesi ve çalıştırılması

Aşağıdaki paragraf, laminasyon makinesini devreye alırken sizi destekler.

- 1 Laminasyon makinesini, durma güvenliği sağlanmış şekilde düz, yatay bir yüzeye ve kolay ulaşılabilen bir prizinin yakınına yerleştiriniz.
- 2 Elektrik düğmesini **OFF** (KAPALI) konumuna getiriniz.
Sadece birlikte verilen elektrik kablosunu kullanınız.
- 3 Elektrik kablosunu laminasyon makinesinin bağlantı yuvasına takınız.
- 4 Elektrik fişini bir prize takınız.
- 5 Elektrik düğmesini **ON** (AÇIK) konumuna getiriniz.
 - Taşıma makaraları döner.
 - "COLD" (SOĞUK) durum LED'i **YEŞİL** renkte yanar
 - Laminasyon makinesini devreye aldınız.

Başlamadan önce

Laminasyon makinesinin beklediğiniz gibi çalışmaması durumunda aşağıdaki bilgiler size yardımcı olur.

Malzeme hakkında bilgiler

- Metal, ıslak veya düz olmayan malzemeleri kaplamayınız.
- Kaplanacak malzeme, laminasyon folyosu dahil 0,5 mm'den kalın olmamalıdır.
- İnce ve yumuşak malzemeler en kalın laminasyon folyosuyla (125 µ) kaplanmalıdır.
- Mümkünse, folyoda birden çok küçük malzeme parçası kullanmayınız.

Laminasyon folyosu hakkında bilgiler

- Sadece kullanım amacı laminasyon için uygun olan folyo türlerini kullanınız. Örneğin şeffaf folyolar gibi diğer folyo türleri laminasyon için uygun değildir.
- "Sıcak laminasyon" çalışma modu için sadece sıcak laminasyon folyoları kullanınız.
- "Soğuk laminasyon" çalışma modu için sadece soğuk laminasyon folyoları kullanınız.
- Laminasyon folyosunun ebadını, kaplanacak malzemeye uygun şekilde seçiniz.
- Gerekirse, laminasyon folyolarını ancak laminasyon işleminden sonra kesiniz.

Laminasyon işlemi hakkında bilgiler

- Laminasyon makinesinin giriş tarafına (arka taraf) içi boş laminasyon folyoları sokmayınız.
- Laminasyon folyosunu, laminasyon makinesinin giriş tarafına (arka taraf) açılmamış şekilde sokmayınız.
- Laminasyon folyosunu, laminasyon makinesinin giriş tarafına (arka taraf) tek taraflı olarak sokmayınız.
- Laminasyon folyosunu her zaman kapalı tarafı önce - ortada ve düz hizada - olacak şekilde, çalışmaya hazır laminasyon makinesinin giriş tarafına (arka taraf) sokunuz.
- Laminasyon sırasında laminasyon folyosunu çıkış tarafından (ön taraf) çekmeyiniz.
- Sıcak kaplanmış malzemelerin laminasyon folyosuna sıkı şekilde bağlandığına ve hiçbir hasar oluşmadan laminasyon folyosundan çıkartılamayacağına dikkat ediniz.

Laminasyon makinesinin kullanılması

Aşağıdaki paragraf, sıcak laminasyon ve soğuk laminasyon işlemlerini açıklamaktadır.

- Laminasyon makinesini 30 dakika süreyle kullanmazsanız, laminasyon makinesi bekleme moduna geçer. Cihazı çalışmaya hazır duruma getirmek için "Çalışma modları" tuşuna basınız.

- 1 İsteddiğiniz laminasyon türü seçilene kadar "Çalışma modları" tuşuna birkaç kez basınız.
Sıcak laminasyon: "125Mic" veya "75Mic/80Mic" seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Soğuk laminasyon: "Cold" (Soğuk) seçeneği seçilerek soğuk laminasyon etkinleştirilir.

➔ Bir durum LED'i (125Mic || 75Mic/80Mic) **YEŞİL** renkte yanıp söner ve ısınma aşaması başlar veya durum LED'i (Cold (Soğuk)) sürekli olarak **YEŞİL** renkte yanar ve laminasyon makinesi çalışmaya hazırdır.

- **Sıcak laminasyon:** Isınma aşamasından sonra bir durum LED'i sürekli olarak **YEŞİL** renkte yanar ve laminasyon makinesi çalışmaya hazırdır.

Soğuk laminasyon: Laminasyon makinesi daha önce "Sıcak laminasyon" modunda kullanılmışsa, çalışmaya hazır olmadan önce laminasyon makinesi yaklaşık 30 dakika süreyle soğumalıdır.




Dikkat!

Sıcak cihaz yüzeyi nedeniyle yanma tehlikesi.

Laminasyon makinesi, sıcak laminasyon sırasında ısınır. Çalışma sırasında cihaz yüzeyine dokunmayınız.

- 2 Kaplanacak malzemeyi laminasyon folyosunun içine yerleştiriniz. Optimum bir sonuç için, kenarlardan 3 mm ila 5 mm'lik bir mesafe bırakınız.
- 3 Hazırlanan laminasyon folyosunu, çalışmaya hazır laminasyon makinesinin giriş tarafına (arka taraf) folyo desteği üzerinden sokunuz.

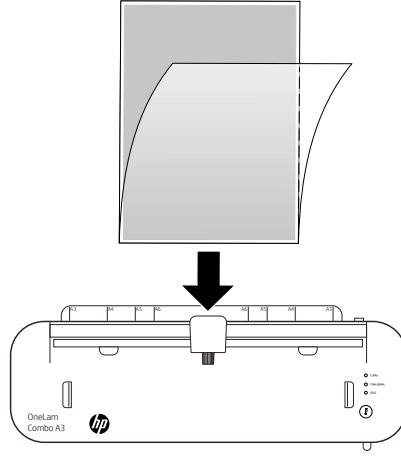

- Laminasyon folyosu içeri çekilir ve laminasyon makinesinin çıkış tarafından (ön taraf) dışarı verilir.



Dikkat!

Laminasyon folyosu nedeniyle yanma tehlikesi.

Dışarı çıkan laminasyon folyosu, kaplama işleminin hemen ardından çok sıcaktır. Dışarı çıkan laminasyon folyosunu sadece laminasyon folyosunun soğumuş ucundan çıkartınız.

- 4 Laminasyon folyosunu cihazdan çıkartınız.
 - 5 Elektrik düğmesini **OFF** (KAPALI) konumuna getiriniz.
- Laminasyon işlemini tamamladınız.



Dikkat!

Sıcak cihaz yüzeyi nedeniyle yanma tehlikesi.

Kapattıktan sonra cihaz yüzeyine dokunmadan önce, laminasyon makinesinin soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.

Laminasyon makinesinin çalışmasını sonlandırma

Laminasyon makinesinin çalışmasını sonlandırınca laminasyon makinesini kapatınız.

- 1 Elektrik düğmesini **OFF** (KAPALI) konumuna getiriniz.
 - 2 Elektrik fişini prizden çıkartınız.
 - 3 Elektrik kablosunu elektrik bağlantı yuvasından çıkartınız.
- Laminasyon makinesinin çalışmasını sonlandırdınız.

Kesme düzeneği ve köşe yuvarlayıcının kullanılması

Gerekirse, kaplanacak kağıdı veya folyoyu kesme düzeneği ile kesebilir ve folyonun köşelerini, köşe yuvarlayıcı ile yuvarlayabilirsiniz.

i Üç sayfadan fazla kağıt (80 g/m²) ve kaplanacak bir dokümandan fazlasının aynı anda kesme düzeneği veya köşe yuvarlayıcı ile işlenemeyeceğine dikkat ediniz.


Kesme düzeneğindeki kesme desenlerinin ayrılması

Kesme düzeneği, laminasyon makinesinin üst tarafında yer alır.

Kesme düzeneği, kesme düzeneğinin kesme kafasındaki seçme düğmesinden ayarlanabilen şu kesme desenlerini sunar.

- Düz kesim
- Dalgalı kesim
- Perforasyon

i Ayarlanan kesme deseni, seçme düğmesinin üstündeki bir sembolle gösterilir.

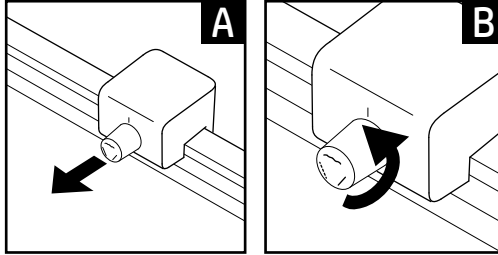


i Kesme kafasının bıçak ağızları bir koruma muhafazasıyla çevrelenmiştir.

1 Seçme düğmesini (A, B) çekiniz, döndürünüz ve istediğiniz kesme desenini ayarlayınız.

- ➔ Seçme düğmesi duyulur şekilde yerine oturur.
- ➔ Seçilen kesme desenini ayarladınız.

Kesme düzeneğinin kullanılması

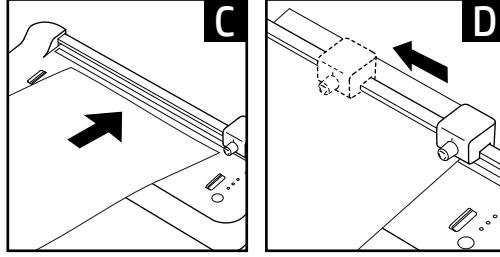


- 1 Kağıdı/folyoyu, istediğiniz kesme pozisyonuna (C) kadar kesme düzeneğinin altındaki dayanakların arasından geçirerek içeri sokunuz.
 - 1 Kesilecek malzemeyi hizalamak için, laminasyon makinesinin üst tarafına yerleştirilen konumlama yardımından faydalanınız.
 - 2 İyi bir kesme sonucu elde etmek için kesme kafasını sıkı şekilde bastırınız ve kesme kafasını kağıdın/folyonun üzerine yerleştiriniz (D). Kesme sırasında kaymaması için malzemeyi elinizle sabitleyiniz.
- Kağıdı/folyoyu kestiniz.

Kesme kafasının değiştirilmesi

Gerekirse, kesme düzeneğinin kesme kafasını değiştirebilirsiniz.

- 1 Yeni bir kesme kafası için yetkili satıcınıza veya üreticiye başvurunuz.

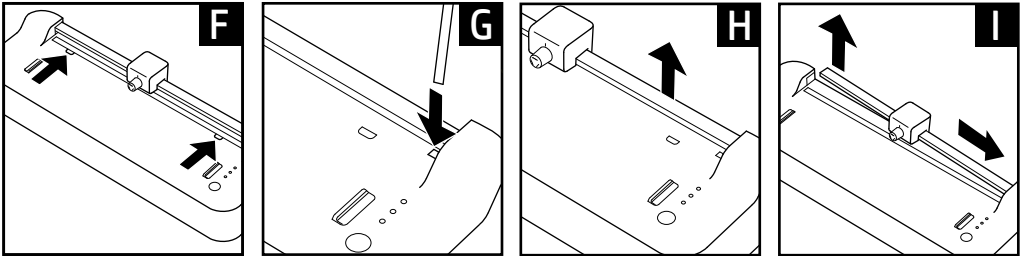

- 1 Plastik rayı (F), yuvasından çıkartınız.
 - 2 Uygun bir aleti (örn. bir plastik ray veya düz tornavida) sağ tutucunun yanındaki girintiye (G) sokunuz, aleti aşağı bastırınız ve baskıyı koruyunuz.
- Sağ tutucudaki kilit çözülmüştür.

- 3** Kılavuz rayı dayanağa kadar yukarı kaldırınız (H) ve kılavuz ray sol tutucudan gevşeyene kadar kılavuz rayı sağa itiniz (I). Kılavuz rayı çıkartınız.
- Kesme kafasıyla birlikte kılavuz rayı söktünüz.



Dikkat!

Keskin kesme düzeneği nedeniyle yaralanma tehlikesi.
Değiştirilecek kesme kafalarının bıçak ağızlarına dokunmayınız.

- 4** Eski kesme kafasını kılavuz raydan çekiniz.
- 5** Yeni kesme kafasını montaj yönünde kılavuz raya yerleştiriniz.
- 6** Kilit gevşetilmişken (=> 2. adım), kesme kafasıyla birlikte kılavuz rayı önce sağ ve ardından sol tutucuya yerleştiriniz.
- 7** Aleti girintiden çıkartınız ve kilidi kilitleyiniz.
- 8** Kılavuz rayın ve kesme kafasının doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.
- 9** Plastik rayı sabitleyiniz.
- 10** Kesme kafasının çalışmasını kontrol ediniz.
- Kesme kafasını değiştirdiniz.


Köşe yuvarlayıcının kullanılması

Köşe yuvarlayıcı, laminasyon makinesinin alt tarafında yer alır.



Dikkat!

Keskin kesme düzeneği nedeniyle yaralanma tehlikesi.
Köşe yuvarlayıcının bıçak ağzına dokunmayınız.

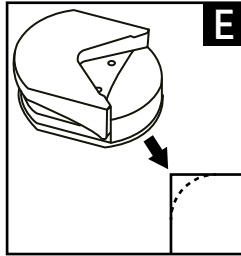

- 1** Köşe yuvarlayıcıyı (E) tutucudan gevşetiniz.
- 2** Kağıdın/folyonun köşesini, köşe yuvarlayıcıya sokunuz.
- 3** Köşe yuvarlayıcıyı içeri doğru bastırınız.
- 4** Gerekirse kağıdın/folyonun tüm köşeleri için işlemi tekrarlayınız.
- Kağıdın/folyonun köşelerini yuvarladınız.

Bir şeyler çalışmazsa

Folyo birikmesini gideriniz

Folyo birikmesinin nedenleri aşağıdakiler olabilir:

- Laminasyon folyosu laminasyon makinesinin içine düz şekilde itilmemiş.
- Taşıma makaraları yapışkan artıklarıyla kirlenmiş.
- Uygun olmayan laminasyon folyosu veya malzeme kullandınız.

1 Elektrik düğmesini **OFF** (KAPALI) konumuna getiriniz.

2 Elektrik fişini prizden çıkartınız.

3 "ABS makara kilit açma" kolunu sola doğru bastırınız ve kolu bu konumda sabit tutunuz.

→ Laminasyon folyosu serbest bırakılır.



Dikkat!

Sıcak cihaz yüzeyi nedeniyle yanma tehlikesi.

Laminasyon makinesi, sıcak laminasyon sırasında ısınır. Kapattıktan sonra cihaz yüzeyine dokunmadan önce, laminasyon makinesinin soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.



Dikkat!

Laminasyon folyosu nedeniyle yanma tehlikesi.

Dışarı çıkan laminasyon folyosu, kaplama işleminin hemen ardından çok sıcaktır. Dışarı çıkan laminasyon folyosunu sadece laminasyon folyosunun soğumuş ucundan çıkartınız.

4 Laminasyon folyosunu, laminasyon makinesinin giriş tarafından (arka taraf) dikkatlice dışarı çekiniz.

5 "ABS makara kilit açma" kolunu serbest bırakınız.

→ Folyo birikmesini gideriniz.

6 Laminasyon makinesini temizleyiniz.

Bakım ve temizlik

Laminasyon makinesini düzenli aralıklarla ve gerekmesi durumunda temizleyiniz.

Gövdenin temizlenmesi

- 1 Elektrik düğmesini **OFF** (KAPALI) konumuna getiriniz.
- 2 Elektrik fişini prizden çıkartınız.



Dikkat!

Sıcak cihaz yüzeyi nedeniyle yanma tehlikesi.

Laminasyon makinesi, sıcak laminasyon sırasında ısınır. Kapattıktan sonra cihaz yüzeyine dokunmadan önce, laminasyon makinesinin soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.

Önemli!

Temizlik maddesi veya solvent nedeniyle maddi hasarlar oluşabilir. Temizlik maddesi veya solvent kullanmayınız.

- 3 Cihaz yüzeyini yumuşak, kuru, hafif nemli ve havsız bir bezle temizleyiniz.
→ Laminasyon makinesinin cihaz yüzeyini temizlediniz.

Taşıma makaralarının temizlenmesi

Taşıma makaralarındaki tortular ve yapışkan artıkları, laminasyon sonucunu olumsuz etkileyebilir. Tortuları ve yapışkan artıklarını düzenli aralıklarla ve laminasyon sonucunun beklendiği gibi olmadığı her durumda temizleyiniz.

- 1 Laminasyon cihazını çalışmaya hazır duruma getiriniz.
- 2 Bir folyo kalınlığı seçene kadar "Çalışma modları" tuşuna birkaç kez basınız (125Mic || 75Mic/ 80Mic).
- Folyo kalınlığı istenen şekilde seçilebilir. Durum LED'inin **YEŞİL** renkte yanıp söndüğünden emin olunuz. Isınma aşamasından sonra Durum LED'i sürekli olarak **YEŞİL** renkte yanar ve taşıma makaraları temizlenebilir.



Dikkat! Sıcak cihaz yüzeyi nedeniyle yanma tehlikesi.

Laminasyon makinesi, sıcak laminasyon sırasında ısınır. Çalışma sırasında cihaz yüzeyine dokunmayınız.

- 3 Katlanmış bir yaprak kağıdın katlanmış kenarını, laminasyon makinesinin giriş tarafına (arka taraf) düz hizada sokunuz.



Dikkat!

Sıcak yapışkan artıkları nedeniyle yanma tehlikesi.

Dışarı çıkan kağıdın üzerindeki yapışkan artıkları çok sıcaktır. Dışarı çıkan kağıdı sadece soğumuş ucundan çıkartınız.


Kağıt, takılan yapışkan artıklarıyla birlikte çıkış tarafından (ön taraf) dışarı atılır


- 4 Kağıdın üzerinde hiç yapışkan artığı kalmayana kadar işlemi tekrarlayınız.
- 5 Laminasyon makinesini kapatınız
 - Laminasyon makinesinin taşıma makaralarını temizlediniz.

Teknik veriler

Model	Boyutlar [mm]	Güç kaynağı	Laminasyon hızı [mm/dak]	Maks. laminasyon genişliği [mm]	Maks. laminasyon folyosu kalınlığı [mikron]	Taşıma makarası sayısı	maks. ortam sıcaklığı [°C]	Taşıma makaralarının sıcaklığı [°C]	Isınma süresi [dak]	Ağırlık [kg]	Otomatik kapanma [dak]
OneLam Combo A3	460×158×115	220-240V~, 50/60Hz, 1.74A, 400W	400	330	75 - 125	2	25	120 - 50	2-4	1,65	30

Tasfiye

 Yandaki sembol, elektrikli ve elektronik eski cihazların yasal düzenlemeler nedeniyle evsel atıklardan ayrı olarak tasfiye edilmesi gerektiği anlamına gelir. Cihazınızı, yerel tasfiye yüklenicisinin toplama noktasında tasfiye ediniz.

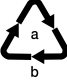 Atık ayırma sırasında ambalaj malzemesindeki işarete dikkat ediniz, bunlar, şu anlama sahip kısaltmalar (b) ve numaralardır; (a): 1–7: Plastikler / 20–22: Kağıt ve karton / 80–98: Kompozit maddeler.



Ambalaj malzemelerini yerel yönetmeliklere uygun şekilde tasfiye ediniz.



Ambalaj, yerel geri dönüşüm noktalarında tasfiye edebileceğiniz çevre dostu malzemelerden oluşur. Doğru tasfiye hakkında yerel makamlardan bilgi edininiz.



Cihaz ve ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir, atıkları daha iyi işlemek için cihazı ve ambalaj malzemesini ayrı olarak tasfiye ediniz. Triman logosu, sadece Fransa için geçerlidir.



Cihaz ve ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir, atıkları daha iyi işlemek için cihazı ve ambalaj malzemesini ayrı olarak tasfiye ediniz. Doğru tasfiye hakkında yerel makamlardan bilgi edininiz. Ambalaj malzemesindeki şu işaretlere dikkat ediniz: şu anlama sahip (a) numaralar, (b) kısaltmalar ve (c) malzeme: 1–7: Plastikler / 20–22: Kağıt ve karton / 80–98: Kompozit maddeler ve (d) ambalajın türü. Logo, sadece İtalya için geçerlidir.

Depolama bilgileri

Kullanımdan sonra laminasyon makinesi güvenli şekilde depolanmalıdır. Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

Laminasyon makinesini.

- sadece orijinal ambalajında
- kuru, temiz bir yerde
- sadece serin durumda depolayınız

Sorular ve servis

Değerli Müşterimiz,

bu cihazı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Herhangi bir arıza durumunda cihazı kasa fişi ve orijinal ambalajı ile birlikte satın almış olduğunuz satış noktasına teslim ediniz.

Diğer bilgileri, www.hp.com/officeequipment adresindeki web sitemizde yer alan İletişim ve Servis bölümünde de bulabilirsiniz.

Uygunluk beyanı

CE Cihazın üzerindeki CE işareti, uygunluğu teyit eder.

Uygunluk beyanını, www.hp.com/officeequipment adresinde bulabilirsiniz.

UK Cihazın üzerindeki UKCA işareti, uygunluğu teyit eder.

CA Uygunluk beyanını, www.hp.com/officeequipment adresinde bulabilirsiniz.

Üretici

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Almanya

تعليمات التخزين

بعد الاستخدام، يجب حفظ جهاز التغليف بالرفائق بصورة آمنة. يُرجى مراعاة التعليمات التالية:

احفظ جهاز التغليف بالرفائق

- فقط في عبوته الأصلية
- وفي مكان جاف ونظيف
- وبعد أن يبرد فقط

الأسئلة والخدمة

عزيزي العميل،

شكراً لك على اختيارك لهذا المنتج

إذا لم يعمل المنتج بالشكل الذي تتوقعه أو إذا كان به عيب، فالرجاء الاتصال بالتاجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات في نطاق الاتصال والخدمة على موقعنا على الويب www.hp.com/officeequipment.

إعلان المطابقة

تؤكد علامة CE على المطابقة مع المعايير الأوروبية.

ستجد إعلان المطابقة على الرابط www.hp.com/officeequipment

تؤكد علامة UKCA على المطابقة مع المعايير الأوروبية. ستجد إعلان المطابقة على الرابط www.hp.com/officeequipment



الشركة المنتجة

شركة GO Europe ش.ذ.م.م.

١ Zum Kraftwerk

45527-D هاتينغن

ألمانيا

الإغلاق التلقائي [دقيقة]	الوزن [كجم]	وقت التدفئة [دقيقة]	درجة حرارة بكرات النقل [م°]	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة [م°]	عدد بكرات النقل	أقصى سمك لرقافة التغليف [ميكرون]	أقصى عرض للتغليف [مم]	سرعة التغليف [مم/دقيقة]	الإمداد بالطاقة	الأبعاد [مم]	الموديل
30	1.65	2-4	120 - 50	25	2	75 - 125	330	400	220-240 فولت ~، 50/60 هرتز، 1,74 أمبير، 400 واط	460 × 158 × 115	OneLam Combo A3

التخلص من النفايات

يجب إعادة تدوير البطاريات المعيبة أو المستخدمة بحسب المعيار EG/2006/66 والتغييرات التي تُجرى عليه. برجاء إرسال البطاريات و/ أو الجهاز إلى مرافق جمع النفايات المذكورة.

قم بمراعاة ملصقات مواد التعبئة والتغليف عند فصل النفايات، حيث تم تمييزها باختصاصات (b) والأرقام (a) بالمعنى التالي: ٧-١: المواد البلاستيكية / ٢٢-٢٠: الورق والكرتون / ٩٨-٨٠: المواد المركبة.

تخلص من مواد التعبئة وفقاً للوائح المحلية.

العبوة تتكون من مواد صديقة للبيئة، والتي يُمكنك التخلص منها عبر نقاط إعادة التدوير المحلية. احصل على المعلومات من الجهة البلدية المختصة بك حول إمكانيات التخلص الصحيح من الجهاز.

الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجاء التخلص منهم بشكلٍ منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورةٍ أفضل. شعار Triman ساري فقط في فرنسا.

الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجاء التخلص منهم بشكلٍ منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورةٍ أفضل. احصل على المعلومات من الجهة البلدية المختصة بك حول إمكانيات التخلص الصحيح من الجهاز. قم بمراعاة الملصقات التالية لمواد التغليف: (a) الأرقام، (b) الاختصاصات (c) المواد بالمعنى التالي: ٧-١: المواد البلاستيكية / ٢٢-٢٠: الورق والكرتون / ٩٨-٨٠: المواد المركبة، وأيضاً (d) نوع مواد التغليف. الشعار ساري فقط في إيطاليا.

الصيانة والعناية

نظف جهاز التغليف بالرقائق على فترات زمنية منتظمة وعند اللزوم.

نظف مبيت الجهاز

1 حول مفتاح الشبكة إلى وضع الإيقاف OFF.

2 أزل قابس الشبكة من المقبس.

احترس! خطر الحروق بسبب أسطح الجهاز الساخنة.
يسخن جهاز التغليف بالرقائق في وضع التغليف الساخن. وبعد إطفاء الجهاز، انتظر لعدة دقائق حتى يبرد جهاز التغليف بالرقائق قبل أن تلمس سطحه.



هام! قد تقع أضرار مادية بسبب مواد التنظيف أو المذيبات. لا تستخدم مواد التنظيف أو المحاليل.

3 نظف سطح الجهاز بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الورب.

← لقد قمت بتنظيف سطح بجهاز التغليف.

تنظيف بكرات النقل

الترسبات وبقايا المواد اللاصقة على بكرات النقل قد تتسبب في سوء نتائج التغليف. أزل الترسبات وبقايا المواد اللاصقة على فترات بينية منتظمة، ودايمًا عندما لا تكون نتائج التغليف كالمتوقع.

1 تأكد من استعداد جهاز التغليف بالرقائق.

2 اضغط على زر "أنواع التشغيل" عدة مرات حتى يتم اختيار شدة الرقاقة (١٢٥ ميكرون || ٧٥ ميكرون / ٨٠ ميكرون).

يمكن اختيار كثافة الرقاقة بحرية. تأكد من حالة مصباح LED- يومض باللون الأخضر. بعد مرحلة التسخين، سيضيء مصباح LED باللون الأخضر بشكل ثابت، ويتم تنفيذ عملية تنظيف بكرات النقل.

احترس! خطر الحروق بسبب أسطح الجهاز الساخنة.

يسخن جهاز التغليف بالرقائق في وضع التغليف الساخن. لا تلمس سطح الجهاز أثناء التشغيل.



3 أدخل ورقة مطوية، بها حافة مطوية أولاً، من الأمام في جهة الإدخال (الجهة الخلفية) من جهاز التغليف.

احترس! خطر التعرض للاحتراق بسبب بقايا اللصق الساخنة.

بقايا اللصق المتبقية على الأوراق تكون ساخنة للغاية. لا تمسك بقايا الأوراق إلا من طرف بارد تمامًا.



يتم إخراج الورقة مع بقايا اللصق الملتصقة بها من جهة الإخراج (الجهة الأمامية)

4 كرر العملية حتى لا تبقى أي بقايا للمواد اللاصقة ملتصقة على الورقة.

5 أغلق جهاز التغليف

← لقد قمت بتنظيف بكرات النقل الخاصة بجهاز التغليف بالرقائق.

إزالة تكديس الرقائق

قد يحدث تكديس الرقائق للأسباب التالية:

- لا يتم دفع رقاقة التغليف في جهاز التغليف.
- بكرات النقل متسخة بسبب بقايا اللصق.
- لقد استخدمت رقاقة تغليف أو مواد غير نظيفة.

1

حول مفتاح الشبكة إلى وضع الإيقاف OFF.

2

أزل قابس الشبكة من المقبس.

3

اضغط على ذراع "تحرير البكرات ABS" نحو اليسار، وابقه ثابتاً في هذا الوضع.

يتم تحرير رقائق التغليف.



احترس! خطر الحروق بسبب أسطح الجهاز الساخنة.

يسخن جهاز التغليف بالرقائق في وضع التغليف الساخن. وبعد إطفاء الجهاز، انتظر لعدة دقائق حتى يبرد جهاز التغليف بالرقائق قبل أن

تلمس سطحه.



احترس! خطر الحروق بسبب رقائق التغليف الساخنة.

رقاقة التغليف تكون ساخنة للغاية بعد خروجها مباشرة من عملية التغليف. لا تمسك رقاقة التغليف الخارجة من الجهاز إلا من طرف بارد تمامًا

لرقاقة التغليف.



4

اسحب رقاقة التغليف بحذر من جهة الإدخال (الجهة الخلفية) في جهاز التغليف.

5

حرر ذراع "تحرير البكرات ABS".



لقد أزلت تكديس الرقائق.

6


نظف جهاز التغليف.

- 4 اسحب رأس القطع القديمة من قضيب الإدخال.
 - 5 برجاء وضع رأس قطع جديدة في اتجاه التركيب الخاص بقضيب الإدخال.
 - 6 أدخل قضبان الإدخال برأس القطع في حالة تجهيزة الحجب المفكوكة (= <خطوة رقم ٢) أولاً في الحامل الأيمن، ثم في الحامل الأيسر.
 - 7 أزل الأداة من التجويف وأحكم تجهيزة الحجب.
 - 8 افحص الموضوع الصحيح لقضبان الإدخال ورأس القطع.
 - 9 تثبيت القضبان البلاستيكية.
 - 10 افحص وظيفة رأس القطع.
- ← لقد قمت بتبديل رأس القطع.


استخدم القاطع المستدير للحواف

يوجد القاطع المستدير للحواف على الجهة السفلية من جهاز التغليف.

احترس! خطر التعرض لإصابة بسبب تجهيزة القطع الحادة.
لا تلمس نصل سكين القاطع المستدير للحواف.

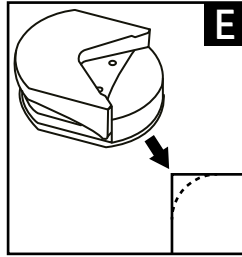

- 1 فك القاطع المستدير للحواف (E) من الحامل.
 - 2 أدخل حافة الورقة/الرقاقة في القاطع المستدير للحواف.
 - 3 اضغط القاطع المستدير للحواف.
 - 4 كرر العملية عند اللزوم على جميع حواف الورقة/الرقاقة.
- ← لقد قمت بقطع حواف الورقة/الرقاقة بشكل مستدير.

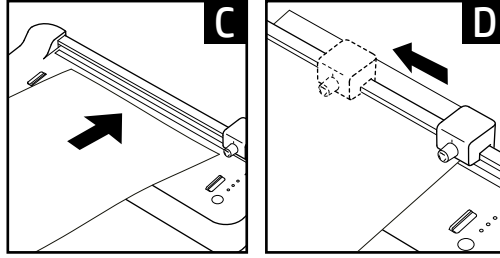

1 أدخل الورقة/الرقاقة حتى موضع القطع المرغوب به (C) بين أماكن التشويق أسفل تجهيزة القطع. استخدم مساعدات ضبط الموضع المثبتة على الجهة العلوية من جهاز التغليف لتوجيه المادة المراد قطعها.


2 اضغط على رأس القطع بإحكام للحصول على نتيجة قطع جيدة ومرر رأس القطع عبر الورقة/الرقاقة (D). ثبت المادة بيدك بحيث لا تنزلق أثناء القطع.

← لقد قمت بقطع الورق/الرقاقة.

بدل رأس القطع

عند اللزوم، يُمكن تبديل رأس القطع الخاصة بتجهيزة القطع.

للحصول على رأس قطع جديدة، برجاء التوجه إلى بائع التجزئة المختص بك أو إلى الجهة المصنعة.

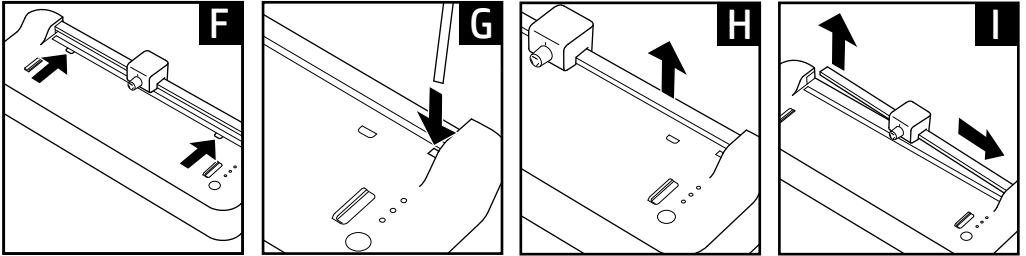

1 فك القضبان البلاستيكية (F) من مراكزها.

2 أدخل أداة مناسبة (مثل القضبان البلاستيكية أو مفك البراغي) في التجويف (G) بجانب الحامل الأيمن، واضغط الأداة لأسفل، وحافظ على الضغط.

← تم فك تجهيزة الحجب في الحامل الأيمن.

3 ارفع قضبان الإدخال بأعلى حتى تعشيقها (H) وادفع قضبان الإدخال جهة اليمين (I) حتى تنفك قضبان الإدخال من الحامل الأيسر. أزل قضبان الإدخال.

← لقد قمت بفك قضبان الإدخال مع رأس القطع.

احترس! خطر التعرض لإصابة بسبب تجهيزة القطع الحادة.

لا تلمس نصل السكين الخاص برأس القطع المراد تبديلها.



استخدم تجهيزة القطع وقاطع مستدير للحواف

عند الحاجة، يُمكنك قطع الورق المراد تغلفه أو الرقاقة باستخدام تجهيزة القطع، وحواف الرقاقة باستخدام القاطع المستدير للحواف.

برجاء مراعاة ألا تعالج أكثر من ثلاثة صفحات من الأوراق (٨٠ ج/م²) وألا تعالج أكثر من مستند واحد مراد تغليفه في نفس الوقت في تجهيزة القطع أو القاطع المستدير للحواف.


اضبط أماكن القطع في تجهيزة القطع

توجد تجهيزة القطع على الجهة العلوية من جهاز التغليف.

توفر لك تجهيزة القطع أشكال القطع التالية، والتي يُمكنك ضبطها في زر الاختيار الخاص برأس القطع في تجهيزة القطع.

- القطع المستقيم
- القطع المموج
- الثقب

شكل القطع المحدد يتم عرضه عن طريق رمز بأعلى في زر الاختيار.

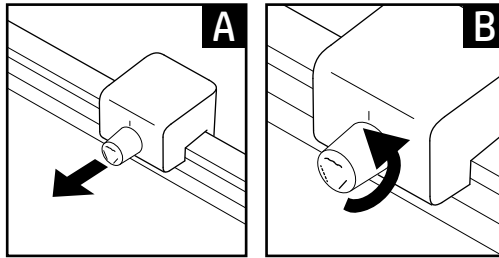

1 أنصال سكين رأس القطع محاطة بمبيت حماية.

اسحب زر الاختيار وأدره (A و B) واضبط موضع القطع المختار.

يتم تعشيق زر الاختيار بصوت مسموع.

لقد قمت بضبط شكل القطع المختار.

احترس! خطر الحروق بسبب رقائق التغليف الساخنة.



رقاقة التغليف تكون ساخنة للغاية بعد خروجها مباشرة من عملية التغليف. لا تمسك رقاقة التغليف الخارجة من الجهاز إلا من طرف بارد تمامًا لرقاقة التغليف.

4 انزع رقاقة التغليف من الجهاز.

5 حول مفتاح الشبكة إلى وضع الإيقاف OFF.

← لقد أنهيت عملية التغليف.

احترس! خطر الحروق بسبب أسطح الجهاز الساخنة.

وبعد إطفاء الجهاز، انتظر لعدة دقائق حتى يبرد جهاز التغليف بالرقائق قبل أن تلمس سطحه.



إنهاء تشغيل جهاز التغليف

أغلق جهاز التغليف إذا توقفت عن استخدامه.

1 حول مفتاح الشبكة إلى وضع الإيقاف OFF.

2 أزل قابس الشبكة من المقبس.

3 أزل كابل الشبكة من مقبس التوصيل بالشبكة.

← لقد أنهيت تشغيل جهاز التغليف.

استخدام جهاز التغليف بالرقائق

الفصل التالي يصف كيف يمكنك إجراء التغليف الساخن والتغليف البارد.

إذا لم تستخدم جهاز التغليف بالرقائق لمدة ٣٠ دقيقة، حول جهاز التغليف إلى وضع الاستعداد. اضغط على زر "أنواع التشغيل" لكي تجعل الجهاز جاهزًا للتشغيل.

1 اضغط على زر "أنواع التشغيل" عدة مرات حتى تصل إلى نوع الرقاقة المرغوب. التغليف الساخن: يوجد اختيار "١٢٥ ميكرون" أو "٧٥ ميكرون/٨٠ ميكرون". التغليف البارد: بالضغط على الخيار "Cold" يتم تفعيل التغليف البارد.

← مصباح بيان الحالة LED (١٢٥ ميكرون || ٧٥ ميكرون/٨٠ ميكرون) يومض باللون الأخضر ومرحلة التدفئة تبدأ أو مصباح بيان الحالة LED (Cold) يضيء دائماً باللون الأخضر وجهاز التغليف جاهز للتشغيل.


التغليف الساخن: بعد مرحلة التسخين، يضيء مصباح بيان الحالة LED دائماً باللون الأخضر وجهاز التغليف جاهز للتشغيل. التغليف البارد: إذا استخدمت جهاز التغليف في نوع التشغيل "التغليف الساخن" من قبل، يجب الانتظار لمدة ٣٠ دقيقة حتى يبرد جهاز التغليف قبل أن يكون جاهزًا للعمل.

احترس! خطر الحروق بسبب أسطح الجهاز الساخنة. يسخن جهاز التغليف بالرقائق في وضع التغليف الساخن. لا تلمس سطح الجهاز أثناء التشغيل.



2 ضع المواد المراد تغليفها في رقاقة التغليف. لتحقيق نتائج مثالية، حافظ على مسافة قدرها ٣ ملم حتى ٥ ملم من حافة السير.

3 أدخل رقاقة التغليف المُجهزة على دعامة الرقاقة من جهة الإدخال (الجهة الخلفية) من جهاز التغليف الجاهز للتشغيل.

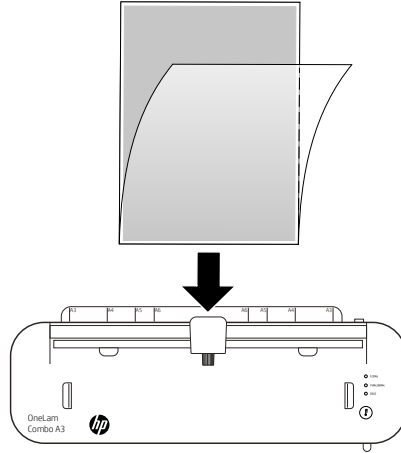

← يتم سحب رقاقة التغليف وتخرج من جهة الإخراج (الجهة الأمامية) لجهاز التغليف.

حول مفتاح الشبكة إلى وضع التشغيل ON.

تدور بكرات النقل.

مصباح بيان الحالة LED "COLD" يضيء باللون الأخضر

لقد قمت بتشغيل جهاز التغليف بالرقائق الخاص بك.

قبل أن تبدأ

تُساعدك الإرشادات التالية في تشغيل جهاز التغليف بالرقائق الخاص بك مثلما تتوقع.

إرشادات بشأن المواد


- لا تقم بتغليف المواد المعدنية أو المبللة أو غير المستوية.
- يجب ألا يكون سمك المواد المراد تغليفها، بما في ذلك رقاقة التغليف، أكثر من ٠,٥ ملم.
- يجب تغليف المواد الرقيقة والناعمة برقاقة تغليف قوية (١٢٥ ميكرون).
- إذا أمكن، تجنب استخدام عدة قطع صغيرة من المواد لكل رقاقة.

إرشادات بشأن رقاقة التغليف

- لا تستخدم سوى أنواع الرقائق التي يعد التغليف هو غرض استخدامها.
- أنواع الرقائق الأخرى، مثلًا الرقائق الشفافة، غير مناسبة لعملية التغليف.
- استخدم رقائق التغليف الساخن حصريًا مع نوع التشغيل "التغليف الساخن".
- استخدم رقائق التغليف البارد حصريًا مع نوع التشغيل "التغليف البارد".
- اختر حجم رقاقة التغليف بشكل مناسب للمادة المراد تغليفها.
- لا تقطع رقاقة التغليف، بحسب الحاجة، إلا بعد التغليف.

إرشادات بشأن عملية التغليف

- لا تدخل أي رقائق تغليف دون محتوى في جهة الإدخال (الجهة الخلفية) من جهاز التغليف بالرقائق.
- لا تدخل رقاقة التغليف المطوية في جهة الإدخال (الجهة الخلفية) من جهاز التغليف بالرقائق.
- لا تدخل أي رقائق تغليف أحادية الجانب في جهة الإدخال (الجهة الخلفية) من جهاز التغليف بالرقائق.
- أدخل رقائق التغليف دائماً بحيث تكون الصفحة مُغلقة سلفًا - في المنتصف وقم محاداتها بالمساواة - في جهة الإدخال (الجهة الخلفية) لجهاز التغليف بالرقائق الجاهز للتشغيل.
- لا تسحب رقاقة التغليف أثناء عملية التغليف من جهة الإخراج (الجهة الأمامية).
- ضع في اعتبارك أن المواد اللاصقة الساخنة ملتصقة بشدة برقاقة التغليف ولا يمكن إزالتها من رقاقة التغليف دون حدوث تلف محتمل.

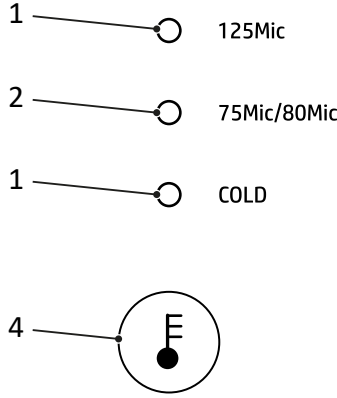

مصباح LED لبيان الحالة، التغليف البارد	3	مصباح LED لبيان الحالة، سمك الرقاقة 125 ميكرون	1
زر أنواع التشغيل	4	مصباح LED لبيان الحالة، سمك الرقاقة 75/80 ميكرون	2

أنواع تشغيل جهاز التغليف بالرقائق

جهاز التغليف بالرقائق يُمكنه تحضير كافة أنواع رقائق التغليف الساخنة والباردة بشدة ٧٥ ميكرون، و ٨٠ ميكرون، و ١٢٥ ميكرون.

التغليف الساخن

عند تشغيل "التغليف الساخن" يتم تسخين رقاقة التغليف من درجة حرارة ١٢٠ م° حتى درجة حرارة ١٥٠ م°، بينما يتم إدخال رقاقة التغليف عبر بكرات النقل في جهاز التغليف. ومن ثم، ينشأ ترابط حراري دائم بين المادة التي جرى تغليفها وبين رقاقة التغليف. عن طريق التغليف الساخن، يتم إزالة المياه، والأكسجين، والبكتريا بشكلٍ دائمٍ من المادة الجاري تغليفها.

التغليف البارد

في نوع التشغيل "التغليف البارد" يتم تسخين رقاقة التغليف حتى درجة حرارة ٢٥ م°. ومن ثم تكون رقاقة التغليف مُغطاة بمادة لاصقة خاصة. في عملية التغليف، يتم ضغط جوانب الرقاقة مع بعضها بعضاً. ومن ثم ينشأ اتصال غير قابل للفصل، ويمكن عندئذٍ فك المادة عن الرقاقة عند الحاجة دون تضررها.

انصب جهاز التغليف بالرقائق وقم بتشغيله

الفقرة التالية توفر لك الدعم عند تشغيل جهاز التغليف بالرقائق.


- 1 انصب جهاز التغليف بصورة آمنة على سطح مستوي وألقيه بالقرب من مقبس يسهل الوصول إليه.
- 2 حول مفتاح الشبكة إلى وضع الإيقاف OFF.
- 3 لا تستخدم إلا كابل الشبكة المورّد مع الجهاز.

3 أدخل كابل الشبكة في علبة التوصيل الخاصة بجهاز التغليف بالرقائق.

4 أدخل قابس الشبكة في المقبس.

جهاز التغليف بالرقائق الخاص بك بالتفصيل

تعرض الصور التالية جهاز التغليف الخاص بك بالتفصيل.

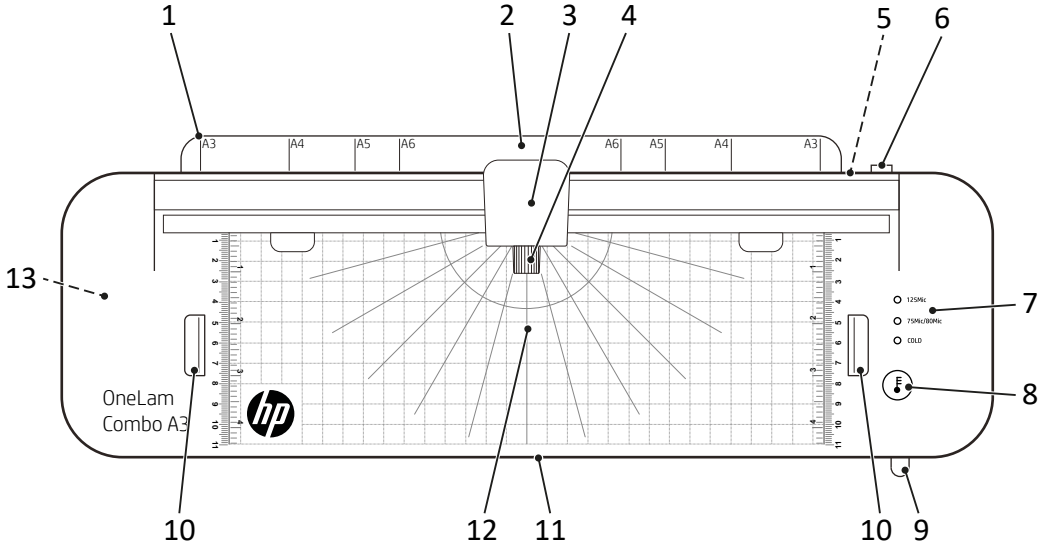

1	جهة الإدخال (الجهة الخلفية)	8	زر أنواع التشغيل
2	طبقة الرقاقة	9	ذراع ABS لتحرير الأسطوانة
3	تجهيزة قطع مزودة برأس قطع	10	ضربات تجهيزة القطع
4	مفتاح اختيار لوظيفة القطع	11	جهة الإخراج (الجهة الأمامية)
5	علبة التوصيل بكابل الشبكة	12	مساعادات الضبط
6	مفتاح الشبكة	13	قاطع مستدير للحواف
7	مصابيح حالة LED		

احتسرس!



خطر الحروق بسبب رقائق التغليف الساخنة. رقاقة التغليف تكون ساخنة للغاية بعد خروجها مباشرة من عملية التغليف. لا تمسك رقاقة التغليف إلا من طرف بارد تمامًا لرقاقة التغليف.

احتسرس!



خطر الحروق بسبب بقايا التغليف الساخنة. بعد التنظيف، قد يكون مع الأوراق الخارجة بقايا تغليف ساخنة للغاية. لا تمسك بقايا الأوراق إلا من طرف بارد تمامًا.

هام!



قد تقع أضرار مادية. تجنب التأثيرات البيئية مثل الدخان والغبار والاهتزازات والمواد الكيميائية والرطوبة والحرارة وأشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم جهاز التغليف الرقاقي إلا في الغرف المغلقة وفي إطار الظروف المحيطة المسموح بها والمنصوص عليها في المواصفات الفنية.

يُمكن استخدام جهاز التغليف بالرقائق من قِبل الأطفال بعمر يبدأ من ٨ سنوات، وكذلك من قِبل الأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من لديهم نقص في الخبرات و/أو المعارف فقط في حالة الإشراف عليهم أو عند حصولهم على توجيه حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإدراككم للمخاطر الناجمة عن ذلك.

لا تترك الأطفال يلعبون بجهاز التغليف. لا يُسمح بإجراء أعمال التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم من قبل الأطفال دون الإشراف عليهم.

«يشير الرمز إلى أن تصميم المنتج يتوافق مع فئة الحماية II (العزل المزدوج).
لا يلزم وجود وصلة سلامة بوصلة التأريض الكهربائي (وصلة الأرضي).»



لا تستخدم المنتج إلا في الغرف الداخلية.



«يؤكد ختم «فحص السلامة» (علامة GS) على أن المنتج يفي بمتطلبات قانون سلامة المنتجات الألماني (ProdSG).
تشير علامة GS إلى أن سلامة وصحة المستخدم غير معرضة للخطر إذا تم استخدام المنتج على النحو المطابق للتعليمات وإذا لم يتم استخدامه بطريقة خاطئة. يدور الأمر حول علامة سلامة تضاف بشكل تطوعي وصادرة عن معهد اختبار مناسب.»



افحص محتوى العبوة

افحص محتوى عبوة جهاز التغليف الخاص بك قبل أن تُشغل الجهاز.

إذا كان هناك شيء مُعطّل أو معيب، لا تشغيل جهاز التغليف بأي حال. اتصل بالخدمة الخاصة بنا.

- ١ جهاز التغليف بالرقائق A٣ OneLam Combo
- دليل الاستعمال
- ١ كابل الشبكة
- ١ تجهيزة قطع مدمجة
- ١ قاطع مستدير للحواف
- ١٥ رقاقة تغليف (٣ × A٤، ٤ × A٥، ٤ × A٦، ٤ × حجم بطاقة الكارت)

الرجاء قراءة دليل الاستعمال بعناية ومراعاة التعليمات الواردة به أثناء التعامل مع جهاز التغليف بالرقائق. احفظ دليل الاستعمال هذا للاستخدامات اللاحقة.



الاستخدام المطابق للتعليمات

جهاز التغليف بالرقائق مناسب لعمليات التغليف الساخن باستخدام رقائق التغليف الساخن وعمليات التغليف البارد برفائق التغليف البارد بسمك رقائق تغليف بحجم ٧٥ - ١٢٥ ميكرون. السمك الإجمالي المسموح به للمستندات المراد تغليفها (الصور، والرسومات، والكرتون، والأوراق، إلخ) هو ٠,٠٥ ملم بحد أقصى.

جهاز التغليف بالرقائق مخصص حصرياً للاستخدام في الأماكن الداخلية المغلقة. يُحظر إجراء التعديلات أو التغييرات الهيكلية من تلقاء نفسك. لا تفتح جهاز التغليف بالرقائق من تلقاء نفسك أبداً، ولا تُحاول إجراء الإصلاحات من تلقاء نفسك. لا تُجرِ الإصلاحات إلا من قبل موظفين مؤهلين فحسب.

ويعد أي استخدام آخر استخداماً غير مطابق للتعليمات. لا يُسمح بإجراء تغييرات أو تعديلات غير مصرح بها، ومثل هذه السلوكيات ستؤدي إلى فقدان الضمان.

مراعاة تعليمات السلامة

برجاء قراءة ومراعاة التعليمات التحذيرية لحماية نفسك وحماية البيئة.

تحذير!



خطر الإصابة بسبب الصدمة الكهربائية. التعامل الخاطئ مع جهاز التغليف الخاص بك قد يُعرضك لصدمة كهربائية. انتبه إلى أن تنصب جهاز التغليف بالرقائق بالقرب من مقبس يسهل الوصول إليه، بحيث يُمكنك فصل جهاز التغليف عن التيار الكهربائي سريعاً في حالات الطوارئ. لا تمسك جهاز التغليف بالرقائق أبداً بيدين مبللتين. تجنب أي ملامسة مع المياه. انزع القابس دائماً إذا لم تكن تستخدم الجهاز. لا تستخدم إلا كابل الشبكة المورد من الجهاز.

تحذير!



خطر الاحتراق بسبب المكونات الصغيرة أو مواد التعبئة أو رقائق الحماية. قد يبيع الأطفال المكونات الصغيرة أو مواد التعبئة أو رقائق الحماية. ابقِ الأطفال بعيداً عن جهاز التغليف وعن عبوته.

تحذير!



خطر الإصابة بسبب ميكانيكية السحب. يمكن أن تعلق الأشياء الفضفاضة في منطقة السحب ومن ثم تتسبب في وقوع إصابات. ابقِ أصابعك وشعرك والأوشحة وربطات العنق والمجوهرات وما إلى ذلك بعيداً عن منطقة السحب.

تحذير!



خطر التعثر بسبب كابل الطاقة الممدد بشكل غير صحيح. قم بتمديد كابل الطاقة بطريقة لا تتسبب في تعثر أي شخص به. تأكد من عدم تلف قابس الطاقة وكابل الطاقة.

تحذير!



الخطر بسبب الأبخرة الضارة على الصحة. أثناء التغليف بالرقائق، قد تنجم أبخرة ضارة على الصحة. ومن ثم، يجب دائماً عند التغليف توفير تهوية جيدة، بحيث تفتح مثلاً النافذة.

احترس!



خطر الحروق بسبب أسطح الجهاز الساخنة. أثناء التغليف، يُصبح سطح الجهاز ساخناً. لا تلمس سطح الجهاز أثناء التشغيل. وبعد التشغيل، انتظر لعدة دقائق حتى يبرد جهاز التغليف بالرقائق قبل أن تلمس سطحه.

שאלות ושירות

לקוח יקר,

תודה רבה על הבחירה במוצר זה.

פרטים נוספים מופיעים גם באזור "יצירת קשר ושירות" (Kontakt & Service) של אתר האינטרנט שלנו www.hp.com/officeequipment.

הצהרת תאימות

סימון ה-CE על המכשיר הוא אישור לתאימות.

ניתן למצוא את הצהרת התאימות בכתובת www.hp.com/officeequipment

סימון ה-UKCA על המכשיר מאשר את התאימות.

הצהרת התאימות נמצאת בכתובת www.hp.com/officeequipment



היצרן

GO Europe GmbH

Zum Kraftwerk 1

D-45527 Hattingen

Germany

סילוק

המשמעות של הסמל ליד היא שבכפוף לתקנות החוק יש לסלק מכשירים חשמליים ואלקטרוניים ישנים בנפרד מהאשפה הביתית. יש להעביר את המכשיר לנקודת איסוף של הרשות האחראית המקומית.



שים לב לסימון של חומרי האריזה במסגרת הפרדת הפסולת. הם מסומנים על ידי הקיצורים (b) והמספרים (a) בעלי המשמעות הבאה: 1-7: פלסטיק / 20-22: נייר וקרטון / 80-98: חומרי אריזה שונים.



יש לסלק את חומרי האריזה בהתאם לתקנות המקומיות.




האריזה עשויה מחומרים ידידותיים לסביבה שניתן לסלק דרך נקודות המיחזור המקומיות. עליך להתעדכן ברשויות המקומיות לגבי דרכי הסילוק הנכונות.



ניתן למחזר את חומרי האריזה. יש לסלק אותם בנפרד זה מזה כדי לייעל את הטיפול בפסולת. הסמליל Triman תקף רק בצרפת.



ניתן למחזר את חומרי האריזה. יש לסלק אותם בנפרד זה מזה כדי לייעל את הטיפול בפסולת. עליך להתעדכן ברשויות המקומיות לגבי דרכי הסילוק הנכונות. שים לב לסימון הבא של חומרי האריזה: (a) מספרים, (b) קיצורים וכן (c) חומר, בעלי המשמעות הבאה: 1-7: פלסטיק / 20-22: נייר וקרטון / 80-98: חומרי אריזה שונים, וכן (d) סוג האריזה. הסמליל תקף רק באיטליה.



הנחיות אחסון

לאחר השימוש, יש לאחסן את מכשיר הלמינציה בצורה בטוחה. הקפד לקיים את ההנחיות הבאות:

אחסן את מכשיר הלמינציה

- רק באריזה המקורית
- במקום יבש ונקי
- רק לאחר קירורה

כביד אוטומטי [דק']	30	דגם	OneLam Combo A3
משקל [ק"ג]	1,65	מידות [מ"מ]	115×158×460
זמן חימום [דק']	2-4	אספקת השמל	240-220 וולט~, 60/50 הרץ, 1.74 אמפר, 400 ואט
טמפרטורת גליזיות העברה [°C]	120 - 50	מהירות למיניצה [מ"מ/דק']	400
טמפרטורת סביבה מקס' [C°]	25	רוחב למיניצה מקס' [מ"מ]	330
מספר גליזיות העברה	2	עובי רדיד למיניצה מקס' [מיק']	75 - 125

נקה את מכשיר הלמינציה במרווחי זמן קבועים, ובהתאם לצורך.

ניקוי המארז

1 העבר את מפסק ההפעלה למצב OFF (כבוי).

2 הוצא את תקע החשמל משקע החשמל.



זהירות! סכנת כווייה ממשטחי המכשיר.
מכשיר הלמינציה מתחמם במהלך הלמינציה החמה. לאחר הכיבוי, המתן מספר דקות עד לצינון של מכשיר הלמינציה לפני שאתה נוגע בו.

חשוב! חומרי ניקוי או תמיסות יכולים לגרום לנזקי רכוש. אל תשתמש בחומרי ניקוי או תמיסות.

3 נקה את משטחי המכשיר במטלית רכה ולחה ללא מוך.

← סיימת לנקות את משטחי מכשיר הלמינציה.

גלגליות ההעברה

הצטברויות חומר ושאריות דבק על גלגליות ההעברה יכולות לפגוע בתוצאת הלמינציה. הסר הצטברויות חומר ושאריות דבק במרווחי זמן קבועים, ועשה זאת תמיד כאשר תוצאת הלמינציה אינה עומדת בציפיות.

1 הכן את מכשיר הלמינציה לשימוש.

2 לחץ על הלחצן "מצבי פעולה" מספר פעמים, עד לבחירת עובי רדיד (75Mic/80Mic || 125Mic).

ניתן לבחור בחופשיות את עובי הרדיד, ודא שנורית הסטטוס מהבהבת בירוק. לאחר שלב החימום, נורית הסטטוס תידלק בקביעות בירוק וניתן לבצע את ניקוי גלגליות ההעברה.



זהירות! סכנת כווייה ממשטחי המכשיר.
מכשיר הלמינציה מתחמם במהלך הלמינציה החמה. אל תיגע במשטחי המכשיר תוך כדי הפעולה.

3 הכנס דף נייר מקופל בצורה ישרה, כאשר השוליים המקופלים נכנסים ראשונים, לצד ההזנה (גב המכשיר) של מכשיר הלמינציה.



זהירות! סכנת כווייה עקב שאריות דבק חמות.
שאריות הדבק על הנייר היוצא חמות מאות. הוצא את הנייר המשתחרר רק מהקצה הקר שלו.

הנייר יפלט בצד היציאה (חזית המכשיר) יחד עם שאריות הדבק שנצמדו אליו.

4 חזור על התהליך עד שלא יופיעו יותר על הנייר שאריות דבק.

5 כבה את מכשיר הלמינציה.

← סיימת את ניקוי גלגליות ההעברה של מכשיר הלמינציה.

במקרה של תקלה

טיפול ברדיד תקוע

הסיבות לרדיד תקוע יכולות להיות:

- רדיד הלמינציה לא הוכנס למכשיר הלמינציה בצורה ישרה.
 - גלגליות ההעברה התלככו בשאריות דבק.
 - השתמש ברדיד למינציה או חומר לא מתאימים.
- 1** העבר את מפסק ההפעלה למצב OFF (כבוי).

2 הוצא את תקע החשמל משקע החשמל.

3 דחף את הידית "שחרור נעילת גלגליות ABS" שמאלה והחזק אותה במצב זה.

← רדיד הלמינציה ישתחרר.

זהירות! סכנת כווייה ממשטחי המכשיר.
מכשיר הלמינציה מתחמם במהלך הלמינציה החמה. לאחר הכיבוי, המתן מספר דקות עד לצינון של מכשיר הלמינציה לפני שאתה נוגע בו.



זהירות! סכנת כווייה מרדיד למינציה חם.
רדיד הלמינציה המשתחרר חם מאוד מיד לאחר הלמינציה. הוצא את רדיד הלמינציה המשתחרר רק מהקצה הקר שלו.



4 משוך בזהירות את רדיד הלמינציה החוצה מצד ההזנה (גב המכשיר) של מכשיר הלמינציה.

5 שחרר את הידית "שחרור נעילת גלגליות ABS".

← שחררת את הרדיד התקוע.

6 נקה את מכשיר הלמינציה.

זהירות! סכנת פציעה עקב יחידת חיתוך חדה.
אל תיגע בלהבי הסכין של ראשי החיתוך המיועדים להחלפה.



4 הוצא את ראש החיתוך ממסילת הניתוב.

5 מקם את ראש החיתוך החדש על מסילת הניתוב בכיוון ההתקנה.

6 הכנס את מסילת הניתוב וראש החיתוך במצב שבו הנעילה משוחררת (\leq שלב 2), תחילה למחזיק הימני ואחר כך לשמאלי.

7 הוצא את כלי העבודה מהאזור השקוע, ובצע נעילה.

8 ודא שמסילת הניתוב וראש החיתוך ממוקמים היטב.

9 קבע את מסילת הניתוב.


10 בדוק את הפעולה של ראש החיתוך.

← סיימת את החלפת ראש החיתוך.

שימוש במעגל הפינות

מעגל הפינות נמצא בצד התחתון של מכשיר הלמינציה.

זהירות! סכנת פציעה עקב יחידת חיתוך חדה.
אל תיגע בלהב הסכין של מעגל הפינות.

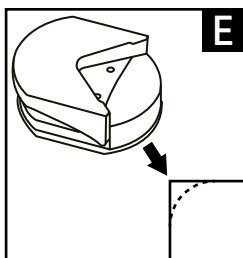


1 שחרר את מעגל הפינות (E) מהמחזיק.

2 הכנס פינה אחת של הנייר/רדיד לתוך מעגל הפינות.

3 לחץ את חלקי מעגל הפינות זה כלפי זה.

4 חזור על התהליך במקרה הצורך עבור כל הפינות של הנייר/רדיד.

← סיימת לעגל את הפינות של הנייר/רדיד.

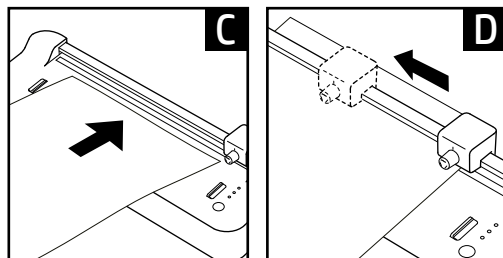

1 הכנס את הנייר/רדיד עד למיקום החיתוך (C) המבוקש בין הגובלים מתחת ליחידת החיתוך. השתמש בעזר המיקום המותקן בצד העליון של מכשיר הלמינציה כדי למקם כנדרש את החומרים המיועדים לחיתוך.


2 לחץ על ראש החיתוך היטב כדי להשיג תוצאת חיתוך טובה, והזז את ראש החיתוך מעל לנייר/רדיד (D). החזק את החומר במקומו ביד כדי שהוא לא יחליק בזמן החיתוך.

← סיימת את חיתוך הנייר/רדיד.

החלפת ראש החיתוך

במקרה הצורך ניתן להחליף את ראש החיתוך של יחידת החיתוך.

i כדי להשיג ראש חיתוך חדש, פנה למפיץ או ליצרן.

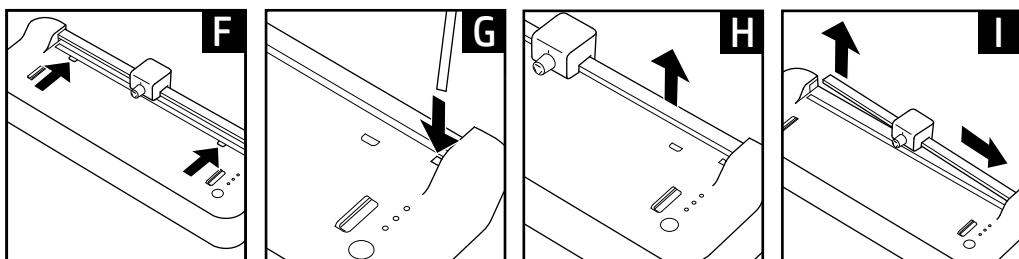

1 שחרר את מסילת הפלסטיק (F) מהתפס שלה.

2 הכנס כלי עבודה מתאים (לדוג' את מסילת הפלסטיק או מברג ישר) לאזור השקוע (G) שליד המחזיק, לחץ את כלי העבודה כלפי מטה ושמור על לחיצה יציבה.

← הנעילה במחזיק הימני תשתחרר.

3 הרם את מסילת הניתוב עד לגובל (H) והזז את מסילת הניתוב ימינה (I) עד שהיא תשתחרר מהמחזיק השמאלי. הסר את מסילת הניתוב.

← סיימת את הפירוק של מסילת הניתוב וראש החיתוך.

שימוש ביחידת החיתוך ובמעגל הפינות

במקרה הצורך ניתן לגזור את הנייר המיועד ללמינציה או את הרדיד בעזרת יחידת החיתוך ולעגל את פינות הרדיד בעזרת מעגל הפינות.

שים לב שמותר להשתמש ביחידת החיתוך או במעגל הפינות עבור לא יותר משלושה דפי נייר (80 ג' / מ"ר) או מסמך אחד אחרי למינציה.


צור את צורות החיתוך ביחידת החיתוך

יחידת החיתוך נמצא בצד העליון של מכשיר הלמינציה.

ניתן ליצור בעזרת יחידת החיתוך את צורות החיתוך הבאות, שתוכל לכוונן באמצעות המתג הבורר ראש החיתוך של יחידת החיתוך.

- חתך ישר
- חתך גלי
- חירור

יחידת החיתוך שתכוונן תצוין באמצעות סמל על המתג הבורר.

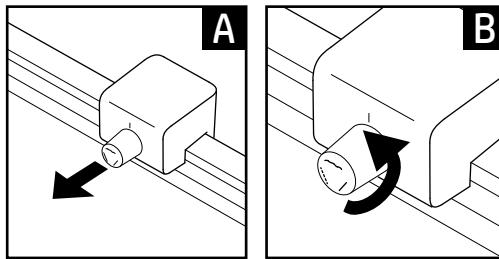

להבי הסכין של ראש החיתוך מוקפים על ידי מעטפת הגנה.

1 משוך וסובב את המתג הבורר (A, B), וכוונן את צורת החיתוך המבוקשת.

← המתג הבורר ייגעל למקומו בנקישה.

← סיימת את הכוונון של צורת החיתוך שנבחרה.



זהירות! סכנת כווייה מרדיד למינציה חם.
רדיד הלמינציה המשתחרר חם מאוד מיד לאחר הלמינציה. הוצא את רדיד הלמינציה המשתחרר רק מהקצה הקר שלו.

4 הוצא את רדיד הלמינציה מהמכשיר.

5 העבר את מפסק ההפעלה למצב OFF (כבוי).

→ סיימת את תהליך הלמינציה.



זהירות! סכנת כווייה ממשטחי המכשיר.
לאחר הכיבוי, המתן מספר דקות עד לצינון של מכשיר הלמינציה לפני שאתה נוגע בו.

סיום השימוש במכשיר הלמינציה

כבה את מכשיר הלמינציה כאשר אתה מפסיק להשתמש בו.

1 העבר את מפסק ההפעלה למצב OFF (כבוי).

2 הוצא את תקע החשמל משקע החשמל.

3 הוצא את כבל החשמל משקע החיבור החשמלי.

← סיימת את השימוש בשל הלמינציה.

במידע בפסקה הבא מתואר אופן הביצוע של הלמינציה החמה והקרה.

● אם לא תשתמש במכשיר הלמינציה למשך 30 דקות, מכשיר הלמינציה יעבור למצב ההמתנה. לחץ על הלחצן "מצבי פעולה" כדי להכין את המכשיר לפעולה.

1 לחץ על הלחצן "מצבי פעולה" מספר פעמים, עד לבחירה של סוג הלמינציה המבוקש. למינציה חמה: ניתן לבחור בין 125Mic ל-75Mic/80Mic. למינציה קרה: בחירה ב-Cold הופכת את הלמינציה הקרה לפעולה.

← נורית הסטטוס 75Mic/80Mic || 125Mic תהבהב בירוק ושלב החימום הראשוני יתחיל או שנורית הסטטוס Cold תואר בקביעות ב ירוק ומכשיר הלמינציה יהיה מוכן לפעולה.

● למינציה חמה: בסיום שלב החימום הראשוני, נורית סטטוס תואר בקביעות בירוק ומכשיר הלמינציה יהיה מוכן לפעולה. למינציה קרה: אם כבר נעשה שימוש במכשיר הלמינציה במצב הפעולה "למינציה חמה", מכשיר הלמינציה צריך להתקרר במשך כ-30 דקות כדי להיות מוכן לפעולה.


זהירות! סכנת כווייה ממשטחי המכשיר.

מכשיר הלמינציה מתחמם במהלך הלמינציה החמה. אל תיגע במשטחי המכשיר תוך כדי הפעולה.



2 הנח את החומר המיועד ללמינציה לתוך רדיד הלמינציה. כדי להשיג תוצאה מיטבית, שמור על מרווח של 3 עד 5 מ"מ מהשוליים בהיקף.

3 הכנס את רדיד הלמינציה המוכן מעל למשטח הרדידים על גבי צד ההזנה (גב המכשיר) של מכשיר הלמינציה המוכן לפעולה.

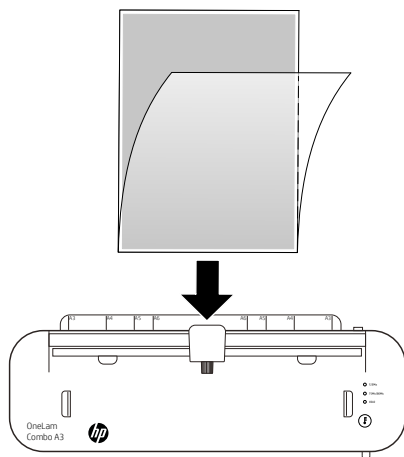

← רדיד הלמינציה ימשך פנימה וישתחרר על גבי צד היציאה (חזית המכשיר) של מכשיר הלמינציה.

העבר את מפסק ההפעלה למצב ON (פעיל).

← גלגליות ההעברה יתחילו להסתובב.

← נורית הסטטוס COLD (קר) תואר בירוק

← הכנסת את מכשיר הלמינציה לפעולה.

לפני התחלת השימוש

ההנחיות הבאות יעזרו לך להבטיח שמכשיר הלמינציה יפעל תמיד כמצופה.

הערות לגבי החומר


- אל תבצע למינציה של חומרים מתכתיים, רטובים או לא אחידים.
- העובי המרבי המותר של החומר המיועד ללמינציה, יחד עם רדיד הלמינציה, הוא 0.5 מ"מ.
- במקרה של חומרים דקים ורכים, יש לבצע למינציה באמצעות רדיד הלמינציה העבה ביותר (1.25 מיקרומטר).
- במידת האפשר, אל תשתמש במספר יחידות חומר קטנות לכל רדיד.

הערות לגבי רדיד הלמינציה

- השתמש רק בסוגי רדיד שהשימוש המיועד שלהם הוא למינציה.
- סוגי רדיד אחרים, לדוג' ניילוניות תיוק, אינם מתאימים לצורך למינציה.
- עבור מצב הפעולה "למינציה חמה", השתמש רק ברדידי למינציה חמה.
- עבור מצב הפעולה "למינציה קרה", השתמש רק ברדידי למינציה קרה.
- בחר את גודל רדיד הלמינציה בהתאם לחומר המיועד ללמינציה.
- גזור את רדידי הלמינציה, במקרה הצורך, רק לאחר ביצוע הלמינציה.

הערות לגבי תהליך הלמינציה

- אל תכניס רדיד למינציה ריק לצד ההזנה (גב המכשיר) של מכשיר הלמינציה.
- אל תכניס את רדיד הלמינציה במצב מגולגל לצד ההזנה (גב המכשיר) של מכשיר הלמינציה.
- אל תכניס רק צד אחד של רדיד הלמינציה לצד ההזנה (גב המכשיר) של מכשיר הלמינציה.
- הכנס את רדיד הלמינציה תמיד כאשר הצד הסגור נכנס ראשון במצב ממורכז וישר, על גבי צד ההזנה (גב המכשיר) של מכשיר הלמינציה המוכן לפעולה.
- אל תמשוך את רדיד הלמינציה תוך כדי הלמינציה החוצה מצד היציאה (חזית המכשיר).
- זכור שחומרים שעברו למינציה חמה מחוברים בצורה חזקה לרדיד הלמינציה, ואין אפשרות להסיר אותם בחזרה מרדיד הלמינציה ללא נזקים פוטנציאליים.

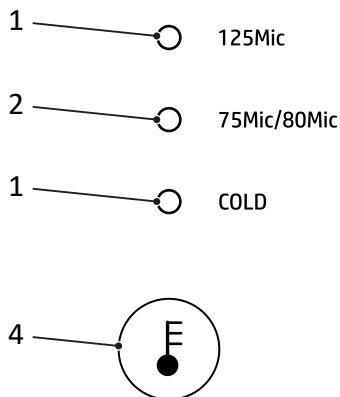

1	נורית סטטוס לעובי רדיד 125 מיקרומטר	3	נורית סטטוס ללמינציה קרה
2	נורית סטטוס לעובי רדיד 80/75 מיקרומטר	4	לחצן מצבי פעולה

מצבי פעולה של מכשיר הלמינציה

מכשיר הלמינציה מתאים לעיבוד של כל רדידי הלמינציה הקרה והחמה בעובי של 75, 80 ו-125 מיקרומטר.

למינציה חמה

במצב הפעולה "למינציה חמה", רדיד הלמינציה מחומם לטמפרטורה של כ- 120°C עד 150°C תוך כדי המעבר דרך גלגליות ההעברה של מכשיר הלמינציה. נוצר חיבור תרמי קבוע בין החומר שעובר למינציה לבין רדיד הלמינציה. הודות ללמינציה החמה, מים, חמצן חיידקים מורחקים בקביעות מהחומר שעובר למינציה.

למינציה קרה

במצב הפעולה "למינציה קרה", רדיד הלמינציה מחומם לטמפרטורה של כ- 25°C . רדיד הלמינציה מצופה בדבק מיוחד. בתהליך הלמינציה, דפי הרדיד נלחצים יחד. נוצר חיבור הפיך, ובמקרה הצורך ניתן להסיר את החומר מבלי להסב נזק.

הצבת מכשיר הלמינציה והתחלת שימוש

המידע בפסקה הבאה יסייע לך להתחיל להשתמש במכשיר הלמינציה.

1 הצב את מכשיר הלמינציה בצורה יציבה על משטח אופקי ומפולס, ליד שקע חשמל שניתן לגשת אליו בקלות.

2 העבר את מפסק ההפעלה למצב OFF (כבוי).


i השתמש רק בכבל החשמל הכלול במשלוח.

3 חבר את כבל החשמל לשקע החיבור של מכשיר הלמינציה.

4 חבר את התקע לשקע חשמל.

פירוט של חלקי מכשיר הלמינציה

באיור הבא מוצג פירוט של חלקי מכשיר הלמינציה.

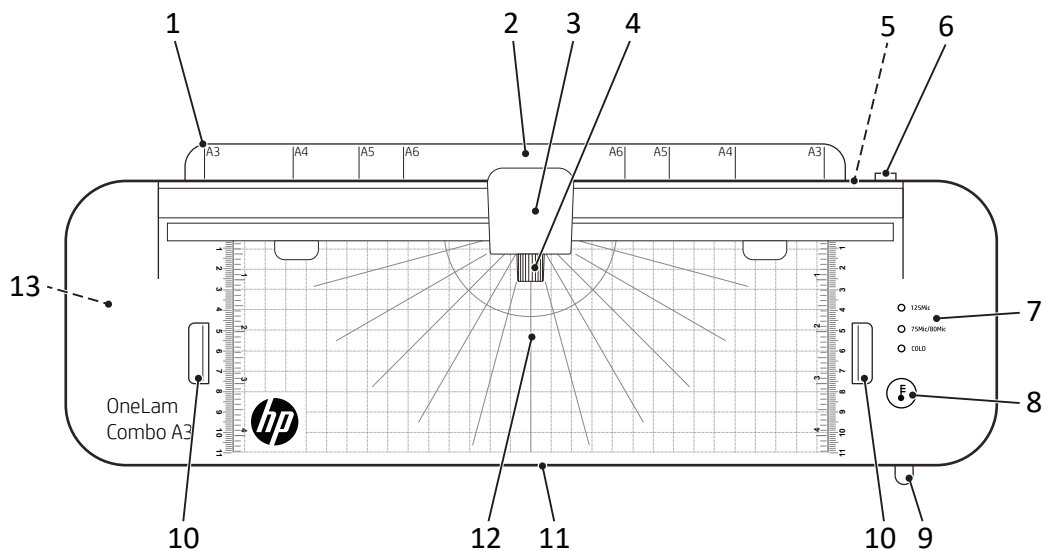

1	צד ההזנה (גב המכשיר)	8	לחצן מצבי פעולה
2	משטח רדידים	9	ידית שחרור גלגליות ABS
3	יחידת חיתוך וראש חיתוך	10	גובלים ליחידת החיתוך
4	מפסק בורר לפונקציית החיתוך	11	צד היציאה (חזית המכשיר)
5	שקע חיבור לכבל חשמל	12	עזר מיקום
6	מפסק הפעלה	13	מעגל פינות
7	נוריות סטטוס		

זהירות!

סכנת כווייה משאריות למינציה חמות. בסיום הניקוי, הנייר המשתחרר יוצא יחד עם שאריות למינציה חמות מאוד. הוצא את הנייר המשתחרר רק מהקצה הקר שלו.



חשוב!

סיכוי לנזק לרכוש. מנע השפעות סביבתיות כגון עשן, אבק, רעידות, חומרים כימיים, לחות, חום או אור שמש ישיר. השתמש במכשיר הלמינציה רק בחללים סגורים ובתנאי הסביבה המותרים שמצוינים בנתונים הטכניים.



ילדים בני שמונה ומעלה, לאנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מוגבלות ולאנשים חסרי ניסיון ו/או ידע מותר להשתמש במכשיר הלמינציה אם הם נמצאים תחת השגחה או לאחר שהם הודרכו לגבי השימוש הבטוח במכשיר הלמינציה והבינו את הסכנות הכרוכות בו.

אין להרשות לילדים לשחק עם מכשיר הלמינציה. לילדים אסור לנקות את המכשיר או לבצע את תחזוקת המשתמש שלו ללא השגחה.

II הסמל מציינ שמבנה המוצר עומד ברמת ההגנה II (בידוד כפול).



אין צורך בחיבור בטיחות להארקה החשמלית.

יש להשתמש במוצר רק בחללים סגורים.



החותם «בטיחות מוכחת» (סימן GS) מאשר את העמידה של המוצר בדרישות של חוק בטיחות המוצרים בגרמניה (ProdSG).



סימן ה-GS מציינ שימוש בהתאם לייעוד ושימוש שגוי שניתן לחוות מראש במוצר המסומן אינם יוצרים סיכון לבטיחות והבריאות של המשתמש. זהו סימן בטיחות שנוסף על אף שהדבר אינו נדרש על פי חוק והופק על ידי מוסד בדיקה מתאים.

בדיקת תכולת האריזה

בדוק את תכולת האריזה של מכשיר הלמינציה לפני התחלת השימוש בו. במקרה של חוסר או נזק, אסור בשום אופן להתחיל להשתמש במכשיר הלמינציה. פנה לשירות שלנו.

- מכשיר למינציה OneLam Combo A3
- הוראות ההפעלה
- כבל חשמל
- 1 יחידת חיתוך משולבת
- מעגל פינות
- 15 רידיי למינציה (3 × A4, 4 × A5, 4 × A6, 4 × בגודל כרטיס ביקור)

קרא את הוראות ההפעלה

קרא את הוראות ההפעלה בעיון עד הסוף, ושים לב להנחיות במסגרת השימוש במכשיר הלמינציה. שמור את הוראות ההפעלה למקרה שתצטרך להשתמש בהן בעתיד.



שימוש בהתאם לייעוד

מכשיר הלמינציה מתאים ללמינציה חמה בעזרת רידיי למינציה חמה וללמינציה קרה בעזרת רידיי למינציה קרה, בעוביים של 1.25-75 מיקרומטר. העובי המרבי של כל המסמכים המיועדים ללמינציה (תצלומים, תמונות, קרטון, נייר וכו') הוא 0.5 מ"מ.

מכשיר הלמינציה מתאים רק לשימוש פרטי בחללים פנימיים סגורים. אסור לבצע שינויים או הסבות ללא אישור. בשום אופן אל תפתח בעצמך את מכשיר הלמינציה, ואל תנסה לתקן אותו בעצמך. הקפד על ביצוע תיקונים רק בידי אנשי מקצוע מוסמכים.

כל שימוש אחר נחשב כשימוש המנוגד לייעוד. אסור לבצע שינויים או הסבות ללא אישור, והם יוביל לאובדן האחריות.

יש להישמע להנחיות הבטיחות

קרא את האזהרות והישמע להן כדי להגן על עצמך ועל הסביבה.

אזהרה!



סכנת פציעה עקב התחשמלות. שימוש לקוי במכשיר הלמינציה עלול לגרום להתחשמלות. הקפד למקם את מכשיר הלמינציה ליד שקע חשמל שניתן לגשת אליו בקלות, כדי לאפשר ניתוק מהיר שלו מרשת החשמל במקרה חירום. אסור בשום אופן לגעת במכשיר הלמינציה בידיים רטובות. מנע באופן גורף מגע עם מים. נתק תמיד את התקע כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש. השתמש רק בכבל החשמל הכלול במשלוח.

אזהרה!



סכנת חנק כתוצאה מחלקים קטנים, חומרי אריזה או רידיי הגנה. ילדים עלולים לבלוע חלקים קטנים, חומרי אריזה או רידיי הגנה. אל תאפשר לילדים להתקרב למכשיר הלמינציה ולאריזה שלו.

אזהרה!



סכנת פציעה עקב מנגנון משיכת הנייר. עצמים חופשיים עשויים להילכד במנגנון המשיכה ולגרום לפציעות. הרחק ממנגנון המשיכה אצבעות, שיער, צעיפים, עניבות, תכשיטים וכו'.

אזהרה!



סכנת מעידה במקרה של ניתוב בלתי-הולם של כבל החשמל. העבר את כבל החשמל באופן שימנע את הסיכון למעידה עליו. מנע את האפשרות לפגיעה בתקע החשמל ובכבל החשמל.

אזהרה!



סכנה עקב אדים המזיקים לבריאות. במהלך הלמינציה עלולים להיווצר אדים המזיקים לבריאות. הקפד תמיד במהלך הלמינציה לאוורור טוב, למשל באמצעות פתיחת החלון.

זהירות!



סכנת כווייה ממשטחי המכשיר. במהלך הלמינציה, משטחי המכשיר מתחממים. אל תיגע במשטחי המכשיר תוך כדי הפעולה. בסיום הפעולה, המתן מספר דקות עד לצינון של מכשיר הלמינציה לפני שאתה נוגע בו.

זהירות!



סכנת כווייה מרדיד ללמינציה חם. רדיד הלמינציה המשתחרר חם מאוד מיד לאחר הלמינציה. הוצא את רדיד הלמינציה רק מהקצה הקר שלו.

All your office needs under one brand



HP is a trademark of HP Inc. or its affiliates, used by GO Europe GmbH under license from HP Inc.

GO Europe GmbH

Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen (Germany)

www.hp.com/officeequipment

**UK Authorised Representative
(for authorities only)**

ProductIP (UK) Ltd.

8, Northumberland Av.

London WC2N 5BY

The company reserves the right to change the content of this manual, and subsequent changes to the product without prior notice. We are not responsible for any direct, indirect, intentional or unintentional damage and hidden dangers caused by installation, misuse or use beyond the specifications provided by the manufacturer. Before placing your order, please check with the dealer to see if the product performance meets your needs. HP is a registered trademark of HP Inc. The ownership of other trademarks involved in this manual is owned by the corresponding product manufacturer. ©2021 All rights reserved. Unauthorized reproduction is not allowed in any way.